

เอกสารประกอบการศึกษา

วิชา ทฤษฎีงานเครื่องมือกล

กองวิชาการ กรมช่างอากาศ

4

4
2
5
4

4
2

4
2





ชั้นส่วนเครื่องจักรกลภาคพื้น — งานช่างกลโรงงานภาคพื้น	9
งานป่าควัวไถหะด้วยเครื่องมือกล	11
เครื่องมือกลต่าง ๆ	12
วิธีระวางรักษาเครื่องมือกล	12
การบัญชี	12

1. ชั้นงานกลึง

๑ ชั้นงานกลึง — ลักษณะทรง, วิธีหมุนงาน	18
๑ งานกลึง	14
๑ เครื่องกลึงชนิดต่าง ๆ	15
๑ องค์ประกอบของเครื่องกลึงขั้นศูนย์	16
๑ ระบบส่งกำลังที่หัวแทน	18
๑ ชุดล้อสายพานและชุดเฟืองทด	18
๑ ระบบส่งกำลังเป็นชุดล้อสายพาน	19
๑ ระบบส่งกำลังเป็นชุดเฟืองทด	20
๑ ระบบส่งกำลังแบบไม่เป็นขั้นความเร็ว	21
๑ ระบบส่งกำลังแบบมีดเพื่อเดินกลึง	22
๑ ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนกลึงยาว	23
๑ วัสดุมีดกลึง	25
๑ ลักษณะคมมีดกลึง	26
๑ มีดกลึงชนิดต่าง ๆ	28
๑ วิธีระวางรักษามีดกลึง	30
๑ วิธีจับมีดกลึง	31
๑ วิธีปรับตำแหน่งมีดกลึง	32
๑ มีดกลึงกับความเร็วตัด	33
๑ วิธีกำหนดความเร็วรอบ	35
๑ วิธีหาความเร็วรอบด้วยกราฟ	36
๑ ความกว้าง และความลึกของรอยกลึง ชนิดและวิธีควบคุมเศษกลึง	37
๑ งานกลึงสลักเฟลา	38
๑ วิธีกลึงแหงสลัก	40
๑ วิธีวัดและสอบขนาดสลักเฟลา	41
๑ งานกลึงทรงกระบอกสั้น ๆ	42
๑ มีดกลึงร่องและมีดกลึงตัด	44
๑ ลักษณะผิวงาน	44
๑ วิธีคำนวณเวลาดกลึง	46
๑ งานกลึงสลักเฟลาที่มีแป	46
๑ งานกลึงสลัก	47
๑ วิธีวัดและสอบขนาดด้วยไมโครมิเตอร์	48
๑ วิธีจับแท่งงาน ทรงกระบอกสั้น ๆ ด้วยจ้ำปา	50
๑ งานกลึงเฟลาหมุน	51
๑ งานกลึงเฟลา	53
๑ วิธีวัดขนาดและสอบเฟลา	53
๑ งานกลึงระหว่างขั้นศูนย์	54
๑ วิธีเจาะขั้นศูนย์	55
๑ วิธีจับชิ้นงาน ให้อยู่ได้ระหว่างขั้นศูนย์	56
๑ วิธีใช้เหล็กพา	57

● กั้นสะพาน และเสาอัด	58
● วิธีสอบขนาดด้วยเกจปากวัดจำกัด	59
● วิธีวัดและสอบขนาดด้วยวงเวียนวัดและวงเวียนวัดละเอียด	60
● นาฬิกาวัด	62
● วงเวียนวัดละเอียดชนิดใช้ลำแสงและ ไฟฟ้า	63
● งานกลึงเพลาเชิงศูนย์	64
● วิธีกลึงเชิงศูนย์	65
● วิธีวัดสอบระยะเชิงศูนย์	66
● แท่งเกอขนาน	66
● งานกลึงขึ้นรูป	68
● วิธีกลึงขึ้นรูป	69
● วิธีกลึงขึ้นตาย	70
● วิธีสอบขนาดด้วยแผ่นทอง	71
● งานกลึงขึ้นหล่อและกรอบโครง	72
● วิธีจับชิ้นงาน ด้วยงานหัวจับ	74
● งานกลึงผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจำนวนมาก ๆ	75
2. ชิ้นงานเจาะ	
● ชิ้นงานต่าง ๆ กับงานเจาะ	77
● ลักษณะการหมุนของดอกสว่านบนเครื่องเจาะ	78
● ชนิดและลักษณะสร้างเครื่องเจาะ	79
● ดอกเจาะ	84
● ดอกเจาะชนิดพิเศษ	87
● วิธีจับดอกสว่าน	88
● ความเร็วรอบ การป้อนเจาะ และการหล่อเย็น	89
● เครื่องเจาะและงานเจาะอย่างง่าย	90
● งานเจาะรู	91
● วิธีวัดขนาดรูเจาะ	91
● วิธีจับชิ้นงานเจาะ	92
● วิธีคำนวณเวลางานเจาะ	94
● งานเจาะผายปากรู	95
● งานเจาะคว้าน และงานเจาะรูตื้น	96
● งานเจาะรูตื้น	97
● งานเจาะประณีต ด้วยเครื่องเจาะแทนตั้ง	99
● วิธีวัดและสอบขนาดรูคว้าน	100
● ริมเมอร์	101
● งานริมเมอร์ด้วยเครื่องเจาะตั้ง	102
● งานเจาะรูขวางข้ามกันด้วยเครื่องเจาะนอน	103
● วิธีวัดและสอบขนาด	104
● งานกลึงบุขึง	105
● งานเจาะบนเครื่องกลึง	106
● งานวัดและสอบขนาดรูคว้าน	107
3. งานกลึงเรียว	
● วิธีกลึงเรียว	110
● วิธีกลึงเรียวด้วย อุปกรณ์บรรทัดพิเศษ	111

● งานกลึงรีียวแหลม	112
วิธีวัดและสอบขนาดมุม	113
เครื่องมือวัดและสอบมุมชนิดหมุนแขนมุมได้	114
วิธีทดสอบรีียว	116
● งานเจาะรู สวมสลักรีียว	117
4. ชั้นงานกัด	
● ลักษณะชั้นงานกัด	119
● ลักษณะงานกัด	120
● ลักษณะสร้างและชนิดของเครื่องกัด	121
● มัดกัด	123
● วิธีรักษามัดกัด	127
● วิธีจับมัดกัด	128
● วิธีจับชั้นงาน	129
● วิธีตั้งความเร็วรอบงานกัด	130
● วิธีตั้งความเร็วป้อนกัด	131
● งานกัดหยาบและละเอียด	132
● งานกัดผิวราบเรียบ	133
วิธีสอบผิวราบ	134
● งานเจาะร่องบนเพลลา	135
วิธีสอบขนาดร่องลิ้ม	136
● งานกัดผิวนำเลื่อน	137
วิธีวัดและทดสอบผิวนำเลื่อน	138
● งานกัดหัวทกเหลี่ยม	139
● วิธีใช้อุปกรณ์แม่่ง	140
● ชุดหัวแม่่ง	141
5. ชั้นงานไส	
● ลักษณะสร้างของเครื่องไสช่วงต้น	144
● มีคไส	147
● วิธีจับชั้นงานไส	148
● วิธีคำนวณ เวลางานไส	150
● งานไสแท่งปรีช์มรองเจาะ	151
วิธีวัดและสอบขนาดแท่งปรีช์มรองเจาะ	152
● ลักษณะสร้างของเครื่องไสช่วงยาว	153
● งานไสสันนำเลื่อน	154
วิธีสอบตัวระดับน้ำ	155
6. ชั้นงานไส ในแนวคัง	
● งานไสร่องภายใน	157
วิธีวัดและสอบขนาดร่องภายใน	158
7. ชั้นงานแท่งขึ้นรูป	
● เครื่องแท่งขึ้นรูป	160
● เข็มแท่ง	161
● งานแท่งร่องสปลาสน์สี่เหลี่ยม	162

8. ชิ้นงานเจียรระไน

● ชิ้นเจียรระไน	165
● วิธีลับคมมีด	166
● งานเจียรระไนผิวงานที่ขรุขระ	167
● งานเจียรระไนกลม	169
● งานเจียรระไนเพลา	172
● งานเจียรระไนกลมลักษณะต่าง ๆ, เจียรระไนตัด	174
● วิธีคำนวณเวลาในงานเจียรระไนกลม	175
● งานเจียรระไนกลมภายใน	176
● งานเจียรระไนผิวรูคว้าน	177
● งานเจียรระไนผิวราบ	178
● วิธีคำนวณเวลาในงานเจียรระไน	180
● งานเจียรระไนแท่งขนาน	181
● ชิ้นงานผิวละเอียด	182


9. ชิ้นเกลียว

● ลักษณะงานของชิ้นเกลียว	184
● ลักษณะข้อดีประสานของเกลียว	186
● มาตรฐานเกลียว	187
● งานตัดเกลียวบนเครื่องกลึง	190
● งานตัดเกลียวด้วยดอกเกลียวและค้าย บนเครื่องกลึง	191
● ข้อควรปฏิบัติในการตัดเกลียวด้วยดอกเกลียวและค้าย	192
● งานตัดเกลียวด้วยมีดกลึงบนเครื่องกลึง	194
● มีดกลึงเกลียว	195
● งานตัดเกลียวด้วยเครื่องกลึงเพลาหน้า	196
● งานกลึงเกลียวสลักด้วยมีดกลึง	197
● งานกลึงเกลียววนตัดด้วยมีดกลึง	199
● วิธีคำนวณขนาดเพื่องัด	201
● งานกลึงเกลียวด้วยเครื่องกลึงลูกไม้	203
● งานกัดเกลียว	204
● งานกัดเกลียว ด้วยมีดหมุน	205
● งานเจียรระไนเกลียว	205
● งานรีดเกลียว	205
● วิธีวัดและสอบขนาดเกลียว	206

10. ฟันเฟือง

● ลักษณะใช้งานของฟันเฟือง	210
● กำหนดขนาดต่าง ๆ ของเฟืองตรง	212
● วัสดุฟันเฟือง	213
● งานทำฟันเฟือง	214
● งานแบ่งเพื่อกัดฟันเฟือง	215
● วิธีกัดฟันเฟืองด้วยแท่งมีดกัดมากฟัน	216
● งานไสฟันเฟือง	217
● งานเจียรระไนฟันเฟือง	218
● วิธีวัดและสอบขนาดฟันเฟือง	219

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมากขึ้น — งานช่างกลโรงงานมากอย่าง

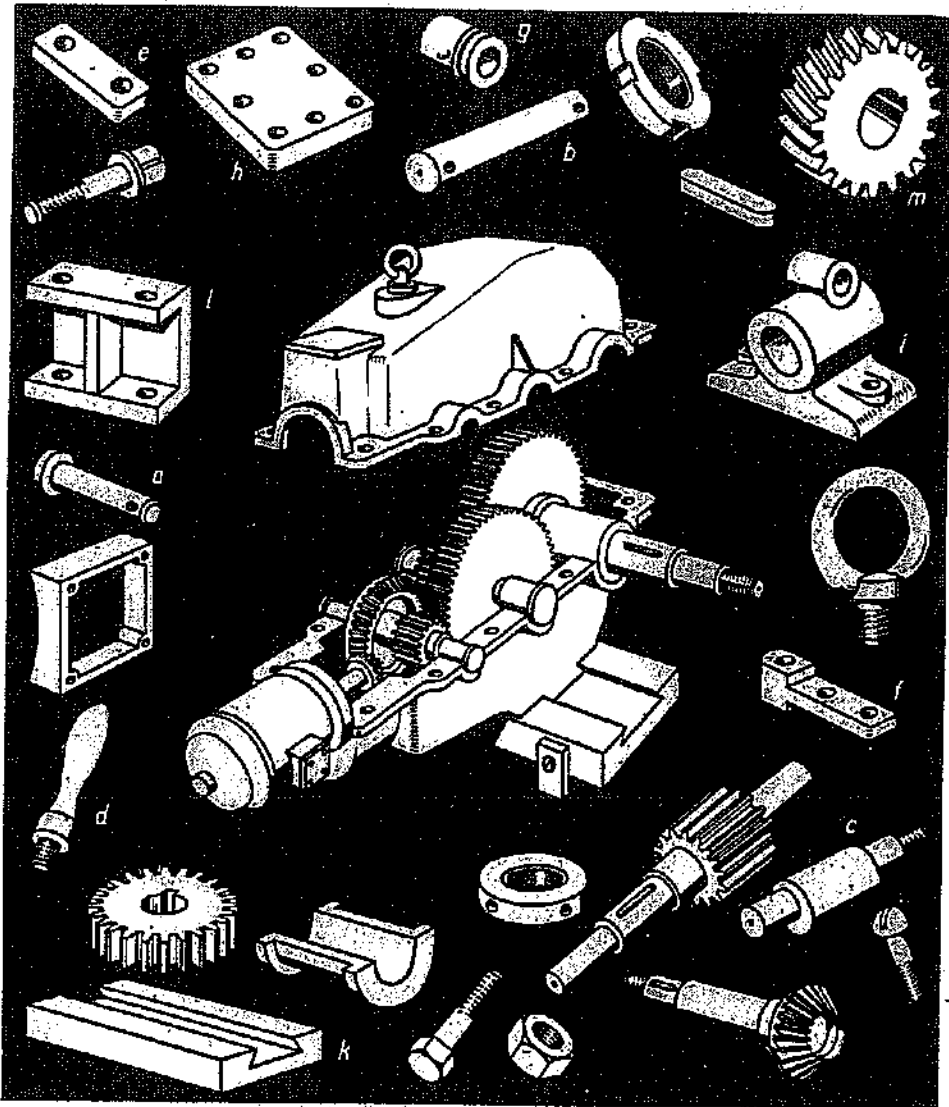


รูป B 9.1 เครื่องจักรกลประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ มากมายหลายชิ้น เช่น (a) สลักเกลียว (b) เพลาหมุน (c) เพลานี้ออกศูนย์ (d) ม็อตจับ (e) แผ่นตอก (f) แขนงัด (g) บุขซึ่ง (h) แผ่นฝา (i) แบริ่ง (j) ร่องเซาะ (l) ฐาน (m) เฟือง

เครื่องจักร กัด เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์กลต่าง ๆ กัด ประกอบขึ้น ด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ มากมายหลายชิ้น ได้แก่ สลักเกลียว เพลาหมุน บุขซึ่ง แผ่นจาน ล้อ สกรู แผ่นฝา ฐานรอง และกรอบโครงเป็นต้น (รูป B 9.1)

ชิ้นส่วนแต่ละส่วนเหล่านี้จะต้องผ่านกรรมวิธีผลิตต่าง ๆ กัน ได้แก่ งานหล่อ งานตีหรือทุบจนขึ้นรูป งานรีด ดึง ตัดออกจากท่อนและแผ่นโลหะ ตลอดจนกระแท่งงานปาดผิวโลหะ จนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ มีขนาดถูกต้อง (เที่ยงขนาด) และผิวงานต้องตามลักษณะทำงาน (เช่น เรียบหรือขัดมัน มากน้อยเพียงใด)

งานขึ้นรูป

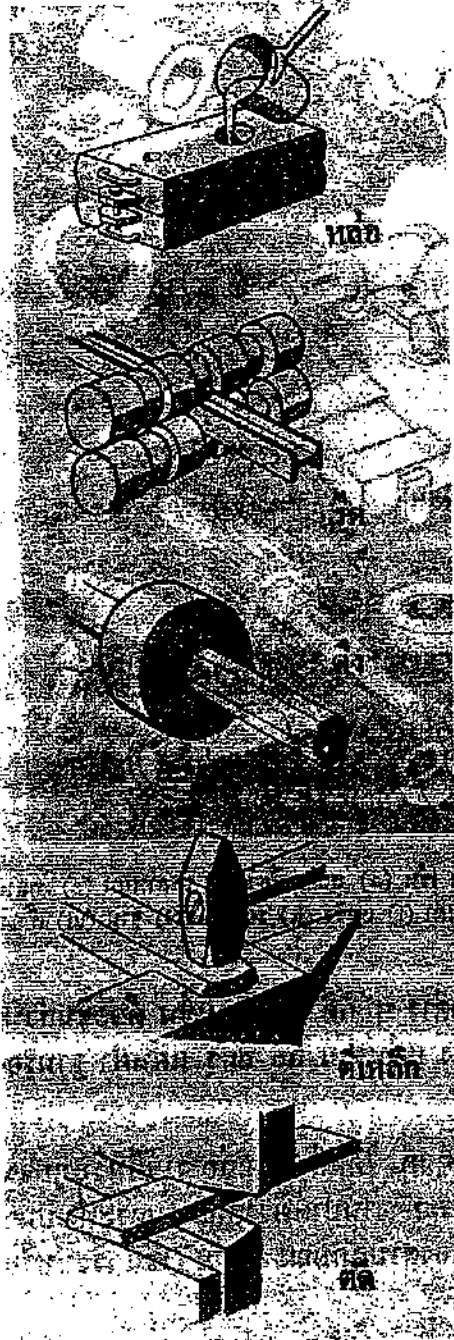

งานแปดผิวโลหะ



งานปาดผิวโลหะ ด้วยเครื่องมือกล

ชิ้นส่วนใดที่กำลังอยู่ในขั้นผลิต เรียกว่าชิ้นงานทั้งสิ้น กรรมวิธีผลิตวิธีหนึ่งคือ การปาดผิวโลหะออกจนได้รูป ได้ตรงตามต้องการ แต่โดยปรกติเรามักขึ้นรูป ด้วยงานขึ้นรูป ให้ได้รูปทรงคร่าว ๆ เสียก่อน แล้วจึงปาดผิวโลหะ วิธีนี้เราปาดผิวโลหะออก เพียงแต่น้อย



งานปาดผิวโลหะนี้ให้ชิ้นงานที่ได้ขนาด มีความเที่ยงขนาด และผิวราบเรียกว่า ชิ้นงานที่ได้จากงานขึ้นรูปธรรมดา

เครื่องมือกล การปาดผิวโลหะทำได้ด้วยมือ หรือใช้เครื่องมือกล ตัวอย่างงานปาดผิวโลหะที่ทำได้ด้วยมือ ได้แก่ งานสะกัด งานตะไบ หรือ งานเลื่อย ซึ่งต้องใช้มือจับ ส่วนงานปาดผิวโลหะที่ทำได้ด้วยเครื่องมือกลนั้น เครื่องมือกลจะต้องขยับมีดเข้าหาชิ้นงาน หรือขยับชิ้นงานเข้าหา มีด



การใช้เครื่องมือกลทำให้เกิดได้ชิ้นงานกลม หรือชิ้นงานที่ผิวต้องราบเรียบ เช่น งานตัดเกลียว งานกัดพื้นผิว และงานผลิตชิ้นงานรูปทรงอื่น ๆ

โดยเหตุที่ เครื่องมือกล คือเครื่องจักรที่ทำงานโดยขยับมีด และเป็นเครื่องที่ขยับด้วยกำลังกล เราจึงเรียกเครื่องจักรเหล่านี้ว่า “เครื่องมือกล” ซึ่งจำแนกได้เป็นเครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องไสเครื่องกัด และเครื่อง เจียรระไน (ดูรูป B 11.1 และ .2 B 12.1 และ .2)


เครื่องมือกลชนิดหนึ่งมีลักษณะทำงานอย่างหนึ่ง จำแนกได้เป็นงานกลึง งานกัด งานไส และ งานเจียรระไน

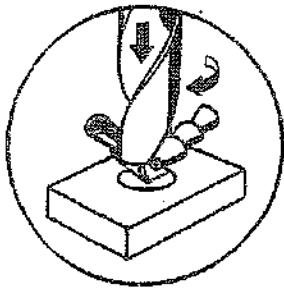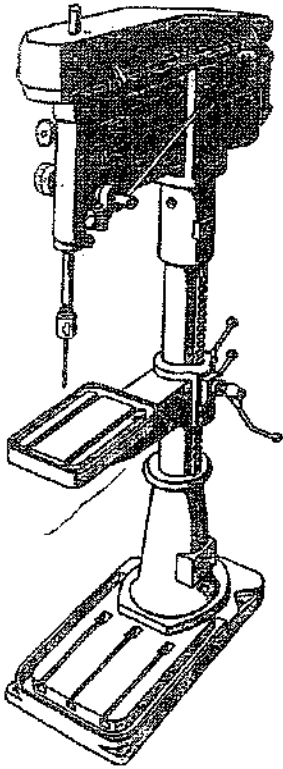




รูป B 11.1 เครื่องเจาะ

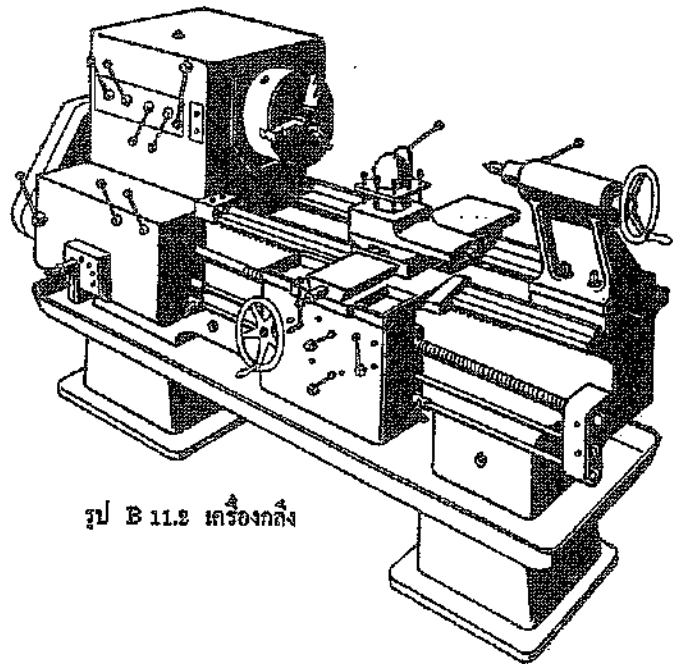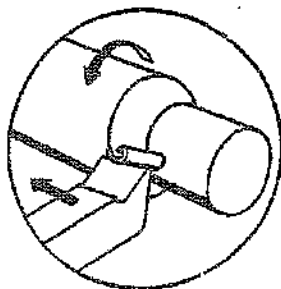

รูป B 11.2 เครื่องกลึง

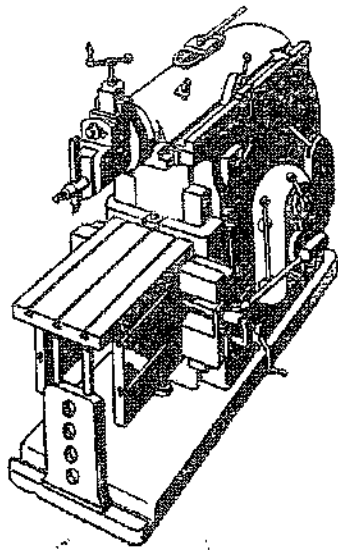

รูป B 12.1 เครื่องไส

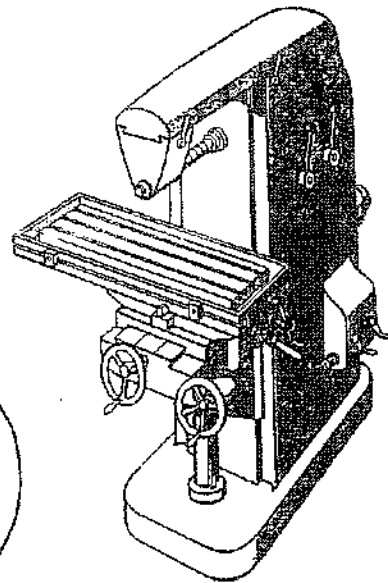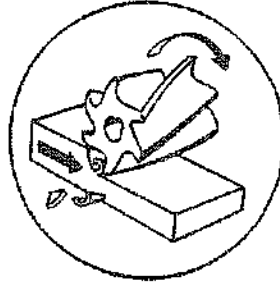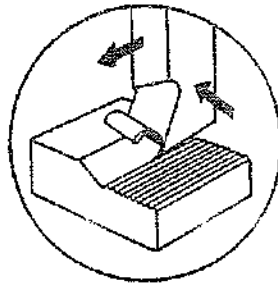

รูป B 12.2 เครื่องกัด

วิธีระวังรักษาเครื่องมือกล

เครื่องมือกลเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะสร้างด้วยความประณีตมาก ไวต่องาน และมีราคาแพง การที่จะให้เครื่องมือกลมีอายุงานนาน ๆ จำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษดังนี้

1. อย่าจับสวิทช์เดินเครื่องมือกลใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อยังไม่ทราบว่าเครื่องมือกลนั้น ๆ มีลักษณะทำงานอย่างไร เพราะเครื่องมือกลอาจชำรุดเสียหาย หรือเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้
2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นทุกวัน เครื่องมือกลที่ขาดการหล่อลื่น มีอายุงานสั้นมาก
3. ก่อนเดินเครื่องทำงาน ให้ตรวจลักษณะเครื่องมือกลให้แน่ใจเสียก่อน ว่าคันโยกต่าง ๆ อยู่ถูกต้องตำแหน่ง หรือ ไม่อย่างไร
4. ระวังอย่าให้เศษโลหะเข้าไปอุดตันในช่องเลื่อนต่าง ๆ ได้ ช่องเลื่อนจะสึกถลอกอย่างรวดเร็ว ผลคือ งานจะไม่ได้ความเที่ยงตรงต้องการ
5. แบร็งจะต้องไม่ร้อนเกินกว่าที่มือจะทนได้
6. ระวังอย่าให้หินและฝุ่นเข้าข้างในมอเตอร์ได้ หากปรากฏว่ามอเตอร์เริ่มทำงานไม่เป็นปกติ ให้หยุดเครื่อง และแจ้งให้หัวหน้าโรงงานทราบทันที
7. รักษาเครื่องมือกลให้สะอาด อย่าใช้ลมอัดเป่าเศษโลหะหรือฝุ่นออกจากเครื่อง เพราะเศษโลหะและฝุ่น อาจเข้าไปอุดตันช่องเลื่อนต่าง ๆ ได้
8. อย่าประมาทในการใช้เครื่องมือกล อาจได้รับอันตราย

การมัธยัตถ์

ชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องผลิตให้ได้ดี และมีต้นทุนผลิตต่ำ ดังนั้น วิธีผลิตจะต้องพึงเล็งถึงความประหยัดเป็นอย่างมาก


วิธีผลิต โดยให้ประหยัดที่สุดนั้น ทำได้ โดย

1. ชิ้นงานที่ผลิตจะต้องใช้งานได้ดี ทำจากวัสดุคุณภาพดี ได้รูปได้ทรงถูกต้องตามขนาด และมีผิวถูกต้องตามคุณลักษณะที่บ่งไว้
2. เวลาที่ใช้ในการผลิต จะต้องสั้นที่สุดที่จะสั้นได้
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตจะต้องใช้จ่ายโดยน้อยที่สุด เช่น เครื่องมือจะต้องสึกหรอแต่น้อย จะต้องใช้วัสดุในการผลิตและช่วยในการผลิตจำนวนน้อย และใช้กำลังงานน้อยด้วย เป็นต้น

1. งานหมุนกลม

ชิ้นงานหมุนกลม — ลักษณะทรง


ชิ้นงานหมุนกลมมีพื้นที่ภาคตัดเป็นวงกลม ได้แก่ สลักเกลียว เฟลา เฟลาแกนอัด (Spindle) หน้างาน และบุชชิ่ง เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กลทั้งหลาย

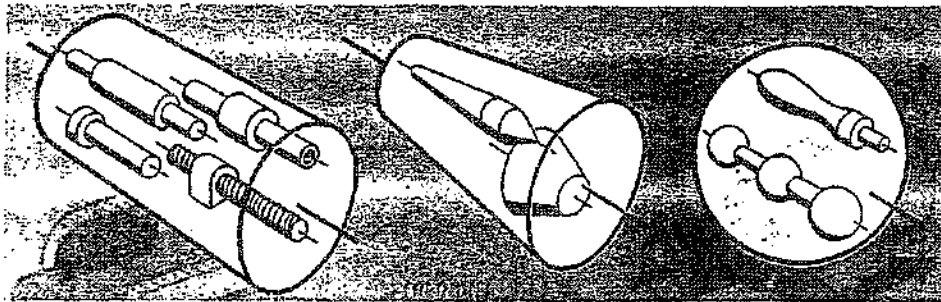

รูป B 13.1 ตัวอย่างชิ้นงานหมุนกลม

เครื่องมือต่าง ๆ เช่น มีดกัด ดอกสว่านเจาะ ดอกสว่านผายปากรู (ริมเมอร์) และดอกตัดเกลียว ต่างก็มีพื้นที่ภาคตัดเป็นวงกลมเช่นกัน ชิ้นงานหมุนกลมต่าง ๆ ทำได้จากวัสดุหลายชนิดสุดแต่ลักษณะการใช้งาน ยิ่งกว่านั้นลักษณะผิวของชิ้นงาน ต่าง ๆ ยังจำกัดไว้แตกต่างกันด้วย

รูป B 13.2 ทิศทางหมุนงาน

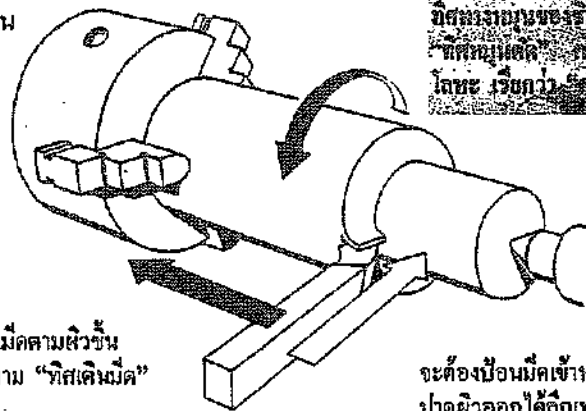

ทิศทางการหมุนงาน และทิศทางของเครื่องมือควรถัดกันเสมอ การวางเครื่องมือตัดต้องเป็นแนวโลหะ เรือกว่า "ของเรื่อ"

ในขณะเดียวกัน จะต้องเดินมีดตามหัวชิ้นงานเพื่อปาดผิวโลหะออก ตาม "ทิศเดินมีด"


จะต้องป้อนมีดเข้าหาชิ้นงานตามแนวป้อนมีดโดยให้มีดปาดผิวออกได้ลึกเท่าขนาดความหนาของเศษโลหะ

วิธีหมุนงาน



การที่จะทำให้ชิ้นงานกลมได้นั้น จะต้องจับชิ้นงานไว้บนเครื่องให้หมุนรอบแกนใดแกนหนึ่งเสียก่อน และให้หมุนเข้าตัดกับคมมีด มีดจะปาดผิวโลหะออกจนกลม งานแบบนี้ เรียกว่า "งานกลึง" ซึ่งประกอบด้วยทิศทางหมุนชิ้นงาน และทิศทางเดินและป้อนมีด ดังแสดงในรูป B 13.2 ข้างบน

งานกลึง



ชิ้นงานหมุนกลึงลักษณะต่าง ๆ นั้น ทำได้ด้วยงานกลึงวิธีต่าง ๆ กล่าวคือ ถ้าเป็นงานที่กลึงบนผิวข้างนอก เราเรียกว่า งานกลึงนอก และถ้าเป็นงานกลึงที่ผิวข้างใน เราเรียกว่า งานกลึงใน ขาแกนที่กลึงเป็นรูปทรงกระบอกยาว เรียกว่า งานกลึงยาว ถ้าเป็นงานกลึงให้หน้าตัดเป็น ผิวราบ เรียกว่างานกลึงหน้าตัด งานกลึงให้เป็น เรียว เรียกว่า งานกลึงเรียว งานกลึงขึ้นเป็นรูปเป็นทรง เรียกว่า งานกลึงขึ้นรูป และงานกลึงให้เป็นเกลียว เรียกว่า งานกลึงตัดเกลียว

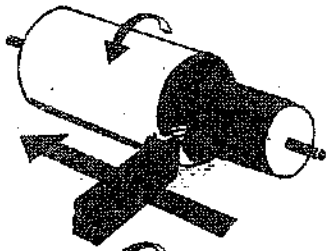



B 14.1 งานกลึงยาว

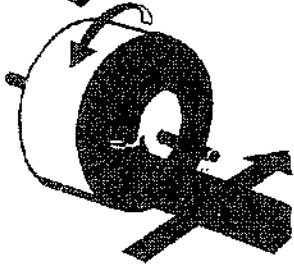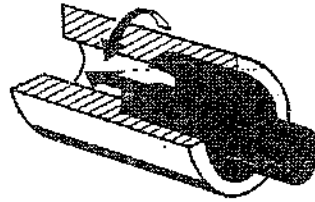



B 14.2 งานกลึงหน้าตัด

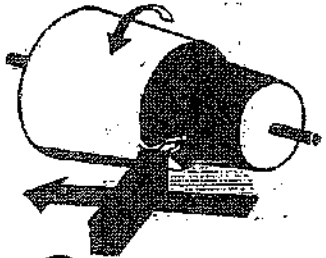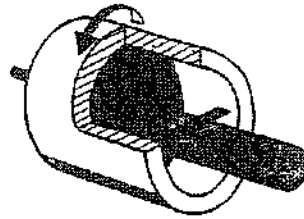


B 14.3 งานกลึงเรียว

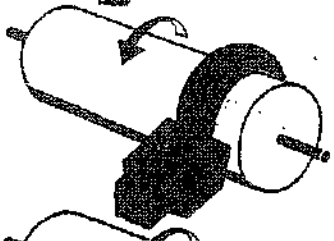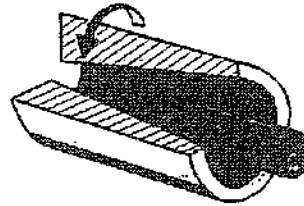

B 14.4 งานกลึงขึ้นรูป

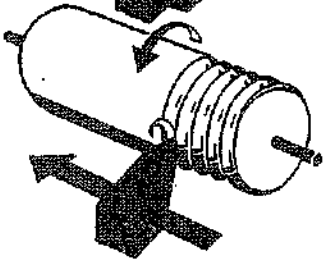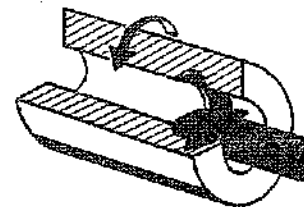


B 14.5 งานกลึงตัดเกลียว

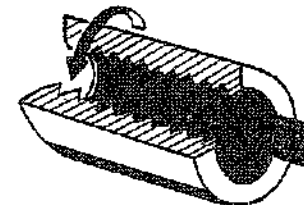


เครื่องกลึงชนิดต่าง ๆ


เครื่องกลึงมีหลายชนิด แต่ชนิดให้งานลักษณะต่าง ๆ กัน เครื่องกลึงที่ใช้กันมากที่สุด คือ “เครื่องกลึงขั้นศูนย์” (รูป B 15.1) ที่สำคัญเป็นลำดับรองลงไป ได้แก่ “เครื่องกลึงงานหน้าตัด” และ “เครื่องกลึงขั้น” (รูป B 15.2 และ B 15.8)

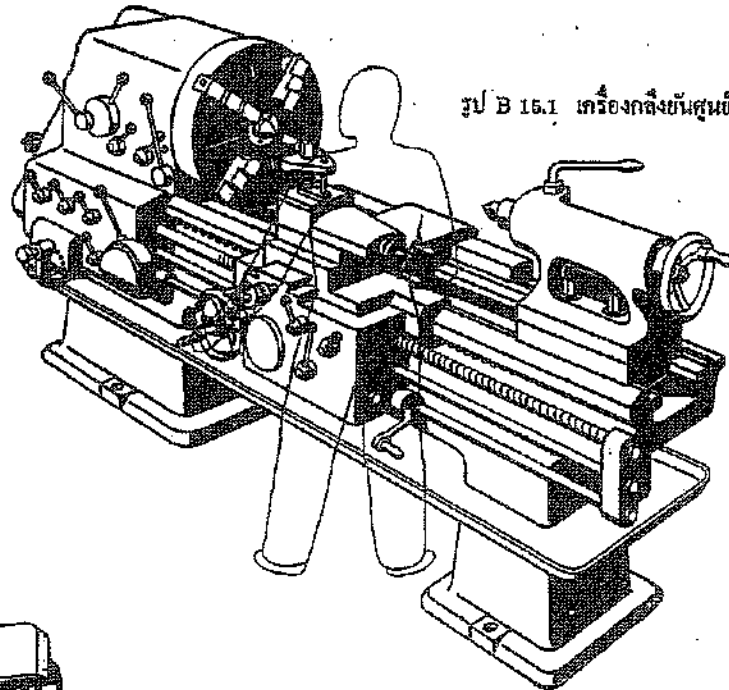

รูป B 15.1 เครื่องกลึงขั้นศูนย์

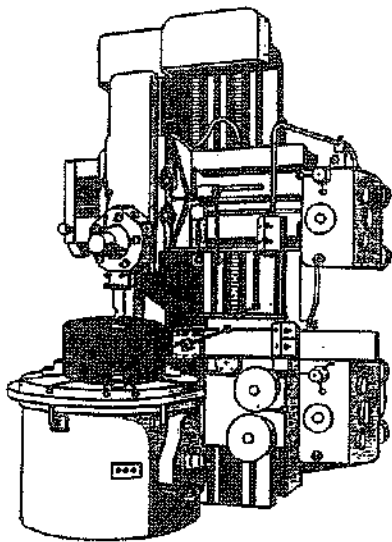

รูป B 15.2 เครื่องกลึงขั้น

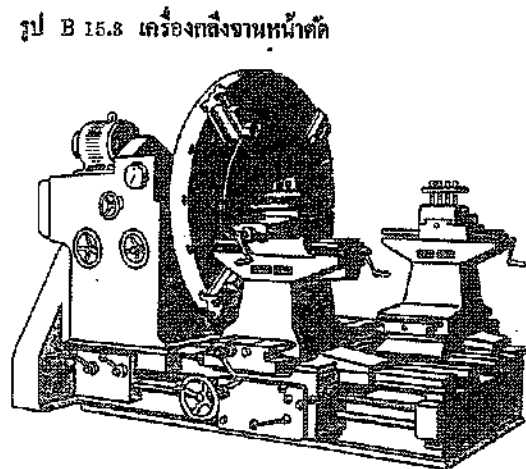

รูป B 15.8 เครื่องกลึงงานหน้าตัด

องค์ประกอบของเครื่องกลึงขั้นศูนย์


ศูนย์เป็นจุดเร็วแหลม ใช้สำหรับขั้น
จับชิ้นงานให้ได้ศูนย์ เครื่องกลึงชนิดนี้
จึงเรียกว่าเครื่องกลึงขั้นศูนย์ ในบางกรณี
ก็มีผู้เรียกว่าเครื่องกลึงเพลาน้ำ หรือ
เครื่องกลึงเพลาดิ่งอีกด้วย (ดูรูป B 16.1)

ระบบหัวแทน (รูป B 16.2-4) เป็นระบบ
จับชิ้นงานให้หมุน เพื่อให้ปฏิบัติงาน
กลึงได้ เพลาน้ำแทนจะต้องประกอบด้วย
แบร์ริงอย่างดี มีกำลังขับพอและจะ
ต้องสร้างจากเหล็กที่ดัดที่สุด เพลาน้ำที่หัว
แทนส่วนมากนิยมใช้เพลากลาง เพื่อให้
ชิ้นงานลอดพ้นออกไปได้ ตำแหน่งบน
เพลาน้ำที่จับกับแบร์ริงจะต้องชุบแข็งและ
เจียรระโนผิวจนเรียบ ลักษณะของแบร์ริง
อาจจะเป็นแบร์ริงชนิดบล็อกหรือบอล
แบร์ริงก็ได้ หากเป็นแบร์ริงบล็อก วัสดุ
แบร์ริงควรเป็นบรอนซ์ หากเป็นบอล
แบร์ริงจะดีกว่า เพราะมีความผิดน้อยมาก
เพลาน้ำนี้จะต้องหมุนได้คล่อง โดย
ไม่มีความหลวมแต่อย่างใด ถ้าเพลาน้ำ
นี้หลวม ผิวงานกลึงจะมีรอยขีด และ
ยิ่งกว่านั้นจะกลึงได้ไม่กลม วิธีป้องกัน
มิให้เพลาน้ำหลวม ให้ปรับแบร์ริง (ดูรูป
B 16.3)


บอลแบร์ริงในรูปนี้มีหน้าที่รับแรง
กดอัดจากเพลาน้ำ เพราะขณะงานหมุน
จะมีแรงเหวี่ยงออกจากศูนย์กลางปรากฏ
เป็นแรงกดอัดที่บอลแบร์ริงนี้จะต้องรับ
ไว้

ที่หัวเพลาน้ำจะแลเห็นเกลียวหัวเพลาน้ำ
เพื่อให้จับหัวจับชนิดต่าง ๆ รูที่หัวเพลาน้ำ
จะเป็นรูเรียว เพื่อให้สอดขั้นศูนย์หัว
แทน ได้ด้วย


เพลาน้ำนี้ขับด้วยระบบส่งกำลังในหัว
แทน

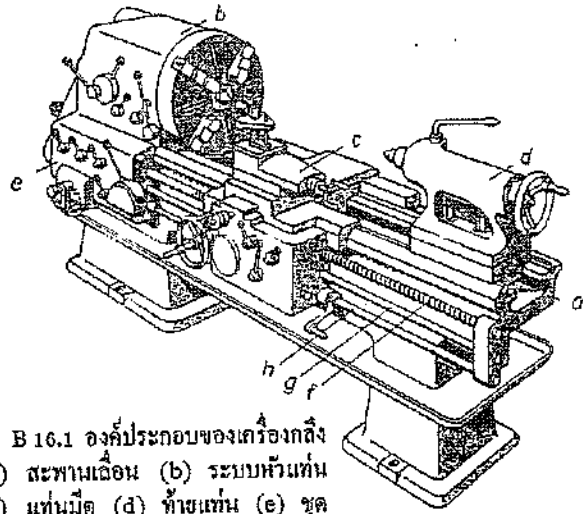


รูป B 16.1 องค์ประกอบของเครื่องกลึง
(a) สะพานเลื่อน (b) ระบบหัวแทน
(c) แทนมีด (d) ท้ายแทน (e) ชุด
เฟืองทดขั้นกลึง (f) เพลาน้ำ (g) เพลาดิ่ง (h) เพลาน้ำวัด

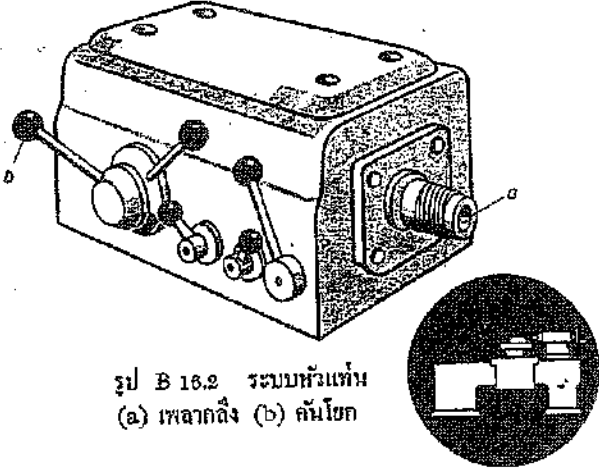


รูป B 16.2 ระบบหัวแทน
(a) เพลากลึง (b) คันโยก

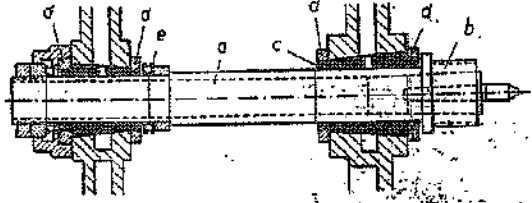



รูป B 16.3 เพลากลึงกับแบร์ริงชนิดบล็อก (a) เพลากลึง
(b) หัวเพลากลึง (c) บล็อกบุชชิ่ง (d) แหวนกลม
(e) บอลแบร์ริง

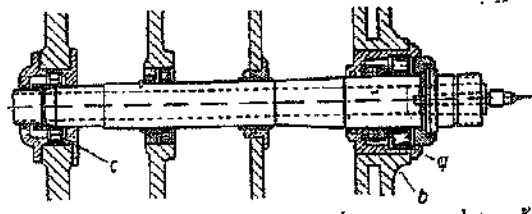



รูป B 16.4 เพลากลึงกับบอลแบร์ริง (a) แบร์ริงลูกกลึง
เร็ว (b) บอลแบร์ริง (c) แบร์ริงลูกกลึงกลม

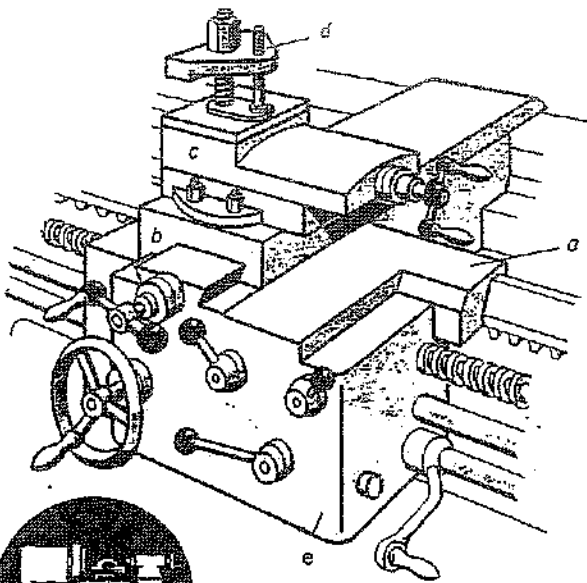

รูป B 17.1 แท่นมิดประกอบด้วย (a) จับแคร์ (b) สะพานขวาง (c) แท่นหมุนมิด (d) ที่จับมิด และ (e) ฐานแท่นมิด

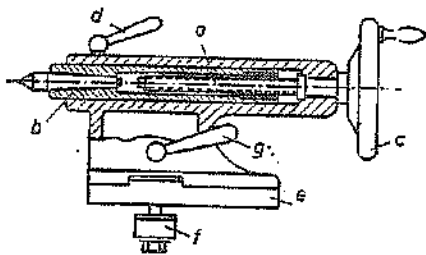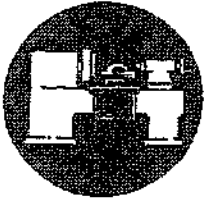

รูป B 17.2 ชุดท้ายแท่น (a) เพลาคัน (b) ช่องสวมแท่งขั้นศูนย์ (c) ค้อนหมุน (d) คันโยกออกแท่งขั้นศูนย์ (e) สลักเลื่อน (f) จับสะพาน (g) คันโยกจับสะพาน

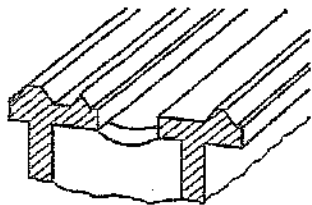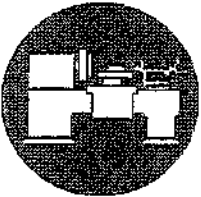

รูป B 17.3 สันทางเดินบนสะพานแท่นกลึง



แท่นมิด เป็นแท่นจับมิด และพามิด เข้ากลึงผิวโลหะ มิดเดินได้ สองทาง คือ เดินเข้ตัดผิวให้ลึก และเดินกลึงตามยาว แท่นมิด ประกอบด้วย จับแคร์ สะพานขวาง แท่นหมุนมิด และที่จับมิด (ดูรูป B 17.1) แท่นมิดจะต้องแล่นแบบสนิทอยู่บนแคร์หรือสะพานเครื่องกลึงโดยไม่มีระยะเบียดเลย จับแคร์ที่ดีหรือสะพาน ขวางของแท่นมิดที่ดี จะต้องขับเคลื่อนได้ทั้งใช้มือและอัตโนมัติ ด้วยเพลาดิ่งหรือเพลาน้ำ

ขั้นศูนย์ท้ายแท่น (รูป B 17.2) ใช้สำหรับขั้นศูนย์ของชิ้นงานยาว ๆ ที่ท้ายแท่น หรือจะใช้จับดอกสว่านเจาะรู หรือผายปากรูบนชิ้นงานก็ได้

ขั้นศูนย์ท้ายแท่นนี้ แล่นหรือเคลื่อน ไปได้ตามสะพานเครื่องกลึง และ บัดคิดแน่นกับสะพานได้ทุกตำแหน่งตามต้องการ เพียงแต่โยกคันโยก ให้ยึดแน่นตรงตำแหน่งนั้น ๆ เท่านั้น วิธีถอดขั้นศูนย์ออกจากท้ายแท่นให้คลายลอคขั้นศูนย์นั้นออกให้หลวมก่อน แล้วจึงหมุน ล็อคตัวขั้นศูนย์ให้หลุดจากที่


ชุดท้ายแท่นนี้มีหลายลักษณะ สุดแต่ลักษณะของการจับแท่งขั้นศูนย์นั่นเอง เช่นแท่นขั้นศูนย์อาจจะกอดอยู่บนลูกสูบซึ่งดันด้วยลมอัดหรือ ของไหลอื่น เช่น น้ำมัน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ขั้นศูนย์รับงานด้วยแรงที่สม่ำเสมอคงที่ตลอดเวลา

สะพานแท่นกลึง เป็นแคร์หรือรองรับอุปกรณ์เครื่องกลึงทุกส่วน และ เป็นส่วนบนของฐานแท่นเครื่อง ทั้งแท่นมิดและชุดท้ายแท่น จะต้องเดินอยู่บนสะพานแท่นกลึงนี้ บนสะพานจะต้องมีสันเป็นทางยาว (รูป B 17.3) และผิวสะพานจะต้องราบเรียบ เพื่อนำให้แท่นมิดและชุดท้ายแท่นเคลื่อนได้ตรงตามแนว และผิวเคลื่อนแบบสนิทกับแท่นตลอดเวลา หากเป็นงานกลึงชิ้นใหญ่ ๆ สะพานเครื่องกลึงนี้ตอนใกล้หัวแท่น จะถอดออกได้ส่วนหนึ่ง ช่วยให้กลึงชิ้นงานได้โต ๆ


ระบบส่งกำลังที่หัวแทน

ผลงานที่หัวแทนมีหน้าที่หมุนชิ้นงานกลึงด้วยความเร็วรอบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับงาน (ความเร็วรอบ คือ จำนวนรอบที่หมุนในหนึ่งนาที) ความเร็วรอบต่าง ๆ นี้ ส่วนมากปรับได้ที่ระบบหัวแทน เพราะภายในหัวแทน มีระบบจัดส่งกำลัง และในบางกรณีอาจปรับได้ที่ขาแทนเครื่องก็มี ระบบจัดส่งกำลังภายในแทนกลึงได้แก่ ชุดล้อสายพาน และชุดเฟืองทด ซึ่งปรับความเร็วรอบได้เป็นขั้น ๆ เช่น ปรับความเร็วรอบได้ 105, 151, 214 รอบ ต่อ นาที ตามลำดับเป็นขั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เครื่องกลึงที่ปรับความเร็วได้ไม่เป็นความเร็วขั้น ก็มีใช้

ชุดล้อสายพาน กำลังขับที่จะส่งจากเพลานึง ไปหมุนอีกเพลานึง และจะให้หมุนทางไหนนั้น ขับได้ด้วยชุดสายพาน โดยพาดจากล้อขับให้หมุนล้อตาม ชุดสายพานส่งกำลังขับได้เพราะความถี่ต (รูป B 18.1) ชุดสายพานทุกชุดขณะขับ จะปรากฏสลิป (slip)

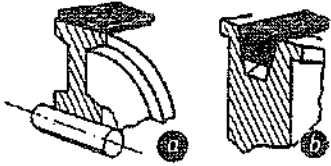


รูป B 18.2 รูปตัดชุดล้อสายพาน
(a) สายพานแบน (b) สายพานลึ้ม

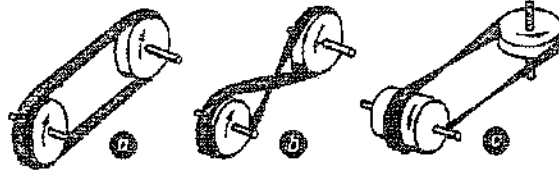

รูป B 18.1 ชุดล้อสายพาน (a) ชุดปกติ, ล้อตามและล้อขับ หมุนไปทางเดียวกัน (b) ชุดสายพานไขว้, ล้อขับกับล้อตามหมุนสวนทางกัน (c) ชุดสายพานที่ล้อขับและล้อตามมีแกนหมุน ตั้งฉากต่อกัน

หรือเลื่อนออก ด้วยเหตุนี้เอง ความเร็วรอบของล้อตามจึงมักจะช้ากว่าความเร็วรอบที่คำนวณได้จากอัตราทดอยู่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ สายพาน จำแนกได้เป็นสายพานแบนและสายพานลึ้ม (รูป B 18.2) สายพานลึ้มเหมาะสำหรับส่งกำลังขับระหว่าง คู่ล้อที่อยู่ใกล้กันมาก สายพานชนิดนี้มีกำลังลึ้มดีกว่า

ชุดเฟืองทด ชุดเฟืองทดส่งกำลังขับได้ด้วยการขบกันของฟันเฟือง จึงไม่ปรากฏมีสลิป (รูป B 18.4) ชุดเฟืองทดนั้นมีหลายประเภทหลายลักษณะ (ดูหน้า 210) (ดูรูป B 18.4 a และ b).

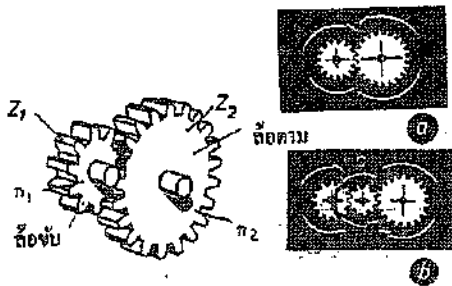


รูป B 18.4 ชุดเฟืองทดอย่างง่าย
 Z_1 = จำนวนฟันบนล้อขับ
 Z_2 = จำนวนฟันบนล้อตาม
 n_1 = ความเร็วรอบของเฟืองขับ
 n_2 = ความเร็วรอบของเฟืองตาม
 i = อัตราทด
 c = เฟืองกลาง

เพราะว่า ฟันเฟืองจะค้ำขบกัน ฟันต่อฟัน จำนวนฟันขับของเฟืองขับจะต้องเท่ากับจำนวน ฟันเฟืองที่ถูกขับ
จำนวนฟัน \times ความเร็วรอบของเฟืองขับ =
จำนวนฟัน \times ความเร็วรอบของเฟืองตาม
 $Z_1 \cdot n_1 = Z_2 \cdot n_2$

อัตราทด:
$$i = \frac{\text{ความเร็วรอบเฟืองขับ}}{\text{ความเร็วรอบเฟืองตาม}} = \frac{\text{จำนวนฟันบนเฟืองตาม}}{\text{จำนวนฟันบนเฟืองขับ}}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$$

วิธีคำนวณชุดล้อสายพานและชุดเฟืองทด

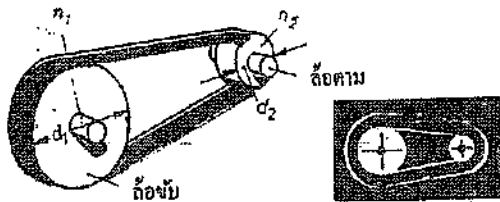


รูป B 18.3 ชุดล้อสายพานอย่างง่าย
 d_1 = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของล้อขับ, มม.
 d_2 = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของล้อตาม, มม.
 n_1 = ความเร็วรอบของล้อขับ
 n_2 = ความเร็วรอบของล้อตาม
 i = อัตราทด

เพราะว่า ความเร็วของสายพานที่วิ่งอยู่บนขอบล้อทั้งสอง เป็นความเร็วเดียวกัน


ดังนั้น $\pi \cdot d_1 \cdot n_1 = \pi \cdot d_2 \cdot n_2$ (π คัดออกทั้ง 2 ข้าง)
ขนาดผ่านศูนย์กลาง \times ความเร็วรอบล้อขับ =
ขนาดผ่านศูนย์กลาง \times ความเร็วรอบล้อตาม
 $d_1 \cdot n_1 = d_2 \cdot n_2$

อัตราทด:
$$i = \frac{\text{ความเร็วรอบล้อขับ}}{\text{ความเร็วรอบล้อตาม}} = \frac{\text{ขนาดผ่านศูนย์กลางล้อตาม}}{\text{ขนาดผ่านศูนย์กลางล้อขับ}}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

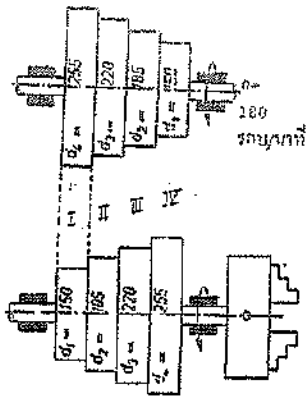

รูป B 19.1 ชุดล้อสายพานทด.

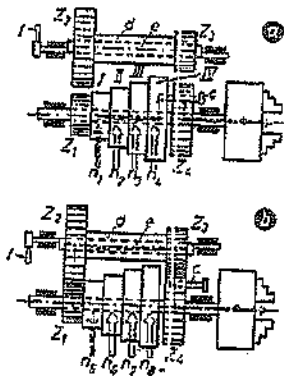

รูป B 19.2 ชุดล้อสายพานที่ทดประกอบด้วยชุดเฟืองทด.

(a) ชุดเฟืองทดติดของเฟือง Z_2 ติดอยู่กับเพลาข้อต่อตามโมเมนต์ที่ชุดชุดเฟืองทดออก ถ้าตั้งขึ้นจะเล่นผ่านไปถึงเพลาวงมาได้ โดยตลอดสักท้าว c ขัดไว้ เมื่อจะต่อชุดเฟืองทดเข้าไปในเขววมักตั้ง จะต้องถอดสักท้าว c ออกจากที่ ปิดกรันไบก f ซึ่งเป็นเพลาลูกเดี่ยว ให้ Z_2 และ Z_3 เข้าจับกับ Z_1 และ Z_4 ตาม ลำดับเฟือง Z_2 และ Z_3 หมุนร่วมแกน e กันอยู่ และมีปลอก d หุ้มเพลาไว้ เขววมักตั้งจะขยับเลื่อนออกจาก Z_2 ไป Z_3 ส่วนไป Z_3 เข้า Z_4 และดึงเพลาวงในที่สุด

ระบบส่งกำลังเป็นพื้นความเร็ว

การเลือก ใช้ความเร็วรอบบนแท่นกลึง จะต้องเลือกใช้จากความเร็วที่ กำหนดไว้เป็นขั้น ๆ บนแท่นกลึงนั้น ในตัวอย่างข้างต้นเป็นขั้นความเร็วต่าง ๆ ระหว่าง 20 ถึง 300 รอบ/นาที การปรับขึ้นความเร็วรอบกระทำได้โดยปรับตำแหน่งสายพานบนล้อชุดล และปรับตำแหน่งชุดเฟืองทด

ชุดล้อตขรรมตา

ล้อสายพานชุดล (ดูรูป B 19.1) เป็นล้อที่ปรับความเร็วรอบได้ดังนี้ จากความเร็วรอบของเพลาขับเพียงลำเดียว:

ตัวอย่าง: ล้อที่ I:

$$n_1 = \frac{d_4 \cdot n}{d_1} = \frac{255 \text{ มม.} \times 180 \text{ รอบ/นาที}}{150 \text{ มม.}} = 306 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$

ล้อที่ II:

$$n_2 = \frac{d_3 \cdot n}{d_2} = \frac{220 \text{ มม.} \times 180 \text{ รอบ/นาที}}{186 \text{ มม.}} = 214 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$

ล้อที่ III:

$$n_3 = \frac{d_2 \cdot n}{d_3} = \frac{186 \text{ มม.} \times 180 \text{ รอบ/นาที}}{220 \text{ มม.}} = 151 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$

ล้อที่ IV:

$$n_4 = \frac{d_1 \cdot n}{d_4} = \frac{150 \text{ มม.} \times 180 \text{ รอบ/นาที}}{255 \text{ มม.}} = 105.8 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$

ชุดล้อสายพานที่ทดประกอบด้วยชุดเฟืองทด

ชุดเฟืองทดที่ประกอบเข้ากับชุดล้อสายพาน ทำให้ปรับขึ้นความเร็วรอบบนแท่นกลึงได้มากขึ้นเป็นสองเท่า

ตัวอย่าง: $Z_1 = 25, Z_2 = 50, Z_3 = 25, Z_4 = 60$ ฟัน

$$\text{อัตราทดรวม } i = \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_2 \cdot Z_4} = \frac{25 \cdot 25}{50 \cdot 60} = \frac{1}{4}$$

เมื่อไม่ใช้ชุดเฟืองทด ความเร็วรอบที่มีให้เลือกใช้ได้แก่ n_1, n_2, n_3 และ n_4 (ดูข้างบน) เมื่อต่อชุดเฟืองทดเข้ากับชุดล้อสายพานชุดลดังกล่าวข้างบน จะได้ขึ้นความเร็วรอบที่ช้าลงมากถึง 4 เท่า รวมถึงช้าด้วย ถ้า กล่าวคือ

$$n_1 = \frac{n_1}{i} = \frac{306 \text{ รอบ}}{4 \text{ นาที}} = 76.5 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}} \quad n_2 = \frac{n_2}{i} = \frac{214 \text{ รอบ}}{4 \text{ นาที}} = 53.5 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$


$$n_3 = \frac{n_3}{i} = \frac{151 \text{ รอบ}}{4 \text{ นาที}} = 37.75 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}} \quad n_4 = \frac{n_4}{i} = \frac{105.8 \text{ รอบ}}{4 \text{ นาที}} = 26.45 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$

ชุดล้อสายพานทดนี้ มีลักษณะสร้างง่าย ๆ และมีราคาถูก ข้อเสียก็คือ ต้องเสียเวลาตั้งขึ้นความเร็ว ยิ่งกว่านั้นอาจได้รับอันตรายจากสายพานได้ เครื่องกลึงสมัยใหม่จะพยายามไม่ให้ชุดล้อสายพานเฉย หากใช้ก็จะใช้ให้น้อยที่สุด

ความเร็วรอบ ต้องเขียนให้ชัดเจนว่า 1/นาที ไว้แทน เช่น 300 1/นาที หรือ 300 รอบ/นาที วิธีที่สะดวกเขียนหน่วย เป็น รอบ/นาที จะเหมาะสมกว่า


ชุดเฟืองทด

ความเร็วรอบที่ระบบหัวแทน เลือกลงเปลี่ยนได้ โดยโยกคันโยกต่าง ๆ ให้เข้าตำแหน่ง คันโยกจะ ปล่อกกลั้ว หรืออาจจะเหวี่ยง (หรือเลื่อน) ฟันเฟือง ต่าง ๆ ให้เข้าขบกัน ทำให้ส่งกำลังขับเคลื่อนตาม ความเร็วรอบที่ต้องการได้

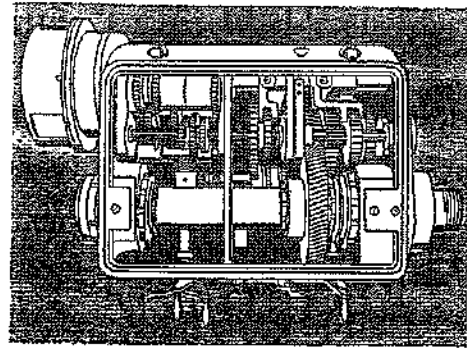


รูป B 20.1 ชุดเฟืองทดที่หัวเครื่องกลึง

ชุดเฟืองทดที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ ชนิดเลื่อนฟัน เฟือง (ดูรูป B 20.2) บนเพลลาเฟืองเพลลาหนึ่ง ๆ จะมีเฟืองให้เลือก s อัน ทำให้เลือก ความเร็วรอบ ได้ s ชั้น ชุดเฟืองทดหนึ่ง ๆ อาจมีเพลลาเฟืองเช่นนี้ หลาย ๆ เพลลา แต่ทุกเพลลาจะห่อหุ้มปกปิดมิดชิด

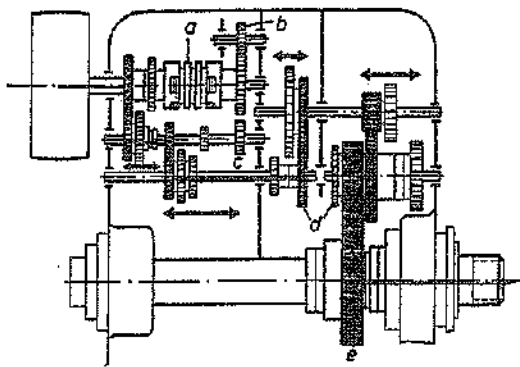


รูป B 20.3 ขบวนการส่งกำลังด้วยความเร็วรอบ 18 ชั้น ในระบบหัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยชุดเฟืองทด (a) คือกลั้วชนิดบีบ แผ่นทั้งเดินหน้าและดอยหลัง (b) คือเฟืองที่ใช้ขบกับเฟือง c เพื่อให้หมุนดอยหลัง (ในรูปเขียนแยกไว้ เพื่อให้เห็น เฟืองได้ง่าย) (d) เป็นเฟืองนำขบเพลลาตั้ง (e) เป็นเฟืองที่นำ ขวาง ติดอยู่กับเพลลาแกน

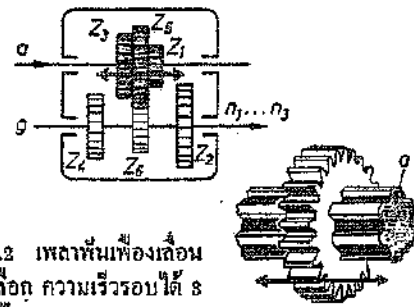

รูป B 20.2 เพลลาฟันเฟืองเลื่อน ชนิดเลื่อนเลือก ความเร็วรอบได้ s ชั้น ในรูปเฟือง Z_1, Z_3 และ Z_5 เป็นชุดเฟืองขับ ติดอยู่กับเพลลาขั้ว a เฟืองทั้งสามสวมอยู่บน เพลลาและเลื่อนไปได้ตามร่อง ลิ่มสี่เหลี่ยมหรือร่องสลายขนาน เพลลา เฟือง Z_2, Z_4 และ Z_6 ติดแน่นอยู่ในตำแหน่งบน เพลลา ตาม g เพลลาขั้ว a นั้น จะต้องหมุน ด้วยความเร็วรอบคงที่เสมอ เช่น หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เฟืองขบกันนี้เลื่อนให้ขบกัน ได้เป็นคู่ ๆ กล่าวคือ Z_3-Z_2, Z_1-Z_2 และ Z_5-Z_4 ทำให้มี ความเร็วรอบ ให้เลือก ได้ s ชั้น

หัดเลื่อนด้วยน้ำมัน และน้ำมันจะต้องรั่วออกมาไม่ได้ด้วย (รูป B 20.3) :

วิธีใช้ชุดเฟืองทด การโยกคันโยกบนชุดเฟืองทดเพื่อเลือกความเร็วรอบนั้น กระทำได้เฉพาะแต่ เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่ หรือขณะ ที่ เครื่องหมุนหรืออยู่เท่านั้น วิธีปฏิบัติให้ปฏิบัติเป็นขั้น ๆ ตามลำดับดังนี้คือ ขั้นแรกหุดชุดเฟืองทดเสียก่อน ขั้นต่อมาจึงโยกคันโยก เพื่อปรับเฟืองให้เข้าตำแหน่ง เสร็จแล้วจึงหมุนชุดเฟืองทดต่อไป วิธีหยุดและเดินชุดเฟืองทด ส่วนมากนิยมใช้กลั้ว วิธีนี้มอเตอร์จะ เดินหมุนอยู่ตลอดเวลา แต่ชุดเฟืองทดจะยังไม่หมุน จนกว่าจะส่งกำลังผ่านกลั้ว กลั้วที่ใช้ ได้แก่กลั้วชนิดแบนเพลลาเร็ว และกลั้วชนิดบีบ แผ่น (ดูรูป B 20.4) การเปลี่ยนรอบกระทำได้รวดเร็วมาก เพราะ มีอุปกรณ์อื่นช่วย ได้แก่ เบรค กลั้วอัตโนมัติ และ บ้ายบอดตำแหน่ง ที่จะต้องโยกคันโยกไป

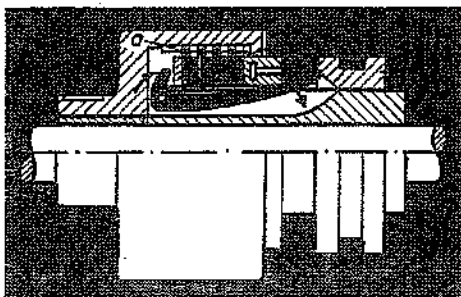


รูป B 20.4 กลั้วชนิดบีบแผ่น แผ่นกลั้วมีสองชนิดคือ แผ่นนอก และแผ่นใน แผ่นนอก a ติดอยู่กับเพลลาออก แผ่นใน b ติดอยู่กับ เพลลาใน เมื่อเลื่อน c เข้ากอดแขนงัด d แขนงัดจะอัดแผ่นกลั้ว a และ b เข้าติดกันแน่น แขนงัด d นี้ตั้งอยู่ในร่องลิ่มเลื่อนหนีไปไม่ได้ เพลลาในก็จะเชื่อมติดกันหมุนตามกันไปได้

ระบบส่งกำลังขั้วที่ไม่เป็นขั้นความเร็ว


ระบบหัวแทนที่ส่งกำลังขั้วด้วยความเร็วรอบๆรอบๆ กระทำได้ โดยใช้อุปกรณ์กล (เช่น ใช้ระบบ PIV และ ระบบ PK) ระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าด้วยลักษณะวิธีต่าง ๆ กัน (ดูรูป B 21.1-3) แต่ความเร็วรอบต่าง ๆ ที่จัดได้นั้น จะต้องอยู่ในขอบเขตของพิกัด

ระบบไฟฟ้าที่ทำให้ปรับความเร็วรอบต่าง ๆ ได้ ได้แก่ มอเตอร์ไฟตรงชนิดที่ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์นั้นได้นั่นเอง


ระบบส่งกำลังที่ไม่เป็นขั้นความเร็วเหล่านี้ เป็นข้อยกเว้นของเครื่องกลึง เพราะจะทำให้สามารถทำงานกลึงได้ตรงตามความเร็วรอบทำงานนั้น ๆ ต้องการได้โดยแท้จริง

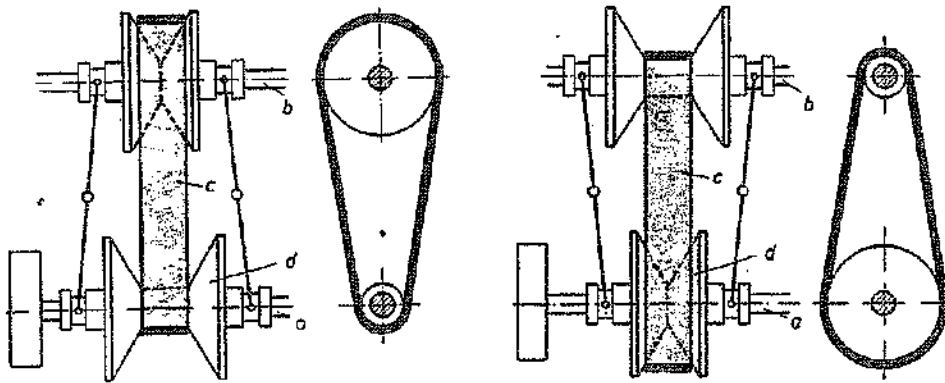

รูป B 21.1 อุปกรณ์กล ชุดสายพาน PIV - เพลา *a* เป็นเพลาตาม จากเพลา *b* ถึงเพลา *a* มีสายพาน พาดส่งกำลังขั้ว คือสายพานทั้งสองแยกออกจากและเข้าชิดติดกันได้ โดยมีก้านยึด 2 ก้านยึดเป็นล้อขับ และถือตามไว้ดังรูป . ก้านยึดนี้เป็นก้านแข็งและยาวเท่ากันทั้งสองก้าน เมื่อเพลาขับ *b* หมุนช้า ขาถือบนเพลาตามจะดึงออก สายพานที่พาดบนเพลา *a* จะพาดอยู่บนขนาดวัดผ่านศูนย์กลางด้านในซึ่งเล็ก เมื่อเพลาขับ *b* หมุนเร็ว ก้านยึดจะทำให้ล้อสายพานบนเพลา *b* ดึงออก และล้อบนเพลา *a* อัดเข้าติดกัน

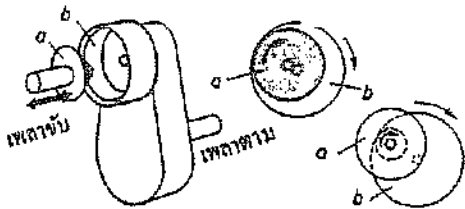


รูป B 21.2 อุปกรณ์กลชุด PK วิธีนี้ส่งกำลังขั้ว ด้วยหน้าเร็ว *a* อัดเข้ากับแหวนเร็ว *b* ความเร็วที่เกิดจากการอัดตัวของหน้าเร็วทำให้ส่งกำลังขั้วได้ ความเร็วรอบจะหมุนเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของหน้าเร็วแหวนที่เข้าอัดกับแหวนเร็ว ซึ่งทำได้โดยเลื่อนหน้าเร็วแหวนเข้าออกตามแนวแกนจน ได้ตำแหน่งสัมพันธ์ ที่ความเร็วรอบถูกต้อง ให้นำที่เรือนสังเกตจากภาพตัดที่แสดง จะเข้าใจได้ชัดแจ้ง

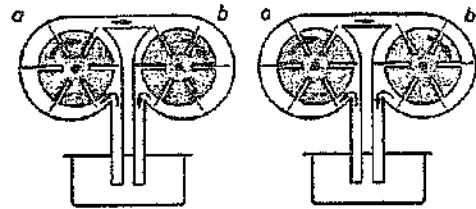

รูป B 21.3 อุปกรณ์ไฮดรอลิกประกอบด้วยปั๊มไฮดรอลิก *a* และมอเตอร์ไฮดรอลิก *b* ซึ่งมีลักษณะสร้าง เหมือนกันและติดกันอยู่ ปั๊มไฮดรอลิกหมุนด้วยความเร็วสม่ำเสมอตลอดเวลาตั้งน้ำมัน ไปขับมอเตอร์อีกต่อหนึ่ง ส่วนความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกนั้นปรับให้หมุนด้วยความเร็วรอบต่าง ๆ ได้ โดยเลื่อนแกนหมุนมอเตอร์ออกจากตำแหน่งกึ่งกลาง ถ้าเลื่อนออกไปกึ่งทางไหลของน้ำมัน มอเตอร์จะดึงหน้าเร็วขึ้นเพื่อ ปริมาณไหลของน้ำมันจะได้คงที่ หากเลื่อนออกในลักษณะที่เพิ่มช่องไหลของน้ำมัน มอเตอร์จะหมุนช้าลง นอกจากนี้การปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ ยังสามารถทำได้โดยปรับตำแหน่งของปั๊มให้ เยื้องออกจากแนว กึ่งกลางได้เช่นเดียวกัน


การป้อนเม็ดกลิ้งที่ทางกลิ้งเล็กและกลิ้งยาวป้อนได้ด้วยมือ โดยใช้มือหมุนล้อขับบนแท่นมีด หากจะกลิ้งด้วยวิธีอัตโนมัติจะต้องใช้ "เพลาดิ่ง" เข้าช่วย เพลาดิ่งนี้หมุนได้โดยมีกำลังมาขับเคลื่อนจากระบบหัวแท่น

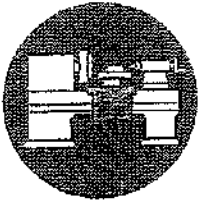

ชุดแท่นมีด

ชุดแท่นมีด เป็นแท่นเลื่อนไปได้ตามสะพานเครื่องกลิ้ง มีชิ้นประกอบ หลายส่วน เช่น คันโยก และล้อหมุน เป็นต้น ลักษณะสร้างของชุดแท่นมีดนี้มีหลายแบบ แต่มีลักษณะทำงานเหมือนกัน กล่าวคือ จะต้องใช้ "เพลาดิ่งมีด" ทั้งตามยาวและตามขวาง (ดูรูป B 22.1 และ .2)

เพลานำ ใช้สำหรับนำตัดเกลียว ขับด้วยชุดเฟืองทดในหัวแท่น และมีหน้าที่ทำให้ชุดแท่นมีดเคลื่อนตัดเกลียวตามขนาดที่ต้องการ (ดูรายละเอียดหน้า 196)

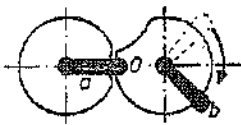


รูป B 22.3 ตัวอย่าง ลักษณะทำงานของคันบังคับ ทางกลิ้ง คันบังคับทางกลิ้ง *b* (เช่นคันโยกนำตัดเพลานำ) จะโยกได้ต่อ เมื่อคันโยก *a* (คันโยกสำหรับเพลาดิ่ง) อยู่ใน ตำแหน่ง *c* เท่านั้น


คันบังคับทางกลิ้ง คันบังคับทางกลิ้งนี้ จะทำให้โยกคันโยกกลิ้ง ได้ในทิศทางเดียว ถ้าไม่มีคันบังคับทางกลิ้ง ข้างกลิ้งจะตั้ง ให้กลิ้งตาม เพลานำ หรือกลิ้งขวาและกลิ้งขวางด้วยเพลาดิ่ง ได้ซ้อนกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เครื่องกลิ้งจะชำรุดทันทีหลักการทำงาน ของคันบังคับทางกลิ้ง ดูรูป B 22.3

ระบบอัตโนมัติหยุดชุดแท่นมีด ชุดแท่นมีดที่ขับเคลื่อนอยู่อย่างอัตโนมัติ เมื่อเคลื่อนถึงตำแหน่งใด และ ต้องการจะให้หยุดอยู่ ณ ตำแหน่งนั้น กระทำได้โดย ตั้งลึงขวางไว้เป็นจุดหยุด ชุดแท่นมีดจะหยุดได้โดยอัตโนมัติ โดยชนกับจุดหยุดนั้น และ ด้วย ชุดเฟืองหนอนกระดก (ดูรูป B 22.4)


รูป B 22.4 ชุดแท่นมีดกับชุดเฟืองหนอนกระดก "เพลาดิ่ง" *a* เมื่อ หมุนอยู่จะขับเฟือง Z_1 และ Z_2 และขับตัวหนอน *b* คือเฟืองหนอน *c* เองก็จะขับเฟือง Z_3, \dots, Z_7 ทำให้แท่นมีดเลื่อนไปได้ตามสะพาน ทันทีที่ชุดแท่นมีดเคลื่อนไปชนจุดหยุด *g* แท่นมีดจะหยุด ที่หยุดได้ก็เพราะเฟือง Z_3, \dots, Z_7 จะต้องหยุดเคลื่อน ถัดเฟืองหนอนก็ต้องหยุดเคลื่อนด้วย แต่ขณะเดียวกัน "เพลาดิ่ง" เฟือง Z_1, Z_2 และตัวหนอนยังหมุนอยู่ ตัวหนอนโดยเหตุที่หมุนเป็นเกลียวจะหมุนเลขคือเฟืองหนอนออกไปได้ทั้งทางซ้ายหรือขวา จากรูปจะสังเกตเห็นได้ว่า ชุดเฟืองหนอนกระดกนี้ ติดอยู่กับมุม *e* ซึ่งเลื่อนไปมาได้บนผิว *f* เมื่อตัวหนอนแล่นเลขออกไป ชุดเฟืองหนอนก็จะกระดกออกจาก *f* ตัวหนอนกับเฟืองหนอนก็จะแยกออกจากกัน การกระดกออกครั้งนี้ จุดพักครีมีอยู่ที่ชุด *j* สปริง *h* นั้นตั้งได้จะให้กระดกเร็วหรือช้า

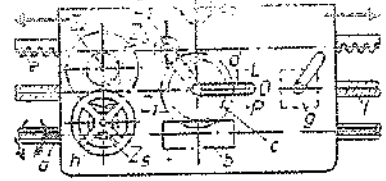


รูป B 22.1 ชุดแท่นมีด (ภาพเขียนเพื่อให้อูได้ง่าย) (a) เป็นเพลาดิ่ง (แลเห็นร่องยาวบนเพลานำ) (b) เป็นตัวหนอน (แล่นได้ตามยาว) ติดอยู่กับ เพลาดิ่งด้วยร่องและสปริง ตัวหนอนนี้ ปกป้องเม็ดซึบ (c) เป็นล้อเฟืองหนอน (d) เป็นคันโยก (e) เป็นเฟืองสะพาน (f) เป็นเพลานำ (g) เป็นเม็ดตัดเพลาดิ่ง (h) เป็นล้อหมุน ขับเคลื่อนแท่นมีด อาศัย ขบวนการเฟือง Z_3, Z_4 และ Z_5

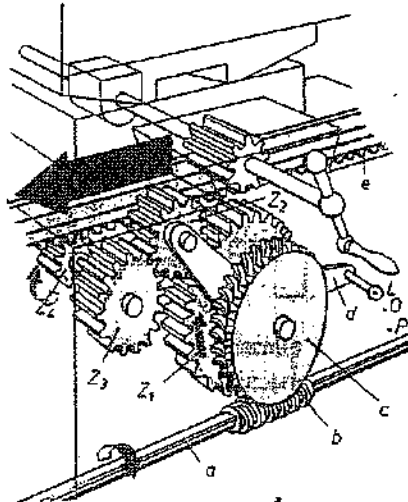

รูป B 22.2 ตัวอย่างการขับแท่นมีดให้กลิ้งตามยาวอัตโนมัติ (ตามชุดแท่นมีดใน รูป B 22.1 ข้างบน) ตัวหนอน *b* บน "เพลาดิ่ง" จะขับล้อเฟืองหนอน *c* เฟือง Z_1 และเฟืองหนอน *c* อยู่บน แกนหมุนเดียวกัน เฟือง Z_1 จะหมุน ตามคันโยก *d* ขณะนี้อยู่ตำแหน่ง *L* จะเหวี่ยงเฟือง Z_2 เข้ากับเฟือง Z_3 เฟือง Z_4 นั้นอยู่กับที่ ตลอดเวลาขมอยู่กับเฟืองสะพานแท่นกลิ้ง *e* ในกรณีที่ให้ขับเม็ดกลิ้งหน้าตัดให้โยกคันโยก *a* อยู่ที่ตำแหน่ง *P* เฟือง Z_5 จะได้ เข้ากับเฟืองที่เฟืองที่นำมาเข้ากลิ้งหน้าตัด

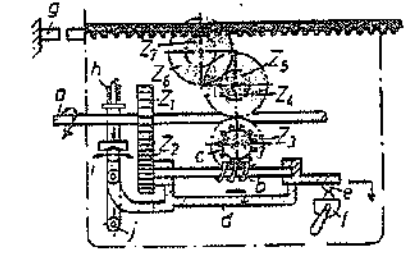

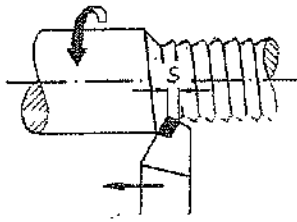


รูป B 23.1 แสดงความกว้างของ รอยกั้ว


ระบบส่งกำลังขั้วกั้วยาว

ความกว้างของรอยกั้วหมายถึงความกว้างบนผิวงานที่กั้วออกได้ เมื่อทำงานกั้วหมุนไปครบหนึ่งรอบ (ดูรูป B 23.1) วัดเป็น มม./รอบ งานกั้วต่างๆ กันจะ ต้องกั้วด้วยความกว้างของรอยกั้วต่างกัน เช่น งานกั้วหยาบ ให้กั้วด้วย รอยกั้วขนาด 0.5 มม./รอบ และงานกั้วละเอียด 0.1 มม./รอบ หากปรากฏว่า ความกว้างของรอยกั้วนี้โตมาก ให้หมุนรอบ “เพลาคั้ว” ให้เร็วขึ้น รอยกั้วจะแคบลงมา

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า ในขณะที่ “เพลาคั้ว” หมุนไป 1 รอบ ทำให้ชุดแท่นมีด เคลื่อนไปได้ 1 มม. ในกรณีที่ต้องการกั้ว ให้ได้รอยกั้วกว้าง 1 มม./รอบ ความเร็วรอบของชิ้นงานจะหมุน เร็วเท่ากับเพลาคั้วพอดี หากต้องการรอยกั้วกว้าง 0.5 มม./รอบ ความเร็วรอบของเพลาคั้วจะต้องเร็วเป็น $\frac{1}{2}$ เท่า ของชิ้นงาน ในทำนองเดียวกัน สำหรับรอยกั้วกว้าง 0.25 มม./รอบ เพลางานจะต้องหมุนเร็ว $\frac{1}{4}$ เท่าของชิ้นงาน

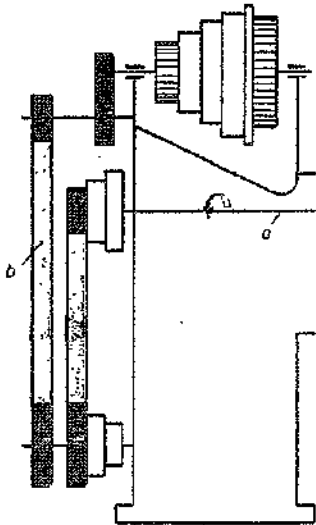

รูป B 23.2 ชุดสายพานทดรอบ (a) เพลาคั้ว (b) สายพาน

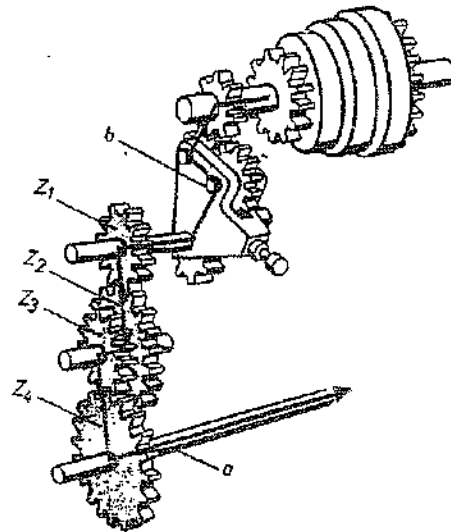

รูป B 23.3 ชุดเฟืองเปลี่ยน (a) เพลาคั้ว (b) เฟืองทัก (ดูรูป B 24.4) Z_1, Z_2, Z_3 และ Z_4 เป็นชุด เฟืองเปลี่ยน


เครื่องกั้วจึงจำเป็นต้องออกแบบสร้างให้เลือกความเร็วรอบของเพลาคั้วได้หลาย ๆ ค่า ซึ่งมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ดังจะกล่าวในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามกำลังขับจะต้องส่งมาจากระบบส่งกำลังในหัวแทนทั้งสิ้น

ชุดสายพานทด

ความเร็วรอบของเพลาคั้วที่ได้จากชุดสายพานทดนั้น ไม่ค่อยแน่นอน (รูป B 23.2) จึงทำให้ความกว้างของรอย กั้วไม่แน่นอนตามกันไปด้วย ชุดสายพานทดจึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน

ชุดเฟืองเปลี่ยน

ชุดเฟืองเปลี่ยนส่งกำลังขับได้สูงแน่นอน และได้ความกว้างของรอยกั้วแน่นอนคือด้วย ชุดเฟืองเปลี่ยนในรูป B 23.2 นั้น ความเร็วรอบของเพลาคั้วเปลี่ยนได้ โดยเปลี่ยนขนาดของฟันเฟืองต่าง ๆ ในขบวนเฟือง แล้วแต่กรณี การเปลี่ยนชุดฟันเฟืองนี้ ค่อนข้างเสียเวลาอย่างมาก

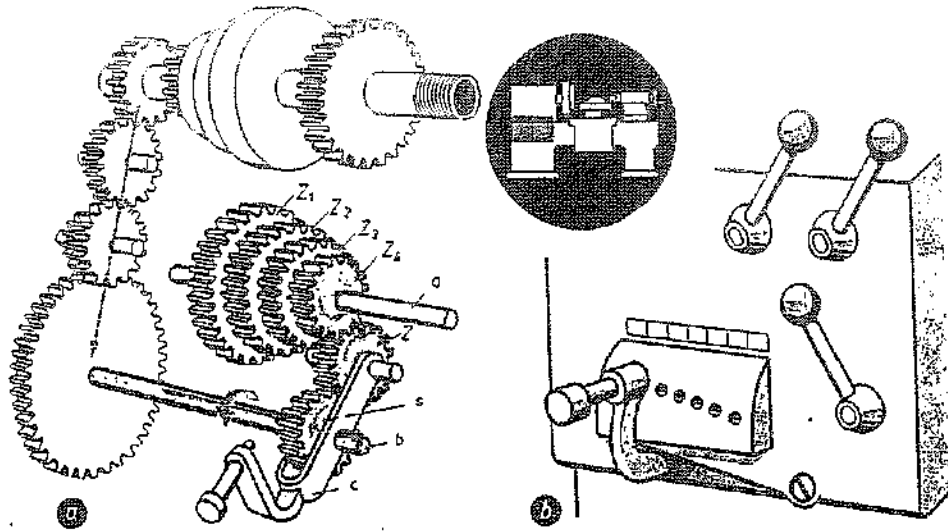

รูป B 24.1 (a) ชุดเฟืองขับนอร์ตัน บน "เพลาดิ่ง" a มีเฟือง Z_1, Z_2, Z_3 และ Z_4 ติดอยู่ เพลา b มีกำลังขับ ส่งมาจากเพลางาน บนเพลา b นี้มีเฟือง s ติดอยู่และเลื่อนไปตามร่องยาวบนเพลาดิ่ง ซึ่งเกตว่า เฟือง s และเฟือง Z ขบติดกันเป็นชุดตั้งในรูป เฟือง Z นั้น เหวี่ยงเข้าออก เพื่อให้ เลือกขบเฟือง Z_1, \dots, Z_1 ได้ แขนที่ขบโยกเมื่อโยกเฟือง Z เข้าตำแหน่งแล้ว แขนโยกจะลอคอยู่ในรู เคลื่อนออกไม่ได้ (b) รูปแสดงตำแหน่งรูลอคกับโยกชุดเฟืองขับนอร์ตัน

ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนด้วยลิ้มขัดเฟือง ระบบนี้ทำงานได้ เพราะเมื่อต้องการจะใช้เฟืองตัวใดในชุด ก็ขัดลิ้ม ลอคเฟืองตัวนั้นให้ติดแน่นกับเพลา


ชุดเฟืองขับนอร์ตัน (รูป B 24.1)ชุดเฟืองขับนอร์ตันอาศัยการเหวี่ยงเฟืองเข้าขับเฟืองตัวใดตัวหนึ่งในชุดเฟือง ตามขนาดต่างๆ ที่มีให้เลือก วิธีนี้ทำให้รับความเร็วรอบของเพลาดิ่งได้ง่ายและรวดเร็ว

ชุดเฟืองเลื่อน วิธีเปลี่ยนความเร็วรอบของเพลาดิ่ง โดยเลื่อนเฟืองต่าง ๆ ตามแนวแกนของเฟืองเหล่านั้น เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งประหยัดเวลา และใช้ได้ผลเช่นกัน

โดยปรกติ การเปลี่ยนความเร็วรอบของเพลาดิ่งนี้ เรานิยมระบบผสม คือ ทั้งใช้ลิ้มขัดชุดเฟือง ระบบนอร์ตัน และชุดเฟืองเลื่อน พร้อม ๆ กันไป ทำให้รับขึ้นความเร็วรอบได้มากขึ้น และเลือกใช้ได้อย่างสะดวก

ชุดเฟืองพัก


การที่ชุดแทนมีดจะเคลื่อนจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวานั้น เพลานำและเพลาดิ่งกิด หรือชุดเฟือง หนอนกระดกกิด จะต้องหมุน เปลี่ยนทิศทางได้ ชุดเฟืองพัก คือ ชุดเฟืองที่มีหน้าที่กลับทางหมุน ชุดเฟืองพัก คือ เฟืองตัวกลาง 2 ตัว ลักษณะทำงานชุดเฟืองพักต่าง ๆ นั้นเหมือนกัน แต่ลักษณะสร้างแตกต่างกัน (ดูรูป B 24.2)

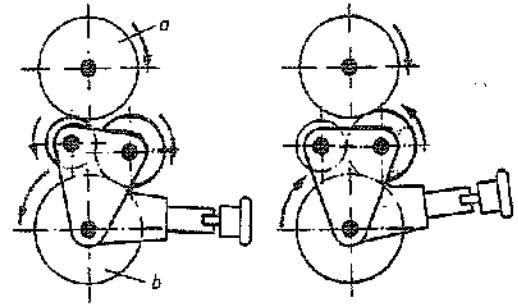

รูป B 24.2 ชุดเฟืองพัก เฟือง b หมุนด้วยความเร็วรอบเท่ากับเฟือง a ตำแหน่งของชุดเฟืองพัก ในขบวนการเฟืองทั้งหมดดูรูป B 23.3

มีดกลึง

มีดกลึงมีกรรมทำให้ทำคานผิวโลหะออกได้ขณะกลึง กำลังตัดของมีดกลึงขึ้นกับวัสดุที่สร้างเป็นมีดนั้น ๆ เรื่องวัสดุ มีดกลึงและลักษณะของคมมีด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนต้องทราบและเข้าใจ

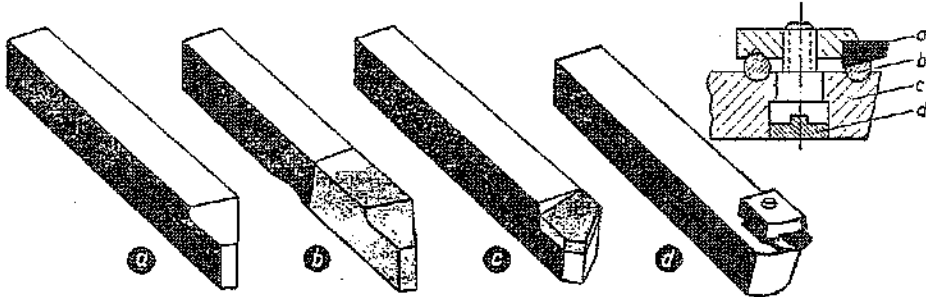

รูป B 25.1 มีดกลึง (a) มีดกลึงทั้งแท่งทำด้วยเหล็กทำเครื่องมือหรือเหล็กอบสูง (b) มีดกลึงส่วนที่กลึงเป็นเหล็กอบสูงเชื่อมชนกับแท่งเหล็กธรรมดา (c) แผ่นมีดเป็นเหล็กอบสูงหรือเหล็กโลหะแข็ง เชื่อมหรือบัดกรีอยู่บนแท่งมีดเหล็กธรรมดา (d) คมเพชร (a. เพชร b. รองเพชร c. จมเพชร d. จุดขึ้นหรือจุดต้น)

วัสดุมีดกลึง

วัสดุที่ใช้ทำมีดกลึงจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ จะต้องมีความแข็ง เหนียว คงความแข็งได้ แม้ว่าจะร้อนจัด และสึกหรอได้ยาก

คมมีดจำเป็นจะต้องมีความแข็ง จึงจะกลึงได้ลึกลงบนผิวงาน หากคมมีดไม่มีความเหนียว คมจะหักได้ ซึ่งกว่านั้นความแข็งของคมมีดจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะร้อนขึ้นเพราะความเสียดสีของอีกด้วย คมมีดที่สึกหรอจะคงรูปคมอยู่ตลอดเวลา ผิวงานกลึงจะไม่เสีย

วัสดุมีดกลึงมีอยู่หลายชนิด ได้แก่


เหล็กทำเครื่องมือธรรมดา เหล็กชนิดนี้ไม่ใช่โลหะผสม แต่เป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนผสมอยู่ 0.5-1.5% คงความแข็งได้ถึงอุณหภูมิ 250°C ด้วยเหตุนี้จึงไม่เหมาะที่จะใช้กับงานกลึงรอบสูง ๆ จึงในบางกรณีเท่านั้นที่เราใช้เหล็กชนิดนี้ทำมีดกลึง

เหล็กทำเครื่องมือชนิดเหล็กประสม เหล็กชนิดนี้เป็นโลหะประสม คือนอกจากจะมีคาร์บอนเป็นส่วนผสมแล้ว ยังผสมกับ วุลแฟรม โครเมียม วาเนเดียม และโมลิบดีนัมอีก แยกประเภทได้เป็น เหล็กประสมมาก และประสมน้อย เหล็กอบสูง (High Speed Steel) ก็คือเหล็กประสมมาก มีความคงทนต่อการสึกหรอสูง คงความแข็งได้ถึง 600°C คุณสมบัติในการคงรักษาความแข็งนี้ได้น่าจากการผสมวุลแฟรมไว้ในเนื้อเหล็ก จึงทำให้เหล็กอบสูง ๆ ได้ เหล็กอบสูงนี้มีราคาแพง ส่วนมากเรานิยมทำเพื่องานแต่คมมีดเป็นแท่งสั้น ๆ หรือเป็นแผ่นแล้วนำไปเชื่อม หรือบัดกรีเข้ากับแท่งโลหะอื่น ให้เป็นลำตัวมีด (ดูรูป B 25.1)

เหล็กโลหะแข็ง เหล็กโลหะแข็ง เป็นเหล็กที่มีกำลังตัดสูงยิ่งขึ้นไปกว่าเหล็กอบสูง องค์ประกอบสำคัญ ของเหล็กโลหะแข็ง คือ วุลแฟรม หรือโมลิบดีนัม นอกเหนือไปจากโคบอลต์และคาร์บอน โลหะแข็งนี้มีราคาแพง โลหะปรกติมาเป็นแผ่นคมมีด วิธีใช้จะต้องบัดกรีเข้ากับแท่งเหล็กอื่น เพื่ออาศัยเป็นลำตัว (ดูรูป B 25.1) เหล็กโลหะแข็งทนร้อนได้ถึง 900°C มีกำลังตัดสูงมาก จึงทำให้กลึงด้วยความเร็วรอบสูง ๆ ได้ ตัดเวลาจนกลึงลงได้มาก การกลึงด้วยรอบสูง ๆ จะทำให้ผิวงานกลึงราบเรียบเป็นมันน้ำดูเหล็กโลหะแข็งมีหลายชนิด ผู้ใช้ควรต้องเลือกใช้ ให้ถูกต้องกับวัสดุงานกลึง

เพชร เพชร เป็นวัสดุคมมีดอย่างดีอันหนึ่ง เพราะแข็งมาก และไม่สึกหรอในการใช้งานเลย เพชร นิยม ใช้ในงานผิวละเอียดเป็นพิเศษ และจะต้องใช้เครื่องมือกลึงพิเศษด้วย (ดูหน้า 189)

กมดินขาว กมดินขาวนั้นแข็ง เมื่อจับไว้ในที่จับ ใช้เป็นคมมีดได้

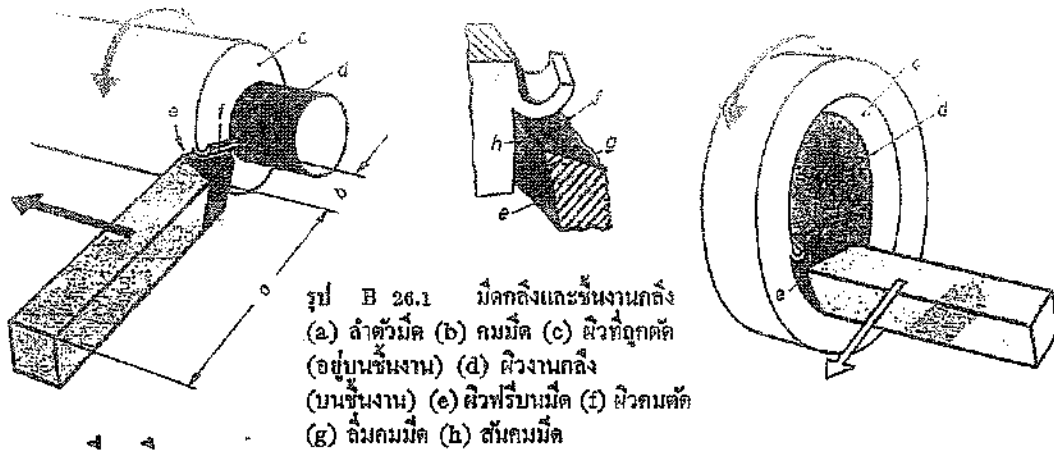

รูป B 26.1 มีดกลึงและชิ้นงานกลึง
 (a) ลำตัวมีด (b) กมมีด (c) ผิวที่ถูกตัด
 (อยู่บนชิ้นงาน) (d) ผิวงานกลึง
 (บนชิ้นงาน) (e) ผิวฟรีบนมีด (f) ผิวคมตัด
 (g) ลิ้มคมมีด (h) สันคมมีด

ลักษณะคมมีดกลึง

มีดกลึง แบ่งได้เป็นสองส่วน ลำตัว และคมมีด ลำตัวมีไว้สำหรับจับให้แน่น เพื่อเตรียมกลึง คมมีดสำหรับกลึงหรือปาดผิวงาน (ดูรูป B 26.1)

คมมีดโดยทั่ว ๆ ไปมีลักษณะประหนึ่ง ลิ้ม สันคมมีด คือ เส้นคมลิ้ม

โดยปรกติ เรามักจะถือว่า พื้นที่รอบ ๆ คมลิ้มทั้งหมดนั้นแหละคือ คมมีด


ในงานช่างของเรา การเรียกชื่อผิวต่าง ๆ ในงานกลึงทั้งบนชิ้นงาน และมีดกลึงนั้น มีนิยามปรากฏชัดอยู่แล้วใน DIN

ผิวบนชิ้นงาน ได้แก่


ผิวที่ถูกตัด คือผิวงานขณะที่อยู่ใต้มีดกลึง ผิวงานกลึง คือผิวงานที่มีมีดกลึงกำลังปาดผิวอยู่

ผิวมุมและสันคมมีด ได้แก่

- ผิวคมตัด คือ ผิวบนมีดที่เศษโลหะที่ถูกกลึงออกต้องเสถียรผ่าน (รูป B 26.1)
- ผิวฟรี คือผิวข้างมีดที่อยู่กับผิวงานที่ต้องกลึงออกอยู่ตลอดเวลา (รูป B 26.1)
- มุมฟรี α คือมุมระหว่างผิวที่ถูกตัด กับผิวฟรี (รูป B 26.2)
- มุมลิ้ม β คือมุมระหว่างผิวฟรี และผิวคมตัด
- มุมคาย γ คือมุมระหว่างเส้นตั้งฉากกับผิวที่ถูกตัดและผิวคมตัด
- มุมฟรี มุมลิ้มและมุมคายรวมกันเท่ากับ 90° เสมอ
- สันคมมีด คือสันคมแข็งที่ปลายมีด คมข้างมีด คือคมที่อยู่ข้างมีด และติดกับสันคมมีด

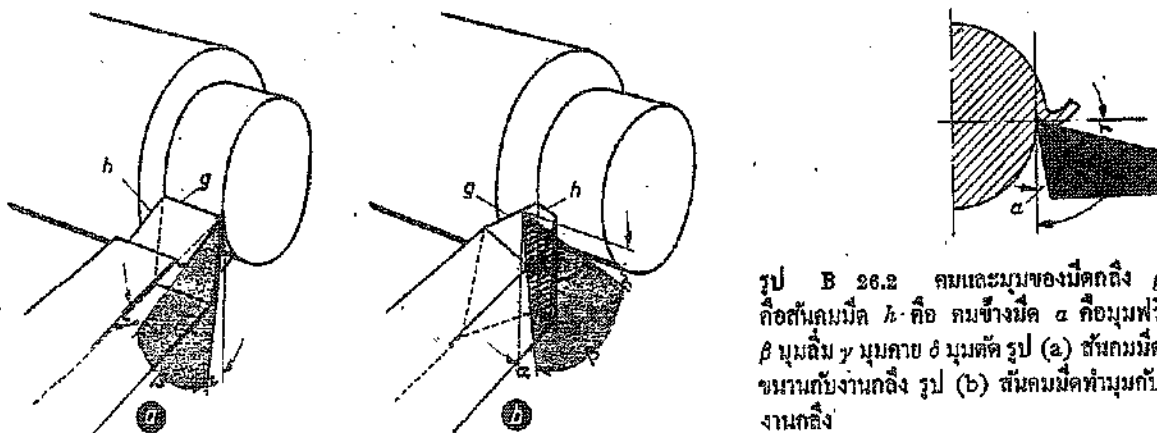


รูป B 26.2 มุมและมุมของมีดกลึง α คือสันคมมีด β คือ คมข้างมีด γ คือมุมฟรี β มุมลิ้ม γ มุมคาย α มุมตัด รูป (a) สันคมมีด ขนานกับงานกลึง รูป (b) สันคมมีดทำมุมกับงานกลึง

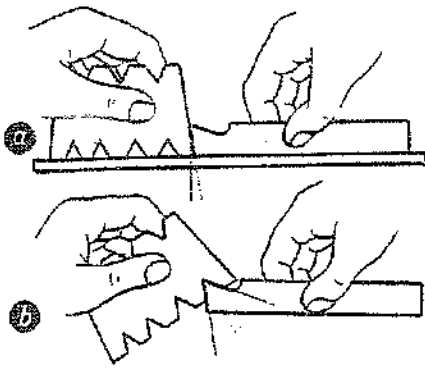


รูป B 27.1 (a) วิธีสอบมุมฟรีด้วยแผ่นเกอ
(b) วิธีสอบมุมลิ้มด้วยแผ่นเกอ

ขนาดของมุมลิ้ม ต้องเลือกใช้ให้พอเหมาะกับชนิดวัสดุงาน วัสดุที่แข็งจะต้องใช้มีดถึง ที่มีมุมลิ้มโตกว่ามีดที่ใช้กับ วัสดุอ่อน มุมฟรี ไม่ต้องโตมากนัก หน้าของมุมฟรี เพียงแต่ ช่วยให้ข้างมีดหลบออกมาเสีย ไม่ให้ถูกบับผิวงาน กลิ้งเท่านั้น ส่วนมุมคาย มีไว้เพื่อช่วยคายเศษโลหะที่กีดถึง ออก ให้แผ่นหน้าออกไปไม่ค้างอยู่ตรงตำแหน่งงานกลิ้ง ถ้ามุมคายโตเกินไป มุมลิ้มจะแคบลง ซึ่งไม่เหมาะ

ให้นักเรียนดูตาราง T 28.1 เพื่อเปรียบเทียบขนาดของ มุมลิ้ม ที่เหมาะกับวัสดุงานชนิดต่าง ๆ เมื่อพิจารณา คุณสมบัติของ คุณลักษณะมีด จะพบ มุมคมกลิ้ง มุมแหลมคม และมุมลาดคมแตกต่างกัน

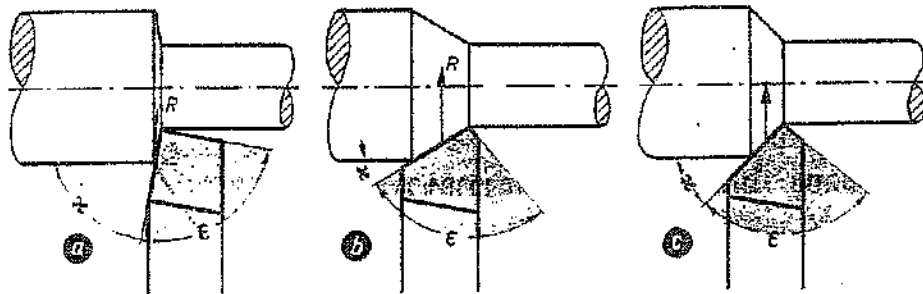

รูป B 27.2 มุมตั้งมีดและมุมแหลมคมของมีดปอก α คือ มุมตั้งมีด ϵ มุมแหลมคม R คือ แรงกดของมีด เข้าหาแกนกลิ้ง (a) มุมตั้งมีดโตกว่าควรร (b) มุมตั้งมีดแคบกว่าควรร (c) มุมตั้งมีดปกติ (45°)

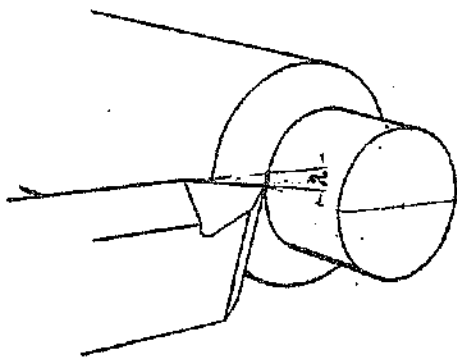

รูป B 27.3 มุมลาดคม λ ของมีดปอก

มุมตั้งมีด (α) (ดูรูป B 27.2) มุมนี้วัดจากสันคมมีดด้านที่ใช้กลิ้ง ถึงแกน หมุนของงาน มุมนี้ยิ่งโต ความกว้าง ของรอยกลิ้งจะยิ่งแคบ แรงกดมีดเข้ากลิ้ง ไม่กระจ่ายออกตามสันคมมีด เพราะสันแคบ ทำให้คมมีดรับแรงกด สูงมาก เกินควรร และอายุมีดสั้น หากมุมนี้ยิ่งเล็กลงมา จะทำให้กลิ้งได้กว้างลึกสม่ำเสมอ และรอยกลิ้งเท่ากัน ลงที่ตลอด อายุของมีดก็ยาวขึ้น โดยปรกติ มุมตั้งมีด เป็นมุม 45°

มุมตั้งมีดที่แคบมาก เมื่อกลิ้งจะมีแรงต้านทาน R จากชิ้นงานมาก ทำให้เสีย เวลาถึงนานกว่าควรร หากชิ้นงานนี้เบา อาจปรากฏรอยบวมทะเลือเสียอีก หากมุมตั้งมีดนี้โตขึ้น แรงต้านทานจะน้อยลง และอันตรายจากรอยบวมทะเลือจะ น้อยลง

มุมแหลมคม ϵ เป็นมุมระหว่างคมมีด คือ ระหว่างสันคมมีด กับคมข้างมีด มุมนี้ควรเท่ากับ 90° มีดถึงที่มีมุมแหลมคม แคบ กว่านี้จะท้อเร็ว

มุมลาดคม λ (รูป B 27.3) เป็นมุมที่สันคมมีดลาด วัดในแนวตั้งฉากกับตัวมีด ลาดลงนี้อาจไม่ลาด คืออยู่ใน แนวระดับก็ได้ หรืออาจจะชันขึ้นหรือลาดลงก็ได้ เพราะมีหน้าที่ช่วยทำให้เศษโลหะหลุดออกจากบริเวณงานไป โดยเร็ว สำหรับมีดปอก มุมลาดคมนี้ โตประมาณ $3-5^\circ$

มีดกลึงชนิดต่าง ๆ


งานกลึงงานหนึ่ง ๆ ย่อมใช้มีดกลึงชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเหมาะสมกับงานนั้น งานกลึงเหล่านี้ ได้แก่ งานปอก งานกลึงละเอียด งานเจาะหรือคว้านรู งานกลึงหน้าตัด และงานกลึงเกลียว เป็นต้น แต่ละงานใช้มีดไม่เหมือนกัน ข้างจะต้องรู้จักเลือกใช้ อย่างเป็นไรก็ตามมีดสำคัญ ๆ ได้มีกฎเกณฑ์ในการใช้ดังให้ไว้แล้ว

มีดปอก มีดปอก คือ มีดกลึงหยาบ มีดชนิดนี้สามารถกลึงปอกหรือกลึงรอยโต ๆ ได้ ทำให้กลึงเสร็จได้เร็ว มีดปอกจะต้องเป็นมีดที่มีความแข็งแรงสูง สมบุกสมบัน รูปร่างของมีดปอก ได้แก่ มีดตรง และมีดโค้ง (รูป B 28.1) ตำแหน่งของคมมีดแรงลักษณะงานของมีดนั้น ๆ คือ เป็น มีดปอกซ้าย และมีดปอกขวา


มีดซ้ายหรือขวานั้นให้พิจารณาดังนี้ เมื่อจับมีดเข้าตำแหน่งเตรียมกลึงเรียบร้อยแล้ว ถ้าทิศทางของคมมีดอยู่ในลักษณะที่ต้องการกลึงจากซ้ายไปขวา มีดนั้นคือ มีดซ้าย และถ้าทิศทางของคมมีดอยู่ในลักษณะที่จะต้องกลึงจากขวาไปซ้าย มีดนั้น คือ มีดขวา

ตาราง T 28.1 ค่ามุมต่าง ๆ ของมีดกลึง ที่ทำด้วยเหล็กโรบสูงและโลหะแข็ง


เหล็กโรบสูง			วัสดุงาน	โลหะแข็ง		
α°	β°	γ°		α°	β°	γ°
8	68	14	เหล็กกล้าธรรมดา อย่างมาก 70 กก./ม.ม. ²	5	75	10
8	72	10	เหล็กเหนียวหล่อ อย่างมาก 50 กก./ม.ม. ²	5	79	6
8	68	14	เหล็กเจือ อย่างมาก 85 กก./ม.ม. ²	5	75	10
8	72	10	เหล็กเจือ อย่างมาก 100 กก./ม.ม. ²	5	77	8
8	72	10	เหล็กหล่อขาวชุบเหนียว	5	75	10
8	82	0	เหล็กหล่อ	5	85	0
8	64	18	ทองแดง	8	64	18
8	82	0	ทองเหลือง ทองเหลืองท่อ บรอนซ์หล่อ	5	79	6
12	48	30	อะลูมิเนียม	12	48	30
12	64	14	อะลูมิเนียมหล่อ และอะลูมิเนียมรีด	12	60	18
8	76	6	แมกนีเซียมเจือ	5	79	6
12	64	14	แท่งจนวน (เบเกอ โลด์)	12	64	14
12	68	10	ยางแข็ง, กระจกแข็ง	12	68	10
-	-	-	ดินขาวเผา	5	85	0

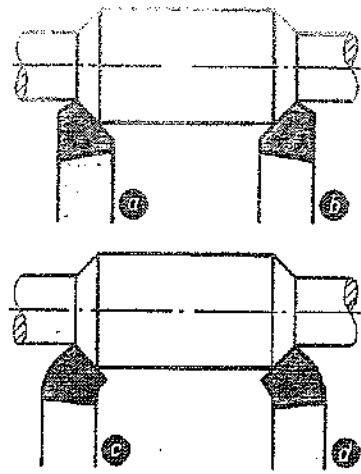


รูป B 28.1 รูปร่างของมีดปอก (a) มีดตรงปอกซ้าย (b) มีดตรงปอกขวา (c) มีดโค้งปอกซ้าย (d) มีดโค้งปอกขวา

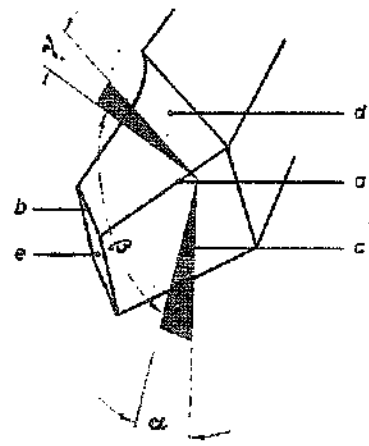


รูป B 28.2 ชื่อมุมต่าง ๆ ของ มีดตรงปอกขวา α มุมพรี β มุมลิ้น γ มุมคาย (a) ตันคมมีด (b) คมข้างมีด (c) ผิวพรีได้ ตันคมมีด (d) ผิวเบี่ยง (e) ผิวพรีได้ คม ข้างมีด

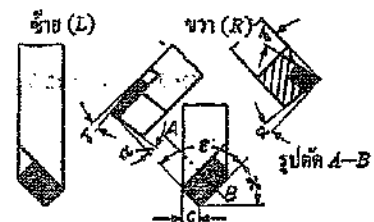

รูป B 28.3 ตัวอย่างมีดตรงปอกขวา (R) ตาม DIN 4951 มีลักษณะดังนี้ ถ้าตัวมีดมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม สูง 32 มม. (32 h) คมมีดเป็นแผ่น (P) เหล็กโรบสูงเชื่อมติดไว้ มุมพรี $\alpha = 8^\circ$ มุมคาย $\gamma = 10^\circ$ และมุมตั้งมีด (λ) = 75° เขียนเป็นสัญลักษณ์คือว่า R 32 h P 8/10/75

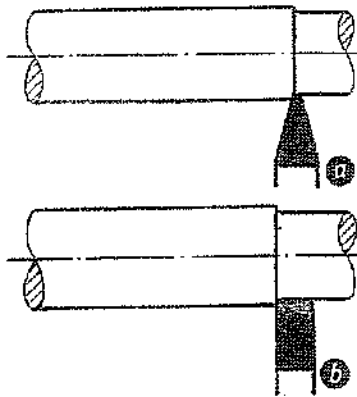

รูป B 29.1 มีดกลึงละเอียด (a) มีดตรง (DIN 4955) (b) มีดกลึงละเอียดปากกว้าง (DIN 4956)

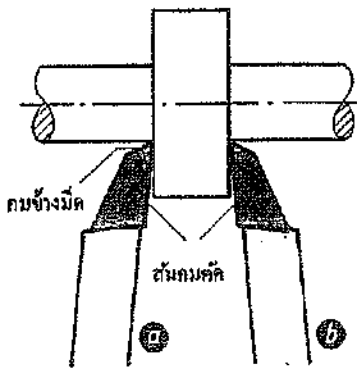

รูป B 29.2 มีดเอมกลึงหน้าตัด (a) มีดซ้าย (b) มีดขวา (DIN 4980)

มีดกลึงละเอียด (รูป B 29.1) มีดกลึงละเอียดกลึงผิวงานได้ราบ เรียบมาก มีดกลึงชนิดนี้ ส่วนมากมีคมปลายมน แต่ก็มีมีดดอกชนิดหนึ่ง ซึ่งปลายกว้างเต็มลำตัวมีด (เรียกว่ามีดกลึงละเอียดปากกว้าง) คมมีด จะต้องรักษาให้แหลมคมอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะกลึงผิวได้ไม่เรียบ


ตัวอย่าง มีดกลึงละเอียดชนิดลำตัวเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมสูง 16 มม. (16 q) และเป็นมีดเหล็กรอบสูง (V) มีมุม $\alpha = 80^\circ$ $\beta = 14^\circ$ เรียกว่า มีดกลึงละเอียดชนิด 16 q V DIN 4955

มีดกลึงละเอียด ไม่เพียงแต่ใช้กลึงได้แค่ผิวที่ราบเรียบนำดูเท่านั้น ยังใช้กลึงผิวให้เรียบเป็นมัน ซึ่งจำเป็นแก่ส่วนที่ต้องสวมปลอกเลื่อน ได้อีก เช่นบนส่วนของเพลาที่ต้องสวมแบริ่งเป็นต้น ผิวที่ราบเรียบ เป็นมันจะไม่มีค่าผิดพลาดอย่างไรก็ตาม ขณะกลึงละเอียด ขอให้ใช้มีดกลึงติดเป็นรอยได้ แม้แต่รอยเพลาหรือสลัก อาจหักในขณะใช้งานได้ (งานกลึงผิว ให้ดูหน้า 44)


มีดกลึงหน้าตัด (รูป B 29.2) มีดกลึงชนิดนี้ใช้กลึงหน้าตัดและกลึง ข้างมาออกเป็นมุมแหลมคม

คมข้างมีดกลึงชนิดนี้ ไม่เหมาะและใช้ช่วยเขี่ยเศษโลหะออกไม่ได้ วิธีเดินมีดกลึงหน้าตัด ให้เดินจากในออกนอกเสมอ (ดูรูป B 43.3 - หน้า 43)

มีดกลึงขึ้นรูปต่าง ๆ (รูป B 29.3) งานกลึงต่าง ๆ กัน จึงต้องใช้มีดกลึงต่างกัน มีดกลึงขึ้นรูปต่าง ๆ มีให้เลือกใช้เพื่อการนี้

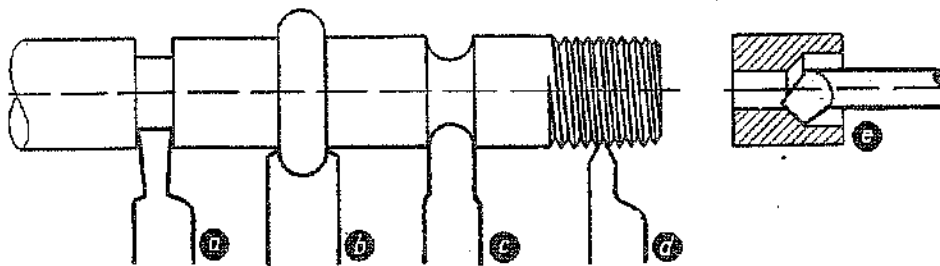

รูป B 29.3 ตัวอย่างมีดกลึงขึ้นรูปต่าง ๆ (a) มีดตัด (b) และ (c) มีดกลึงขึ้นรูป (d) มีดกลึงเกลียว (e) มีดกลึงใน

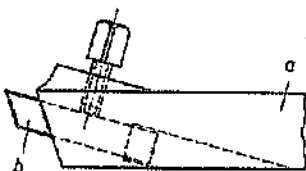


รูป B 29.4 ที่จับมีด (a) กับมีด (b)

ที่จับมีด (รูป B 29.4) มีดตัวเล็ก ๆ เมื่อจะใช้งานจะต้องจับไว้ในที่จับมีด ที่จับมีด ส่วนมากสร้างจากเหล็กธรรมดา ซึ่งมีราคาถูก ชนิดที่สร้างจาก เหล็กเครื่องมือก็มีใช้และ มีราคาแพงกว่า


วิธีระงับรักษาเม็ดกึ่ง

เม็ดกึ่ง ผู้ใช้จักต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างดี อย่าให้ลมเม็ดเสียหายได้ เม็ดกึ่งที่ห่อจะทำให้ทำงานกึ่งแล้วเสร็จในเวลานานกว่าควร และจะต้องเสียค่าวัสดุงาน—แพงขึ้นอีกโสดหนึ่งด้วย

เม็ดกึ่งที่ใช้มานาน จะห่อและจะต้องลับใหม่ให้ลม เม็ดที่ห่อ เมื่อใช้กึ่ง แทนที่ลมเม็ดจะปาดผิวโลหะ จะปาดไม่ออกและจะถูไปกับผิวงาน ทำให้ผิวงานร้อนขึ้นมาก ผลก็คือ ผิวงานจะหยาบขรุขระ

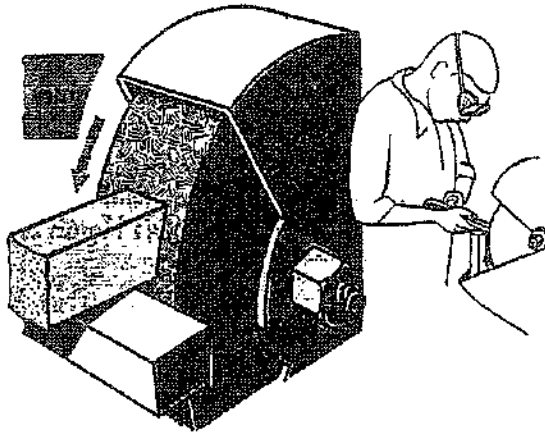

รูป B 30.1 วิธีลับเม็ดกับเหล็กหินลับ (อย่าลับมาก
ไปจะได้เป็นผิวโค้งรูป ซึ่งใช้ไม่ได้)

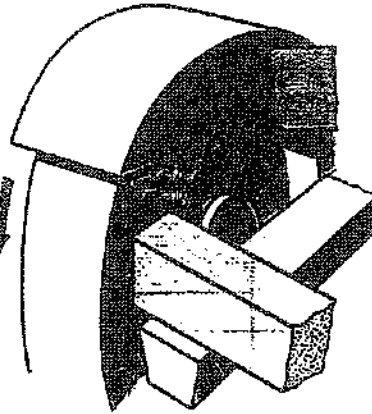

รูป B 30.2 วิธีลับเม็ดด้วยข้างหินลับ

เม็ดกึ่งที่ลมเม็ดขยับเขยิบ หมุดหรือเกือบหมุดแล้ว อาจลับใหม่ให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้ การลับเม็ดบ่อย ๆ จึงจัดว่าเป็นงานประหยัด

การลับเม็ดกึ่ง ควรลับด้วยหินลับชนิดหยาบก่อน แล้วจึงลับต่อด้วยหินลับละเอียด วิธีลับ ให้ลับเข้ากับ ข้างหินลับ ในขณะที่ลับ ให้พยายามลับให้ได้มุมเม็ดตามกำหนดต่าง ๆ ด้วย

เม็ดกึ่งที่เป็นเม็ดโลหะแข็ง ขึ้นแรกให้ลับวัสดุลาตัวเม็ดเสียก่อน ด้วยหินลับโคลันดัม ต่อจากนั้นจึงลับแผ่นคมเม็ด ด้วยหินลับ ซิลิกอนคาร์ไบด์

กฎในการลับเม็ดกึ่ง มีดังนี้

1. กดลมเม็ดเข้าลับกับข้างหินลับ ดังรูป B 30.1 และ .2
2. อย่าออกแรงกดลับมากเกินไป
3. ขณะลับให้ใช้น้ำมันสะบูช่วยหล่อเย็นด้วย
4. อย่าลบบจนผิวฟรีโค้งเข้าไป เพราะหินลับเข้าลับมากไป
5. ตรวจสอบมุมเดิมที่ลับได้ด้วยแผ่นเกจ
6. ก่อนใช้หินลับลับ ให้แต่งผิวหินให้ราบเสียก่อน
7. ระวังอันตรายให้ครบถ้วน (ดูหน้า 168)

วิธีจับมัดคั้ง

มัดคั้งจะต้องจับแน่นอยู่บนแท่นมัด จึงจะมีแรงคั้งเบา (ดูรูป B 31.1) ได้อย่างแข็งแรง แรงคั้งงานที่ต้องใช้นี้ เป็นสัดส่วนกับความแข็งแรงของวัสดุงาน และขนาดพื้นที่หน้าตัดของรอยคั้ง

ตัวอย่าง ถ้าคั้งงานชิ้นหนึ่ง วัสดุงานคือเหล็ก St 00 ด้วยแรงคั้ง 160 กก.ร. กลึงเศษโลหะออกได้ขนาดพื้นที่หน้าตัด 1 มม.² หากต้องการกลึงเศษโลหะออกครั้งละ 8 มม.² ก็จะต้องใช้แรงคั้ง

$$F = 160 \frac{\text{กก.ร.}}{\text{มม.}^2} \times 8 \text{ มม.}^2 = 480 \text{ กก.ร.}$$


ทั้งนี้หมายความว่า ตัวมัดจะต้องจับแน่นอยู่กับแท่นมัด และจะต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อความฝืดที่เกิดขึ้นได้ โดยถ้าตัวมัดไม่อ่อนตัว

ฉะนั้นถ้าตัวมัดจะทำจากเหล็กอ่อนไม่ได้ ซึ่งกว่านั้นถ้าตัวมัดยังจะต้องคิดแน่นอยู่กับแท่นมัดจริง ๆ



แท่นมัด ใน รูป B 31.2 เป็นแท่นที่จับมัดด้วยวิธีขันแน่นง่าย ๆ ถ้าตัวมัดเองวางอยู่บนแท่งลิ่มพระจันทร์ ซึ่งปรับตำแหน่งให้คมมัดเลื่อน ในช่วงสูงได้ 2-8 มม. โดยรวดเร็ว

สะพานมัด (รูป B 31.3) จับมัดได้แข็งแรงดี


สะพานลิ่มมัด (รูป B 31.4) สะพานมัดชนิดนี้ ใช้จับมัดต่าง ๆ กัน ได้พร้อมกันถึง 4 อัน สะดวกมากในการเลือกใช้มัด

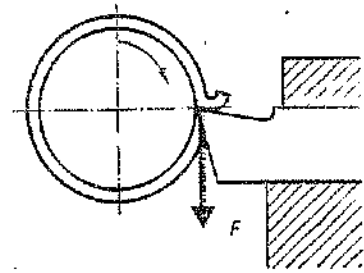

รูป B 31.1 แรงที่กระทำบนคมมัด ขณะมัดปาดผิวโลหะด้วยแรง F

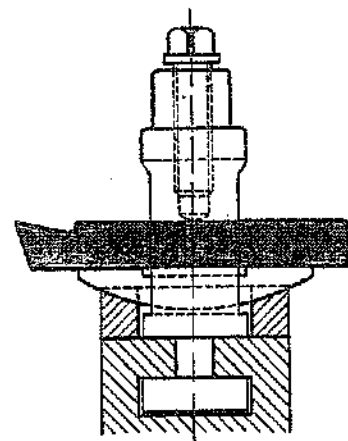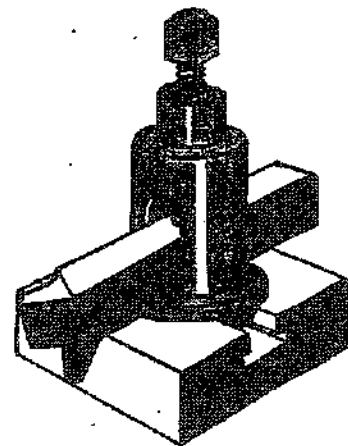

รูป B 31.2 แท่นมัด

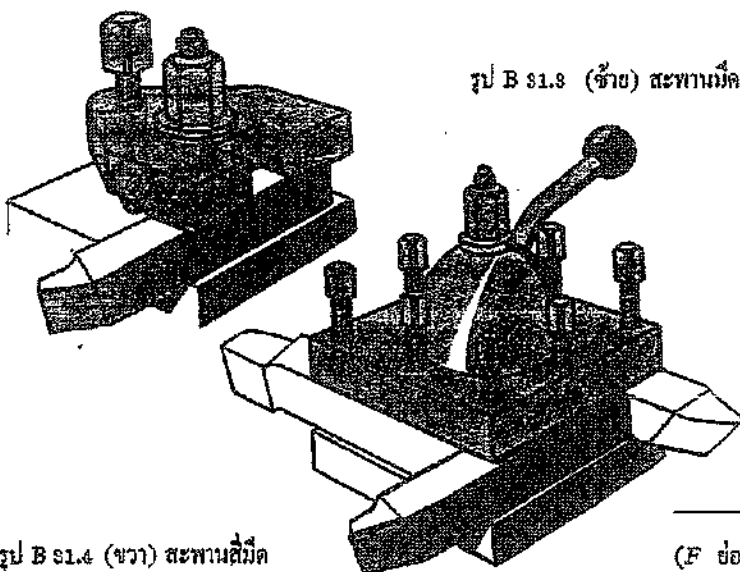


รูป B 31.3 (ซ้าย) สะพานมัด

รูป B 31.4 (ขวา) สะพานลิ่มมัด

(F ช่อมมาจากแรง force) เป็นสัญลักษณ์ของแรง

วิธีจับมีดกลึง


ในงานกลึง มีมุมอยู่สองชนิดที่ช่างจะต้องทราบคือว่าแตกต่างกันอย่างไร มุมทั้งสองคือ มุมของมีดกลึง กับมุมตำแหน่งงานกลึง มุมของมีดกลึง คือมุมบนมีดกลึงโดยแท้ ส่วนมุมตำแหน่งงานกลึงนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ และตำแหน่งที่จับมีด เพราะคมมีดที่จับอยู่ อาจอยู่เหนือหรือใต้เส้นศูนย์กลางงาน ซึ่งจะทำให้มุมเบี่ยงและ มุมฟรีในตำแหน่งกลึงนั้น ๆ แตกต่างกันได้ (ดูรูป B ๒2.1)

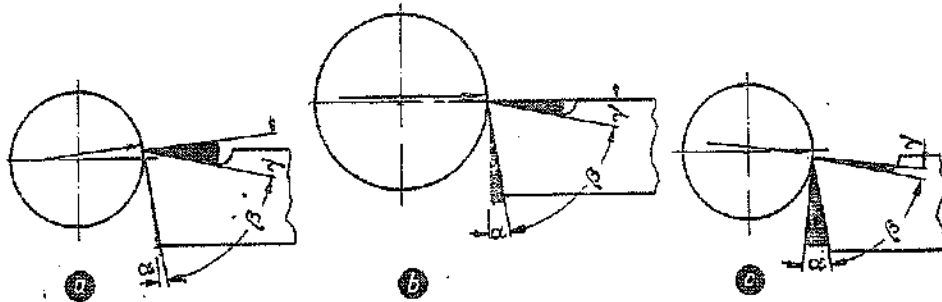

รูป B ๒2.1 มุมของตำแหน่งคมมีดที่มีต่อมุมเบี่ยงและมุมฟรี (a) เมื่อคมมีดอยู่เหนือเส้นศูนย์กลาง (b) คมมีดอยู่ที่พอดี ณ เส้นศูนย์กลาง (c) คมมีดอยู่ใต้เส้นศูนย์กลาง

เมื่อคมมีดอยู่เหนือเส้นศูนย์กลาง มุม α จะแคบลง ผลก็คือจะมีความฝืดเกิดมากขึ้นระหว่างผิวงานกับผิวฟรี ของมีด แต่ในขณะเดียวกัน มุม γ จะโตกว่าเดิม ทำให้เบี่ยงเศษโลหะออกจากผิวงานได้สะดวกมากขึ้นจากเดิม ทำให้กลึงได้หนาขึ้น โดยปรกติ ในงานปอก เรามิชอบตั้งมีดให้คมมีดอยู่สูงจากเส้นศูนย์กลางขึ้นมา ประมาณ 2% ของขนาดวัดผ่านศูนย์กลางกลางงาน


เมื่อคมมีดอยู่ใต้เส้นศูนย์กลาง มุม α จะโตขึ้น ความฝืดระหว่างผิวงานกับผิวฟรีของมีดจะลดลงไปมาก

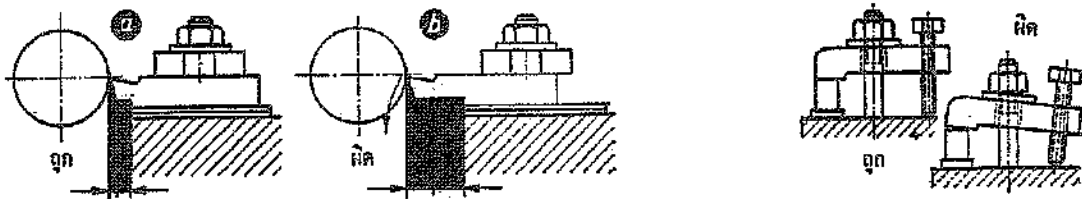

รูป B ๒2.2 การจับมีดเข้ากับแป้นมีด ให้จับโดยใส่ลิ่มคมมีดออกจากแป้นมีดให้สั้นที่สุด
รูป (a) จับมีดให้มีช่วง โผล่ 1 สั้นที่สุด ถูกวิธี รูป (b) โผล่มีดยาว 1 มากไป ผิดวิธี


รูป B ๒2.๓ วิธีจับมีดกลึงด้วยสะพานมีด

แต่มุม γ จะแคบลง เบี่ยงเศษโลหะออกจากผิวงานได้ยาก การที่จะจับมีดให้สูงถูกต้อง ส่วนมากมักใช้แผ่นโลหะที่ราบและ เรียบวางหนุนจากข้างใต้ แรงกดของคมมีดจะกระทำในลักษณะที่จะทำให้มีดกลึงโค้งงอได้ ถ้ามีดกลึงนั้นจับโผล่สั้นแป้นมีดออกไปมาก โอกาสที่มีดจะโค้งงอ จะยิ่งมากขึ้น ยิ่งกว่านั้น ในขณะที่มีดโค้งหรืองอ สปริงในลำตัวมีดจะออกแรงต้านไว้ ผลก็คือ มีดจะสปริงเข้ากลึงงานลึกบ้างตื้นบ้าง ทำให้กลึงได้ไม่เรียบ ด้วยเหตุนี้เอง วิธีจับมีด จึงต้องจับ ให้มีดโผล่ออกไปสั้นที่สุด (ดูรูป B ๒2.2) วิธีจับมีดด้วยสะพานมีด จะต้องจับให้ได้ในแนวระดับเสมอ (รูป B-๒2.๓) หากจับไว้เอนเมื่อใด จะจับได้ไม่แน่น มีดจะหลุดได้ง่าย เป็นอันตรายอย่างยิ่ง และผลงานกลึงจะไม่เรียบร้อยเลข การจับมีดปอก จำไว้ว่าจะต้องจับมีด ให้ลำตัวมีดตั้งฉากกับแกนงานกลึงเสมอ (รูป B ๒2.4) มิฉะนั้นเมื่อกลึงหน้า ๆ ชิ้นงานอาจถูก ดันให้โค้งงอได้

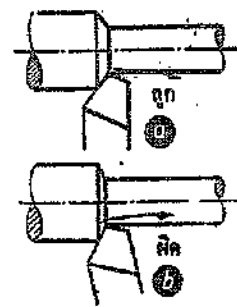

รูป B ๒2.4 ตำแหน่งของมีดปอกในงานกลึง (a) ลำตัวมีดตั้งฉากกับแกนงานกลึง (ถูกวิธี) (b) ลำตัวมีดเอียงทำมุมกับแกนงานกลึง (ผิดวิธี)

ข้อควรจำ อย่าจับหรือถอนมีดกลึงในขณะที่เครื่องกำลังเดินอยู่เป็นอันขาด

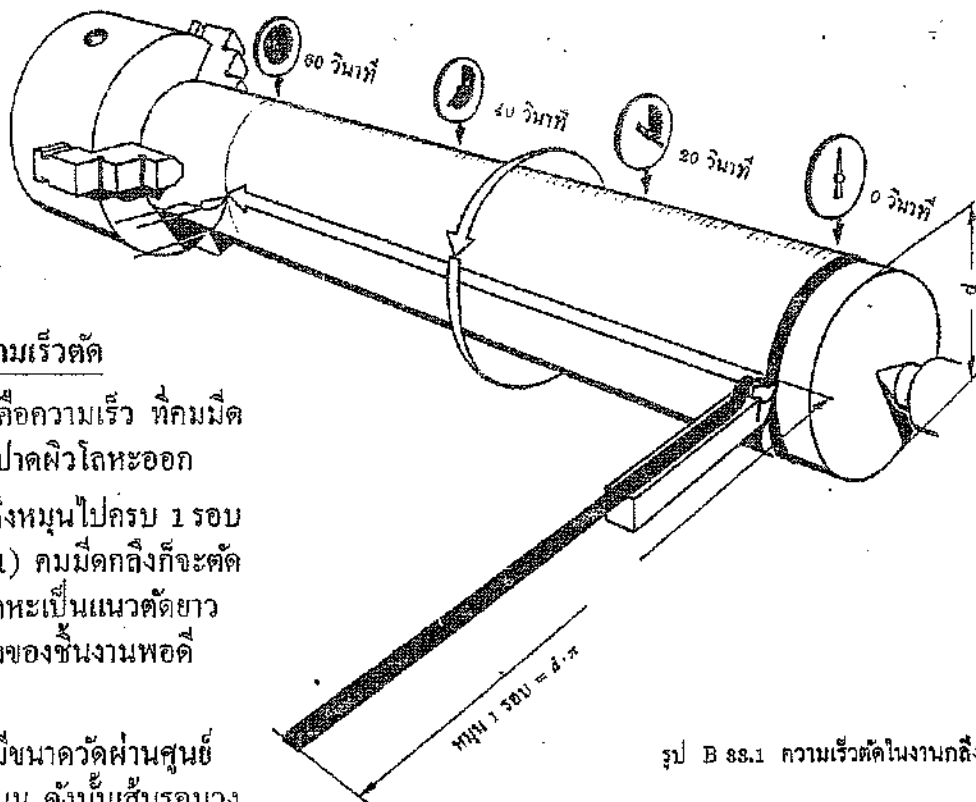

มัตกลึงกับความเร็วตัด

ความเร็วตัด คือความเร็ว ที่คมมีด
กลึงตัดหรือ ปาดผิวโลหะออก
เมื่อชิ้นงานกลึงหมุนไปครบ 1 รอบ
(ดูรูป B 88.1) คมมีดกลึงก็จะตัด
หรือปาดผิวโลหะเป็นแนวตัดยาว
เท่าเส้นรอบวงของชิ้นงานพอดี
($U = \pi \cdot d$)

หากชิ้นงานนี้มีขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง
กลาง $d = 85$ มม. ดังนั้นเส้นรอบวง

ของชิ้นงาน = $3.14 \times 85 = 267$ มม. = 0.267 ม. หากชิ้นงานหมุนด้วยความเร็ว นาทีละ 100 รอบ
ดังนั้นความเร็วตัดจะเท่ากับ $0.267 \text{ ม.} \times 100 = 26.7$ เมตรต่อนาที

ความเร็ว คือระยะทาง (เช่นเป็นเมตร) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา (เช่นนาที) ความเร็วขอบ คือความ
เร็วเส้นของจุดหนึ่งจุดใดบนผิวงาน

ความยาวแนวตัดที่มีดกลึงปาดออก ซึ่งวัดเป็น เมตรต่อนาที จึงเป็นความเร็วขอบ และเท่ากับความเร็ว
ที่กลึงเศษโลหะออกนั่นเอง

ความเร็วตัด มีหน่วยเป็น เมตรต่อนาที (ม./นาที)

ความเร็วตัด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ v ถ้าขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานโต d มม. และ
ชิ้นงานหมุนด้วยความเร็วรอบ n รอบต่อนาที

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000} \text{ ม./นาที}$$

ตัวอย่าง จงคำนวณความเร็วตัด ของชิ้นงาน ขนาด $d = 50$ มม. และ $n = 160$ รอบ/นาที

วิธีคำนวณ $v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$; $v = \frac{3.14 \times 50 \text{ มม.} \times 160 \text{ รอบ/นาที}}{1000} = 25.12 \text{ ม./นาที}$

งานกลึงทุกงาน จะใช้ความเร็วตัดตามใจชอบไม่ได้ ถ้าใช้ความเร็วตัดช้าไป จะเสียเวลากลึงนาน
เกินควร หรือถ้าใช้ความเร็วตัดเร็วเกินไป คมมีดจะถูกกับงานเร็วมาก มีความฝืดสูงและร้อนจัด
ผลคือคมมีดจะทื่อเร็วกว่าควร ซึ่งจะต้องหยุดลับบ่อย ๆ

ด้วยเหตุนี้เอง จำเป็นที่ช่างจะต้องเลือกใช้ความเร็วตัดให้เหมาะสมกับงานกลึงนั้น ๆ

ในการพิจารณาเลือกความเร็วตัดนั้น เรามักเลือกเกณฑ์ดังนี้

1. วัสดุชิ้นงาน วัสดุงานที่แข็ง เมื่อกำลังจะกำเนิดความร้อนมากกว่าวัสดุงานที่อ่อนกว่า วัสดุงานที่แข็งจึงจำเป็นต้องกลึงด้วยความเร็วตัดต่ำ

2. วัสดุเม็ดกลึง เม็ดกลึงที่ทำด้วยโลหะแข็ง กลึงได้ร้อนมากกว่าเม็ดเหล็กครอบสูง เม็ดโลหะแข็ง จึงใช้กำลังงานความเร็วตัดสูง ๆ ได้ดี


3. ขนาดหน้าตัดของเศษโลหะ งานกลึงละเอียดจะต้องกลึงด้วยความเร็วตัดสูงกว่างานกลึงปอก เพราะงานกลึงปอก ปอกเศษโลหะออกครั้งละหนา ๆ ซึ่งกำเนิดความร้อนมากกว่า

4. การหล่อเย็น งานกลึงใดที่มีการหล่อเย็นดี จะช่วยให้กลึงได้ ความเร็วตัดสูงกว่าเมื่อกำลังแห้ง ๆ

5. ชนิดหรือประเภทของเครื่องกลึง เครื่องกลึงขนาดใหญ่ที่หนัก จะสามารถกลึงงานได้ ความเร็วตัดต่ำกว่ากลึงด้วยเครื่องกลึงเล็ก แต่ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องกลึงนั้น ๆ จะต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง และจะต้องมีขนาดความเร็วต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้

นอกเหนือไปจาก 5 ประเด็น ดังกล่าวมาแล้วข้างบน ยังมีสิ่งที่ควรได้รับความพิจารณาเป็นกรณีพิเศษอีก เช่น ชิ้นงานโต ๆ จับได้ยากบนเครื่องกลึง ควรใช้ความเร็วตัดที่น้อยที่สุดที่จะกลึงงานให้ตัดได้ และชิ้นงานที่ต้องจับกลึงนาน ๆ เช่น ต้องกลึงคว้านรูเจาะรูหนึ่ง นานถึง 800 นาที โดยไม่ต้องเปลี่ยนเม็ดกลึงเลย ในกรณีนี้ให้กลึงด้วยความเร็วตัดที่น้อยที่สุดที่จะกลึงให้ได้ อีกเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อมิฉะนั้นจะเสียเวลาเปลี่ยนและลับเม็ดงานกลึงงานหนึ่ง ๆ ใช้ความเร็วตัดไม่เท่ากัน งานกลึงงานใด จะต้องใช้ความเร็วตัดเท่าใดจึงจะถูกต้องนั้น ได้มีผู้ทดลองและรวบรวมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏในตาราง T 35.1 ในตารางดังกล่าว กำหนดให้ "อายุคมเม็ด" ของเม็ดเหล็ก เครื่องมือ และเม็ดเหล็กครอบสูงคือ 60 นาที และ "อายุคมเม็ด" ของเม็ดโลหะแข็ง 240 นาที "อายุคมเม็ด" คือ ช่วงระยะเวลาใช้งานระหว่างการลับคม 2 ครั้ง หากใช้ความเร็วตัดสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ในตาราง อายุคมเม็ดจะลดลงมา และหากใช้ความเร็วตัดต่ำกว่าลงมา อายุคมเม็ดก็ จะยาวขึ้นไป

อายุคมเม็ดและความเร็วตัดนี้มีสัญลักษณ์ และวิธีเขียนสั้น ๆ รวมกันให้ทราบได้ เช่น $v_{60} = 30$ ม./นาที หมายความว่า ให้ใช้เม็ดที่มีอายุคมเม็ด 60 นาที ด้วยความเร็วตัด 30 ม./นาที หรือ $v_{240} = 150$ ม./นาที ก็หมายความว่า เม็ดที่ใช้เป็นเม็ดที่มีอายุคมเม็ด 240 นาที

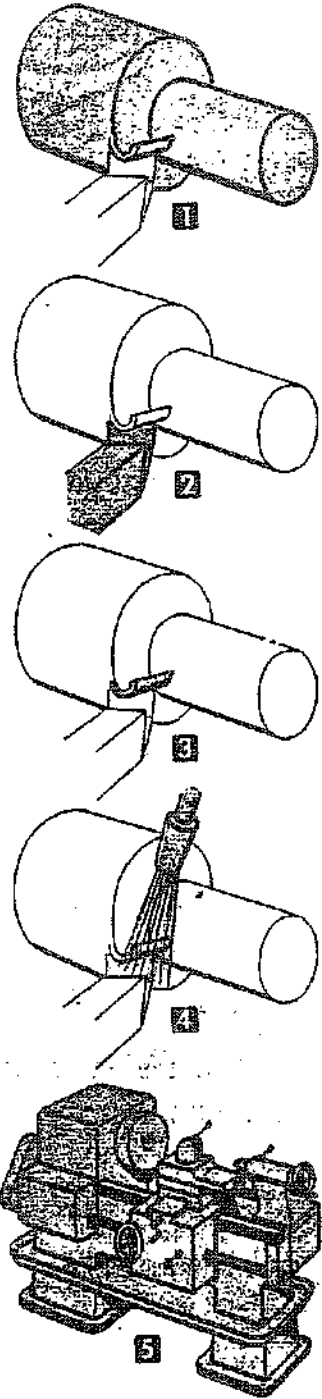

รูป B 34.1 บทบาทของ ความเร็วตัด

วิธีกำหนดความเร็วรอบ

ความเร็วตัดในงานกลึง ให้เลือกใช้ตามที่กำหนดไว้ในตาราง T 35.1 ข้างล่างนี้

ตัวอย่าง คัดเลือกการกลึงปอกเพลากลึง St 50 ด้วยมีดเหล็กขอบสูง จากตาราง T 35.1 จะเห็นว่า ให้เลือกใช้ความเร็วตัด 22 เมตร/นาที แต่ในงานกลึง ข้างกลึงจะต้องตั้งเป็นความเร็วรอบของชิ้นงาน วิธีคำนวณความเร็วรอบ จากค่าความ เร็วตัดที่กำหนดให้ คูณได้จาก ตัวอย่างข้างล่าง (รูป B 35.1)

ตาราง T 35.1 มุมตัด - ความเร็วตัด - ความกว้างรอยกลึง - ช่วงกลึงลึก - วิธีหล่อเย็น

วัสดุงาน	วัสดุ มีด	มุมมีด			กลึงปอก ∇			กลึงละเอียด ∇∇			วิธีหล่อเย็น และ การหล่อเย็น	
					ช่วงกลึงลึก $a \approx 4-10 s$			ช่วงกลึงลึก $a \approx 2-5 s$				
		α	β	γ	ความ เร็ว ตัด v ม./นาที	ความ กว้าง รอยกลึง s มม./รอบ	ช่วง กลึง ลึก a มม.	ความ เร็ว ตัด v ม./นาที	ความ กว้าง รอยกลึง s มม./รอบ	ช่วง กลึง ลึก a มม.	กลึง ปอก ∇	กลึง ละเอียด ∇∇
เหล็กกล้า ความเค้นดึง 60 กก./ม.ม. ²	W	8°	62°	20°	14	0,5	4	20	0,2	1	E	E หรือ P
	SS				22	1	10	30	0,5	1		
	H	5°	67°	18°	160	2,5	15	250	0,25	1,5		
50-70	W	8°	68°	14°	10	0,5	4	15	0,2	1	E	E หรือ P
	SS				20	1	10	24	0,5	1		
	H	5°	75°	10°	120	2,5	15	200	0,25	1,5		
70-85	W	8°	68°	14°	8	0,5	4	12	0,2	1	E	E หรือ P
	SS				15	1	10	20	0,5	1		
	H	5°	75°	10°	80	2	15	140	0,2	1,5		
เหล็กเครื่องมือ	W	8°	75°	6°	6	0,5	2	8	0,2	1	E	E หรือ P
	SS				12	1	8	16	0,5	1		
	H	5°	79°	6°	80	0,6	5	50	0,15	1		

W = เหล็กเครื่องมือ
SS = เหล็กขอบสูง

H = โลหะแข็ง
E = น้ำมันสน

R = น้ำมันพืช
P = น้ำมันเครื่อง

tr = แท่ง ๆ

ถ้าเป็นงานกลึงเกลียวให้ใช้ v ประมาณกึ่งหนึ่งของความเร็วตัดในงานกลึงยาว

วิธีคำนวณความเร็วรอบ

ตัวอย่าง I จงคำนวณความเร็วรอบ

กำหนดให้ $d = 125$ มม.; $v = 20$ ม./นาที

วิธีคำนวณ


$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \times 20 \text{ ม./นาที}}{3.14 \times 125 \text{ มม.}} \approx 51 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$

ตัวอย่าง II จงคำนวณความเร็วรอบ

กำหนดให้ $d = 55$ มม.; $v = 20$ ม./นาที

วิธีคำนวณ

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \times 20 \text{ ม./นาที}}{3.14 \times 55 \text{ มม.}} \approx 116 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$

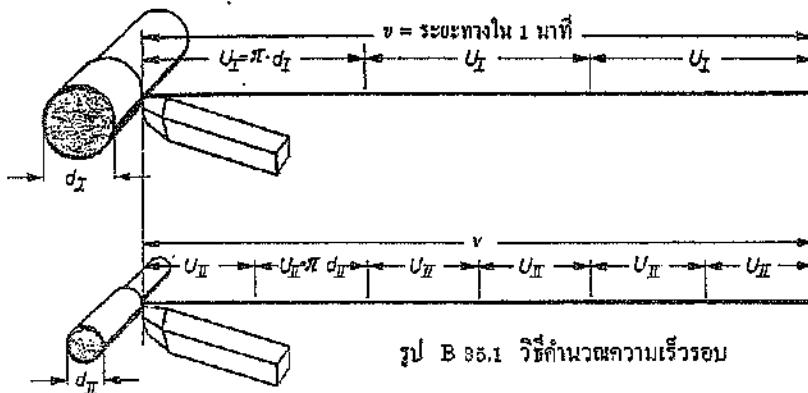

รูป B 35.1 วิธีคำนวณความเร็วรอบ

ตัวอย่างข้างบนทั้งสองตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า งานกลึงที่ใช้ความเร็วตัดเท่ากัน แต่ขนาดของงานกลึงนั้น ไม่เท่ากัน ความเร็วรอบจะแตกต่างกันด้วย ชิ้นงานที่ โตกว่าจะ ต้อง หมุนรอบต่ำกว่าชิ้นงานเล็ก (รูป B 35.1) เพราะฉะนั้นการ ตั้งรอบงานกลึงให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่ง ที่สำคัญยิ่ง

วิธีการหาความเร็วรอบด้วยกราฟ

การกำหนดความเร็วรอบดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเสียเวลามาก วิธีปฏิบัติจริงในโรงงาน เรามักจะหาความเร็วรอบ โดยอ่านจากกราฟมากกว่า (ดูรูป B 86.1) กราฟนี้จะติดมากับเครื่องกลึงแต่ละแท่น เครื่องหนึ่ง กราฟหนึ่ง พบและอ่านได้ง่าย

ตัวอย่างที่ 1 หาก $d = 250$ มม. และ $v = 25$ ม./นาที $n = ?$

วิธีคำนวณ จากกราฟ ให้นักเรียนหาตำแหน่งบนแกนกราฟที่อ่านขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง 250 มม. อ่านขึ้นไป ข้างบนจนตรงกับความเร็วตัด 25 ม./นาที จะพบว่า ความเร็วรอบที่ต้องใช้นั้น อยู่ระหว่าง

$n_1 = 27$ และ $n_2 = 58$ ในกรณีนี้ ให้นักเรียนเลือกใช้ความเร็วรอบ

$n_2 = 27$ รอบ/นาที เพราะจะได้ความเร็วตัดที่ช้ากว่าลงมา เท่ากับประมาณ 28 ม./นาที

ตัวอย่าง 2: $d = 150$ มม. = 28 ม./นาที

$n = ?$

วิธีคำนวณ เส้นตั้งจาก 150 มม. ตรงขึ้นไป ตอนที่อยู่ทางขวาของ 28 ม./นาที จะอยู่ใกล้ กับ $n_2 = 58$ รอบ/นาที จึงให้ใช้ค่านี้

ตัวอย่าง 3: ชิ้นงานกลึงขนาด 50 มม. ขณะกลึงด้วยความเร็วรอบ 150 รอบ ต่อ นาที กลึงด้วยความเร็วตัดเท่าใด.

วิธีคำนวณ เส้นตั้งจาก 50 มม. ณ $n_2 = 150$ รอบ/นาที จะให้ความเร็วตัด $v \approx 24$ ม./นาที

ลักษณะสร้างกราฟความเร็วตัด


จากความเร็วรอบของเครื่องกลึง เราจะเขียนกราฟ แสดงค่าความเร็วตัด ของงานขนาดต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ดังนี้

- เขียนกราฟโดยใช้แกนนอนกำหนดขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง และแกนตั้งบอกความเร็วตัด
- สำหรับชิ้นงานขนาดใดขนาดหนึ่ง เช่น ขนาด 75 มม. เราเขียนความเร็วรอบเลือก ได้ 8 ชั้น $n_1 - n_8$ แต่จะเขียนให้ความเร็วตัดค่าหนึ่งเช่น

$$v = \frac{3.14 \times 75 \text{ มม.} \times 26 \text{ รอบ/นาที}}{1000} = 6.1 \text{ ม./นาที เป็นต้น กระทั่ง } n_8$$

3. ค่าความเร็วตัดต่าง ๆ ที่คำนวณได้นี้ เราเขียนค่าแห่งจุดไว้บนแนวตั้งที่ตรงกับ ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง 75 มม.


4. จากจุดศูนย์กลางของกราฟ เราลากเส้นตรงผ่านจุดที่ได้จาก ข้อ 3 และให้ชื่อ เส้นต่าง ๆ นี้ ตามชั้นความเร็วรอบ $n_1 \dots n_8$

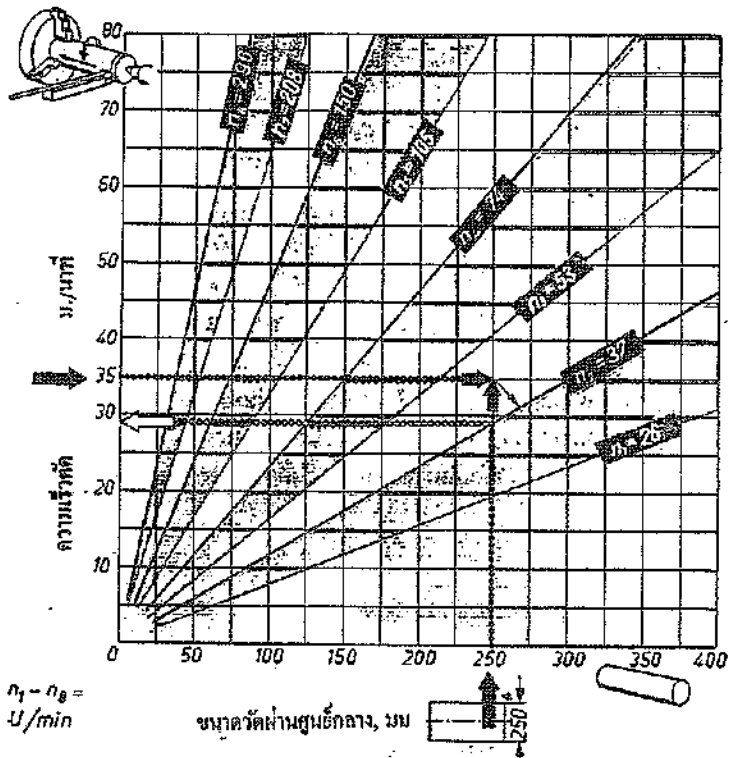

รูป B 86.1 กราฟความเร็วตัด

ความกว้างและความลึกของรอยกลึง, ชนิดและวิธีควบคุมเศษกลึง

นอกจากจะต้องกลึงด้วยความเร็วรอบที่ถูกต้องแล้ว ช่างกลึงจะต้องกลึงให้ได้ขนาดความกว้างและความลึก ของรอยกลึงให้เหมาะสมกับกำลังขับของเครื่องกลึงนั้นอีกด้วย

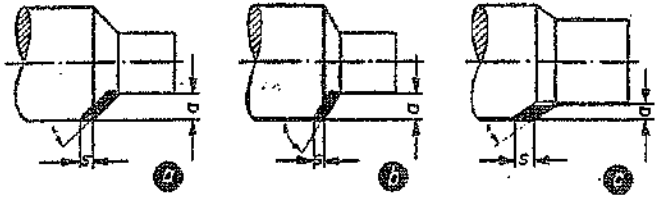

รูป B 87.1 บทบาทของความลึกของรอยกลึง a ความกว้างของรอยกลึง s และมุมกลึง ที่มีต่อพื้นที่ตัดรอยกลึง (a) และ (b) พื้นที่ตัดรอยกลึงที่เหมาะสม (c) ที่ไม่เหมาะสม


ตัวอย่าง $s = 0.8$ มม./รอบ, $a = 3$ มม. จงคำนวณ A

วิธีคำนวณ $A = s \cdot a = 0.8 \text{ มม.} \times 3 \text{ มม.} = 2.4 \text{ มม.}^2$

พื้นที่ตัดรอยกลึง a, b และ c (ใน รูป B 87.1) นั้นเท่ากันทั้งสามรอบ แต่พื้นที่ตัดรอยกลึง c เป็นรอยกลึงที่กลึงได้ไม่ดีเท่ารอบ a และ b เพราะจะต้องกลึงด้วยแรงกลึงที่หนักมากด้วยรอยกลึงกว้างกว่า และขณะกลึงจะกำเนิดความร้อนอีกมากด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้คมมีดกลึงจะต้องทำงานหนักกว่าปกติ ทำให้อายุงานสั้นลงมาก ส่วนพื้นที่ตัดรอยกลึง a และ b นั้น รอยกลึงกว้าง เท่ากัน ผิดกันที่มุมกลึง a แคบกว่า b เศษกลึงจาก a จะกว้างกว่าและบางกว่าเศษกลึงจาก b โดยปกติในวิธีปฏิบัติ เรามิชอบ กลึงรอยกลึงแคบ ๆ แคบเกินไป และควรจะต้องมุมกลึงประมาณ 45° อัตราส่วนระหว่างความกว้างของรอยกลึง ต่อความลึกของรอยกลึง ควรอยู่ในระหว่าง 1 : 5 ถึง 1 : 10

น่าสังเกตว่าหากพื้นที่หน้าตัดรอยกลึงยิ่งแคบและหยาบยิ่งแข็ง คมมีดจะต้องออกแรงตัดงานมากยิ่งขึ้น แรงตัดของคมมีดคูณกับความเร็วตัด จะเท่ากับ กำลังขับของมอเตอร์ในเครื่องกลึงนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้เอง ระบบกำลังขับในเครื่องกลึงเครื่องหนึ่ง ๆ (เช่น ขนาด 5 Kw.) จะให้แรงตัดที่แรงมากที่สุด เมื่อตัดด้วยความเร็วตัดที่น้อยที่สุดที่ทำได้เท่านั้นเอง และในทางตรงกันข้ามหากความเร็วจุดสูงสุด แรงตัดก็จะน้อยที่สุดด้วย

รูป B 87.2 ชนิดของเศษกลึง—สะเก็ดกลึง (ซ้าย), เศษกลึงเส้นสั้น (กลาง) เศษกลึงเส้นยาว (ขวา)

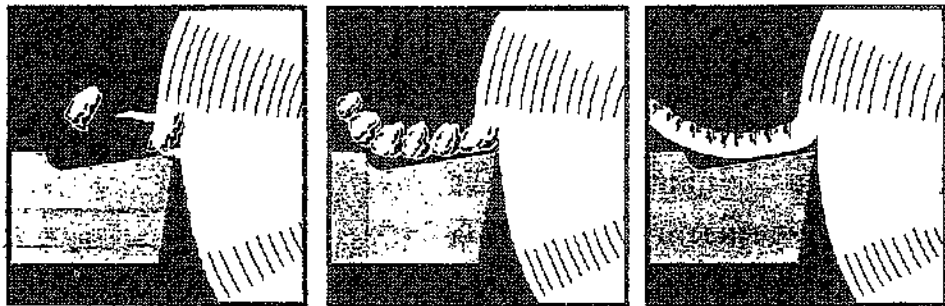


ชนิดของเศษกลึง (รูป B 87.2) วัสดุที่เปราะ เช่น เหล็กหล่อ และบรอนซ์ เมื่อกลึงจะได้เศษกลึงเป็นสะเก็ดกระเด็นออกมา วัสดุที่เหนียวและกลึงด้วยความเร็วตัดต่ำ ๆ เศษกลึงจะเป็นเศษสั้น ๆ และวัสดุที่เหนียวเมื่อกลึงด้วยความเร็วตัดสูง ๆ เศษกลึงจะเป็นเศษเส้นยาวและผิวงานกลึงจะราบเรียบอย่างมาก อีกด้วย



รูป B 87.3 บำบัดคมมีดเพื่อหักเศษกลึง


ลักษณะของเศษกลึง เศษกลึงมีได้หลายลักษณะ เช่น เป็นเศษละเอียด (เป็นเศษกลึงเล็กเท่าเข็ม) เป็นเศษขดสั้น ๆ (เป็นวงหรือขด) และเป็นเศษยาว ๆ เศษกลึงควรจะให้ เป็นเศษสั้น ๆ จะปลอดภัยและขนย้ายได้สะดวกกว่า ด้วยเหตุนี้เอง บนมคมมีดกลึง จึงมักทำเป็นบ่า ไว้เพื่อคอยหักเศษกลึง

 1 A ช้อมาจาก Area เป็นสัญลักษณ์ตาม DIN 1804




สลักเฟลา

สลักเฟลาเป็นชิ้นส่วนที่พบในเครื่องมือกล อุปกรณ์กล และเครื่องมือเครื่องใช้หลายสิ่ง ตลอดจนเครื่องยนต์ (ดูรูป B 38.1 และ .2) สลักเฟลาทำด้วยเหล็กกล้ามีขนาดกำหนดตั้งแต่ 3-100 มม. สลักเฟลาส่วนมากจะต้องรับแรงเฉือนและแรงดันโค้งได้ดี (รูป B 38.3)

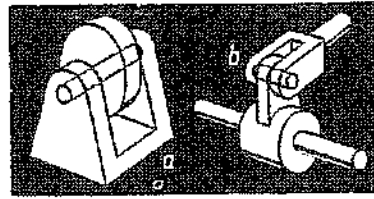


รูป B 38.1 ตัวอย่างงานของสลักเฟลา (a) เป็นเฟลาสวมแบบเรียงของล้อหมุน (b) สลักเฟลาข้อเหวี่ยง

สลักเฟลาที่เป็นอัน ๆ เท่านั้นที่กลึงด้วยเครื่องกลึงธรรมดา ถ้าเป็นชุดสลักเฟลาที่มีขนาดใหญ่โตจะต้องหันไปใช้เครื่องกลึงอย่างใหญ่ชนิดพิเศษ ได้แก่ ชนิดเลื่อยหมุนมีคขนาดต่าง ๆ ได้ หรือเครื่องกลึงงานผลิตชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น สลักเฟลาชนิดที่ชุบแข็ง สลักชิ้นนั้นจะต้องผ่านงานเจียรระไน ผิวจึงจะราบเรียบจริง ๆ

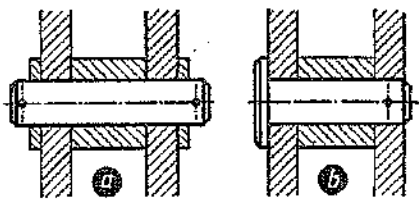

รูป B 38.2 ลักษณะของสลักเฟลา (a) สลักเฟลาปลอดหัว (DIN 1433) (b) สลักเฟลามีหัว (DIN 1434)

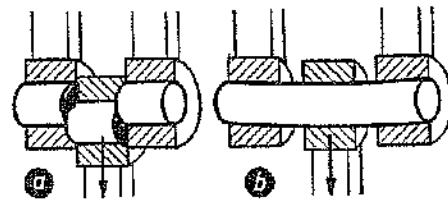


รูป B 38.3 "ภาวะ" ของสลักเฟลา (a) ความเค้นแรงเฉือน (b) ความเค้นแรงดันโค้ง

ตัวอย่างงาน

ตัวอย่างชิ้นงาน สลักเฟลาผิวราบเรียบ ตามแบบ ในรูป (B 38.4)

คำสั่งของแบบ แบบจะกำหนดลักษณะรูปร่าง ชนิดของผิวงาน ขนาดตามพิสัย จำนวนชิ้นการทำงาน ตลอดไปจนถึงขนาดของชิ้นงานเมื่อเริ่มงาน ลักษณะของผิวมัน เมื่อเขียน (∇∇) แปลว่า ผิวละเอียด และเมื่อเขียน (∇) แปลว่า

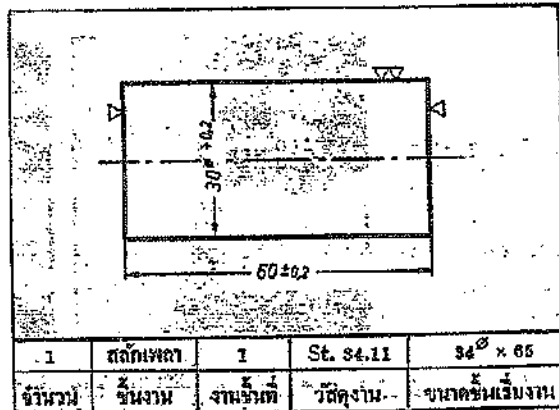

รูป B 38.4 แบบงาน

ผิวหยาบ ขนาดกำหนดตามแบบคือ สลักเฟลาที่มีขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง $30^\circ + 0.2$ มม. ซึ่งหมายความว่า ขนาดของสลักนั้นจะโตกว่า 30.2 มม. (ขนาดโตสุด) และจะเล็กกว่า 30 มม. (ขนาดเล็กสุด) ไม่ได้ในงานผลิตจริงให้คิดขนาดเฉลี่ย กล่าวคือ

$$\frac{30.2 \text{ มม.} + 30 \text{ มม.}}{2} = 30.1 \text{ มม.}$$

ไว้เป็นเกณฑ์ ในทำนองเดียวกัน ความยาวของชิ้นงานซึ่งเขียนสั่งไว้เป็น 60 ± 0.2 มม. ก็มีความหมาย ให้มีขนาดยาวเฉลี่ย 60 มม. นั่นเอง

วิธีลับชิ้นเริ่มต้นงาน หน้าที่ที่ได้แบบมาอยู่ในมือ เมื่อจะ
เริ่ม ต้นงาน ให้จัดเตรียมชิ้นเริ่มต้นงานให้ได้ขนาดที่แบบ
กำหนดมาเสียก่อน ต่อจากนั้นให้ตรวจดูผิวชิ้นเริ่มต้นงาน
นั้น ด้วยว่ามีตำหนิที่สังเกตเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่ เมื่อ
ตรวจเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงค่อยลงมือทำงาน


วิธีลำดับงาน ก่อนลงมือทำงาน ควรวางลำดับงานไว้เสีย
ก่อนว่า จะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลัง เพราะแต่ละจังหวะ
งาน มีวิธีทำและใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างกัน จึงจำเป็น
ต้องเตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้า

แผนงาน

	ลำดับงานเป็นขั้น ๆ	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	จับชิ้นงานเข้าเครื่องกลึง	หัวจับ
2.	กลึงหน้าตัด	มีดกลึงหน้าตัด
3.	กลึงปอก	มีดปอก
4.	กลึงละเอียด, กลึงลบคม	มีดกลึงละเอียด มีดกลึงมือ
5.	กลึงตัด	มีดกลึงตัด
6.	กลึงหน้าตัดครั้งที่สอง, กลึงลบคม	มีดกลึงหน้าตัด มีดกลึงมือ
เครื่องมือวัด-บรรทัดเหล็ก, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์		

งานเช่นนี้ เรียกได้ว่า เป็นงานกลึงสลักจากแท่งโลหะ
ในขั้น เริ่มต้นงานคือ แท่งโลหะ เครื่องมือกลึงที่ใช้คือ
เครื่องกลึงขั้นศูนย์


วิธีจับชิ้นงาน (ดูรูป B 42.1) ให้จับชิ้นงานเข้ากับหัวจับ
ชนิดสามจับ เมื่อกลึงยาวเสร็จแล้ว จึงใช้มีดกลึงตัดตัด
ระยะที่ตัดจะต้องอยู่ห่างพื้น หัวจับ พอสมควร

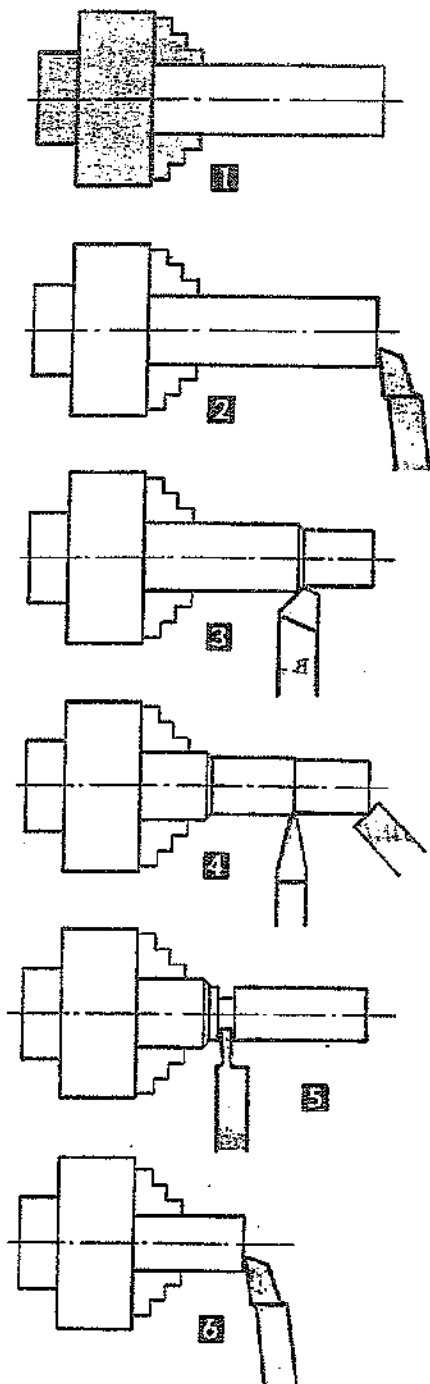

วิธีกลึงแท่งสลัก


โดยปกติชิ้นเริ่มต้นงานมักจะตัดมาไม่ตรง งานกลึงจึงควรเริ่มต้นจากงานกลึงเก๋าคัดก่อน เพื่อให้ได้หน้าตัดที่เรียบสม่ำเสมอและได้ฉากกับแกนหมุนของชิ้นงาน (รูป B 40.1) มีดที่ใช้ คือ มีดกลึงหน้าตัดขวา ต่อจากนั้นให้ใช้มีดปอกขวา ปอกผิวงานลงให้ถึงขนาดวัดผ่านศูนย์กลางประมาณ

30.7 มม. (ดูรูป B 40.2)

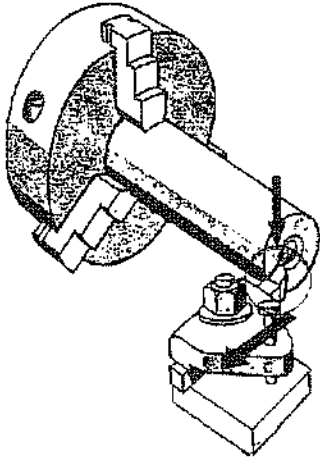

รูป B 40.1 กลึงหน้าตัด


ให้ใช้ความเร็วตัด 25 ม./นาที ชิ้นงานขนาดนี้จะหมุนด้วยความเร็วรอบ 250 รอบต่อนาที ขณะกลึงปอกให้ปอกด้วยความกว้างรอยกลึง 0.3 มม. ต่อรอบ.

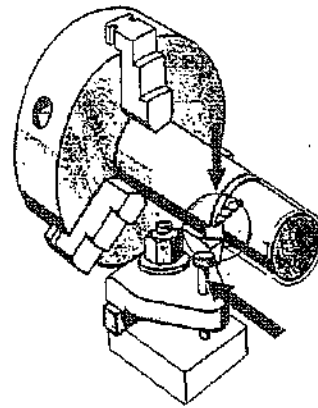

รูป B 40.2 กลึงปอกสลัก


ต่อมาจึงให้กลึงละเอียดด้วยมีดกลึงละเอียด จนได้ขนาด (รูป B 40.3)

ใช้ความเร็วตัด 30 เมตรต่อนาที ความกว้างรอยกลึง 0.1 มม./รอบ ผิวงานจะราบเรียบใช้ได้ ต่อมาให้กลึงตัดขาด (รูป B 40.4)

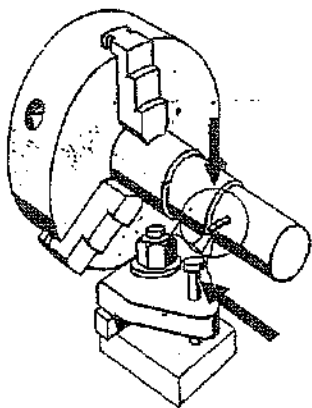


รูป B 40.3 วิธีกลึงละเอียดผิวสลักเกลียว


เมื่อตัดขาดจากกันแล้ว ให้ใช้ มีดกลึงหน้าตัดด้านนี้ให้เรียบ อีกความยาวของส่วนที่ตัดออก จะต้องให้ยาวกว่าความยาวที่กำหนด กลึงหน้าตัดหน้าทั้งสองบนส่วนที่ตัดออกมาให้เรียบ แล้วลบคมลง เมื่อต้องจับชิ้นงาน โดยไม่ให้มีรอยจับติดอยู่บนผิวงาน ให้ใช้ “จิปา” ช่วยจับด้วย

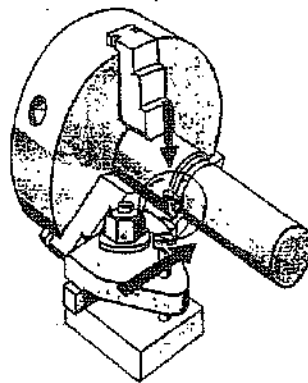


รูป B 40.4 วิธีกลึงตัดสลักเกลียว

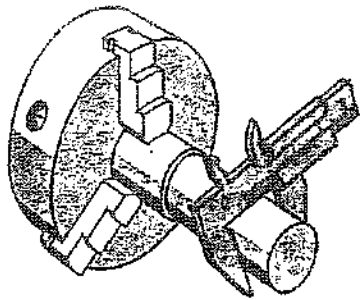

รูป B 41.1 วิธีวัดขนาดวัดผ่านศูนย์กลางด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

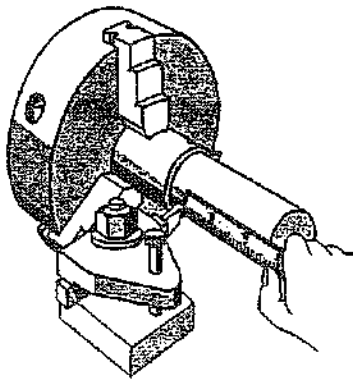

รูป B 41.2 วิธีวัดความยาวด้วยบรรทัดเหล็ก

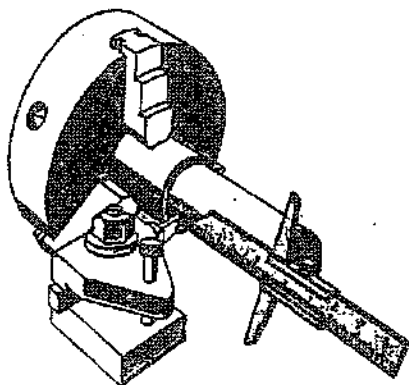

รูป B 41.3 วิธีวัดความยาวด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก

วิธีวัดและสอบขนาดสลักเหล็ก

สลักเหล็กที่ผลิตใช้ได้นั้นจะต้องได้ลักษณะผิว และมีขนาดวัดตรงตามพิภคที่เขียนกำหนดไว้ในแบบ โดยไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งสิ้น การตรวจสอบลักษณะผิวงาน (ดูหน้า 44) ตรวจสอบได้ด้วยตา และความรู้ดีกว่าเรียบหรือไม่เรียบ

ผิวงานกลิ้งหยาบ: ผิวจะเป็นร่อง ดูรู้สึกได้ และมองเห็นชัดว่า ผิวหยาบด้วยสายตา

ผิวงานกลิ้งละเอียด: ยังมองเห็นร่องด้วยสายตา

งานวัดนั้น จำเป็น เพราะว่า:

1. ก่อนลงมือทำงาน ต้องวัดขนาดชิ้นเริ่มต้นงาน
2. ขณะทำงาน ต้องคอยหมั่นวัดว่า ได้ขนาดตามแบบแล้วหรือยัง (เวลาวัดต้องหยุดเครื่องนิ่ง)
3. เมื่อกำลังสลักเสร็จแล้ว ยังต้องวัดสอบอีกทีว่าสลักนั้น "ใช้ได้" หรือ "ผิดขนาด"

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางวัดได้ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ รูป B 41.1 ความยาวลำตัวสลักวัดถึงรอยตัด วัดได้ด้วยบรรทัดเหล็ก (รูป B 41.2) หรือเวอร์เนียร์วัดลึก (รูป B 41.3) ส่วนขนาดกลิ้งให้ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัด

ในการเลือกใช้เครื่องมือวัด ให้พิจารณาเลือกเครื่องมือวัดที่มี ความเที่ยงพอกับพิภคที่กำหนดไว้กับชิ้นงานนั้น ๆ สลักเกลียวใน รูป B 38.4 มีพิภคความเผื่อ + 0.2 และ ± 0.2 มม. หากใช้ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดก็เห็นว่าเพียงพอ เพราะโดยปกติ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดได้ละเอียดถึง 0.1 มม. หากจะใช้ ไมโครมิเตอร์วัดก็ได้ แต่ไม่เป็นการประหยัด และไม่จำเป็น เพราะไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดราคาแพงมากกว่าเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์หลายเท่า และวัดได้ละเอียดถึง 0.01 มม.

ขนาดชิ้นงานสำเร็จที่วัดได้ เรียกว่า ขนาดจริง


ข้อควรจำ:
อย่าวัดชิ้นงานใดที่กำลังหมุนอยู่ เพราะอาจได้รับอันตราย และทำให้เครื่องมือวัดชำรุดได้

งานกลึงทรงกระบอกสั้น ๆ


วิธีจับงาน: ชิ้นงานจะต้องจับกึ่งอยู่ในหัวจับ

ลักษณะทำงานของหัวจับ จับได้เพราะมีความยืด จึงเกิดจากแรงจับและพื้นที่ที่ถูกจับ ความยืดทำให้บิดงอ มีให้แรงตัดกับชิ้นงาน หลุดออกไปได้ (ดูรูป B 42.3)


ส่วนมากเรานิยมใช้หัวจับที่จัดตำแหน่งศูนย์ของตนเอง จับชิ้นงานทรงกระบอกสั้น ๆ นี้ หัวจับเห็นว่า อาจมีเขี้ยวจับ สอง สาม หรือสี่เขี้ยว แต่หัวจับชนิดสามเขี้ยว เป็นหัวจับชนิดที่ใช้กันมากที่สุด เพราะจับชิ้นงานเพียงสามจุด สามารถใช้จับชิ้นงานที่กลมไม่เพียงได้ดี และได้ศูนย์เสียด้วย ลักษณะจับของเขี้ยวจับ จับได้สองทาง คือเขี้ยวจับนอกหรือเขี้ยวจับใน เขี้ยวจับนอกจับที่ผิวนอก

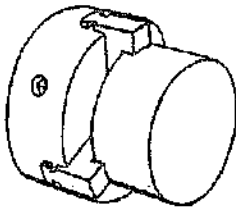



รูป B 42.1 วิธีจับชิ้นงานด้วยเขี้ยวจับนอก

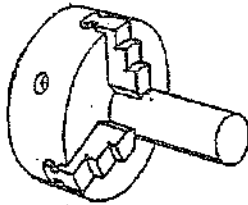

รูป B 42.2 วิธีจับชิ้นงานด้วยเขี้ยวจับใน

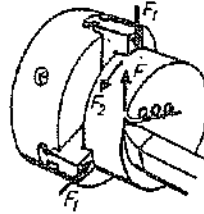

รูป B 42.3 แรงตัดและแรงพาตัด
 F = แรงตัด (แรงปฏิกิริยา)
 F_1 = แรงจับงาน
 F_2 = แรงพาตัด

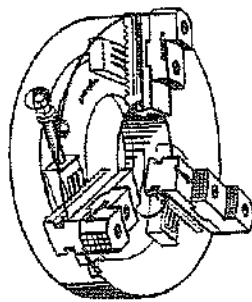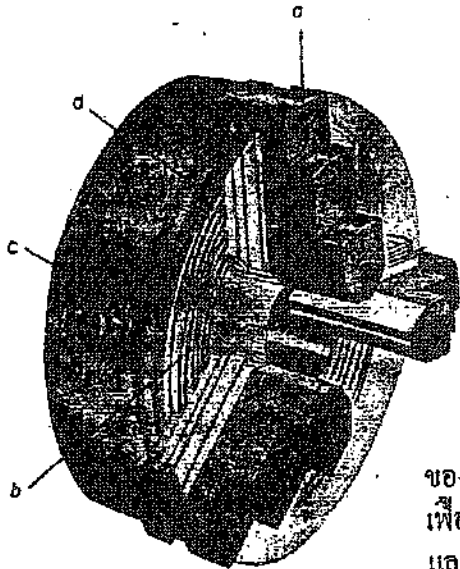

รูป B 42.5 ระบบสกรูขั้วลิ้ม (หัวจับแบบฟอคคาล) ในหัวจับสามเขี้ยว ถ้า สกรูเมื่อหมุนลงจะดันชุดลิ้มลง ให้จับเขี้ยวจับ จับชิ้นงานให้แน่นยิ่งขึ้น


รูป B 42.4 หัวจับสามเขี้ยว ชนิดเขี้ยวจับนอก ในรูปเกลียวบนขวาน b เป็นเกลียวขั้วลิ้ม a ให้เข้าหรือออก เกลียว b นี้ ติดอยู่บนแผ่นเดียวกับเฟืองงาน d ซึ่งจับได้ ด้วยเฟือง c วิธีจับงานจึงให้หมุนเฟือง c เข้าหรือออก

ของงานซึ่งจับด้วยสกรูขั้วลิ้ม และเขี้ยวจับในซึ่งจับโดยจับเฟืองงานให้เบ่งจับผิวภายในของงานจนแน่น (ดูรูป B 42.4 และ.5)


หัวจับนี้ ต้องจับหมุนติดอยู่กับเพลางาน ω ระบบหัวแทน หัวจับถอดเข้าออกได้ ที่เพลานี้ เทคนิคในการใช้หัวจับ มีดังนี้

1. ระวังรักษาให้เกลียวบนเพลานี้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกตลอดเวลา มิฉะนั้นหัวจับอาจจะหมุนผิดปกติ
2. เมื่อหมุนหัวจับเข้าหรือออกจากเพลานี้ อย่าเดินเครื่องกลึงหมุนหัวจับเข้าออกเป็นอันขาด มิฉะนั้นอาจมีอันตราย

การจับชิ้นงานในหัวจับ ให้จับไว้ในเขี้ยว ให้ลึกมากที่สุดที่จะจับให้แข็งแรงกลึงได้ หากไม่ต้องการให้มีรอยเขี้ยวจับปรากฏอยู่บนผิวงาน ให้ใช้จิปา ช่วยจับอีกโสดหนึ่ง

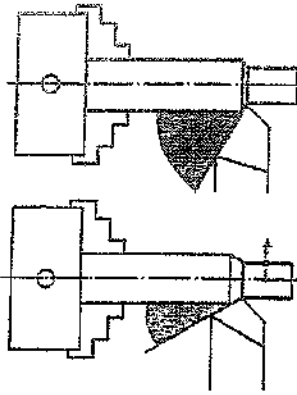


รูป B 43.1 มุมตั้งมีด ถ้าตั้งไว้เล็ก มีดจะดันชิ้นงานให้โค้งได้

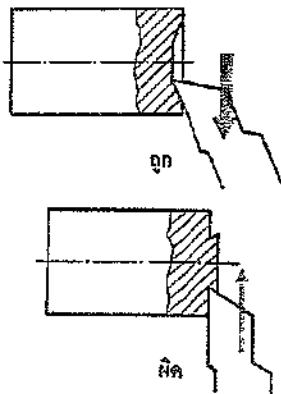

รูป B 43.2 เมื่อกลิ้งหน้าตัด ต้นคมตัดของ มีดเท่านั้นเป็นคมตัด อย่าใช้คมข้างมีดตัดเป็นอันขาด

กฎโรงงานในงานกลึงยาวและกลึงหน้าตัด

1. จับชิ้นงานให้มันแน่นแข็งแรงตรง
2. งานกลึงชิ้นใดที่โค้งได้ง่าย ให้กลึงด้วยมุมตั้งมีดที่น้อย (ดูรูป B 43.1)
3. กลึงด้วยความเร็วรอบและความกว้างรอยกลึงที่ถูกต้อง
4. วิตกลึง ให้เริ่มกลึงเพียงสั้น ๆ ก่อน แล้วจึงหยุดเครื่อง และวัดขนาดผ่านศูนย์กลางที่กลึงได้ดู
5. เมื่อเป็นงานกลึงลดบ่า ให้ขีดวงบอกขนาดบ่าและช่วงยาวของบ่าเตรียมไว้ล่วงหน้าเสียก่อน
6. ก่อนที่จะหยุดเดินเครื่อง ให้ถอยมีดออกไปให้พ้นงาน มีดะนั้นปลายมีดอาจรีได้
7. เมื่อกลึงได้ตลอดความยาวที่ต้องการ ให้ปลดระบบป้อนมีดออกทันที
8. ให้ใช้แต่มีดกลึงละเอียดที่ลับคมไว้อย่างดีเท่านั้น เป็นมีดกลึงละเอียด และให้กลึงลึกเพียง 0.5 มม. เท่านั้น และเมื่อกลึงเสร็จแล้วจะแต่งด้วยตะไบอีกไม่ได้ มีฉะนั้น ความเป็นทรงกระบอกกลมแท้จะหายไป

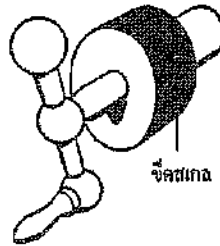

รูป B 43.3 แขนหมุนป้อนมีด มีขีดสเกลแบ่งบอกไว้ โดยปกติเราป้อนมีดได้ละเอียด ถึง 0.05 มม.

9. วิตกลึงป่าหน้า ให้เดินมีดออกจากจุดศูนย์กลางออกมาสู่ภายนอก คือเดินจากในมานอก (รูป B 43.3)

การหล่อเย็นและหล่อลื่นขณะกลึง


ขณะกลึง มีดกลึงจะถูกบีบฝว้าง มีความเสียดและความร้อนเกิดขึ้น ยิ่งกลึงด้วยความเร็วตัดสูงขึ้นเท่าใด ความร้อนก็จะยิ่งมีมากขึ้นตามเท่านั้น ความร้อนนี้เป็นศัตรูกับอายุงานของมีด จึงจำเป็นต้องมีการหล่อเย็น ตัวหล่อเย็นไม่เพียงแต่ระบายความร้อนออกไปเท่านั้น ยังช่วยหล่อลื่นและลดความฝืดลงได้มากอีกด้วย ชนิดของ ตัวหล่อเย็นนั้นสุดแต่วัสดุงานและลักษณะงานนั้น ๆ (ดูตาราง T 85.1)

ข้อควรจำ: อย่าใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็นเมื่อกลึงแมกนิเซียมเพราะเป็นอันตราย อาจเกิดระเบิดได้


มัตถตั้งร่องและมัตถตัด

มัตถตั้งร่อง มัตถตั้งร่องคู่ ได้จากรูป B 44.1 และ 2 ความกว้างของคมมีดมีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้ สุดแต่วัตถุประสงค์ของงาน


ถ้าเป็นมัตถที่ใช้ตั้งวัดความแปรละ ๆ มุมยกของมัตถให้ใช้ 0° ถ้าถลึงวัดคู่อ่อน ให้มุมยก 12° ความโตของมุมฟรี 8°.....8°

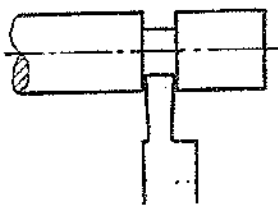

รูป B 44.1 งานถลึงร่อง

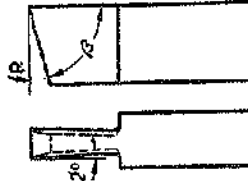

รูป B 44.2 มัตถตั้งร่อง

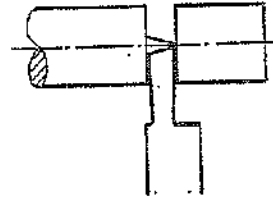

รูป B 44.3 มัตถตัด

มัตถตัด มัตถตัด (รูป B 44.3) ใช้ตัดชิ้นงานให้ขาดจากกัน เพื่อเป็นการประหยัดวัสดุงาน มัตถตัดควรมีหน้าแฉก ๆ

ลักษณะผิวงาน

ชิ้นงานนอกจากจะต้องมี ขนาดถูกต้อง แล้ว ยังจะต้องมีลักษณะผิวถูกต้องด้วย

ลักษณะผิวกำหนด ของชิ้นงานใดจะปรากฏเขียนกำหนดไว้บนแบบ ดูลักษณะกำหนดได้จากตาราง T 44.1 ข้างล่าง

 
ลักษณะผิวจริง คือลักษณะของผิว บนชิ้นงานจริง ๆ ที่ผลิตแล้วเสร็จ

ลักษณะผิวงานที่ดี หมายถึงความราบเรียบ และความเป็นผิวขัดมัน (รูป B 44.4)

ผิวที่หยาบ เรียกว่า มีความขรุขระ (รูป B 44.5) ความขรุขระนี้ วัดได้ด้วยอุปกรณ์วัดชนิดพิเศษ



รูป B 44.4 ลักษณะความราบเรียบและความเป็นผิวขัดมัน (a) ราบเรียบ และขัดมันอย่างดี (b) ราบเรียบพอประมาณ ขัดมันอย่างดี (c) ผิวราบเรียบ แต่ไม่ขัดมัน (d) ผิวหยาบ ขรุขระ และไม่ขัดมัน



รูป B 44.5 (เขียนไว้โตกว่าขนาด เพื่อให้สังเกตเห็นได้) ความขรุขระ R วัดเป็น μ ($1 \mu = 1/1000$ มม.)

ตาราง T 44.1 ลักษณะกำหนดผิว


ลักษณะค่าดังที่ปรากฏบนแบบ	ความหมาย	ความขรุขระวัด เป็น μ	ลักษณะค่าดังที่ปรากฏบนแบบ	ความหมาย	ความขรุขระวัด เป็น μ
ไม่เขียน 	ผิวตามปกติ (จากงานขึ้นรูปโลหะ) ไม่ต้องแต่ต้องอย่างไร (ผิวจากงานรีด งานตีเหล็ก งานหล่อฯ)	ไม่มีกำหนด	สามเหลี่ยม 2 รูป 	ผิวปาดละเอียด รอยขรุขระยังแลเห็นได้ ค้ำยตายอยู่	ถึง 25
เครื่องหมายประมาณ 	ผิวตามปกติ จากงานขึ้นรูปโลหะ แต่สะอาด (เช่นงานหล่อที่ผิวสะอาด)	ไม่มีกำหนด	สามเหลี่ยม 3 รูป 	ผิวปาดละเอียด ไม่มีรอยขรุขระใดที่แลเห็น ค้ำยตามล่า	ถึง 4
สามเหลี่ยม 1 รูป 	ผิวหยาบ เช่น ผิวงานถลึง ปอก ความขรุขระลูบรู้สึกได้ และแลเห็นด้วยตา	ถึง 160	สามเหลี่ยม 4 รูป 	ผิวละเอียดอย่างมาก ๆ ได้แก่ผิวที่ได้จาก งานlapping และ honing	ถึง 1

วิธีคำนวณเวลากลับ

องค์การ REFA ซึ่งในอดีตเป็นสถาบันเวลางานแห่งอาณาจักรไรซ์ และ ในปัจจุบัน คือ สถาบันวิเคราะห์ แรงงาน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก ได้วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเวลางานต่าง ๆ ไว้ เวลาการผลิตของชิ้นงานใด ๆ (เช่น ในขั้นผลิตสลักเกลียว) ได้แก่เวลาทั้งหมด (T) ที่ใช้ในการผลิตงานชิ้นหนึ่ง ๆ จนสำเร็จ เวลาการผลิตทั้งหมดนี้แบ่งเป็นเวลาต่าง ๆ ดังนี้ (ดูรูป B 45.1)

เวลาเตรียมงาน: คือเวลาที่ใช้ ในการเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมที่จะทำงานได้ ได้แก่ การอ่านแบบ การจัดเตรียมเครื่องมือกล และการ จัดหาเครื่องมือช่วยงานต่าง ๆ เตรียมไว้

เวลางานช่วย: เพื่อช่วยให้ทำงานตามกำหนด เวลางานได้ เช่น เวลาที่ใช้ในการถอดและติดตั้งมีดกลึง หรือดอกสว่าน เวลาที่ต้องใช้ในการวัดขนาดงาน และเวลาลับคมมีด

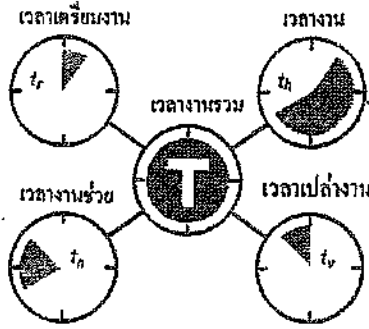

เวลางาน: เวลาที่ใช้ในการทำงานโดยแท้ เช่น เวลาที่กลึง เวลาเดินเครื่องมือกล เวลางานเจาะ

เวลาปล่องาน: เวลาชนิดนี้ ไม่เป็นเวลาดำเนินการได้แก่เวลา ที่ต้องหยุดเพื่อหล่อเย็นเครื่องมือกล เวลาที่ต้องหยุดลับมีดในเหตุฉุกเฉินและเวลาที่ต้องเดินไปในเบรกจ่าย ของจากพัสดุ เป็นต้น

รูป B 45.1 การจำแนกเวลางานรวม


เวลางาน (t_h) โดยเห็นนัยคำนวณได้จากสูตร

$$\text{เวลางาน} = \frac{\text{ความยาวงานกลึง}}{\text{ความกว้างของรอยกลึงที่กลึงได้ใน 1 นาที}}$$

$$t_h = \frac{L}{s \cdot n}$$

อักษรนิยม: L = ความยาวงานกลึง [L = ความยาวชิ้นงาน (L_1) + ช่วงหลังมีด (l_h) + ช่วงหน้ามีด (l_a)]

$L = L_1 + l_h + l_a$; s = ความกว้างรอยกลึง มม./รอบ; n = รอบต่อนาที รอยกลึงที่กลึงได้ใน 1 นาที: $s' = s \cdot n$

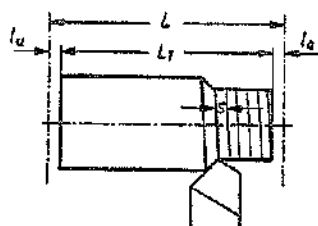

งานกลึงยาว:

ตัวอย่าง: $d = 80$ มม. $L_1 = 490$ มม.


$l_a = l_h = 5$ มม.; $v = 20$ ม./นาที

$s = 0.5$ มม./รอบ

วิธีคำนวณ: $L = 490$ มม. + 5 มม. + 5 มม.

$n = 74$ รอบ/นาที (ดูตาราง S. 36)

$$t_h = \frac{L}{s \cdot n} = \frac{500 \text{ มม.}}{0.5 \text{ มม.} \times 74/\text{นาที}} = 13.5 \text{ นาที}$$

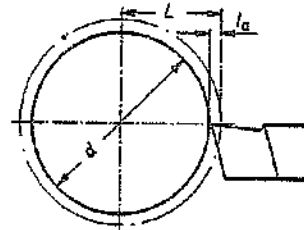

งานกลึงหน้าตัด: ความยาวงานกลึง L ในที่นี้เท่ากับรัศมีบวกกับ ช่วงหน้ามีด: $L = r + l_a$

ตัวอย่าง: $d = 190$ มม. $l_a = 5$ มม. $v = 20$ ม./นาที

$s = 0.5$ มม./รอบ

วิธีคำนวณ: $L = \frac{190 \text{ มม.}}{2} + 5 = 100$ มม.

$n = 37$ รอบ/นาที (ดูตาราง S. 36)

$$t_h = \frac{L}{s \cdot n} = \frac{100 \text{ มม.}}{0.5 \text{ มม.} \times 37/\text{นาที}} = 5.4 \text{ นาที}$$

สลักเพลาทึบไม้

สลักเพลาทึบไม้มีบทบาทงานมาก สลักเพลานี้มีอยู่ระหว่างองค์ประกอบของเครื่องมือกล สองชั้นที่วางห่างกันเป็นระยะจำกัด ทำให้ทั้งสองชั้นนั้นติดแน่นถึงกัน ดังเช่นแท่งเสวรมบ่าเพล ใน รูป (B 46.1)


ตัวอย่างงาน

งาน: สลักเพลาดตามแบบใน รูป B 46.2 เป็นสลักเพลาสองบ่า ทำจากเหล็กเพลาชว ซึ่งเป็นเหล็กที่รีดเย็น (cold drawn) (ให้สังเกต “z” เขียนไว้เป็นโคดกำกับวัสดุงานไว้บนแบบ) จากขนาดที่กำหนดให้ เริ่มต้นงานไว้


จากแบบใน รูป B 46.2 จะเห็นว่าเราได้กำหนด พิกัดความเผื่อให้เรียบร้อย กล่าวคือ $10^{\pm 0.05}$ ซึ่งหมายความว่า ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางโตสุดที่ยอมรับได้ คือ 10.05 มม. และเล็กสุด คือ 9.95 มม. ขนาดพิกัดความเผื่อ คือ ช่วงระหว่างขนาดเล็ก สุดและโตสุด พิกัดความเผื่อ = $10.05 - 9.95 = 0.1$ มม. เหตุที่แจกพิกัดความเผื่อไว้เช่นนี้ ก็เพราะว่า เพียงแค่บอกขนาดกำหนด คือ 10 มม. ไว้ลอย ๆ เท่านั้น ไม่ถูกหลักปฏิบัติงาน ควรจะต้องกำหนดช่วงพิกัดไว้ให้ด้วย หากกำหนดพิกัดความเผื่อไว้แคบมาก ช่างจะต้องใช้เวลาทำงานนานมากยิ่งขึ้น เพราะจำเป็น มิฉะนั้นจะทำได้ฝืดขนาด

การกำหนดพิกัดความเผื่อนี้ จะต้องกำหนดให้โต ที่สุดที่จะเหมาะกับลักษณะงานนั้น ๆ หลักเกณฑ์ ที่ควรจำไว้ในการกำหนดพิกัดความเผื่อ ก็คือ จงกำหนดพิกัดความเผื่อให้พอดีกับลักษณะงาน แต่จงอย่ากำหนดให้แคบเกินความจำเป็นไป

ในงานโรงงาน กรณีที่มีได้กล่าวเป็น พิกัดความเผื่อ ก็มักจะกล่าวเป็นขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้แทน ดังปรากฏใน ตาราง 46.1

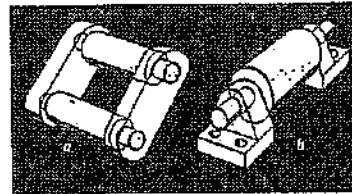

รูป B 46.1 ตัวอย่าง สลักเพลาทึบไม้

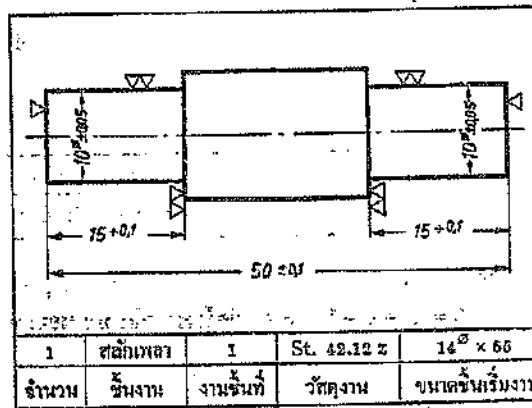


รูป B 46.2 แบบงาน

ตาราง T 46.1 ขนาดความยาวที่ยอมรับให้คลาดเคลื่อนได้ (ตาม DIN 7168) โดยมีต้อง กำหนดด้วย ช่วงกำหนดพิกัดความเผื่อ (เช่น ขนาดลดบ่าเพลา ขนาดวัดใน ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง)

เกรด ความประณีตของงาน	ขนาดกำหนด (มม.)					
	1	> 6	> 30	> 100	> 300	> 1000
งานละเอียด ±	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	—
งานปานกลาง ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
งานหยาบ ±	—	0.5	0.8	1.2	2.0	3



แผนงาน

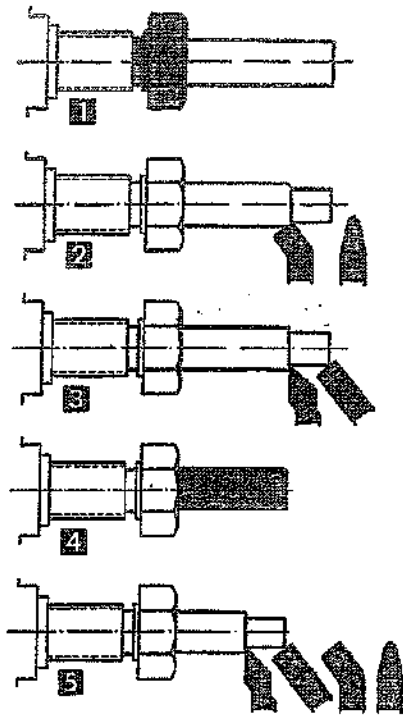



	ชิ้นล้าคัมงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1	ติดตั้งชิ้นงาน	จ้ำปา
2	กลิ้งปอกและกลิ้งตะเขียด ป้าที่ 1	มีดปอกและมีด กลิ้งตะเขียด
3	กลิ้งขวควมแนวป้า และลบคม ป้าที่ 1	มีดปาดหน้า มีดกลิ้งมือ
4	กดจับชิ้นงาน	
5	กลิ้งปอก กลิ้งตะเขียด กลิ้งขวควมแนวป้า และลบคมป้าที่ 2	มีดกลิ้งปอก มีดกลิ้งตะเขียด มีดปาดหน้า และ มีดกลิ้งมือ
เครื่องมือวัด: เวอร์เนียร์วัดลึก เวอร์เนียร์กลาสิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์		

งานกลิ้ง

ให้จับชิ้นเริ่มต้นงานด้วยจ้ำปาไว้ในหัวจับ (ดูหน้า 50) ตรวจสอบว่าจะต้องกลิ้งด้วยความเร็วรอบ และ วิธีป้อนมีดให้กลิ้งได้รอยกว้าง และลึกเท่าใดให้แน่นอน เสียก่อนลงมือทำ

งานวัดและสอบขนาด

ความยาวของป้าเพลท ให้วัดด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก (รูป B 47.1) ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของป้าเพลท จำเป็นต้องวัดด้วยไมโครมิเตอร์ (รูป B 47.2) เพราะต้องวัดให้อยู่ในพิสัยความเพื่อ ± 0.05 มม. ส่วนลักษณะของผิวงานให้ตรวจด้วยสายตา และ ใช้ความลุ่มรู้ลึก (หน้า 44)

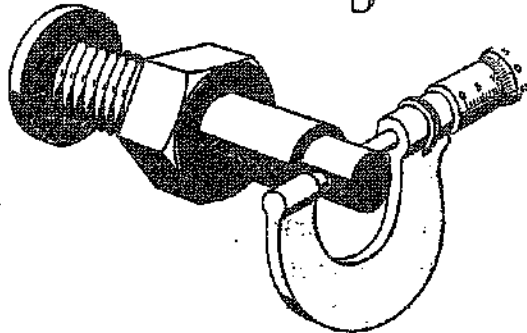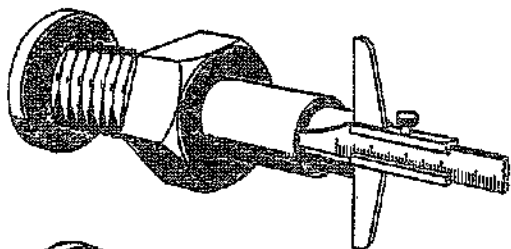

รูป B 47.1 วิธีวัดด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก

รูป B 47.2 วิธีวัดด้วย ไมโครมิเตอร์


ข้อควรจำ:
อย่าวัดชิ้นงาน ที่กำลังหมุนอยู่

วิธีวัดและสอบขนาดด้วย ไมโครมิเตอร์

งานวัดที่วัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์นั้น วัดได้ละเอียดเพียง $\frac{1}{10}$ หรือ $\frac{1}{20}$ มม. เท่านั้น จะวัดให้ละเอียดมากกว่านั้นไม่ได้ งานวัดละเอียดจึงต้องหันไปใช้ ไมโครมิเตอร์ ซึ่งจะวัดให้ละเอียด ถึง $\frac{1}{100}$ มม. (รูป B 48.1)

ลักษณะสร้างของไมโครมิเตอร์วัดนอก

ลำตัวของไมโครมิเตอร์ ได้แก่ ส่วนที่เป็นก้าน ลำตัว และส่วนที่เหมือนขอ ที่จุดปลายของส่วนที่เป็นขอจะมี แกนขั้ววัดติดแน่นอยู่ ลำตัวก้านวัดนั้น เป็นแกนวัด เคลื่อนได้เป็นเกลียว เกลียวที่ใช้เป็น เกลียวมีลิมิตรเกลียวนี้อยู่ในปลอกหมุนวัด สันเกลียวหุบแข็ง สลักหรือได้ขาก แกนวัดติดอยู่กับ ปลอกหมุนวัด เคลื่อนเข้าออกกับแกนขั้ววัดได้ ปลายแกนเขี้ยวในไว้ เรียบ ด้วยเหตุนี้เองเมื่อใช้ไมโครมิเตอร์วัดสิ่งใดก็จงอย่าหมุนแกนวัดเข้าออกกับผิวงานวัดนั้นจนแน่นมาก หัวหมุนกระแทกนั้นจะช้ำ เช่นนี้ได้ดีมาก

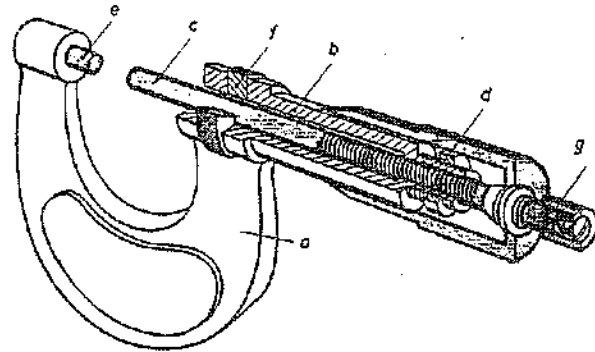


รูป B 48.1 ไมโครมิเตอร์ ชนิดวัดนอก ประกอบด้วย (a) ขอบ (b) ก้าน ภายในก้านมีเกลียวใน (c) แกนวัดติด อยู่กับปลอกหมุนวัด (d) แหวนเกลียวหมุนตาม เกลียวใน (e) แกนขั้ววัด (f) แหวนกั้น หมุน (g) หัวหมุนกระแทก

ไมโครมิเตอร์นั้นมีหลายขนาด ตัวอย่างขนาดต่าง ๆ คือ ขนาด 0-25 มม., 25-50 มม., 50-75 มม., 75-100 มม.

ไมโครมิเตอร์ขนาดที่โตกว่านั้นจะมีช่วงขนาดวัด 50 มม. และ 100 มม. ตามลำดับ ขึ้นไป

วิธีวัด (รูป B 48.2) โดยปรกติระยะพิศของเกลียวแกนวัดมีขนาด 0.5 มม. เสมอ อธิบายได้ว่า เมื่อหมุนแกนวัด หมุนไป 1 รอบ ระยะที่แกนวัดเคลื่อนที่ได้จะเท่ากับ 0.5 มม. พอตีสเกลบนปลอกหมุนวัดจะแบ่งเป็น 50 ช่องสเกลเท่า ๆ กัน ดังนั้นช่องสเกลหนึ่ง ๆ บนปลอกหมุนวัด จะอ่านเท่ากับ 0.5 มม. : 50 = 0.01 มม. วิธีอ่านไมโครมิเตอร์ จึงให้อ่านจำนวน มม. เต็ม และ จำนวนกึ่ง มม. จากสเกลบนปลอกหมุนวัด และให้อ่านจำนวน มม. ส่วนร้อยจากสเกลบนปลอกหมุนวัด ต่ออีก 10 ส่วนหนึ่ง

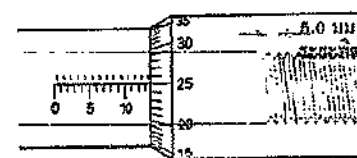


รูป B 48.2 ตัวอย่างวิธีอ่านค่าวัดบนไมโครมิเตอร์ (ระยะพิศของ เกลียวแกนวัด 0.5 มม.) ในที่นี้ อ่าน 18.75 มม.

ไมโครมิเตอร์ที่ระยะพิศของเกลียวแกนวัด เท่ากับ 1 มม. ก็มีใช้เหมือนกัน ในกรณีนี้ สเกลบนปลอก หมุนวัด จะแบ่ง 100 ช่อง

วิธีสอบความเที่ยงของไมโครมิเตอร์ แกนวัดที่สึกหรือแล้วก็ดี หรือปลายแกนวัดที่สึกแล้วก็ดี เมื่อใช้วัดจะวัดได้ค่าที่ผิด เมื่อหมุนแกนวัด แกนวัดจะต้องเคลื่อนที่ และ จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปหน้าหรือถอยหลังไม่ได้เลย เมื่อหมุนแกนวัดเข้าวัดปลายแกนวัดจะต้องแนบติดผิวงานโดยไม่มีระยะเบียดเลย หากสงสัยว่าเกลียวแกนวัดมีระยะพิศคลาดเคลื่อน ก็จงทดสอบวัดดูกับแท่งเกจให้แน่ใจ (ดูหน้า 67) หน้าที่คของแกนหมุนวัด จะต้องราบเรียบสอาดและได้ฉากกับแกนวัดเสมอ เมื่อหมุนแกนวัดเข้าชนกับแกนขั้ววัด ศูนย์บนลำตัวแกนวัดกับศูนย์บนปลอกหมุนวัดจะต้องตรงกันพอดี การที่จะทดสอบว่าหน้าที่คของปลายแกนหมุนวัด และปลายแกนขั้ววัดราบเรียบขนาดกันหรือไม่นั้น ให้สอบด้วยแท่งเกจแก้ว

วิธีวัดด้วยไมโครมิเตอร์ (รูป B 49.1 และ .2) ส่วงานกึ่งดี และ ส่วปลายแกนวัดกึ่งดี จะต้องสะอาด ปราศจากวัสดุแปลกปลอมติดอยู่ วิธีวัด ให้วางชิ้นงานเข้าในตำแหน่งวัด หมุนปลอกหมุนวัด จนปลายแกนวัด กระทบผิวชิ้นงานพอดี

สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้อง ก็คือ แรงกดวัด แกนวัดจะต้องมีแรงกดวัดจำนวนพอดี อยู่บนผิวงาน ไมโครมิเตอร์ชนิดใด ๆ จะสร้างในลักษณะให้อ่านค่าวัดได้ถูกต้อง ฉะนั้นแรงกดวัด 1 กรร แรงกดวัดจำนวนนี้ ได้จากแรงหมุนจากนิ้วมือ จำนวนเพียง 60 กรัม บนปลอกหมุนวัด ซึ่งเท่ากับแรง หมุนปลอกหมุนวัดที่พอรู้สึกกว่าชนผิวงานเบา ๆ เรื่องแรงกดวัดจำนวนที่พอเหมาะนี้สำคัญมาก

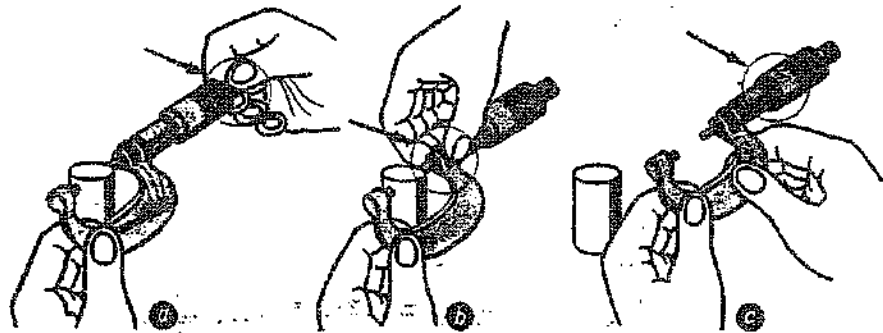

รูป B 49.1 วิธีวัดด้วยไมโครมิเตอร์ (a) สอดชิ้นงานวัดเข้าตำแหน่งวัด หมุนแกนวัดเข้าพอรู้สึกว่า ชนวัด (b) หมุนแหวนกั้นหมุนลอกแกนวัดไว้ในตำแหน่งวัด (c) ชักไมโครมิเตอร์ออกมาอ่าน

แรงกดวัดที่อ่อนไป หรือแรงเกินไป จะทำให้อ่านค่าวัดได้ผิด ด้วยเหตุนี้เอง บนไมโครมิเตอร์จึง มักมีหัวหมุนกระทบเส้นช่วยไว้

อุณหภูมิของชิ้นงานและของไมโครมิเตอร์ ในขณะที่วัดจะต้องเท่ากัน

ตัวอย่าง: ไมโครมิเตอร์อันหนึ่ง มีอุณหภูมิ 85°C เพราะได้รับความร้อนจากมือผู้วัด หรือจากแสงแดดก็ตาม เมื่อใช้วัดชิ้นงาน ซึ่งขณะทำงานหล่อเย็นด้วยน้ำ ทำให้อุณหภูมิของชิ้นงานเย็น 15°C ถามว่าความยาวที่วัด ได้ 100 มม. ด้วยไมโครมิเตอร์นี้ ผิดจาก ความจริงไปเท่าใด

วิธีคำนวณ เพราะว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างชิ้นงานและเครื่องมือวัด = 85 - 15 = 20°C และเพราะว่า สัมประสิทธิ์การขยายตัว ความเส้นของเหล็กกล้า โดยเฉลี่ย เท่ากับ 1.15 มม. ต่อความยาว 1 เมตร ต่ออุณหภูมิแตกต่างกัน 100°C


$$\text{ดังนั้น ระยะเวลาที่ผิดไป} = \frac{1.15 \text{ มม.} \times 20^\circ \times 100 \text{ มม.}}{100^\circ \times 1000 \text{ มม.}} = 0.023 \text{ มม.}$$

นั่นคือขณะนี้ ระยะเวลาที่วัดได้จากไมโครมิเตอร์ จะสั้นกว่าความเป็นจริง

วิธีป้องกันมิให้ไมโครมิเตอร์ต้องร้อนขึ้นได้เพราะมือจับ ก็โดยพันฉนวนกันความร้อน ไว้บนลำตัววัด

วิธีระงับรักษาไมโครมิเตอร์ ไมโครมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงในการวัดสูงมาก จึงมีความไวต่องานวัด และ เป็นเครื่องมือวัดที่มีราคาแพง

1. ขณะทำงาน ให้วางไมโครมิเตอร์แยกจากเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ และให้ใช้แต่ของอ่อน ๆ รองรับไว้ด้วย
2. พยายามใช้ไมโครมิเตอร์ วัดเฉพาะงานที่ต้องวัดละเอียดจริง ๆ เท่านั้น
3. อย่าหมุนวัดด้วยแรงหนัก ๆ ให้หมุนด้วยแรงเบา ๆ พอรู้สึก ไมโครมิเตอร์ ไม่ไปปากกานบนโต๊ะงาน
4. อย่าหมุน ไมโครมิเตอร์ด้วยลำตัวส่วนที่เป็นขอ ให้หมุนด้วยปลอกหมุนวัดแต่แห่งเดียว
5. ทุกครั้งที่วัดเสร็จ ให้ทำความสะอาด และขจัดไขมันที่ ขัดมันด้วยน้ำมันวาสลิน บาง ๆ

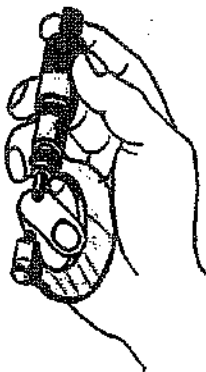

รูป B 49.2 วิธีจับ ไมโครมิเตอร์วัด


วิธีจับแท่งงานทรงกระบอกสั้น ๆ ด้วยจิปา

แท่งงานทรงกระบอกสั้น ๆ ที่มีขนาดเล็ก จะจับเข้าคลังได้รวดเร็ว และไม่มีรอยขีดบนผิวเลย หากจับด้วย "จิปา"


จิปามีร่องผ่า ๑ รอย อัดแน่นด้วยนัต เรียวในหัวจับ เมื่อนัตเรียวนี้อัดจิปา จิปาจะกดจับชิ้นงานได้แน่น (รูป B 50.1)

จิปามีหลายขนาด ผู้ใช้จะต้องใช้จิปา ให้ตรงกับขนาดของชิ้นงาน ลักษณะสร้างของจิปายังมีอีกลักษณะหนึ่ง (ดูรูป B 50.2 ประกอบ) จิปาลักษณะนี้มีร่องผ่า ๑ รอย เช่นกัน เมื่อจะใช้งาน ท่อจิปาจะถูกอัดให้แน่นติดกันตามร่องผ่าด้วยล้อหมุนด้วยมือ

ถ้าชิ้นงานนั้นมีขนาดใหญ่ ให้ใช้หัวจับชนิดเป็นจิปา ซึ่งมีทั้งชนิดร่องจับนอก และจับใน ดังรูป 50.3 และ .4

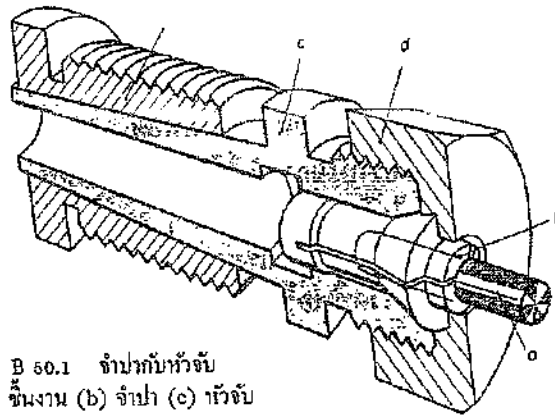


รูป B 50.1 จิปากับหัวจับ
(a) ชิ้นงาน (b) จิปา (c) หัวจับ
(d) นัตอัด

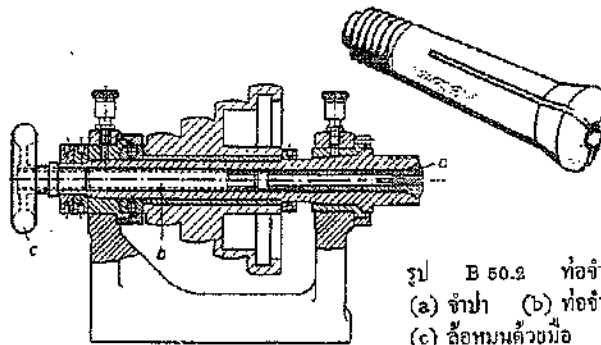


รูป B 50.2 ท่อจิปา
(a) จิปา (b) ท่อจิปา
(c) ล้อหมุนด้วยมือ

รูป B 50.3 หัวจับจิปาชนิดร่องจับใน
(a) จิปาร่องใน
(b) หัวจับจิปา
(c) ชิ้นงาน

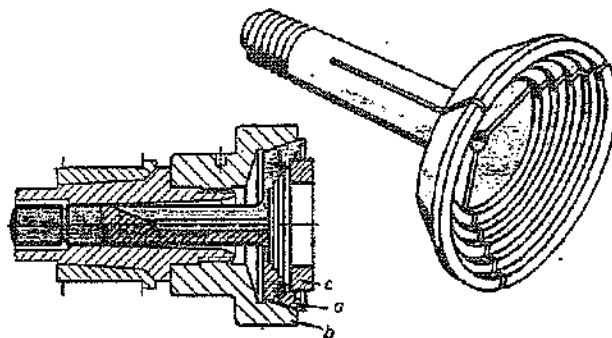


รูป B 50.4 หัวจับจิปา ชนิดร่องจับนอก
(a) จิปาร่องนอก
(b) หัวจับจิปา
(c) ชิ้นงาน

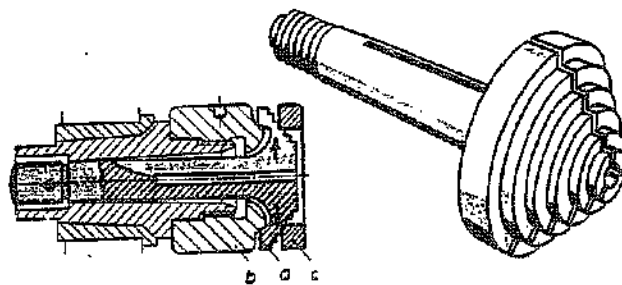


เพลานหมุน

เพลามีหน้าที่ส่งกำลังขับ และทำให้ทำงานหมุนในทิศทางที่ต้องการ กำลังขับของเพลามีได้เพราะในเนื้อเพลามีแรงบิดตัว ขนาดของกำลังขับของเพลามีขึ้นอยู่กับแรงแต่อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์กลางของเพลาลงถึงแนวแรงนั้นอีกด้วย ในลักษณะเช่นเดียวกับคานงัด โมเมนต์ของแรงขับของเพลาดัง ๆ จะเท่ากับ แรงหมุน คูณด้วย ระยะห่างจากจุดหมุนถึงแนวของแรง

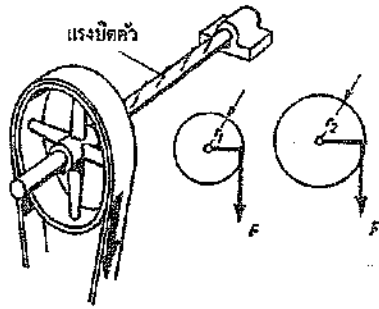

รูป B 51.1 "การะ" ในการทำงานของเพลาลงและ แรงบิดตัวในเนื้อเพลาลง

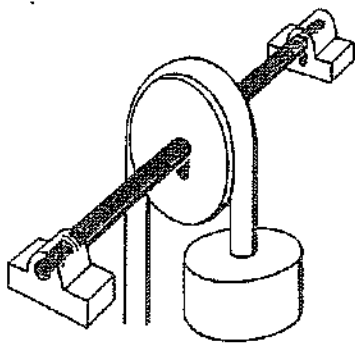

รูป B 51.2 ตัวอย่างเพลาลงกำลัง

แต่จะต้องเป็นเพลากลมยาวขนาดวัดผ่านศูนย์กลางเท่ากันตลอดทั้ง "เพลาลดป้า" ได้แก่ เพลามีป้า เพลาลดป้าที่มีราคาแพงกว่าสลักเพลาลง ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามใช้สลักเพลาลงให้มากที่สุด ขนาดกำหนดต่าง ๆ ของเพลาลงมีแจ้งไว้ ในตารางลักษณะกำหนด

ตัวอย่าง I: $F = 500$ กก.ร., $r_1 = 10$ ซม.

โมเมนต์ (M) = 500 กก.ร. \times 10 ซม. = 5000 กก.ร.-ซม.

ตัวอย่าง II: $F = 500$ กก.ร., $r_2 = 20$ ซม.

โมเมนต์ (M) = 500 กก.ร. \times 20 ซม. = $10,000$ กก.ร.-ซม.

ค่าโมเมนต์ซึ่งมาก แรงบิดตัวในเนื้อเพลาลง และกำลังขับของเพลาลง จะยิ่งมากขึ้นตาม

แรงที่ขับเพลาลงให้หมุน อาจเป็นแรงจากภายนอกก็ได้ เช่น แรงขับจากสายพาน หรือแรงขับจากล้อช่วยแรง เป็นต้น แต่เมื่อมีแรงขับกระทำจากภายนอกเช่นนี้ ล้อตัวของเพลาลงจะต้องมีแรงบิดในเนื้อเพลาลงเกิดขึ้น และอาจทำให้เพลาลงแอ่นหรือโค้งได้ เพลาลงจึงต้องเป็นเพลาลงโลหะที่เหมาะสม เช่น เป็นเพลาลงเหล็ก St 42 St 50 St 60 หรือเป็นเพลาลงเหล็กเจือก็มี ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของเพลาลงที่เหมาะสมกับงานใด ๆ เราคำนวณทราบได้

คำว่า "เพลาลง" ในงานช่างกลจำนวนมากได้เป็นสองประเภท คือ เพลาลงตัว (Axle) และเพลาลงหมุน (Shaft) เพลาลงตัวได้แก่เพลาลงที่ขับเคลื่อนส่วนเครื่องมือกลให้เคลื่อนหรือหมุนเพียงชิ้นเดียว เช่น เข็มวัดและล้อเป็นต้น ส่วน "เพลาลงหมุน" จะต้องขับเคลื่อนส่วนเครื่องมือกลอย่างน้อยสองชิ้นขึ้นไป เช่น ชุดฟันเฟือง ชุดล้อสายพาน ชุดร่นน้ำหนัก (Coupling) และขับเพลาลงที่ส่งกำลังขับต่อ ๆ กันไป เป็นต้น ช่างรถใหม่ได้จำแนกลักษณะเพลาลงเช่นนี้ และถือเป็น เพลาลงหมุนเหมือนกับเดิม

เพลาลงมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป (ดูรูป B 51.3) "สลักเพลาลง" ได้แก่ เพลาลงกลมเกลี้ยงธรรมดา ล้วนไม่จำเป็นจะต้องรอบเรียบละเอียดเสมอไป



รูป B 51.3 ตัวอย่างเพลาลงลักษณะต่าง ๆ (a) สลักเพลาลง (b) เพลาลงค้ำ (c) เพลาลงแกนสี่เหลี่ยม (d) เพลาลงสังกะสี (e) เพลาลงข้องอ (f) เพลาลงข้อเหวี่ยง


ลักษณะทำงานของเพลาลงต่าง ๆ จริงอยู่ต้องหมุนเหมือนกัน ๆ กัน แต่ลักษณะงานต่างกัน เช่น สลักเพลาลง และเพลาลงกลมยาว ใช้เป็นเพลาลงส่งกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งกำลังที่ต้องใช้แรงดึง เป็นต้น เพลาลงที่ทำจากกรรมวิธี รีดโลหะ โดยปกติ มีราคาถูกกว่าเพลาลงที่ต้องกลึงขึ้นรูป

ตัวอย่างงาน


งาน: งานผลิตเพลาลับเลี้ยววงเดือน (รูป B 52.1)

จากแบบ ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางทั้งขนาด 24 และ 32 มม. มีพิสัยความเค้น j_6 และ h_6 กำหนดให้ไว้ พิกัดความเค้นจะกำหนดขนาดใหญ่สุดและเล็กสุดของเพลาลับเลี้ยววงเดือน บ่าเพลาลับ $24^\circ j_6$ นั้น ใช้สำหรับ ทวมบอลเบริง ผิวจะต้องเจียรในละเอียด ผิวเพลาลับตอนหน้าเป็นผิวฟรี ไม่ต้องเจียรอะไร เพราะจะต้องใช้เป็นตำแหน่งที่ถอดหินเจียรในออกมาจากผิวงาน ขนาดของผิวฟรีนี้ กำหนดไว้ในแบบด้วยขนาด $A 0.2 \times 2$ ซึ่งหมายความว่า เป็นผิวฟรี ฟอรัม A ลึก 0.2 มม. กว้าง 2 มม. (ตาม DIN 509)

คำว่า "Zentrierung" หรือ "ขั้นศูนย์" หมายถึงตำแหน่งขั้นศูนย์บนหน้าตัด ขั้นศูนย์นี้จะต้องได้ ศูนย์อยู่ตลอดเวลางาน ขนาดของรูขั้นศูนย์ในแบบเขียนไว้ว่าเป็น $A 8$ DIN 332 ซึ่งหมายความว่า เป็นรูขั้นศูนย์แบบ A, 8° ตาม DIN 332 (ดูหน้า 66) เพลาลับนี้จะต้องจับถึงไว้ระหว่างขั้นศูนย์ หน้าและหลัง

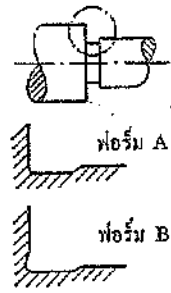


รูป B 52.2 ตัวอย่างลักษณะผิวฟรี

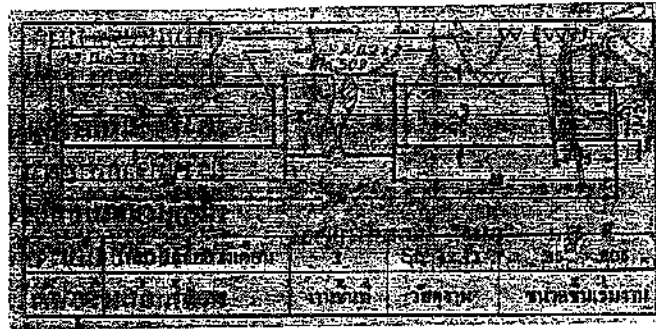

รูป B 52.1 แบบชิ้นงาน

ลำดับงาน

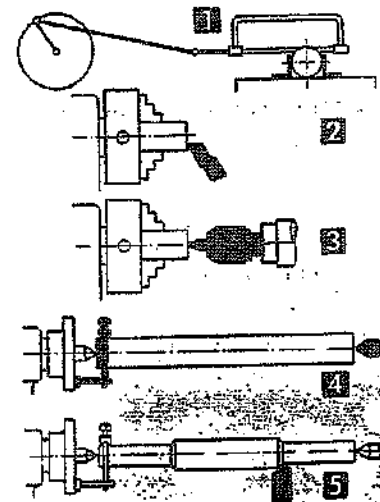

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือที่ต้องใช้
1	ตัดชิ้นงานออกจากแท่ง โลหะขาว ตามขนาดที่ตั้ง	เฉื่อยถก
2	กลึงหน้าตัดให้เรียบ	มีดกลึงหน้าตัด
3	เจาะรูขั้นศูนย์	ดอกสว่านขั้นศูนย์ ขนาด 3/60
4	จับชิ้นงานขั้นศูนย์ หน้าและหลัง	ศูนย์ที่อาจแทน เหล็กทาบ
5	กลึงเพลาลับ (รูป B 52.1)	มีดกลึงหยาบ, ละเอียด, กลึงหน้า ตัด, มีดกลึงฟอรัม

เครื่องมือวัด บรรทัดเหล็ก วงเวียนวัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เกจปากวัดจากตัด, เกจสอบความโค้ง, แม้วางแกว, วัดเกลียว


วิธีเตรียมชิ้นงานเพื่อกลึง

ตัดชิ้นงานออกจากแท่งโลหะขาว ให้มีขนาดยาวกว่าขนาดกำหนดในแบบประมาณ 5 มม. ด้วยเฉื่อยถก หาตำแหน่งศูนย์ แล้วเจาะรูขั้นศูนย์ที่จุดศูนย์กลางบนหน้าตัด หน้าตัดนี้จะต้องราบเรียบและทำมุมได้ฉากกับแกนของชิ้นงานพอดี ฉะนั้นจึงต้องปาดหน้าตัดให้ราบเรียบเสียก่อน แล้วจึงเจาะรูขั้นศูนย์

งานกลึงเพล

เพลจะต้องกลึงปอกและกลึงละเอียด (รูป B 53.1)

1. กลึงปอก a, b, c (1)
2. กลับการจับชิ้นงาน (2)
3. กลึงปอก d
4. กลึงละเอียด d, c
5. กลึงร่องผิวฟรี f (ใช้มีดกลึงขึ้นรูป ดูหน้า 69)
6. กลับการจับชิ้นงาน (3)
7. กลึงละเอียด a, b
8. กลึงร่องผิวฟรี f, กลึงบ่าตามยาว

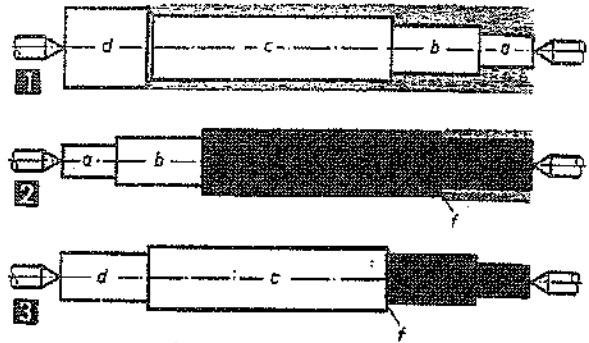


รูป B 53.1 งานกลึงเพล


บ่าเพลขนาด 24° j 6 นั้น จะต้องเจียรในผิว เพราะฉะนั้นขนาดงานกลึงจะต้องโตเผื่องานเจียรในไว้พอสมควร คือขนาด 24.8 มม. วิธีกลึงเกลียว ดูหน้า 194

วิธีวัดขนาดและสอบเพล

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของเพลานอกพิกัดความเผื่อ และขนาดความยาวของชิ้นงานใด ๆ วัดได้ด้วยเครื่องมือวัด วิธีวัดสอบขนาดชิ้นงานกลึงกลมบนเครื่องกลึง (โดยทั่วไป) สอบได้ด้วยวงเวียนวัดนอก (รูป B 53.2) แต่ถ้าต้องการสอบขนาด 92° h 6 ให้ใช้เกจปากวัดจำกัด เป็นเกจสอบ (รูป B 53.3)

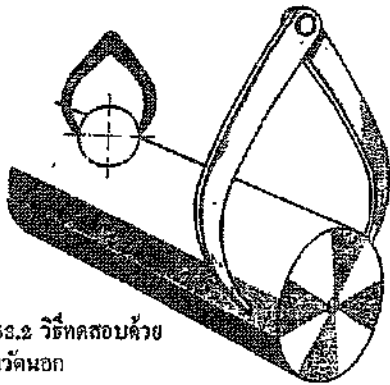


รูป B 53.2 วิธีทดสอบด้วยวงเวียนวัดนอก

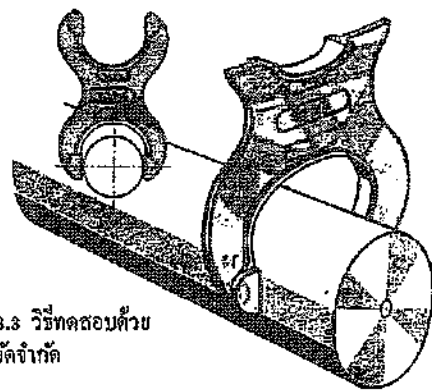

รูป B 53.3 วิธีทดสอบด้วยเกจปากวัดจำกัด

ในขณะที่กลึงอยู่ เพลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแก่หน้าตัด และ ลำตัวทรงกระบอกในลักษณะต่าง ๆ กัน (ดูรูป B 53.4) หากจำเป็นจะต้องตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ว่า ผิวหน้าตัด และผิวกลึงทรงกระบอกของงาน ผิดพลาดอย่างไร หรือไม่ (ดูรูป B 53.4) ให้ตรวจด้วยนาฬิกาวัด (ดูหน้า 82)

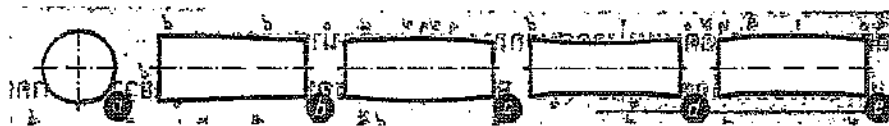


รูป B 53.4 เพลผิดปกติขณะทางภาคตัด (a) ไม่กลมจริง (b) เพลที่ผิดลักษณะทรงกระบอก (c) เพลเรียวไปข้าง (d) เพลเรียวไปข้าง (e) เพลโค้งไปข้าง

งานกลึงระหว่างขั้นศูนย์


ขั้นงานกลึงที่จับอยู่ระหว่างขั้นศูนย์ จะต้องเจาะรูขั้นศูนย์ไว้บนหน้าตัดให้เรียบรื้อก่อน งานจะหมุนได้กลมถูกต้องดี ค่าเผื่อตำแหน่งรูเจาะขั้นศูนย์อยู่ที่ตรงจุดกึ่งกลางของหน้าตัดพอดี วิธีเจาะรูขั้นศูนย์นั้น จะต้อง (a) หาค่าตำแหน่งศูนย์จริงให้ได้ก่อน เช่น ใช้งานขีดหาศูนย์ เป็นต้น แล้วจึง (b) เจาะรูขั้นศูนย์

วิธีขีดหาศูนย์ การที่จะขีดด้วยเหล็กขีด ให้เห็นรอยขีดบนผิวโลหะให้ชัด ให้ใช้ชอล์กขาวทาผิวที่จะขีดนั้น เตรียมไว้ก่อน

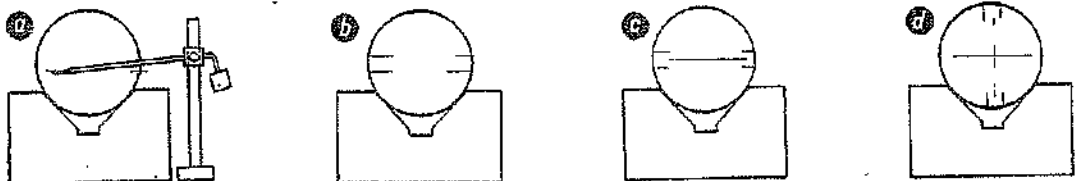


รูป B 54.1 วิธีขีดหาศูนย์กลางของแท่งงานกลมด้วยเหล็กตั้งขีด (a) ตั้งเหล็กขีด ขีด 2 ขีดสั้น ๆ ตำแหน่ง ใดก็ได้ เช่น ผ่านศูนย์กลาง (b) กลับชิ้นงาน 180° บนแท่งประชิด ขีดเส้นสั้น ๆ ใหม่อีก 2 ขีด (c) ตั้งเหล็กขีด ขีดเส้นให้อยู่กึ่งกลางเส้นขีดสั้นแรกแต่แรก (d) หมุนชิ้นงานไป 90° แล้วขีดเส้นที่สอง

วิธีขีดด้วยเหล็กตั้งขีด (รูป B 54.1) วางชิ้นงานบนแท่งประชิดบนแท่นขีด จุดศูนย์กลางหาได้โดยขีดเส้น 2 เส้น ตัดกัน

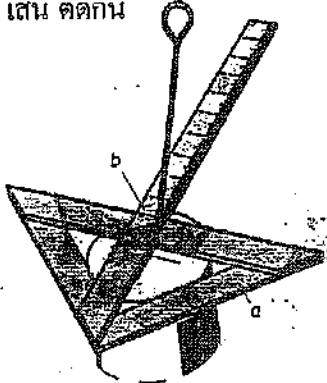


รูป B 54.2 วิธีขีดหาศูนย์กลาง บรรทัดฉาก เล็งศูนย์ (a) แขนบรรทัดฉาก (b) แขนเล็งศูนย์

วิธีขีดด้วยบรรทัดฉากเล็งศูนย์ (รูป B 54.2) แขนบรรทัดฉากทั้งสองนั้น ตั้งฉากกัน ส่วนแขนเล็งศูนย์จะแบ่งครึ่งมุมฉาก และแบ่งครึ่งแขนตรงข้ามมุมฉาก จุดศูนย์กลางจะอยู่บนแนวแขนเล็งศูนย์นี้ วิธีขีดให้แนบแขนบรรทัดฉากทั้งสองเข้ากับผิวกลม แล้วขีดเส้นตามแนวแขนเล็งศูนย์สองเส้นให้ตัดกันเป็นจุดศูนย์กลาง

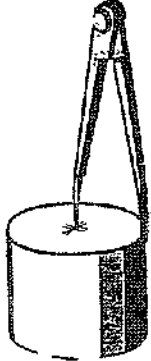

รูป B 54.3 วิธีขีดหาศูนย์กลางด้วยวงเวียน

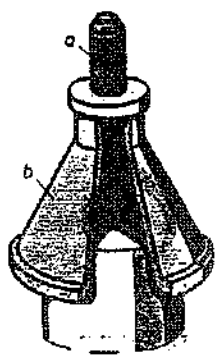

รูป B 54.4 วิธีหาศูนย์กลางด้วยกรอบเหล็กตอกศูนย์ (a) เหล็กนำศูนย์ (b) กรอบนำศูนย์


วิธีขีดด้วยวงเวียน (รูป B 54.3) ให้จับขาวงเวียนข้างหนึ่งเข้ากับขอบผิวและขีดส่วนโค้งวงกลมสั้น ๆ สักจุด จากสี่ตำแหน่ง เมื่อได้ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง ให้ใช้เหล็กนำศูนย์ตอกศูนย์

วิธีตอกศูนย์ด้วยกรอบเหล็กตอกศูนย์ (รูป B 54.4) นำกรอบเหล็กตอกศูนย์วางบนภาคตัด เสร็จแล้วให้ใช้ ก้อนตอกเหล็กนำศูนย์ กรอบเหล็กตอกศูนย์นี้จะเอนหรือเลไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เลย ขนาดโตที่สุดที่หาศูนย์ ได้ด้วยวิธีนี้คือขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง 40 มม.

วิธีเจาะชิ้นศูนย์

ชิ้นงานที่จะเจาะชิ้นศูนย์ได้จะต้องตอกนำศูนย์ไว้ก่อน รูเจาะชิ้นศูนย์นั้นมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นรูเจาะตรง และอีกส่วนหนึ่งเป็นรูเจาะปากผาย ขนาดของรูเจาะชิ้นศูนย์ มีขนาดกำหนดเป็นมาตรฐานไว้ทั้งสิ้น (ดู T 55.1) สำหรับชิ้นงานที่หน้าตัดไม่เรียบเสมอกัน และจะต้องทำงานด้วยมีดหลายมีดบนชิ้นงานนั้น ก่อนเจาะรูชิ้นศูนย์ ให้เจาะรูนำเจาะชิ้นศูนย์ก่อน

รูป B 55.1 รูเจาะชิ้นศูนย์ ตาม DIN 332
 ฟอรัม A คือ รูเจาะชิ้นศูนย์ที่มีต้องเจาะนำก่อน
 ฟอรัม B รูนำเจาะชิ้นศูนย์เป็นรูปปากผายหรือรูเรียวกว้าง ฟอรัม C รูนำเจาะชิ้นศูนย์เป็นรูตรง

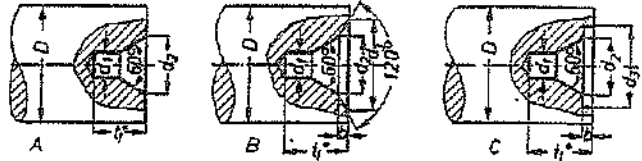


ตาราง T 55.1 รูเจาะชิ้นศูนย์ 60° DIN 332 (โดยย่อ)

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง D	d ₁	d ₂	d ₃	ฟอรัม A	ฟอรัม B, C	a	b
จาก 0 ถึง 10	1	2.5	4	2.5	3	4	0.4
จาก 10 ถึง 25	2	5	8	5	6	7	0.8
จาก 25 ถึง 63	3	8	12	7	9	10	1
จาก 63 ถึง 100	5	12	17	11	13	16	1.5

มุมชิ้นศูนย์ 60° นั้นใช้ได้กับชิ้นงานที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. และกลึงด้วยแรงกลึงที่ไม่หนักมากกว่าปกติ หาก D โตกว่า 100 มม. และหนักมากกว่า 100 กก. ให้ใช้มุมชิ้นศูนย์ 90°
 a = ช่วยความยาวที่ต้องตัดออก หากไม่ต้องการให้รูเจาะชิ้นศูนย์ติดอยู่กับชิ้นงาน


รูเจาะชิ้นศูนย์ d₁ = 3 มม. ฟอรัม A มุม 60° เขียน เป็นสัญลักษณ์ได้: Zentrierung A 3 DIN 332

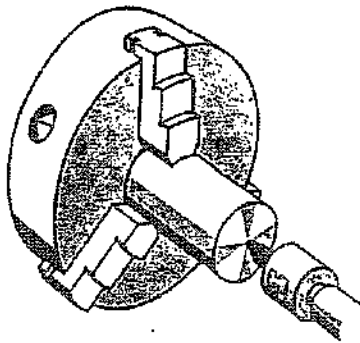

รูป B 55.4 วิธีเจาะชิ้นศูนย์บนเครื่องกลึง




รูป B 55.8 ตัวอย่างดอกสว่านเจาะชิ้นศูนย์ ที่เขียนกำหนดไว้เป็นภาษาเยอรมันว่า Zentrierbohrer 3/60 rechts DIN 332 WS หมายความว่า เป็น ดอกเจาะชิ้นศูนย์ ฟอรัม A ขนาด d₁ = 3 มม. มุม 60° หมุนตัดทางขวา ดอกเจาะทำด้วยเหล็กเครื่องมือ

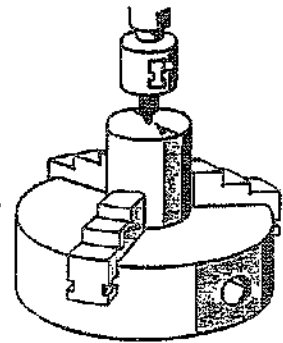

รูป B 55.5 วิธีเจาะชิ้นศูนย์ด้วยเครื่องเจาะ


รูนำเจาะชิ้นศูนย์ เป็นรูที่จะต้องเจาะก่อนเจาะรูชิ้นศูนย์จริง ๆ การเจาะรูชิ้นศูนย์จะเจาะรูตรงเสียก่อน แล้วจึงเจาะรูผายก็ได้ แต่เพื่อความสะดวกควรใช้ดอกสว่านเจาะชิ้นศูนย์ เพราะดอกสว่านชนิดนี้รวมดอกเจาะทั้ง 2 ชนิดไว้ในดอกสว่านดอกเดียวกัน (ดูรูป B 55.3) เดินเจาะเพียงครั้งเดียวก็เจาะได้เสร็จ (รูป B 55.2 และ .3) ด้วยเครื่องเจาะ หรือถ้าหากต้องการเจาะบนเครื่องกลึง ก็เจาะได้ แต่ต้องเจาะภายหลังขีดหาศูนย์และตอกนำศูนย์นำไว้ก่อน การเจาะรูชิ้นศูนย์นั้นมักเจาะด้วยเครื่องเจาะ ลักษณะรูเจาะชิ้นศูนย์ ที่ผิด ๆ นั้น มีลักษณะดังในรูป B 55.5

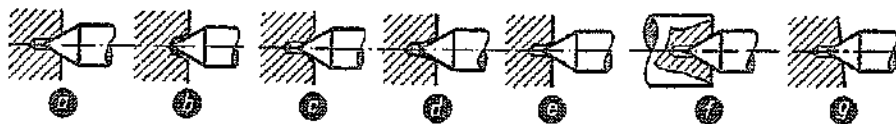


รูป B 55.5 รูเจาะชิ้นศูนย์ที่ผิดลักษณะ (a) รูเจาะที่ถูกลักษณะ (b) ก้นรูตันไป (c) มุมผายรูโตเกินไป (d) มุมผายรูแคบไป (e) ผิวผายรูเล็กไป (f) ผิวผายรูโตมากไป (g) ผิวผายไม่สมมาตร (หน้าตัดเฉียง)

วิธีจับชิ้นงานให้อยู่ได้ระหว่างศูนย์


เหล็กยันศูนย์นั้น มีขนาดกำหนดไว้เป็นแบบฉบับแน่นอน ถ้าตัวเป็นลำตัวเรียว สวมเข้าในรูเรียวที่เพลงาน และศูนย์ที่ท้ายแทนได้ ปลายแหลมของเหล็กยันศูนย์นั้นจะต้องหมุนได้กลมจริง ๆ (ดูรูป B 56.1-3)

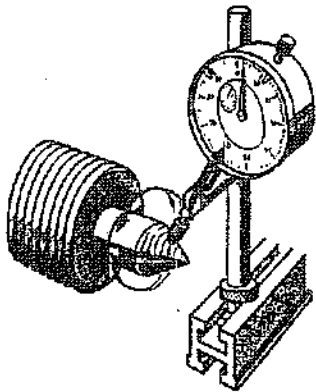

รูป B 56.2 วิธีทดสอบปลายแท่งยันศูนย์ ว่าหมุนได้กลมหรือไม่ ด้วยนาฬิกาวัด

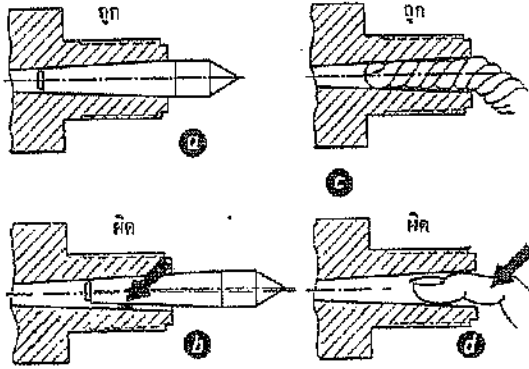


รูป B 56.1 วิธีสอดศูนย์ตาย a), b) หัวนอกของเหล็กยันศูนย์ และผิวในของรูเรียวจะต้อง สะอาด ไม่มีวัสดุอื่นแปลกปลอมติดอยู่ เพราะถ้ามีจะขันไม่ได้ศูนย์ c), d) อย่าใช้นิ้วมือดึงเข้าไป เชี่ยวหรือดึงในรูเรียว เพราะอาจได้รับอันตราย ให้ใช้ค้อนนุ่ม ๆ สอดเข้าไปเช็ด ระหว่างที่เครื่องกำลังหยุดนิ่ง

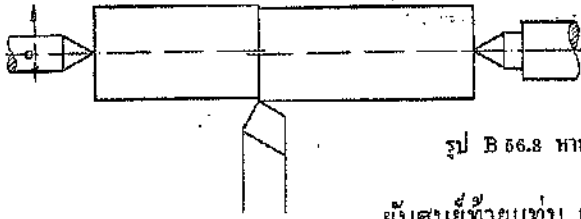


รูป B 56.8 หากศูนย์ผิดตำแหน่ง ชิ้นงานจะหมุนได้ไม่กลม


ยันศูนย์ที่ท้ายแทน เป็นศูนย์ตาย ใช้สำหรับยันศูนย์ที่ท้ายของชิ้นงาน แท่งทรงกระบอกยาว (ดูรูป B 56.4-8)

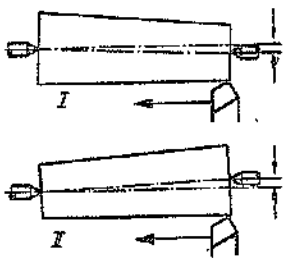

รูป B 55.4 หากศูนย์ที่ท้ายแทน เลื่อนออกจากแนวศูนย์ ของ ชิ้นงาน จะกลึงได้เป็นชิ้นงาน เรียว จะเรียวยิ่งที่ข้างหน้าหรือ ข้างหลังนั้น สุดแต่ลักษณะ ที่ศูนย์ที่ท้าย เลื่อนออกจาก แนวศูนย์

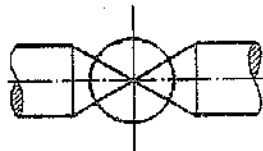


รูป B 56.5 วิธีทดสอบอย่างหยาบ ๆ ว่า ศูนย์หลังและศูนย์หน้าันตรง กันหรือไม่ ให้เลื่อนศูนย์ที่ท้ายแทน มา พอดีชนกับศูนย์หน้า ตอนจะชนให้เอา แผ่นกระดาษ ถัดตรงกลาง ถ้าจุดชน จากทั้งสองข้าง จุดกันที่จุดเดียวกัน แสดงว่า ศูนย์ทั้งสองนั้นตรงกัน

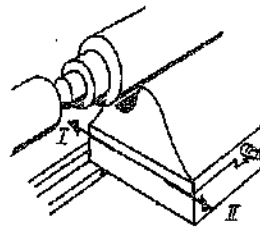


รูป B 56.6 ศูนย์ที่ท้ายนั้น ปรับตำแหน่งได้โดยเคลื่อนสกรู ตัวชิ้นงานที่กลึง ขวาเล็กกว่า ซ้าย ให้เลื่อนปรับศูนย์ไปตาม ลักษณะ I ถ้าข้างซ้ายเล็ก กว่าข้างขวา ให้เลื่อนปรับศูนย์ ตามลักษณะ II

วิธีใช้เหล็กทา

ชุดเหล็กทาใช้พลังงานให้หมุนเพื่อกลิ้งได้ (รูป B 57.1 และ .2) ก่อนที่จะขันศูนย์ชิ้นงานให้เอาไข หรือ น้ำมันหล่อลื่นที่ปนผงกราไฟต์ ทาลงบนรูเจาะขันศูนย์ ให้เต็มดีเสียก่อน จะได้ไม่มีความผิด หรือถ้าจะให้ยิ่งดีกว่านั้น ก็ให้ใช้ ศูนย์เป็น หรือขันศูนย์ที่หมุนตามชิ้นงานไปได้เสียเลย ความผิดจะได้ไม่มี

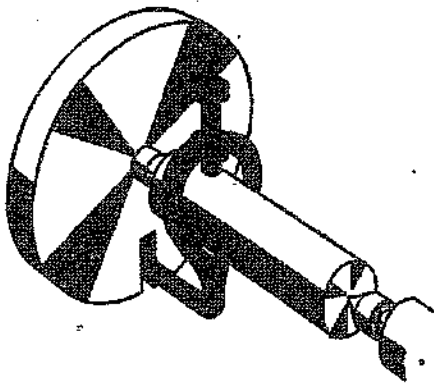


รูป B 57.1 ชุดเหล็กทาอย่างง่าย (ไม่มีครอบกันอันตราย)

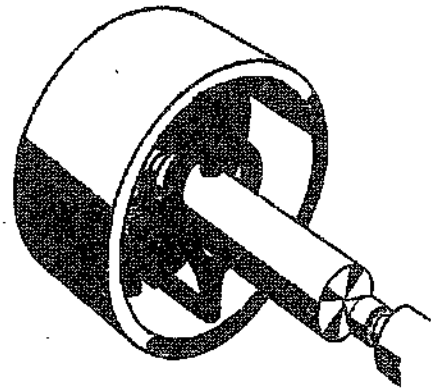

รูป B 57.2 ชุดเหล็กทาที่มีครอบกันอันตราย

ข้อควรปฏิบัติขณะกลิ้งชิ้นงานที่ต้องขันศูนย์

1. หมั่นลับเพื่อปรับ ปลายแหลมของเหล็กขันศูนย์เสมอ ๆ เหล็กขันศูนย์ธรรมดา ให้ใช้มุมแหลม 60° เหล็กขันศูนย์ที่ต้องขันชิ้นงานหนัก ๆ ให้ใช้มุมแหลม 90°
2. ระวางอย่าให้มีการสั่นสะเทือนได้ขณะกลิ้ง ผิวงานกลิ้งจะไม่สวย ยิ่งกว่านั้น เครื่องกลิ้งและเครื่องมือ อาจชำรุดได้ การที่จะป้องกันมิให้เกิดการสั่นสะเทือน เหล็กขันศูนย์ที่ขายแทนไม่ควรขึ้นเลยที่ขายแทนออกไปมากนัก อีกประการหนึ่งให้ตรวจจนเป็นที่แน่ใจว่า ความเร็วตัด ขนาดความกว้างของรอยกลิ้งและ ช่วงกลิ้งลึกนั้น เป็นขนาดที่ถูกต้องกับงาน
3. เมื่อเริ่มลงมือกลิ้ง ให้สำรวจเสียก่อนว่า เครื่องกลิ้ง กลิ้งได้กลมหรือเปล่า
4. ชิ้นงานเมื่อกลิ้งไปนาน ๆ จะร้อนขึ้นและขยายตัวยาวออก ปรากฏเป็นแรงดันแรงมากที่ศูนย์ที่ขายแทน วิธีแก้คือ นาน ๆ ครั้งให้คลายลอคศูนย์ที่ขายแทนออก แล้วลอคใหม่ โดยมีต้องเลื่อนชุดที่ขายแทนทั้งชุดเลย

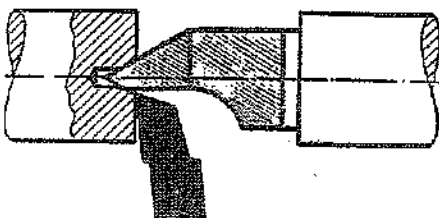


รูป B 57.3 วิธีใช้เหล็กขันศูนย์ครั้งชัก

5. เพื่อป้องกันมิให้ปลายขันศูนย์ต้องสึกหรอมาก ให้หล่อลื่น รูเจาะขันศูนย์ทุกครั้ง
6. หากจำเป็นจะต้องกลิ้งหน้าตัด ขณะเดียวกันก็ต้องขันศูนย์ ให้ใช้ขันศูนย์ครั้งชักกัน (ดูรูป B 57.8)

ก้านสะท้อนและเพลลาอต์

ลักษณะงานของก้านสะท้อน


ชิ้นงานที่ยาวและบาง เมื่อจับกลึงบนเครื่องกลึง อาจแอ่นหรือโค้งได้ ทำให้กลึงได้เบี้ยวไม่กลม หรือขนาดวัดผ่านศูนย์กลางผิด ยิ่งกว่านั้น ผิวงานกลึงอาจเป็นรอยขีด ไม่เรียบร้อย วิธีป้องกันคือใช้ก้านสะท้อนช่วยจับ ก้านสะท้อนมีเส้นผ่าศูนย์กลางให้จับงานได้ทุกขนาด ก้านสะท้อนจะต้องติดตั้งอยู่บนสะพานเครื่องกลึง ระหว่างศูนย์เพลลาหน้า และ ศูนย์ท้ายแทน ก้านสะท้อนมีอยู่ 2 ชนิด คือชนิดเขี้ยวธรรมดาอยู่กับที่ (รูป B 58.1) และชนิดเขี้ยวกลึงหมุนตามชิ้นงานไปได้ (รูป B 58.2)

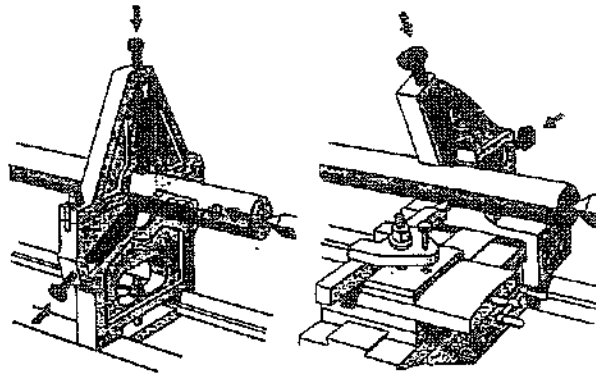


รูป B 58.1 ก้านสะท้อนชนิดธรรมดา รูป B 58.2 ก้านสะท้อนชนิดหมุนตาม

วิธีใช้เพลลาอต์

ชิ้นงานที่เป็นเพลลาทวงยาวและบางนั้น เมื่อจะกลึง จะต้องสวมเพลลาอต์ไว้ภายใน เพื่อเสริมกำลังให้แข็งแรงไม่โก่งหนีได้ง่าย เพลลาอต์นี้ เป็นเพลลาอต์สวมง่าย ๆ หรือในบางกรณี อาจเป็นเพลลาอต์ที่ปรับขนาดเล็ก ใหญ่ได้

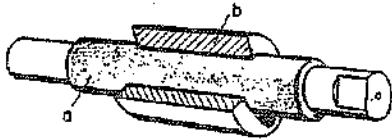


รูป B 58.3 เพลลาอต์ธรรมดา (a) เพลลาอต์ยาว 100 มม. เรียวลง 0.05 มม. (b) ชิ้นงาน

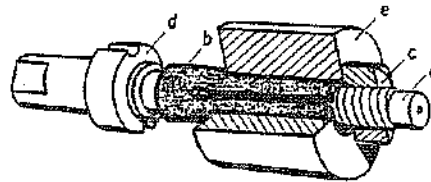


รูป B 58.4 เพลลาอต์ชนิดปรับขนาดได้ (a) ลำตัวเพลลาอต์ (b) มืดขยายตัวได้ (c) น๊ตกลั้น (d) น๊ตอัด (e) ชิ้นงาน

วิธีตัดเพลลา

ชิ้นงานยาว ๆ ซึ่งโค้งงอ สามารถตัดให้ตรงได้บนเครื่องกลึง โดยใช้แท่นตัดได้ (ดูรูป B 58.5)

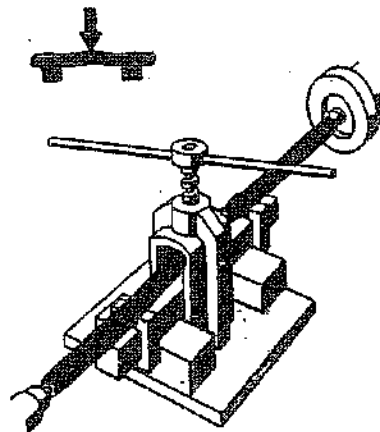

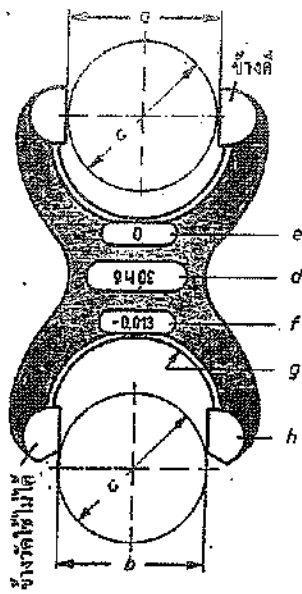

รูป B 59.1 ลักษณะของเกจปากวัดจำกัด (a) ปากวัดขนาดใหญ่สุด D_g ด้าน "วัดใช้ได้" (b) ปากวัดขนาดเล็กสุด D_k ด้าน "วัดใช้ไม่ได้" (c) ขนาดจริงของชิ้นงานจะต้อง เล็กกว่า D_g และโตกว่า D_k (d) ขนาดวัดของปากวัดจำกัด (e) ส่วนเกิน (f) ส่วนขาด (g) ขอบสีแดง (h) เขตปากวัด (g และ h อยู่ทางด้าน "วัดใช้ไม่ได้")



รูป B 59.3 วิธีวัดด้วยเกจปากวัดจำกัด

รูป B 59.2 ชุดปากวัดจำกัดสำหรับชิ้นงานที่มีขนาด 100-400 มม. (a) ด้าน "วัดใช้ได้" (b) ด้าน "วัดใช้ไม่ได้"

วิธีสอบขนาดด้วยเกจปากวัดจำกัด

งานวัดด้วย เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ก็ดี หรือไมโครมิเตอร์ก็ดี ต้องใช้เวลามาก เพราะจะต้องบรรจงวัดให้ได้ขนาดจริง ๆ แต่มีบางกรณี ที่เราต้องการวัดขนาดเพียงจะทราบว่ามีขนาดนั้น ๆ อยู่ในพิสัยหรือเปล่า ด้วยวิธีวัดง่าย ๆ

เกจปากวัดจำกัด ชิ้นงาน เช่น เพลงาน จะเป็นขนาดที่ใช้งานได้ ต่อเมื่อขนาดจริงของเพลานั้นอยู่ระหว่างขนาดเล็กสุด และ ขนาดใหญ่สุดที่ยอมได้ หรือพูดง่าย ๆ ว่า ต้องมีขนาดอยู่ในพิสัย เกจปากวัดจำกัดใช้วัดได้ดี สำหรับงานวัดเช่นนี้ (ดูรูป B 59.1) เกจปากวัดจำกัด ดังใน รูป มีปากวัด 2 ปาก ปากข้างหนึ่ง วัดขนาดใหญ่สุด และอีกข้างหนึ่ง ขนาดเล็กสุด ชิ้นงานที่ได้ตามพิสัยจะสอดเข้าปากวัดขนาดใหญ่สุดได้ เรียกว่า ด้าน "ดี" หรือ "Gut" และจะต้องสอดไม่เข้าปากวัดด้าน ขนาดเล็กสุด "Ausschub" เลย ถ้าสอดเข้าปากวัด ขนาดเล็กสุดนี้ได้ ชิ้นงานนี้ใช้ไม่ได้ เพราะผิดขนาด ปากวัดจำกัด ทั้ง 2 ปาก ได้แก่ ปาก "วัดใช้ได้" และปาก "วัดใช้ไม่ได้"


วิธีใช้ เกจปากวัดจำกัด วัดขนาดของชิ้นงานนี้ มิใช่เป็นการวัดหาขนาดจริง แต่เป็นการวัดสอบขนาดว่า มีขนาดอยู่ในพิสัยที่ยอมได้หรือเปล่า ขนาดจริงจะเป็นเท่าใดนั้นไม่สำคัญ แต่ถ้าอยู่ในพิสัย ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใช้งานได้


โค้ดบนเกจปากวัดจำกัด เกจปากวัดจำกัด เป็นเกจขนาดจำกัด วัดขนาด ได้ขนาดเดียว บนแท่งเกจจะปรากฏรอยสลักแจ้งขนาดไว้ (เช่น 30 b 6) ด้านที่ "วัดใช้ไม่ได้" โดยปกติ จะทาสีแดงไว้ให้ และผายปากไว้ (ให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า ถ้าใช้ปากวัดด้านที่วัดได้ ชิ้นงานนั้นยอมใช้ไม่ได้นั่นเอง)

ชิ้นงานใดที่มีขนาดโตกว่า 100 มม. ขึ้นไป ปากวัดจะมีเพียงปากเดียว และมาเป็นชุด ชุดหนึ่งมี 2 อัน อันละปาก (ดูรูป B 59.2) อันหนึ่ง คือ อัน "วัดใช้ได้" และอีกอันหนึ่ง "วัดใช้ไม่ได้" นอกจากนี้ ยังมีเกจปากวัดจำกัดอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปากวัดทั้งสองปากซ้อนอยู่ในข้างเดียวกัน


วิธีจับถือเกจปากวัดจำกัด ก่อนที่จะใช้มือจับเกจปากวัดจำกัดชิ้นวัด ทั้งมือ เกจวัด และชิ้นงาน จะต้องสะอาด เกจวัดและชิ้นงานควรจะต้องมีอุณหภูมิเท่ากัน (ดูรูป B 59.3) ขณะวัดอย่าใช้แรงดันวัด

ข้อควรระวัง อย่าวัดในขณะที่ยังร้อน กิ่งลมหรือลมเย็น

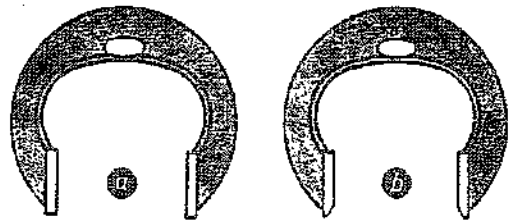


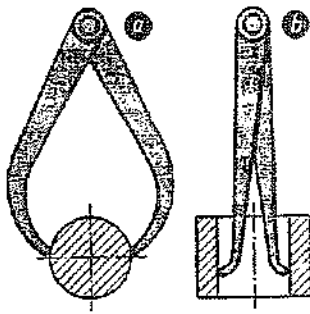

รูป B 60.1 วงเวียนวัด (a) วัดนอก (b) วัดใน

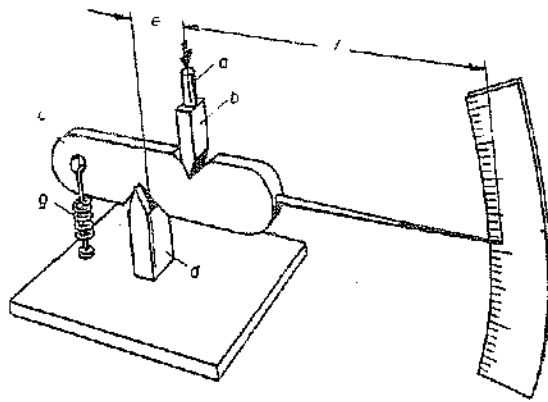

รูป B 60.3 หลักการทำงานของวงเวียนวัดละเอียดที่มีคมวัดและจุดหมุนในแม่เหล็ก (a) ก้านวัด (b) คมวัดเลื่อน (c) แขนวัดกับจุดเบร้ง (d) แท่นคมวัด (e) ช่วงแขนวัดข้างสั้น (f) ช่วงแขนวัดข้างยาว (g) สปริง ตำแหน่งวางคมวัด และจุดเบร้งที่สำคัญ จะต้องวางให้ถูกต้องตำแหน่ง คือ ให้อยู่ใกล้ ๆ กัน จะได้อัตราทดสูง

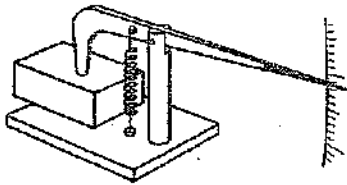

รูป B 60.2 หลักการทำงานของวงเวียนวัดละเอียด โดยอาศัยทฤษฎีความถี่


วิธีวัดและสอบขนาดด้วยวงเวียนวัดและวงเวียนวัดละเอียด

วงเวียนวัด วงเวียนวัดใช้สำหรับจับขนาดของชิ้นงาน เสร็จแล้วให้ทาบวัดกับเครื่องมือวัด เช่น บรรทัดเหล็ก และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ วงเวียนวัดใช้สำหรับวัดขนาดของชิ้นงานอย่างเดียวกันพร้อมกันได้หลาย ๆ ชิ้น ว่ามีขนาดมีลักษณะเท่ากันหรือไม่ วงเวียนวัดมีสองชนิด ชนิดวัดนอก และวัดใน (รูป B 60.1)

วิธีใช้วงเวียนวัด ให้ใช้มือทั้งสองมือจับปากวงเวียนวัดออกให้โตกว่าขนาดที่ต้องการวัดนิดหน่อย แล้วค่อย ๆ เคาะขางวงเวียนให้แถบของหน่อวัดได้ ขณะวัดให้แนบขาวัดข้างหนึ่งเข้ากับผิวงาน และ เลื่อนขาอีกข้างหนึ่งเข้าวัด วิธีนี้จะวัด ได้ใกล้เที่ยงถึง 0.01 มม.


วงเวียนวัดละเอียด วงเวียนวัดละเอียดใช้สำหรับวัดเปรียบเทียบว่าชิ้นงานเหมือนกัน ๆ กัน แต่ละชิ้นนั้นผิดขนาดจากกันและกัน หรือมี ขนาดเท่า ๆ กัน หรือไม่ปานใด หลักการทำงานของวงเวียนวัดละเอียดที่วัดละเอียด ๆ ได้ ก็เพราะมีอัตราทดสูง อัตราทอดนี้ได้มาจากชุดเฟืองทด หรือแขนทด ซึ่งทอดขยายช่วงขยับของก้านวัด (รูป B 60.2 และ 60.3) เครื่องมือวัดชนิดนี้มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ที่ใช้มากในโรงงานได้แก่ มินิมิเตอร์ และนาฬิกาวัด

มินิมิเตอร์ (รูป B 60.4) เมื่อก้านวัดขยับ ก้านวัดจะดันคมวัดให้เคลื่อน ทำให้เข็มชี้กระดิกไปตามแผ่นสเกล สปริงดึง ดึงอยู่ในแนวตั้ง บนแผ่นสเกลมีขีดบอกพิถีพิถันความเผื่ออยู่ 2 ขีด ช่วงวัดนี้มีขีดจำกัด (0.2-0.4 มม.) มินิมิเตอร์นี้ วัดได้ละเอียด ถึง 0.01-0.001 มม.

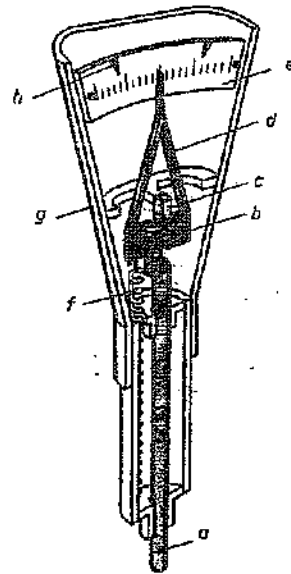


รูป B 60.4 มินิมิเตอร์ (a) ก้านวัด (b) ถาน (c) แท่นคมวัด (d) เข็มชี้ (e) แผ่นสเกล (f) สปริง (g) กรวย (h) ขีดบอกพิถีพิถันความเผื่อ


วิธีวัดด้วยมินิมิเตอร์ มินิมิเตอร์จะต้องจับตั้งวัดอยู่บนแท่น แท่นนี้มีอยู่หลายลักษณะ เช่น อาจเป็นแท่งตั้งวัด หรือเป็นกรอบวัดก็ได้ (ดูรูป B 61.1-5)

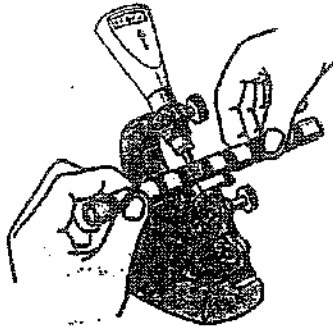


รูป B 61.2 วิธีใช้ มินิมิเตอร์ ตั้งวัดพร้อมกับ เกจทรงกระบอก

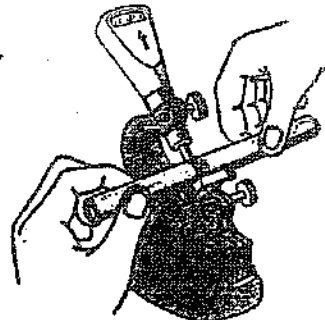


รูป B 61.3 วิธีวัดสอขนาด ชิ้นงานด้วยมินิมิเตอร์

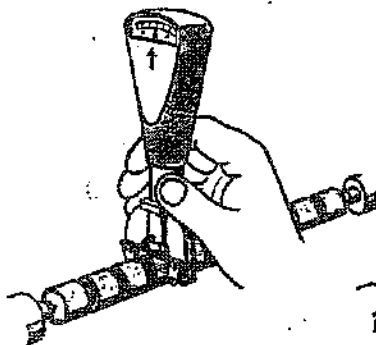

รูป B 61.4 วิธีตั้งวัดสอกรอบวัด ด้วยเกจทรงกระบอก

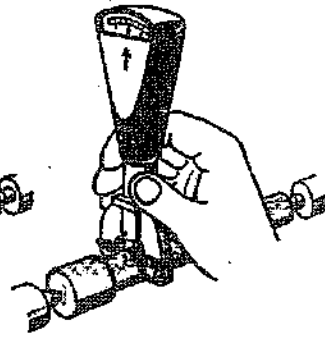

รูป B 61.5 วิธีวัดสอขนาดชิ้นงาน ด้วยกรอบวัด.

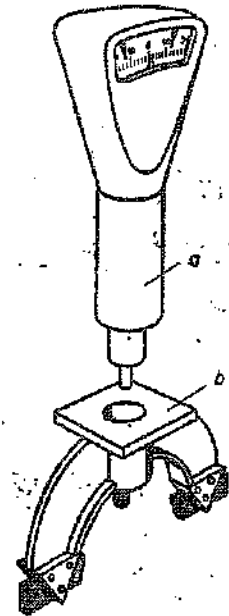


รูป B 61.1 กรอบวัด (a) มินิมิเตอร์ (b) กรอบวัด

วิธีใช้วงเวียนวัดละเอียด


- (a) วงเวียนวัดละเอียดเป็นเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงสูงมาก การจับถือจะต้องระมัดระวังเสมออย่าให้กระทบกับสิ่งใดที่แข็ง กลไกภายในอาจชำรุดได้
- (b) ก่อนใช้วงเวียนวัดละเอียด ให้ผู้ใช้แน่ใจเสียก่อนว่า วงเวียนนั้น ๆ ใช้วัดอย่างไร โดยจะต้องอ่านสมุดคู่มือ วิธีใช้ให้เข้าใจ และก่อนที่จะวัดต้องทราบแน่นอนก่อนว่าขนาดพิสัยของเครื่องมือวัดนั้น ใช้วัดงานนั้นได้ไม่ขาดไม่เกิน
- (c) จำไว้ว่าให้เลือกใช้เครื่องมือวัดตรงกับความละเอียดที่ต้องการในการวัด วงเวียนวัดละเอียดนั้นวัดได้ละเอียดถึงเศษหนึ่งส่วนพันมิลลิเมตร หากงานวัดได้ไม่จำเป็นต้องวัดละเอียดถึงปานนี้ก็จงอย่าใช้วงเวียนวัดละเอียดเลย
- (d) วงเวียนวัดละเอียด ขณะวัดจะต้องจับแน่นอยู่บนแท่นวัด
- (e) ก่อนลงมือวัด เข้มควรวัดที่ศูนย์ และผิวงานที่จะวัดเปรียบเทียบกับกันจะต้องขัดล้างให้สะอาดเสียก่อน
- (f) ถ้างานวัดจะต้องหยั่งวัดในแนวตั้งคงฉากกับผิวงาน มิฉะนั้นจะวัดได้ผิด ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบความกลมของชิ้นงาน ถ้างานวัดจะต้องจัด ณ จุดกึ่งกลางของผิวงานนั้น
- (g) อย่าวัดในขณะที่งานยังร้อนอยู่ งานวัดเปรียบเทียบกับขนาดที่ดี งานสอขนาดที่ดี จะต้องวัด ณ อุณหภูมิอันเดียวกัน

นาฬิกาวัด

นาฬิกาวัด (รูป B 62.1 และ .2) มีช่วงวัดยาวและวัดได้ละเอียด โดยอาศัยชุดเฟืองทดขยายช่วง ช่วงวัดของก้านวัด ให้อ่านได้บนหน้าปัดมีสเกล แผ่นสเกลนั้นหมุนได้ตลอดเส้นรอบวง ทำให้ตั้งสเกลศูนย์ได้ทุกตำแหน่งที่ต้องการ สเกลบนแผ่นสเกลมีอยู่ 100 ช่อง เข็มชี้จะหมุนไปครบ

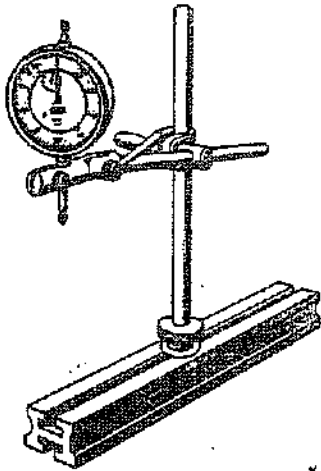


รูป B 62.1 นาฬิกาวัดติดบนขาตั้งยูนิเวอร์แซล

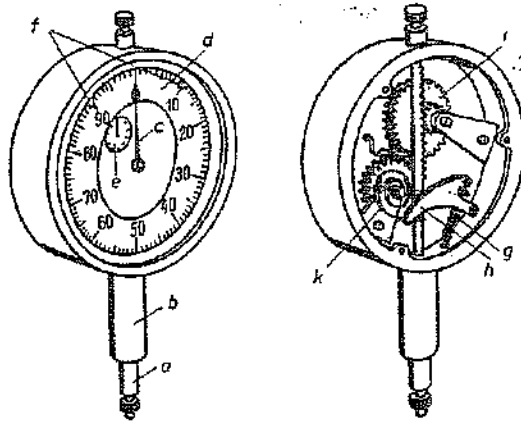


รูป B 62.2 นาฬิกาวัด (a) ก้านวัด (b) ครอบอกก้านวัด (c) เข็มชี้ (d) แผ่นสเกล (e) สเกลขีดบอก-มม. (f) ขีดบอกทศความละเอียด (g) สปริง (h) แฉกจัด (i) ชุดเฟืองทด (k) สปริงถ่วงป้องกันฟันเฟืองหลวม

1 รอบพอดี ในทันทีที่ก้านวัดขยับได้ 1 มม. ดังนั้น 1 ช่องสเกลจึงเท่ากับ 1/100 มม. ช่วงวัดของนาฬิกาวัดวัดได้ถึง 10 มม. ซึ่งโตกว่ามิลิเมตร นาฬิกาวัดขณะวัดจะต้องติดแน่นอยู่กับแท่นวัด เช่น ติดอยู่กับขาตั้งยูนิเวอร์แซลหรือติดกับเสาตั้งบนโต๊ะวัด

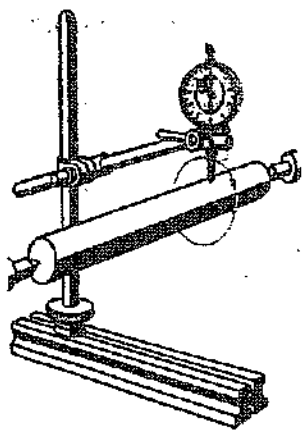


รูป B 62.3 วิธีทดสอบความกลมของเสากลางด้วยนาฬิกาวัด

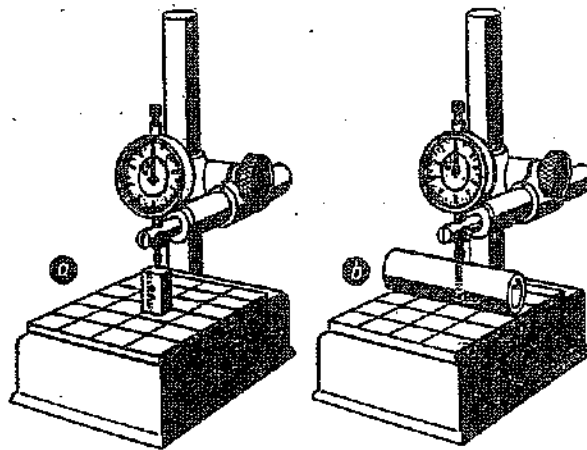

รูป B 62.4 วิธีวัดเบรียบเทียบขนาดด้วยนาฬิกาวัด (a) ตั้งนาฬิกาวัดด้วยแท่งเกา (b) วัดสอบขนาดชิ้นงาน

วงเวียนวัดละเอียดชนิดใช้ลำแสงและไฟฟ้า

วงเวียนวัดละเอียดชนิดใช้ลำแสงและไฟฟ้า ใช้สำหรับวัดขนาดจริง โดยละเอียดอย่างที่สุด สเกลวัดที่อ่านได้มีขีดวัดไว้ด้วยกลไก (ด้วยชุดแขนงัด หรือชุดเฟืองทด) แต่ทว่าใช้ระบบลำแสงหรือไฟฟ้า

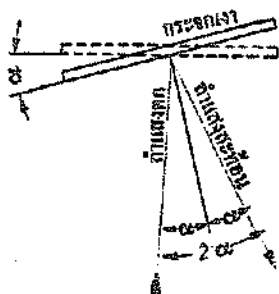


รูป B 68.1 บทบาทของลำแสงที่เนื่องมาจากกระจกเงาหมุน


วงเวียนวัดละเอียดชนิดใช้ลำแสง วงเวียนวัดชนิดนี้วัดได้ละเอียดมาก (ถึง 1 ไมครอน (μ) ใช้สำหรับวัดสอบขนาดแท่งเกจ เกจทรงกระบอกหรือเครื่องมืออื่นที่ต้องการวัดขนาดให้ถูกต้องที่สุด)

ลักษณะเคลื่อนของลำแสงนั้นคล้ายกับแขนงัดที่ถูกกดให้เกิดเอนขยับจากรูป B 68.1 และ .8 จะเห็นว่า ถ้ากระจกเงาบิดไปเป็นมุม α มุมระหว่างลำแสงตกและลำแสงสะท้อนจะห่างกัน 2α ถ้าใช้กระจกเงา 2 บานก็จะขยายมุมได้ถึง 4 เท่าตามขึ้นไป วิธีอ่านสเกลด้วย ลำแสงเช่นนี้ อ่านได้ด้วยเลนซ์เช่นเดียวกับแว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์

ในการวัดละเอียดด้วยวงเวียนวัดละเอียดชนิดใช้ลำแสงนี้ ให้พึงระวัง

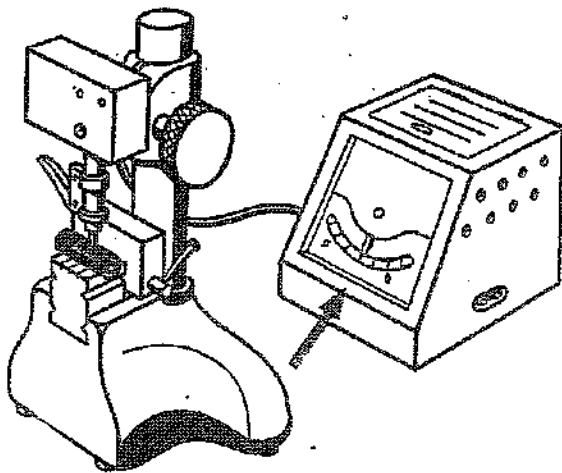

รูป B 68.2 วงเวียนวัดไฟฟ้าเอลตาส

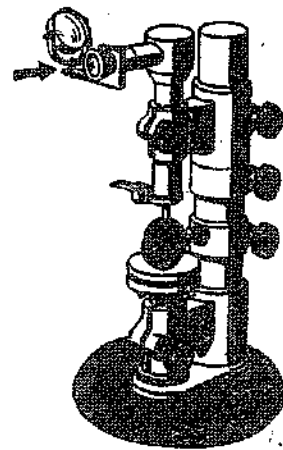

รูป B 68.3 เครื่องวัดออปติคัล

เรื่องอุณหภูมิให้ดี เพราะอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญมาก คือจะปรากฏมีการขยายตัวเกิดขึ้น ทำให้วัดค่าได้ผิด ในทางปฏิบัติจริง เรานิยมวัดภายในห้องวัดซึ่งมีอุณหภูมิวัด 20°C คงที่


วงเวียนวัดละเอียดด้วยไฟฟ้า เครื่องมือวัดชนิดนี้วัดได้ละเอียดเท่ากับชนิดใช้ลำแสง เหมาะสำหรับวัดชิ้นงานโต ๆ เช่น ชุดหัวแมรี่เพลลา เป็นต้น โดยวัดให้มีความคลาดเคลื่อนในการวัดน้อยที่สุด ใช้ได้ดีกับงานสมบุกสมบันในโรงงาน ตัวอย่าง เครื่องมือวัดชนิดนี้ คือ เครื่องมือวัดละเอียดแบบเอลตาส (รูป B 68.2)

หลักการทางานของเครื่องมือวัดชนิดนี้ อาศัยการขยับเคลื่อนของก้านวัด ซึ่งจะขยับเข้าไปตัดสนามแม่เหล็กของคอยล์ แม่เหล็กในหัววัด ทำให้ค่าจำนวนกระแสมีดลิตแอมแปร์ที่ไหลอยู่เปลี่ยนแปลงไป เข็มจะกระดิกอ่านได้บนแผ่นสเกล แผ่นสเกลนี้อ่านได้เป็นหนึ่งเ็นพันมิลลิเมตร

เพลาลูกเบี้ยว

เพลาลูกเบี้ยว คือ เพลามีแนวศูนย์กลางเพลาลูกเบี้ยวอยู่ เพลาลูกเบี้ยวนี้ เรียกว่า เพลาลูกเบี้ยวหรือเพลาลูกเบี้ยว

เพลาลูกเบี้ยวใช้สำหรับส่งกำลังให้เคลื่อนได้ในแนวขึ้นลง เช่น เพลาลูกเบี้ยว บนแท่นกลึงที่ควบคุมระบบหัวแท่นกลึง ที่ปรับความเร็วรอบได้เป็นขั้น ๆ เพลาลูกเบี้ยว และเพลาลูกเบี้ยวอัด เป็นต้น (รูป B 64.1)

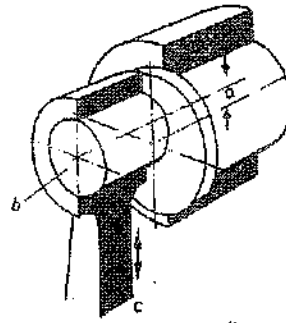


รูป B 64.1 เพลาลูกเบี้ยว (a) ระยะเวลาของลูกเบี้ยว (b) เพลาลูกเบี้ยว (c) แนวเคลื่อนของกำลังขึ้นและลง

ตัวอย่างงาน

งาน: ผลิตเพลาลูกเบี้ยวขนาดตามแบบ รูป B 64.2


วิธีทำ:

ขั้นแรกให้จับชิ้นงานด้วยหัวจับสามจับ บนหัวเครื่องกลึง กลึงตามยาวเสียก่อน ต่อจากนั้นให้กลึงปาดหน้าตัดและเจาะรูขึ้นศูนย์กลางทั้งสองข้าง ให้ขนาดวัดนอกของชิ้นงานโดยประมาณ 38 มม. ไว้ก่อนเสร็จแล้ว ให้ขีดระยะของลูกเบี้ยว และขนาดของเพลาลูกเบี้ยวไว้ให้ชัดเจน แล้วจึงเจาะรูขึ้นศูนย์กลาง (รูป B 64.3)

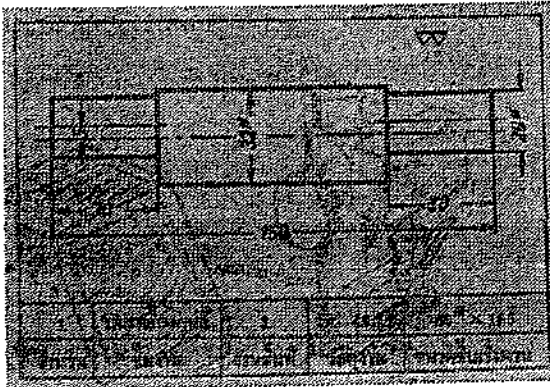

จำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องกลึงเพลาลูกเบี้ยวให้ขนาดโตกว่าต้องการไว้ก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้สะดวกต่องานขัด มิฉะนั้นจะขัดได้ลำบาก เมื่อกลึงลดขนาดเพลาลูกเบี้ยวเป็น 32^o เรียบร้อยแล้ว จึงกลึงปอก และ กลึงละเอียด เพลาลูกเบี้ยวทั้งสองข้างนั้นลง


รูป B 64.2 แบบงาน

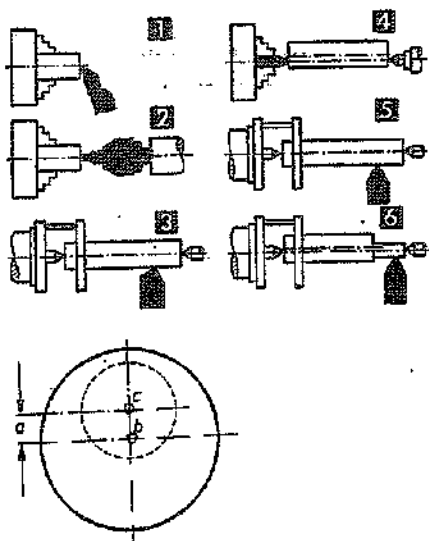


ลำดับงาน

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1	จับชิ้นงานตามยาว แล้วกลึงปาดหน้าตัด	มีดกลึงหน้าตัด
2	เจาะรูขึ้นศูนย์กลาง 32 ^o	ดอกสว่านขึ้นศูนย์กลาง 3/60
3	กลึงภายนอกขึ้นศูนย์กลางได้ เพลาลูกเบี้ยว ขนาด 38 ^o	มีดกลึงภายนอก
4	ขีดขนาดของเพลาลูกเบี้ยว แล้วเจาะรูขึ้นศูนย์กลาง	เหล็กค้ำขีด วงเวียนขีด ดอกสว่านขึ้นศูนย์กลาง
5	กลึงเพลาลูกเบี้ยวได้ขนาด 32 ^o ขึ้นศูนย์กลาง	มีดกลึงละเอียด
6	กลึงเพลาลูกเบี้ยว 20 ^o กลึงภายนอกและกลึงละเอียด	มีดกลึงปอก, กลึงละเอียด และมีดกลึงหน้าตัด



รูป B 64.3 วิธีเจาะรูขึ้นศูนย์กลางของเพลาลูกเบี้ยว (a) ระยะของลูกเบี้ยว (b) ศูนย์ของเพลาลูกเบี้ยว (c) ศูนย์ของเพลาลูกเบี้ยว

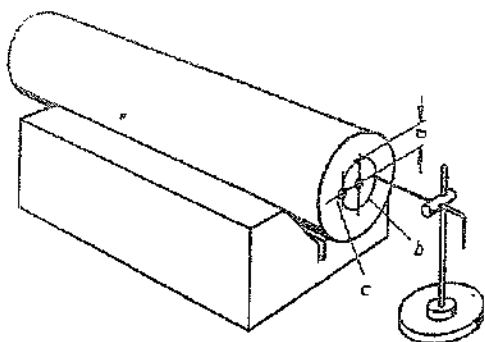


รูป B 65.1 วิธีขีดระยะเชิงศูนย์ (a) ระยะเชิงศูนย์ (b) วงกลมระยะเชิงศูนย์ (c) จุดตัด

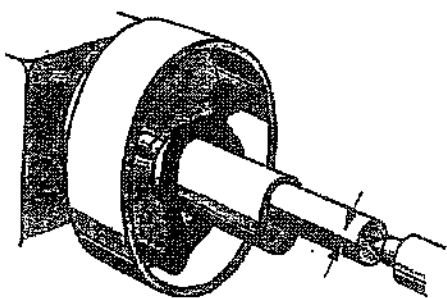

รูป B 65.2 วิธีกลึงเพลลาเชิงศูนย์

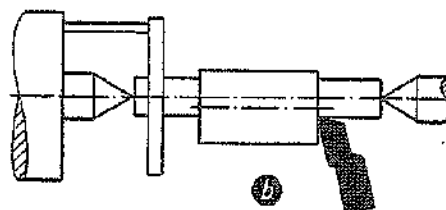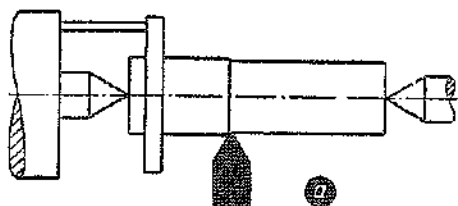

รูป B 65.3 วิธีกลึงเพลลาเชิงศูนย์ ที่มีระยะเชิงโตพอประมาณ (a) กลึงจนกวัดผ่านศูนย์กลางนอก (b) กลึงเพลลาเชิงศูนย์

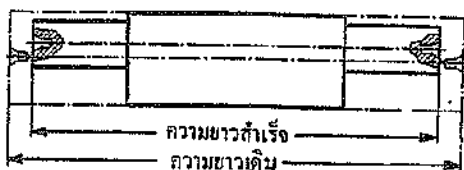

รูป B 65.4 วิธีกลึงเพลลาเชิงศูนย์ ที่มีระยะเชิงศูนย์แคบมาก

วิธีกลึงเชิงศูนย์

วิธีขีดหาระยะเชิงศูนย์ (รูป B 65.1) ใช้วงเวียนปลายแหลม ขีดวงกลมบนหน้าตัดให้มีรัศมีเท่ากับระยะเชิงศูนย์ที่ต้องการ วิธีขีดจะใช้เครื่องกลึงจับให้หมุน แล้วขีดด้วยปลายเหล็กแหลมจากตั้งเหล็กขีดก็ได้ ต่อจากนั้นให้นำชิ้นงานมาวางลงบนเหล็กแท่งวี ขีดด้วยเหล็กตั้งขีด ชีตตำแหน่งจุดศูนย์กลางบนหน้าตัด ก็จะได้จุดศูนย์กลางของศูนย์เพลลาทั้ง 2 ศูนย์ ข้อควรระวังก็คือเส้นขีดจะต้องตั้งฉากกันจริง และตรงกันจากหน้าตัดทั้ง 2 ข้าง

วิธีกลึงเชิงศูนย์

กรณีแรกระยะเชิงศูนย์จะตึงเชิงกันพอสมควร จึงจะเจาะรูยื่นศูนย์ทั้งรูเชิงและรูตรงได้ (รูป B 65.8) วิธีกลึง ให้กลึงเพลลาตรงอันโตเสียก่อน แล้วจับศูนย์เชิง กลึงเพลลาเชิงต่อไป

ในกรณีที่ระยะเชิงศูนย์น้อยมาก ขึ้นแรกให้กลึงเพลลาโต เสียก่อน เสร็จแล้วให้กลึงปาดหน้าตัดลบรูยื่นศูนย์เดิมออก หาศูนย์เชิงใหม่ ต่อจากนั้นจึงเจาะรูยื่นศูนย์เชิง แล้วกลึงเพลลาเชิงศูนย์ต่อไป (รูป B 65.4) วิธีนี้ จะต้องตัดชิ้นงานให้มีขนาดเริ่มงานยาวกว่าไว้

การจับเชิงศูนย์จะจับให้เชิง โดยใช้เชิงเขี้ยวจับบนหัวจับ ก็กระทำได้

เพลลาข้อเหวี่ยง เพลลาข้อเหวี่ยง เป็นเพลลาที่มีระยะเชิงศูนย์โตมาก เราจะต้องใช้เครื่องมือกลพิเศษออกไป ซึ่งสร้างสำหรับกลึงเพลลาข้อเหวี่ยงโดยเฉพาะ


วิธีวัดสอบระยะเชิงศูนย์

วิธีวัดสอบระยะเชิงศูนย์วัดได้โดยใช้แท่งเกจ (รูป B 66.1)


ขั้นแรกให้นำชิ้นงานมาวางลงบนแท่นวัด บนโต๊ะงานขีด ให้เส้นแนวตั้งกลางอยู่ในแนวตั้งตั้งฉาก โดยใช้ฉากตั้งช่วย ต่อมาให้หาแท่งเกจให้ได้ขนาดพอดีมารองหนุนรับเพลลาใหญ่ ช่วงสูง M ตามรูปจะเห็นว่า ขณะนี้ หนุนด้วย แท่งเกจ M เท่ากับ 20 มม. ถ้าระยะเชิงศูนย์คือ 5 มม. ช่วงสูง E ที่แท่งเกจจะต้องวางต่อกัน เพื่อหนุนเพลลาเชิงศูนย์ (ชิ้นงานตามแบบในรูปหน้า 64) เท่ากับ

$$E = 5 + 16 + 20 - 10 = 31 \text{ มม.}$$

วิธีวัดสอบวิธีนี้เหมาะสำหรับสอบระยะเชิงศูนย์ที่เชิงออกไปมาก ยิ่งกว่านั้น หากเป็นกรณีที่ไม่มรูเจาะยื่นศูนย์เลย วิธีนี้ก็ใช้ได้เช่นกันในกรณีระยะเชิงศูนย์แคบ และปรากฏรูเจาะยื่นศูนย์ ควรวัดสอบด้วยนาฬิกาวัด (ดูรูป B 66.2)

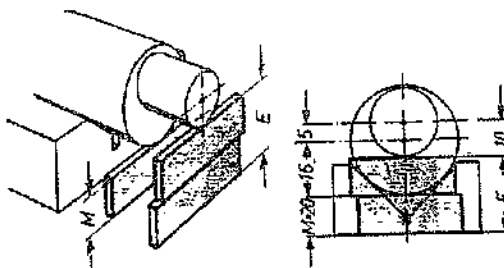

รูป B 66.1 วิธีใช้แท่งเกจวัดสอบระยะเชิงศูนย์

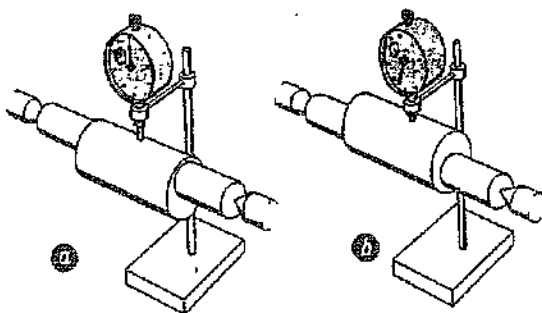


รูป 66.2 วิธีทดสอบระยะเชิงศูนย์ด้วยนาฬิกาวัด (a) ตั้งก้นวัดให้อยู่ ณ ตำแหน่งวัดค่าที่สุด ตั้งนาฬิกาวัดให้ผ่านศูนย์ (b) อ่านนาฬิกาวัด ณ ตำแหน่งเชิงสูงสุด ครึ่งหนึ่งของเกล็ดที่อ่านได้คือระยะเชิงศูนย์ที่ต้องการวัด

แท่งเกจขนาด


แท่งเกจขนาดเป็นแท่งขนาดมาตรฐาน ทำด้วยเหล็กชุบแข็ง (รูป B 66.3 และ 66.4)

ใช้สำหรับวัดและทดสอบความยาวขนาดต่าง ๆ ได้ โดยประกอบแท่งเกจขนาดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ผิวของแท่งเกะนั้นราบเรียบ และขนานกันจริง ๆ ขนาดก็ตรงขนาดอย่างที่สุด แท่งเกจ 5 แท่ง ซึ่งประกอบกัน จะมีขนาดผิดไปไม่ถึง $1/1000$ มม. เลย แท่งเกจมีหลายคุณภาพ

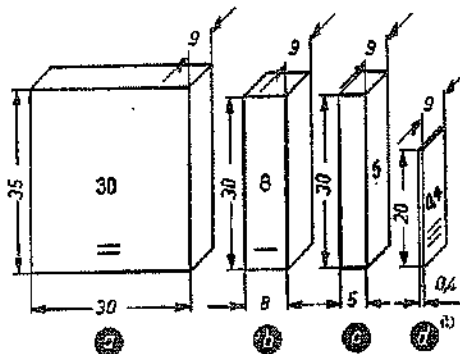


รูป B 66.3 ขนาด และลักษณะของแท่งเกจ (a) ขนาดของแท่งเกจที่โตกว่า 10 มม. ขึ้นไป (b) และ (c) ขนาดของแท่งเกจระหว่าง 0.5-10 มม. (d) ขนาดของแท่งเกจต่ำกว่า 0.5 มม. ขนาดที่ต่ำกว่า 6 มม. จะอ่านได้จากหน้าที่ใช้สำหรับวัดของแท่งเกจ

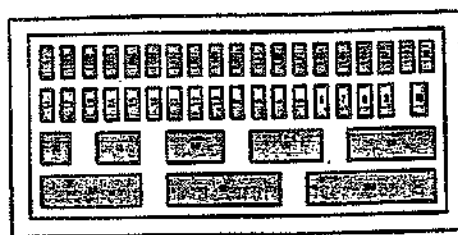


รูป B 66.4 กล่องแท่งเกจขนาดปกติ มี 45 ชิ้น.

วิธีประกบแท่งเกจเพื่อใช้วัด


วิธีประกบแท่งเกจ ให้ค่อยเลื่อนนิ้วเข้าไปประกบกันหรือเข้าชนประกบกันเบา ๆ หากจะชนแท่งเกจให้ประกบกันเบา ๆ ให้ตรวจผิวของแท่งเกจเสียก่อนว่าแห้งและสะอาด วิธีชนประกบให้ชนเบา ๆ อย่าใช้ความกดดันแต่อย่างใด หากจะใช้วิธีเลื่อนผิวเข้าประกบกัน ให้ออกแรงดันเลื่อนอย่างน้อยที่สุด ผิวของแท่งเกจที่ยังราบเรียบ จะยิ่งชนประกบติดกันง่ายยิ่งขึ้น ปกติแท่งเกจที่ใช้กันในโรงงานมักไม่ขัดผิวจนมัน วิธีประกบจึงให้ใช้วิธีเลื่อนผิวเป็นส่วนมาก

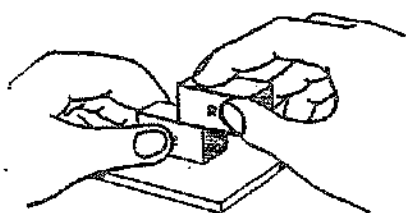


รูป B 67.1 วิธีประกบแท่งเกจ ด้วยวิธีเลื่อนผิว

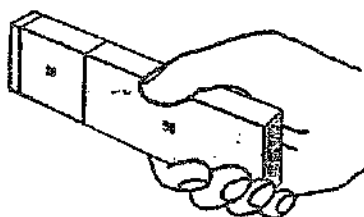

รูป B 67.2 วิธีต้อนแท่งเกจตามขวาง แน่กันและกัน

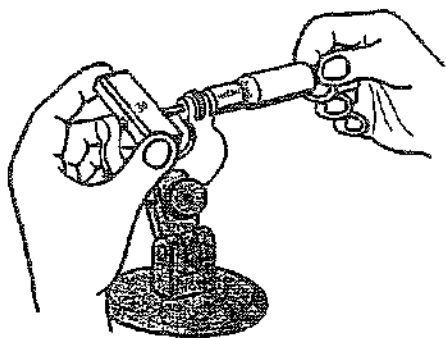

รูป B 67.3 วิธีทดสอบความเที่ยงของ ไมโครมิเตอร์ ด้วยแท่งเกจ

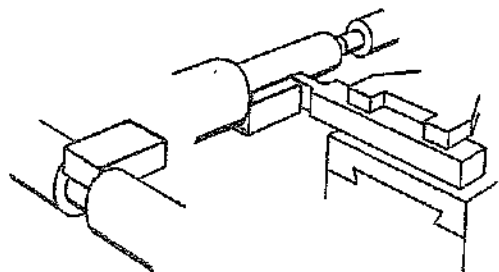

รูป B 67.5 วิธีวัดสอบขนาดของร่อง ด้วยแท่งเกจ

รูป B 67.6 วิธีสอบตำแหน่งนืดด้วยแท่งเกจ

แท่งเกจที่ประกบกันอยู่ อย่าทิ้งให้ประกบกันอยู่เช่นนั้นนานเกินไป อาจจะแยกไม่ออกจากกันได้ ในภายหลังเพราะแท่งเกจอาจประสานติดกันได้เอง

วิธีประกบแท่งเกจ ให้เริ่มประกบโดยขึ้นต้นด้วยแท่งเกจที่มีขนาด เล็กที่สุด


- วิธีประกบ: 1. แท่งเกจ 1.004 มม.
 2. แท่งเกจ 1.010 มม.
 3. แท่งเกจ 6.000 มม. ความยาวรวม = 38.014 มม.
 4. แท่งเกจ 30.000 มม.

วิธีใช้แท่งเกจขนาด

แท่งเกจมีให้เลือกใช้หลายคุณภาพ ผู้ใช้พึงเลือกใช้ให้คุณภาพ ถูกต้องกับลักษณะงานนั้น ๆ

แท่งเกจที่มีไว้สำหรับให้ทดสอบเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ เช่นนาฬิกาวัด หรือเครื่องมือวัดเทียบขนาด ควรเป็นแท่งเกจ คุณภาพ เกรด O, I และ II (ดูรูป B 67.3) แท่งเกจที่ใช้สำหรับสอบความเที่ยงขนาดของเกจทรงกระบอก หรือเกจวัดต่าง ๆ ควรเป็นเกรด II, III และ IV (ดูรูป B 67.4) แท่งเกจเกรด III และ IV เหมาะสำหรับทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือวัดที่ใช้ทั่ว ๆ ไป ตลอดจนงานขีด (ดูรูป B 67.5) แท่งเกจเกรด IV เหมาะ สำหรับงานวัดที่จะต้องวัดเข้าวัดออก (ดูรูป B 67.6)

วิธีระมัดรักษา แท่งเกจเป็นเครื่องมือวัดที่มีราคาแพงมาก ผู้ใช้จะต้องจับต้องใช้งานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง วิธีที่จะป้องกันมิให้ความร้อนจากมือ และความร้อนที่เกิดจากการจับถือเสียดสีของมือกระทบกระเทือนแท่งเกจได้ ให้ใช้ปากคีมไม้หรือค้อนสนั้ว จับถือแท่งเกจนั้น ๆ ระมัดระวังอย่าให้ผิวแท่งเกจถูกระแทกหรือถูกลูกค้อนกับผงเจียรไนและ จงระมัดระวังอย่าให้ถูกความชื้นอีกด้วย ทุกครั้งที่ใช้แท่งเกจเสร็จ ให้ชโลมด้วยน้ำมันวาสลินบาง ๆ

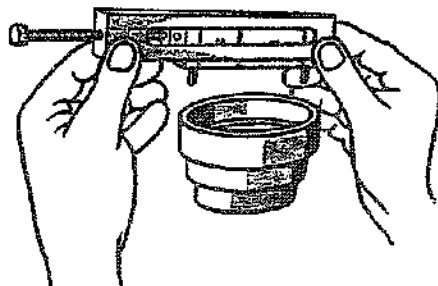


รูป B 67.4 วิธีใช้แท่งเกจวัดขนาดขอบ โดยจับไว้ในครอบพร้อมกับเขี้ยววัด


งานกลึงชิ้นรูป

งานกลึงค้ำจับ

ชิ้นงานกลึงหมุนมีลักษณะสร้างให้ใช้งานได้มากมายหลายลักษณะ ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ชิ้นงานที่จะต้องกลึงเป็นร่องกลมบ้าง หรือกลึงกลมบ้าง ซึ่งเป็นงานกลึงชิ้นรูป (ดูตัวอย่างงานในรูป B 68.1) เมื่อพิจารณาจากรูป ค้ำจับ กัด ปุ่มจับกัด ชิ้นรูปด้วยวิธีกลึงกลม ใช้สำหรับเป็นค้ำจับหรือปุ่มจับให้มันมือ อีกชิ้นหนึ่งจากรูป คือ ลื่อนำสายลวด ซึ่งใช้คล้องสายลวดให้เดินอยู่ในแนวที่ต้องการ ก็ต้องใช้วิธีกลึงชิ้นรูป อีกประการหนึ่ง วิธีกลึงลดป่าเพลานั่น อย่างกลึงลดลง เป็นมุมฉากแหลมให้กลึงลดลงเป็นแนวรัศมีโค้ง (ดูรูป B 68.2) วิธีนี้จะเสริมความแข็งแรงให้กับเพลานั้นเป็นอย่างดี เพลาก็จะไม่หักง่าย

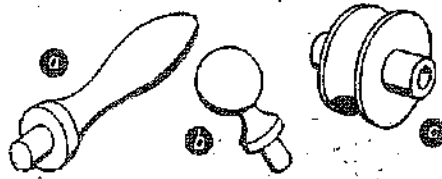


รูป B 68.2 ตัวอย่างงานกลึงชิ้นรูป (a) ค้ำมือจับ (b) ปุ่มจับ หัวกลม (c) ลื่อนำสายลวด

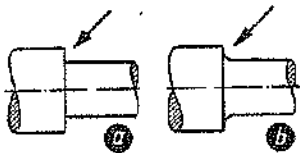

รูป B 68.2 วิธีกลึงลดป่าเพลานั่น (a) กลึงลดลงเป็นมุมฉากแหลม เพลาก็จะหักง่าย (b) วิธีเสริมกำลังมีให้เพลาค้ำจับให้กลึงลดลง เป็นแนวโค้ง


ตัวอย่างงาน

งาน: จงกลึงค้ำจับ ขนาดกำหนดตามแบบในรูป B 68.3 ปลายค้ำจับเป็นปลายโค้งกลมทรงกึ่งวงกลม ซึ่งจะต้องกลึงชิ้นรูปงานชิ้นนี้ คือ ค้ำจับตาย บนค้ำจับจะต้องตัดเกลียว และจะต้องขึ้นลายอีกด้วย

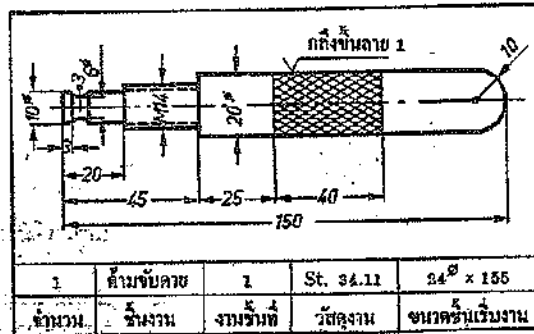

รูป B 68.3 แบบงาน

ลำดับงาน

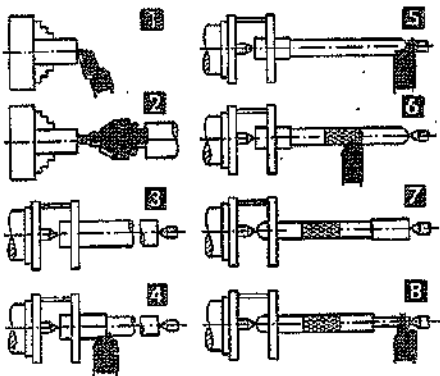

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1	ตัดชิ้นงานเริ่มต้นออกจากแท่งยาว ให้ได้ขนาด กลึงปาดหน้าตัดให้เรียบ	มีดกลึงหน้าตัด
2	เจาะรูขึ้นศูนย์	ดอกสว่านเจาะขึ้นศูนย์
3, 4	จับชิ้นงานเข้าแท่นกลึง กลึงจน ได้ 20 ^ø	มีดกลึงปอก มีดกลึงละเอียด
5	กลึงชิ้นรูปกลม	มีดกลึงชิ้นรูป
6	กลึงขึ้นลาย	เครื่องขึ้นลาย
7, 8	กลายและจับชิ้นงานกลึงเพลาลด และร่อง	มีดกลึงปอก, กลึงละเอียด และกลึงชิ้นรูป
9	ตัดเกลียว ดูวิธีตัดเกลียว หน้า 189	

เครื่องมือวัดและทดสอบ - บรรทัดเหล็ก, เวอร์เนียร์สเกลิปเปอร์ และเกจสอบความกลม

วิธีการขึ้นรูป


การกลึงขึ้นรูปโค้งกึ่ง หรือรูปอื่นกึ่ง ต้องใช้มีดกลึงพิเศษ (ดูรูป B 69.1 ถึง.4) มีดกลึงขึ้นรูปต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมียูปร่าง หรือฟอร์มต่าง ๆ กัน เพื่อให้กลึงขึ้นรูปตามลักษณะที่ต้องการได้

มีดกลึงขึ้นรูปเหล่านี้ โดยปกติ ไม่มีมุมคายเลย แต่จะมีรูปร่างตามลักษณะเข้ากับรูปที่ประสงค์จะกลึง และมีผิวที่ช่วยให้คายเศษกลึงได้ ผิวนี้จะต้องคอยหมั่นลับคมเสมอ มิฉะนั้น จะกลึงได้ผิดทรงหรือเสียทรง


งานกลึงขึ้นรูปที่ผิวมีแนวโค้งเป็นเส้นเคอพนั้น จะต้องใช้ความชำนาญงานมากทีเดียว (ดูรูป B 69.4) แต่ถ้าเป็นโค้ง เพียงน้อย ๆ จะกลึงด้วย มีดมือจับก็พอ ถ้าเป็นชิ้นงานผลิตจำนวนมาก ๆ เรามักทำเป็นอุปกรณ์แบบนำแทนมีดเข้ากลึง วิธีการเช่นนี้เหมือนกันกับวิธีการรีด และวิธีสอ เร็วด้วย บรรทัดสันคมมีด (ดูหน้า 111)

หลักปฏิบัติในงานกลึงขึ้นรูป


1. เลือกมีดกลึงขึ้นรูปที่มีความโค้งพอเหมาะกับงาน
2. มีดกลึงขึ้นรูป ขณะกลึงจะต้องจับกึ่ง ณ แนวกึ่งกลางของชิ้นงานพอดี มิฉะนั้นขนาดจะบิดเป็น

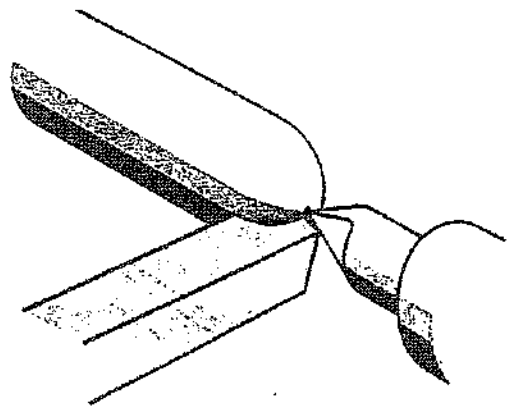


รูป B 69.1 มีดกลึงขึ้นรูปขณะกลึง

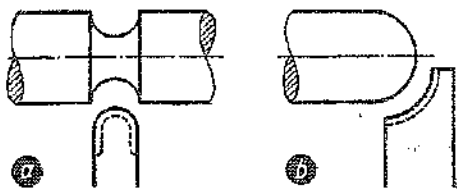


รูป B 69.2 มีดกลึงขึ้นรูป (a) กลึงร่องโค้ง (b) กลึงกลม

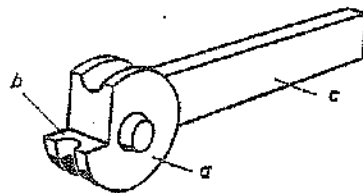

รูป B 69.3 มีดกลึงกลม. กับด้ามมีด (a) หัวมีด (b) ผิวมีดส่วนที่นำเข้ากลึง (c) ด้ามจับ

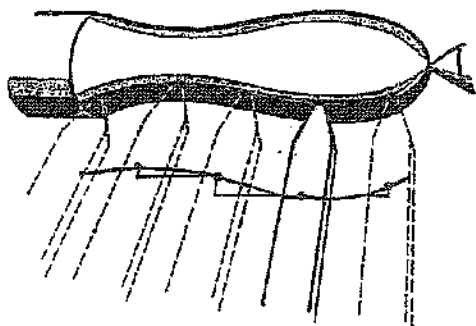

รูป B 69.4 วิธีการขึ้นรูปให้เป็นเส้นเคอพ

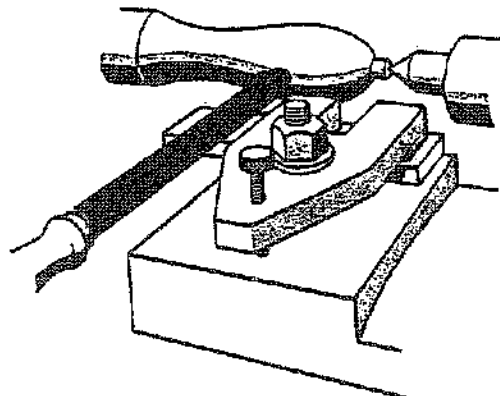


รูป B 69.5 วิธีตั้งผิวกระเอ็ดด้วย มีดมือจับ


วิธีการขึ้นลาย

ผิวของค้ำจับ เรามักขึ้นลายเพื่อให้จับได้มัน ๆ ง่ายอาจเป็นลายเส้นฉาก หรือลายเส้นทแยงก็ได้ (ดูรูป B 70.1) ลายเส้นฉากนั้นเป็นเส้นลายตี้น ๆ ระยะแคบ ๆ แต่ถ้าเป็นการขึ้นลายระยะยาว ๆ ให้ใช้ ลายเส้นทแยงลายทั้งสองชนิดขึ้นลาย ได้ด้วยมีค้ำขึ้นลาย ซึ่งมีลักษณะ เป็นล้อมค้ำจับ วิธีการขึ้นลาย ให้กดล้อมค้ำขึ้นลาย เข้ากับผิวงานซึ่งหมุนอยู่บนเครื่องกลึง เหมือนกับจับมีดกลึง ล้อมค้ำจะกดผิวงานปรากฏเป็นลายขึ้นมา

ลักษณะของล้อมค้ำ ที่ว่าระยะห่างระหว่างพื้นจะ ต้องเป็นเท่าไรนั้น มีกำหนดไว้ใน DIN 82 ชุด แต่ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน และความ กว้างบนผิวงานที่จะต้องกลึงขึ้นลาย เช่นลาย Kordel 1. หมายความว่า เป็นเส้นลายระยะ ห่าง 1 มม.

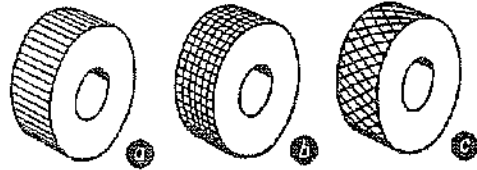


รูป B 70.1 ชิ้นงานขึ้นลาย (a) ลายตรง (b) ลายเส้นฉาก (c) ลายเส้นทแยง

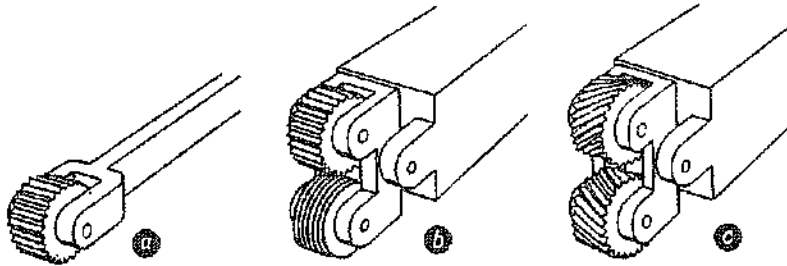

รูป B 70.2 มีดกลึงขึ้นลาย (a) ล้อมค้ำลายเส้นตรงกับค้ำ (b) ล้อมค้ำลายเส้นฉากกับค้ำ (c) ล้อมค้ำลายเส้นทแยงกับค้ำ


หลักการทำงานกลึงขึ้นลาย

1. เลือกล้อมค้ำขึ้นลายตามขนาดและลักษณะที่ต้องการ โดยให้มีระยะห่างระหว่างเส้นที่ถูกต้องเสียก่อน
2. ตั้งความเร็วรอบของชิ้นงาน ให้หมุนเร็วเท่ากับความเร็วรอบงานกลึงปกติ
3. เมื่อจะเริ่มขึ้นลาย ให้ป้อนล้อมค้ำลงลาย เข้ากดอัดกับผิวงาน ตั้งป้อนให้กดลึกครึ่งหนึ่งของระยะห่างเส้นลาย (0.5 × ระยะห่างระหว่างเส้นลาย) กดลายด้วยแรงสม่ำเสมอคงที่ และหล่อเย็นด้วย
4. ร่องบนล้อมค้ำขึ้นลาย (เมื่อทำงานเสร็จแล้ว) จะต้องแปรงด้วยแปรงลวด เช็ดเศษโลหะออกไปให้หมดบ่อย ๆ

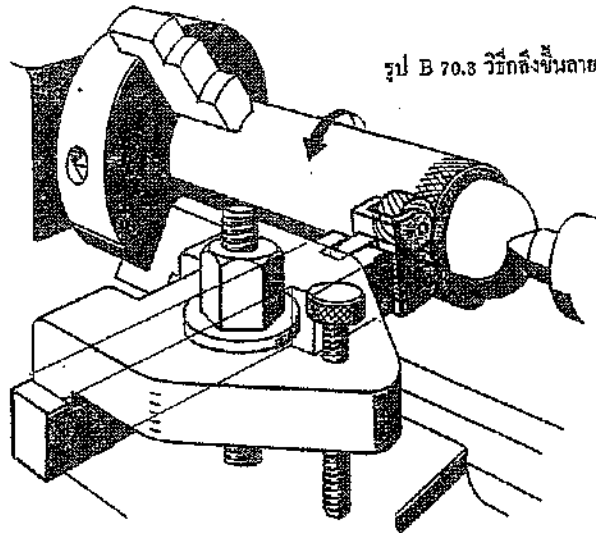


รูป B 70.3 วิธีการขึ้นลาย

วิธีสอบขนาดด้วยแผ่นเกจ

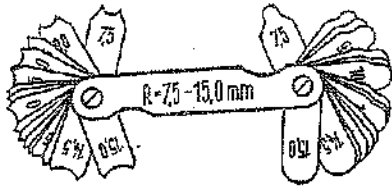


รูป B 71.1 แผ่นเกจสอบความโค้ง

ส่วนโค้งต่าง ๆ บนชิ้นงานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลมขนาดต่าง ๆ กัน ซึ่งสอบความกลมได้ โดยใช้เกจสอบความโค้ง (รูป B 71.1 และ .2) วิธีทดสอบ ให้นำแผ่นเกจขนาดความโค้งที่ต้องการเข้าเทียบสอบ (รูป B 71.3 และ .4) แล้วตรวจดูว่ามีแสงลอดมาหรือไม่

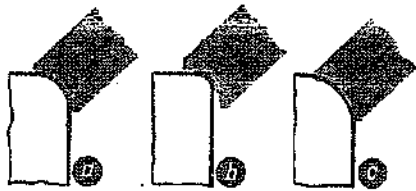

รูป B 71.2 วิธีสอบความโค้งกลมและร่อง (a) ความโค้ง ได้ขนาดพอดี (b) ความโค้งน้อยไป (c) ความโค้งมากไป

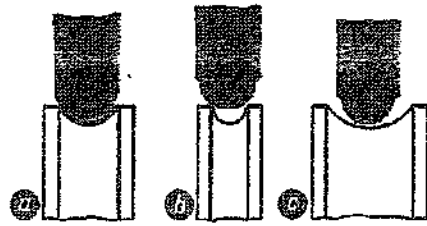


แผ่นเกจสอบฟอร์มเมื่อใช้

ไปนาน ๆ จะสึกหรอและผิดฟอร์มได้ จำเป็นที่จะต้องมีการลับด้วยวิธีใช้สอบแผ่นเกจอีกชั้นหนึ่งด้วย




รูป B 71.5 เกจสอบกับแผ่นเกจ สอบเกจ

 แผ่นเกจเลขที่ Ba 220



รูป B 71.4 ค้อนลับ ทำแผ่นเกจ

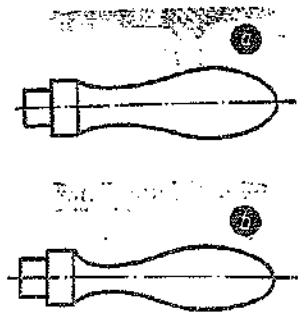

รูป B 71.3 วิธีใช้แผ่นเกจ สอบฟอร์ม (a) สอบพอดีได้ฟอร์ม (b) ยังไม่ได้ฟอร์ม

ตาราง T 71 รัศมีความโค้ง


รัศมีความโค้งต่าง ๆ ควรเลือกกำหนดตามอันดับที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดัง DIN 323 หากใช้กำหนดมาตรฐานอันดับหนึ่งไม่ได้ ก็ให้ใช้อันดับสอง ซึ่งกำหนดขนาดใกล้เคียงไว้ให้แทนได้

(ช้อจาก DIN 250)


กำหนดมาตรฐาน	0.2		0.4		0.6		1		1.6		2.5		4	
กำหนดใกล้เคียงมาตรฐาน	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3	4	
กำหนดมาตรฐาน		6		10		16		20		25	32		40	
กำหนดใกล้เคียงมาตรฐาน	5	6	8	10	12	16	18	20	22	25	28	32	36	40
กำหนดมาตรฐาน		50	63		80		100		125		160		200	
กำหนดใกล้เคียงมาตรฐาน	45	50	56	63	70	80	90	100	110	125	140	160	180	200

งานกลึงชั้นหล่อและกรอบโครง

กรอบโครงต่างๆ ส่วนมากจะต้องทำทำที่เป็นตัวอุ้มน้ำระบบส่งกำลัง แมรี่เฟลาและอื่นๆ ไว้ให้อยู่ในตำแหน่งงาน รูปร่างลักษณะของกรอบโครงจะต้องออกแบบขึ้นมาให้กระทำหน้าที่ได้ตั้งกล่าว และมักจะหล่อขึ้นมาเป็นรูป เป็นแบบตามที่ต้องการ โลหะที่ใช้หล่อ ได้แก่ เหล็กหล่อ เหล็กเหนียวหล่อ หรืออาจเป็นโลหะหล่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กก็ได้ ชั้นหล่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเหล็กหล่อ มักจะเปราะ และบางส่วนบางตอนอาจจะบางมาก เวลาทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเจาะหรืองานกลึงก็จะต้องระมัดระวังอย่างมากทีเดียว เพราะอาจทะลุหรือแตกหักเสียหายได้

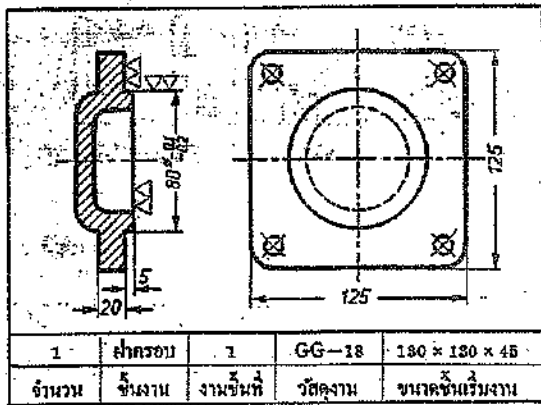

รูป B 72.2 แบบฝาครอบแมรี่

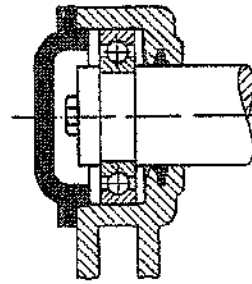


รูป B 72.1 กรอบโครงกับบอลแมรี่

ตัวอย่างงาน

งาน: จงกลึงแต่งฝาครอบแมรี่ตามแบบในรูป B 72.2

ลำดับงาน

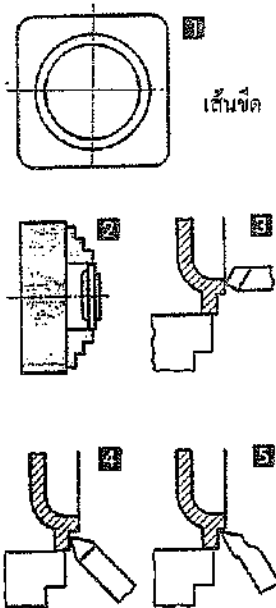


	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1	งานขีด	เหล็กดัดขีด
2	จับชิ้นงานเข้าเครื่องกลึง	หัวจับแบบจับงาน
3	กลึงปอก	มีดกลึงปอก
4	กลึงละเอียด	มีดกลึงละเอียด
5	กลึงแต่งมุม	มีดกลึงหน้าตัด

เครื่องมือวัดและเกจที่ต้องใช้:
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, เวอร์เนียร์วัดลึก, จากเส้นหมบ

งานกลึงฝาครอบแมรี่

สอบขนาดชิ้นเริ่มงาน ชิ้นเริ่มงานเป็นโลหะหล่อ จะต้องบดเจด้างให้สะอาด วัดสอบขนาด และตรวจดูว่า ในเนื้อโลหะมีตำหนิอย่างไรหรือไม่ เสียก่อน

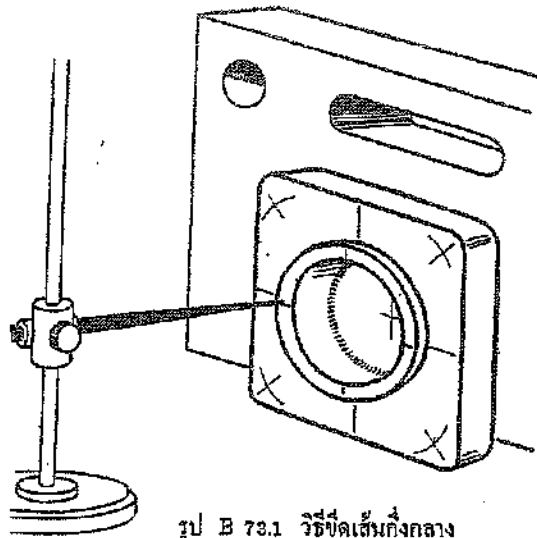


รูป B 73.1 วิธีขีดเส้นกึ่งกลาง

งานขีด วิธีขีดให้ขีดเส้นกึ่งกลางสองเส้น (รูป B 73.1) เพื่อช่วยในการทำงานก่อน

วิธีที่จะทำให้เส้นขีดนั้นแลเห็นได้ชัดเจน ควรใช้สีช่วย ถ้าเป็นเหล็กหล่อ วิธีง่าย ๆ ควรใช้ขอลดละลายน้ำหรือกากคาร์ไบด์ที่เหลือจากผลิตถ้าสะอาดดี ละลายน้ำทา เมื่อแห้งแล้วจึงลงมือขีด

วิธีขีด ให้ตั้งชิ้นงานลงบนโต๊ะขีด ตั้งเหล็กตั้งขีด เล็กเหล็กขีดที่ปลายแหลมคมไม่หุ ขีดเส้นลงบนผิวให้ชัดเจน เป็นเส้นกึ่งกลาง

วิธีจับชิ้นงานและวิธีกลึง ให้จับชิ้นงานเข้ากับหัวจับแบบจับงาน ดังรูป B 73.2

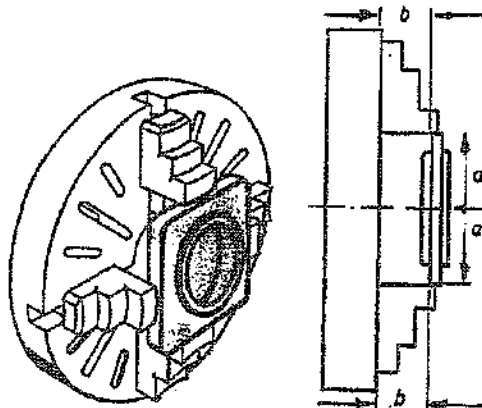


รูป B 73.2 วิธีจับฝาครอบแปรงในจาน หัวจับ (a) จับได้ตรงศูนย์กลาง (b) ระยะห่างของผิวจับกับผิวงานห่างเท่ากันทุกจุด

1. พยายามจับชิ้นงาน ด้วยหัวจับแบบสลับ ให้ศูนย์กลางกลึง ตรงกับศูนย์กลางขีด
2. พยายามจับให้ ผิวของหน้างานจับ ขนานกับผิวหน้าชิ้นงาน คือ ผิวหน้าชิ้นงานจะต้องอยู่ห่างจากผิวงานจับ เท่ากันทุกจุด

ขณะกลึง จะต้องตั้งความเร็วรอบที่เหมาะสมกับงานกลึง เหล็กหล่อโดยปกติผิวนอกของเหล็กหล่อมักจะแข็ง ฉะนั้นเมื่อแรกลงมือกลึง ควรกลึงลึกแต่พอประมาณ ถ้ากลึงลึกมากเกินไป ผิวเหล็กหล่อซึ่งแข็งจะทำให้มีดท้อได้เร็วกว่าควร

วิธีวัดและสอบฝาครอบแปรง ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของบ้านั้น วัดได้ด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ความลึกของบ่าวัดด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก วิธีสอบความราบเรียบของผิวหน้าตัด ให้สอบด้วยบรรทัดเส้นผม (รูป B 73.2)

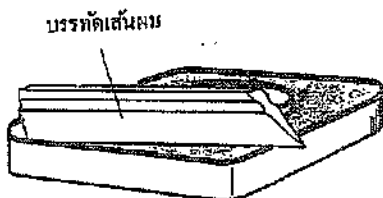


รูป B 73.3 วิธีใช้บรรทัดเส้นผม ตรวจสอบความราบเรียบของผิว

วิธีสอบให้ตรวจดูว่า มีแสงลอดเส้นบรรทัดมาหรือไม่ วิธีวางบรรทัดเส้นผม ให้วางทาบลงบนผิวหลาย ๆ ทาง (ดูหน้า 134)


วิธีจับชิ้นงานด้วยจานหัวจับ

จานหัวจับ ใช้สำหรับจับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ หรือมีขนาดแต่ละด้านแตกต่างกัน (ดูรูป B 74.1 และ 2) เขี้ยวจับบนจานหัวจับนี้เลื่อนจับได้ในตำแหน่งต่างๆ กันไม่ขึ้นต่อกัน ใช้จับชิ้นงานได้ทั้งขนาดเล็กและใหญ่

ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และมีทรง จะจับบนจานหัวจับ โดยใช้เหล็กยึด และร้อยสกรูยึดเข้ากับหัวจับก็ได้ รูปนจานหัวจับมีไว้เพื่อการนี้เอง วิธีสอบว่าชิ้นงานจับไว้ดีถูกต้องหรือไม่ ให้สอบบนผิวหน้าตัด (ดูรูป B 74.3)

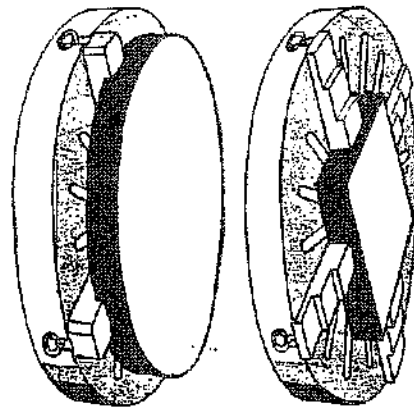


รูป B 74.1 วิธีใช้จานหัวจับ จับชิ้นงาน

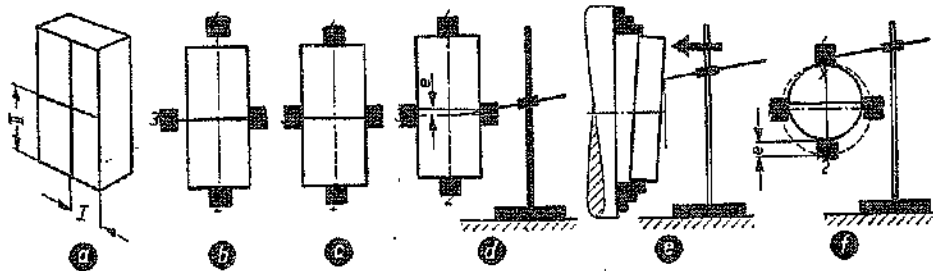

รูป B 74.2 (ซ้ายบน) วิธีจับชิ้นงานและวิธีสอบ ด้วยเหล็กค้ำซัด (a) ชิ้นงานก่อนจับในหัวจับ มีเส้นขีดแนวกึ่งกลางไว้แล้ว (b) สังเกตวิธีเดินเขี้ยวเข้าจับให้จับระยะ I และ II ไว้ก่อน (c) ปรับตำแหน่งเขี้ยว 1 และ 2 ให้เข้าที่ก่อน แล้วจึงปรับเขี้ยว 3 และ 4 (d) ชิ้นงานจะต้องปรับให้ถูกต้องตำแหน่งโดยจุดตัดของเส้นขีด อยู่ตรงศูนย์กลางของแนวกลิ้งพอดี วิธีทดสอบ ให้ใช้เหล็กค้ำซัด ซัดหาตำแหน่งศูนย์กลางของแนวกลิ้ง โดยตั้งเหล็กค้ำซัดบนสะพานเครื่องกลิ้ง เช่นในกรณีนี้ แนวกึ่งกลางของชิ้นงานอยู่สูงกว่าศูนย์กลางของแนวกลิ้งอยู่ "e"


ทดสอบใหม่ และกระทำซ้ำกันเช่นนี้ จนกว่า ศูนย์จะตรงกับ ศูนย์ได้พอดี (e) ชิ้นงานจับไว้เรียบร้อยแล้ว สังเกตได้โดยเหล็กค้ำซัด จะขีดเส้นได้หนาๆ หรือไม่สม่ำเสมอ วิธีนี้ให้ใช้ค้อนยางเคาะ และสอบด้วยเหล็กค้ำซัด กระทั่งศูนย์ตรงกับ ศูนย์ และจับชิ้นงานได้ตั้งตรง (f) วิธีสอบอีก วิธีหนึ่ง คือใช้เหล็กค้ำซัด จับที่จุดยอด x ดังรูป หมุนชิ้นงานไปรอบ 1 รอบ ถ้าศูนย์ตรงกันพอดี ก็จะมีขีดได้วงกลมขนาดเท่าชิ้นงานนั้น แต่ในกรณีนี้ ได้วงกลมที่โตกว่าอยู่ e ให้คลายเขี้ยว 2 ออกกึ่งหนึ่งของระยะ e แล้วขันเขี้ยว 4 ลงมา

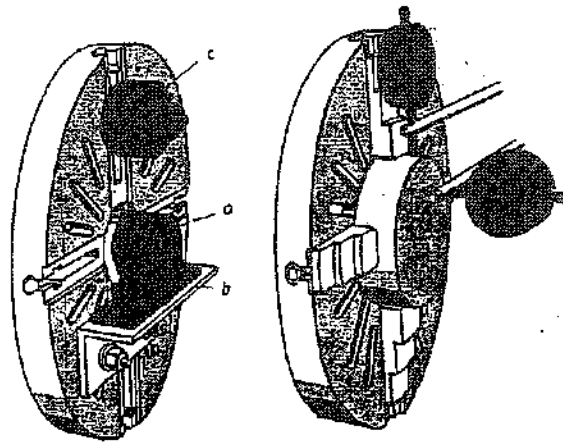

รูป B 74.3 (ซ้าย) วิธีจับยึดชิ้นงาน ด้วยเหล็กจับ (a) ชิ้นงาน (b) เหล็กฉากช่วยจับ (c) น้ำหนัก ถ่วงไม่ให้เหวี่ยง

รูป B 74.4 (ขวา) วิธีใช้น้ำหนักวัด สอบผิวหน้าตัดว่า ได้ฉาก

งานกลึงผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจำนวนมาก ๆ

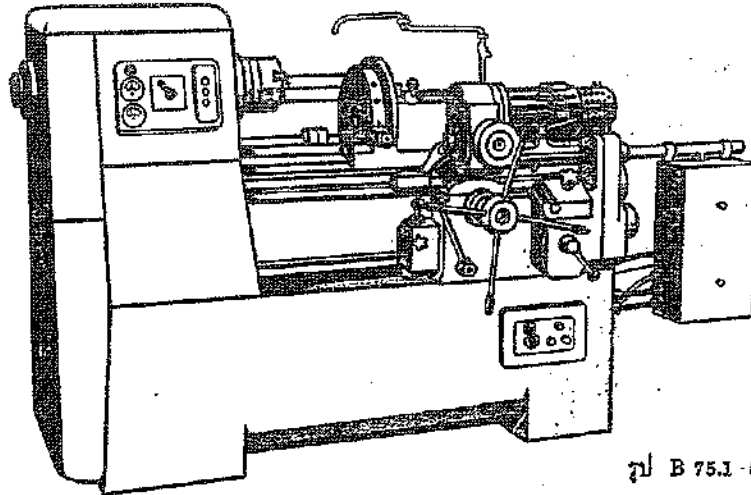


รูป B 75.1 - เครื่องกลึงลูกไม้

งานกลึงผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจำนวนมาก ๆ ที่มี ขนาดเท่ากัน และลักษณะผิวเหมือนกัน โดยปกติต้องใช้ เครื่องกลึงชนิดพิเศษ

เครื่องกลึงลูกไม้ (รูป B 75.1)

เครื่องกลึงปกติทั่วไป จะต้องถอดมีดเปลี่ยนมีดเข้าออก ทุกครั้งที่เปลี่ยนจังหวะงาน นับว่าเสีย เวลา เครื่องกลึงแบบลูกไม้นี้ ไม่ต้องถอดมีดเข้าออก เพราะมีดทุกเล่มที่ต้องใช้ เราติดไว้บนลูก ไม้ซึ่งเป็นหัวหมุน เมื่อจะใช้มีดอันไหนก็เพียงแค่หมุนลูกไม้ให้มีมีดที่ต้องการอยู่ในลักษณะเตรียมกลึง

ตัวอย่างงานผลิตสลักเกลียวด้วยเครื่องกลึงลูกไม้

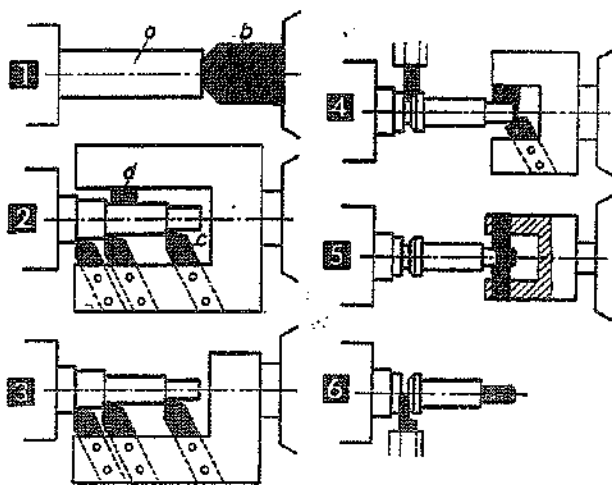

1	กลึงตั้งขนาดความยาวงาน a โดยตัดออกเป็นข้อ b
2	กลึงปอกกล้าตัวสลัก (c คือมีดกลึง d คือก้านสัมผัสผิวที่อยู่ตรงข้าม)
3	กลึงผิวละเอียด
4	กลึงขึ้นรูปสลัก
5	ตัดเกลียว
6	กลึงตัด


ลักษณะการหมุนของลูกไม้ แทนมีดหมุนได้เป็นขั้นเป็นจังหวะที่ละตำแหน่ง วิธีหมุนมีลำดับงานง่าย ๆ คือ

1. ทดสอบยกแผ่นหมุนมีด ในตำแหน่งเดิมออกเสีย
2. หมุนแผ่นลูกไม้ ขยับมีดอันถัดไป เข้าตำแหน่งเตรียมกลึง
3. เมื่อเข้าตำแหน่งแล้ว ลอกเสีย

วิธีหมุนลูกไม้เพื่อเลือกมีดนั้น หมุนตามมีดได้โดยอิสระ วิธีป้อนมีดเข้ากลึงอาจป้อนด้วยมือ หรือจะใช้เฟลาตั้ง และเมื่อใช้เฟลาตั้ง อาจใช้เฟลาสวิตควบคุมให้เดินกลึงแค่นั้นแค่นั้นก็ได้

เครื่องกลึงอัตโนมัติ (รูป B 76.1)


เครื่องกลึงชนิดนี้ ส่วนมากกลึงชิ้นเริ่มงานจากแท่งยาว ๆ ซึ่งจับไว้ในรูเฟลาอย่างแน่นแข็งแรง ลักษณะทำงานของเครื่องกลึงชนิดนี้ทำงานโดยอัตโนมัติหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ เครื่องกลึงจะเดินมีดกลึง ป้อนมีดกลึง ถอยมีดกลึง เลือกมีดกลึง หมุนลูกไม้ได้เอง กลายลอกเอง ตัดชิ้นงานที่กลึงเสร็จแล้วออกเอง และจะเริ่มตั้งต้นชิ้นงานชิ้นใหม่เองเสร็จหมด ช่วงผู้ควบคุมเครื่อง เพียงแค่คอยเฝ้าเครื่องเท่านั้น โดยปกติ ช่วงคนหนึ่ง ๆ มักคุมเครื่องกลึงอัตโนมัติหลาย ๆ เครื่องพร้อมกัน เครื่องกลึงชนิดนี้ มีหลายชนิด มีทั้งชนิดเฟลาจานเฟลาเดี่ยวและหลาย ๆ เฟลา

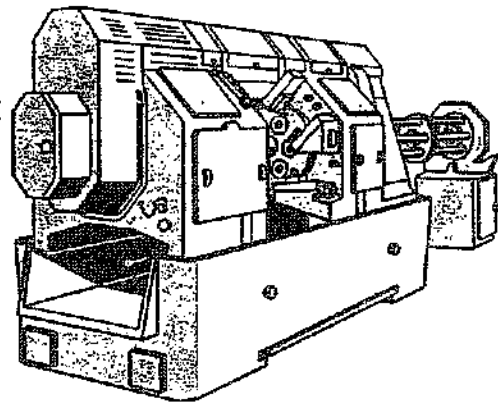


รูป B 76.1 เครื่องกลึงอัตโนมัติ

เครื่องกลึงลอกแบบ

เครื่องกลึงลอกแบบเป็นเครื่องกลึงชนิดพิเศษที่กลึงลอกแบบ ต้นฉบับได้เหมือน เทียงขนาด และทำงานได้รวดเร็วมาก ต้นฉบับวิธีกลึงนี้ จะต้องม้ก้านหยั่ง แบบหมุนเคลื่อนไปตามผิวแบบ จากก้านหยั่งแบบนี้ จะมีกลไกต่อไปจับมีดกลึงให้กลึงตามคำสั่งจากแบบ ซึ่งจะกลึงขนาดกลม วัดผ่านศูนย์ กลางต่าง ๆ กันได้ดีเรียบร้อย

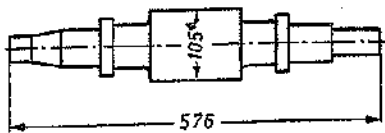

รูป B 76.3 ตัวอย่างงานกลึงลอกแบบ ในที่นี้คือเฟลาเฟืองหนอน ซึ่งเป็นเหล็กนิเกิลโมลิบดีนัม มีความแข็งถึง 700กร./มม.² ใช้เวลาผลิตเพียง 7.8 นาที.

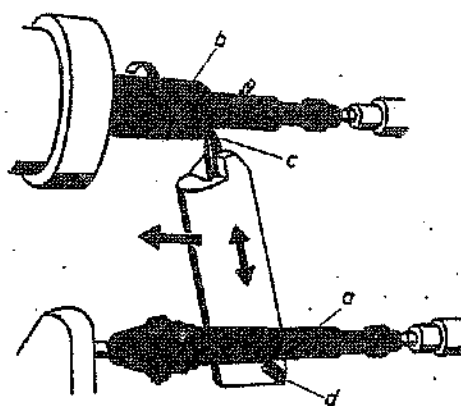


รูป B 76.2 เครื่องกลึงลอกแบบ (a) แบบจับแท่ง (หรือแผ่นแบบ) (b) ชิ้นงาน (c) มีดกลึงตัด (d) ก้ามหยั่งแบบ

ภาค 2. งานเจาะ

ชั้นงานต่าง ๆ กับงานเจาะ

ชั้นงานทั้งหลายมักจะต้องมีการเจาะรู ทั้งเจาะรูทะลุ และ เจาะรูลึกลงไปในเรื่องชั้นงานนั้น ๆ (รูป B 77.2)

งานเจาะและคว้าน มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น เจาะรู เพื่อเข้าหมุด เพื่อร้อยสลัก สลักเกลียว เพลางาน ลูกสูบ และ เจาะหรือคว้าน เพื่อให้เป็นทางเดินของแก๊ส และของไหลต่าง ๆ เป็นต้น

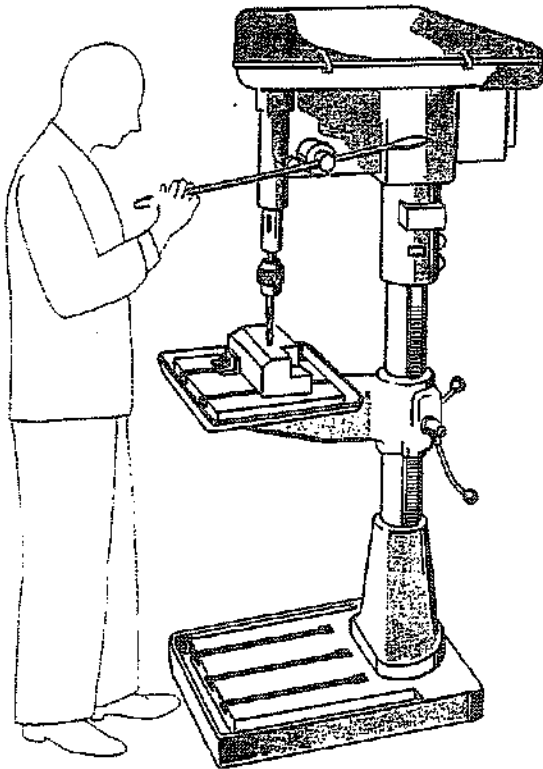


รูป B 77.1 งานเจาะด้วยเครื่องเจาะ

งานเจาะ และ งาน คว้านเป็นงานเจาะรู กลมลงในเนื้อโลหะ และวัสดุงานอื่น ๆ ที่มีใช้โลหะ ขณะเจาะจะมี เศษเจาะกระเด็นออกมาเป็นสาย วิธีเจาะต้องใช้ดอกสว่าน วิธีคว้าน ต้องใช้ดอกสว่านขนาดใหญ่ และมีคว้าน เครื่องเจาะ จึงเป็นเครื่องมือกลสำคัญมากเครื่องหนึ่ง และมีความสำคัญปาน ๆ กับ เครื่องกลึง เครื่องกลึงแบบลูกไม้ และเครื่องกลึงอัตโนมัติ

ยังมีงานเจาะรูอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเจาะได้โดยไม่มีเศษโลหะออกมาเป็นสาย เช่น งานตัดเจาะ แผ่นโลหะ งานตัดแผ่นโลหะด้วยหัวเชื่อมแก๊ส และงานหลอมเหลวเจาะออกเป็นต้น งานต่างๆ เหล่านี้โดยปกติมีต้นทุนผลิตต่ำกว่างานเจาะรูด้วยดอกสว่านและงานคว้าน

งานเจาะรูวิธีต่างๆ เหล่านี้ ไม่มีวิธีไหนเลยที่จะเจาะขนาดรูได้ตรงขนาด มีระยะห่างระหว่างรู

ได้ถูกต้องตามที่กำหนดในแบบ และยังคงมีผิวงานเรียบร้อยอย่างเดิมเท่าที่การเจาะรูด้วยดอกสว่านเลย งานเจาะและ คว้านรู จึงนับได้ว่าเป็นงานช่างกลโรงงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งที่เดียว รูเจาะและรูคว้านที่เจาะเสร็จแล้ว เรายังสามารถทำต่อให้เป็นงานละเอียดใช้ฝีมือได้อีก คือ คว้าน ผายปากรู เจียรระไนผิวรูคว้าน และขัดผิวรูคว้านนั้น ๆ ให้เป็นมัน (honing)

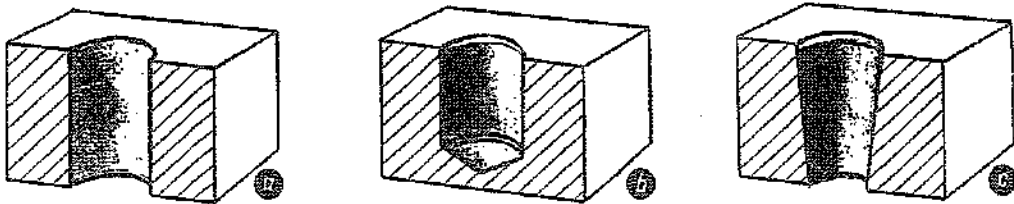

รูป B 77.2 รูเจาะลักษณะต่าง ๆ กัน (a) รูเจาะทะลุ เป็นรูทรงกระบอก (b) รูเจาะลึก (c) รูเจาะทะลุเป็นรูเรียว

ลักษณะการหมุนของดอกสว่านบนเครื่องเจาะ


ดอกสว่าน มีคมตัดสองคม และมีร่อง พันรอบเป็นเกลียวหอยอยู่รอบๆ ถ้าตัว ร่องนี้มีหน้าที่ระบาย เศษโลหะที่เจาะ ออกไปจากผิวงาน ดอกสว่านขณะเดินเข้าเจาะจะต้องเดินอยู่ในสองทิศทาง

ทิศทางที่ 1 ดอกสว่านจะต้อง

หมุน ทิศทางที่ดอกสว่าน หมุน จะต้องหมุนในทิศทาง ที่คมสว่านเดินเข้าเจาะรู

มีบางกรณีเท่านั้น ดอกสว่าน หรือมีดคว้านจะติดตั้งอยู่กับที่ และชั้นงานต่างหากที่เป็นตัว หมุน เช่น งานเจาะบนเครื่อง กัดึง เป็นต้น

ความเร็วที่ดอกสว่านหมุน เจาะนั้น มีกำหนดไว้ว่าจะ ต้องเป็นความเร็วตัด วัดณจุด บนคมตัดของดอกสว่าน ที่อยู่นอกที่สุด

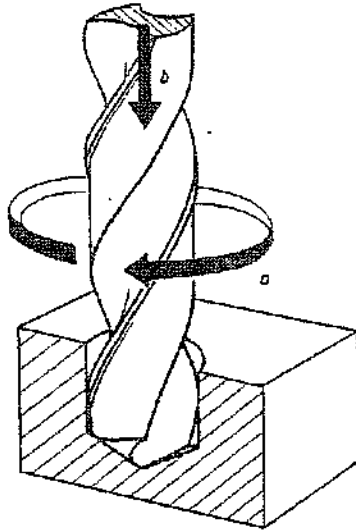

รูป B 78.1 ทิศทางหมุนและเดินบ่อนดอก สว่าน (a) แนวที่ดอกสว่านหมุนเพื่อตัด (b) แนวบ่อนเจาะ

ทิศทางที่ 2 ดอกสว่าน จะต้อง


เดินเข้าหาผิวงาน ในแนว แกนเส้นตรง หรือพูดได้ง่ายๆ ว่า จะต้องกดดอกสว่านลงกับ ผิวงาน ดอกสว่านที่หมุนอยู่ จึงจะเจาะชั้นงานนั้น ๆ

เช่นส่วนตั้งโต๊ะ เพียงแต่กด แขนลง ดอกสว่านก็จะกดลง เจาะบนผิวงาน แนวกด ดอกสว่านลงเจาะนี้ เรียกว่า แนวบ่อนเจาะ

ความเร็วบ่อนดอกสว่านนี้ วัด เป็น มม./รอบ สำหรับดอก สว่านที่มีคมตัด 2 คม ความ หนาของเศษเจาะจะหนา เท่ากับกึ่งหนึ่งของความลึกที่ เจาะได้ใน 1 รอบ

การหมุนของดอกสว่านกับกรบ่อนเจาะ เมื่อกระทำร่วมกัน ทำให้เจาะชั้นงานได้ วิธีเดินเจาะลงไป


ในเนื้อชั้นงานนั้น ดอกสว่านจะหมุน เจาะออกเป็นเกลียวหอย ปรากฏชัด ในลักษณะของเศษเจาะนั่นเอง

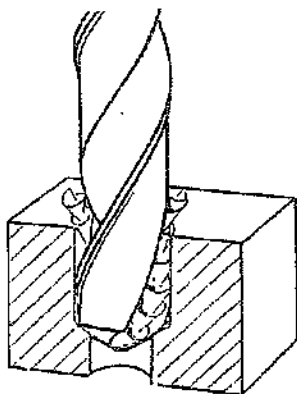

รูป B 78.3 งานเจาะรูเจาะเดิม

งานเจาะนั้นมีอยู่ 2 ชนิด คือ งาน เจาะรูใหม่ และงานเจาะ หรือคว้าน รูเจาะเดิม (รูป B 78.2 และ .3)

รูที่เจาะเสร็จแล้ว เรามักใช้ดอกสว่าน ที่มีคมตัด 3 และ 4 คม ผายปากรู เป็นรูฝัง อีกครั้งหนึ่ง

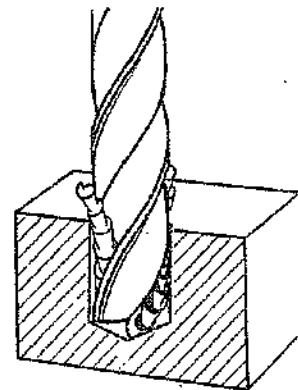


รูป B 78.2 งานเจาะรูใหม่


ชนิดและลักษณะสร้างเครื่องเจาะ

ภายในเครื่องเจาะแยกได้เป็นสองส่วน คือ ระบบส่งกำลังเจาะ และ ระบบป้อน เครื่องเจาะนั้นม่อยู่หลายชนิด ใ้กับชิ้นงานรูปทรงต่าง ๆ กัน ขนาดต่าง ๆ กัน คุณภาพดีเร็วกว่ากัน ตลอดจนกระทั่งจำนวนรูที่เจาะ ได้พร้อมกันในครั้งหนึ่ง ๆ ก็ต่างกันด้วย

โดยปกติ เครื่องเจาะธรรมดาจะต้องเจาะรูได้ และ เจาะรูฝัง กว้านกบปากกรู กับตัดเกลียวได้ด้วย ลักษณะของเครื่องเจาะ จำแนกได้ตามลักษณะวางดอกสว่านได้อีก คือ เครื่องเจาะตั้ง และ เครื่องเจาะนอน

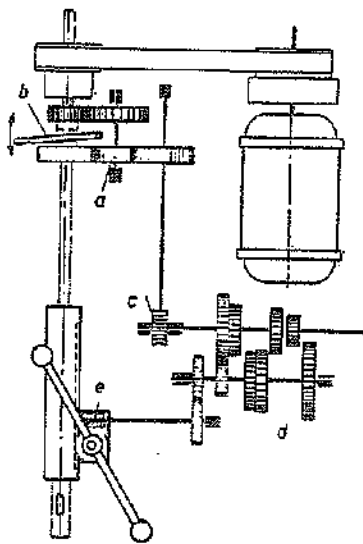

รูป B 79.1 ระบบส่งกำลัง และระบบป้อนภายในเครื่องเจาะ (a) ชุดเพื่อส่งกำลัง (b) แขนโยกควบคุมทิศทางหมุนของดอกสว่าน (c) ชุดเฟืองหนอน (d) ชุดเพื่อลดเลือกความเร็วรอบต่าง ๆ (e) แขนกดสว่านมีชุดเฟืองหนอนป้อนกลออยู่

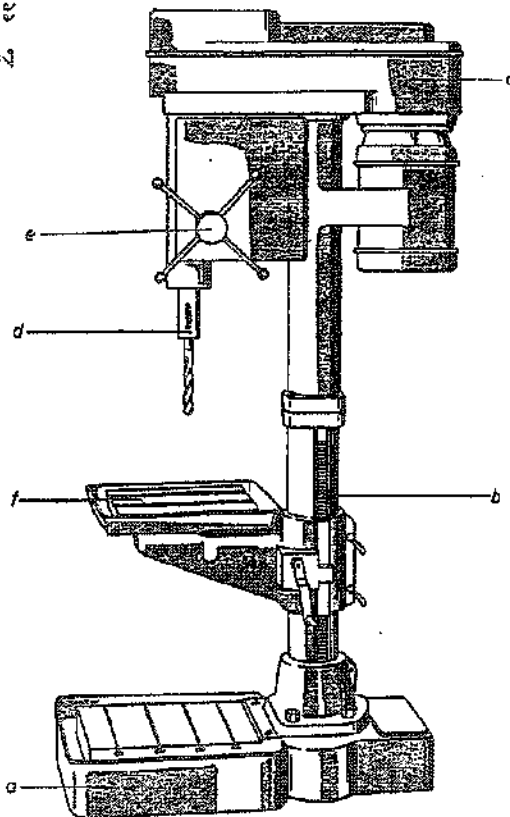

รูป B 79.2 ส่วนสำคัญ ๆ ของเครื่องเจาะ (a) ฐานตั้ง (b) เสา (c) ระบบส่งกำลัง (d) แกนตีดอกสว่าน (e) แขนมือกดสว่าน (f) โต๊ะงานเจาะ

เครื่องเจาะตั้ง

เครื่องเจาะตั้ง มีแกนตีดอกสว่านอยู่ในแนวตั้ง มีลักษณะสร้างหลายลักษณะ กล่าวคือ

เครื่องเจาะแบบเป็นเสาตั้ง (Pillar Drill) (รูป B 79.1 และ .2)

เครื่องเจาะชนิดนี้ มีเสาตั้งเป็นสำคัญ ระบบส่งกำลังก็คือ ระบบป้อนก็คือ และโต๊ะงานเจาะก็คือ ติดอยู่กับเสานี้ ที่ แกนตีดอกสว่าน จะมีรูให้สวมดอกสว่านได้ รูนี้โดยปกติเป็นรูเรียว โคนดอกสว่านก็จะต้องเป็น โคนกลมเรียว

ระบบส่งกำลัง ปกติขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรืออาจจะต่อกำลังขั้วมาจากเพลาส่งกำลังจากที่อื่นก็ได้ ระบบส่งกำลังจะต้องมีให้เลือกความเร็วรอบต่าง ๆ ได้ ก็อาจจะเป็นขั้นความเร็วที่ปรับด้วยสายพานก็ได้ หรือด้วยชุดเฟืองทดก็ได้เช่นกัน เครื่องเจาะที่ปรับความเร็วรอบได้ทุกรอบ ไม่เป็นขั้น ๆ ก็มีใช้เหมือนกัน

ระบบป้อน แนวป้อนดอกสว่านเข้าเจาะ จะต้องป้อนเป็นแนว เส้นตรงเสมอ

กลไกของระบบป้อนรูป B 80.1 ที่ปลายแขนกดเจาะ มีเฟืองคิโคอยู่ตัวหนึ่ง เมื่อหมุนแขน เฟืองตัวนี้จะขับสะพานเฟืองเคลื่อนดอกสว่าน (ขึ้นหรือลงได้) สะพานเฟืองนั้น ติดอยู่กับปลอก ซึ่งสวมครอบเพลาหมุนอยู่

คอนล่างของปลอกมีบอลแม่แรง ตอนบนของปลอกมีแหวนอยู่ 2 อัน ทั้งบอลแม่แรง และแหวน ทำให้ปลอกนี้สวมอยู่บนเพลาหมุนได้ โดยปลอกไม่หมุนตาม ตอนบนของเพลาหมุนหรือเพลาสว่านนี้ มีล้อสายพาน หรือฟันเฟืองคิโคอยู่เป็นตัวรับกำลังขยับมาหมุนเพลาสว่าน ที่ติดอยู่ใต้ล้อด้วยสปริง และร่องลิ่ม ถ้าเป็นเครื่องเจาะใหญ่ ๆ เฟืองที่ปลายแขนกดเจาะจะเป็นชุดเฟืองหนอน ส่วนเครื่องเจาะอัตโนมัติ การป้อนเจาะจะเดินได้เองด้วยชุดเฟืองหนอน หรือชุดเฟืองที่เดินได้เพราะขจัดลิ่ม เครื่องเจาะที่ป้อนเจาะด้วยมือ จะป้อนได้ล้อยหรือแรงตามประสงค์

วิธีเจาะให้ใช้รูลึกลงกำหนด จะตั้งตั้ง "ก้นเจาะ" ไว้ (รูป B 80.2) ก้นเจาะนี้เป็นสลักเกลียว หมุนตั้งได้ตามต้องการ เมื่อปลายสลักชนกับจุดตั้ง ดอกสว่าน จะเจาะลึกได้เพียงตำแหน่งนั้น ไม่เจาะลึกต่อไปอีก


โต๊ะงานเจาะ โต๊ะงานเจาะ ใช้สำหรับวางและจับชิ้นงานเจาะ บนโต๊ะจะแลเห็นร่อง ร่องนี้ใช้ช่วยจับชิ้นงานให้มัน ริมโต๊ะมีร่องขอบ ใช้สำหรับเก็บรวบรวมน้ำมันสบูที่ไหลล้นขณะเจาะ โต๊ะงานเจาะนี้เลื่อนขึ้นลงได้ โดยมีล้อหมุน ขยับเฟืองให้เคลื่อนไปตามสะพานเฟือง ที่ติดอยู่กับเสาตั้ง เมื่อปรับโต๊ะงานได้ระดับความสูงแล้วตามต้องการ ให้ล็อกแน่นทุกครั้ง

วิธีใช้เครื่องเจาะแบบเสาตั้ง เครื่องเจาะขนาดปกติจะเจาะรูได้ไม่เกินขนาด วัดผ่านศูนย์กลาง 25 มม. และเจาะรูลึกมากนักรู้ไม่ได้ ดอกสว่านจะหยุดหมุน เครื่องเจาะชนิดเป็นเสาตั้งนี้ เป็นเครื่องเจาะที่ติดตั้งอยู่กับที่ ภายในโรงงานยกเคลื่อนลำบาก ยังมีเครื่องเจาะอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งยกไปไหนมาไหนได้ เรียกว่า ส่วนมือซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน


ชนิดหัว เป็นดอกสว่านที่ใช้หมุนด้วยมือ เจาะได้แต่รูเล็ก ๆ **เครื่องเจาะด้วยมือ** เป็นส่วนมืออีกชนิดหนึ่ง หมุนเจาะได้ด้วยแขนหมุน มีการผ่อนแรง เจาะรูได้โตกว่าชนิดหัว

ส่วนมือไฟฟ้า และส่วนลมอัด ส่วนที่จับด้วยไฟฟ้า และลมอัด ก็มีใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนมือไฟฟ้า ผู้ใช้จะต้องระมัดระวัง สายไฟ และปลั๊กเสียบไฟให้มาก อย่าให้ชำรุด หรือใช้ทั้งชำรุด อาจได้รับอันตราย

แรตเซตเจาะ แรตเซตเจาะมีลักษณะเหมือนค้ำประแจ ใช้จับ ดอกสว่านเจาะในที่ ๆ ใช้เครื่องเจาะชนิดอื่น ๆ ไม่ได้ เพราะเป็นที่จำกัด "แรตเซต" เป็นกลไกที่ตั้งให้หมุนขยับได้ในทางเดียว เช่น เมื่อหมุนมันดอกสว่านเข้าเจาะจนด้ามหมุนไปสุดได้โดยดอกสว่านไม่หมุนตามกลับมา การเจาะด้วยแรตเซตกินเวลานาน

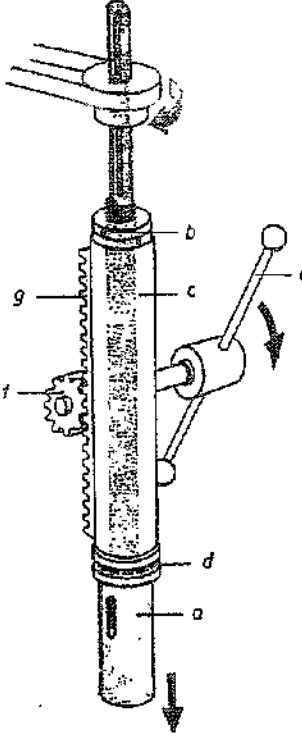


รูป B 80.1 ระบบป้อนเพลาสว่าน (a) เพลาสว่าน (b) แหวน (c) ปลอก (d) บอลแม่แรง (e) แขนกดเจาะ (f) เฟือง (g) สะพานเฟือง

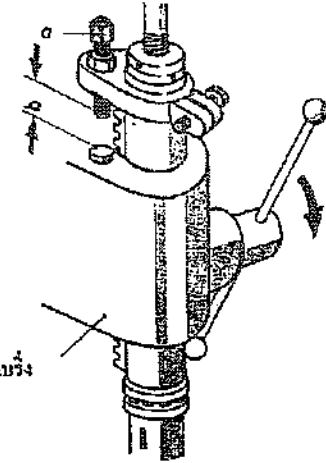

รูป B 80.2 "ก้นเจาะ" (a) สลักเกลียวตั้งก้นเจาะ (b) ช่วงป้อนเจาะ

กลไกแรตเซตจะช่วยให้หมุนด้ามกับคันทันมา

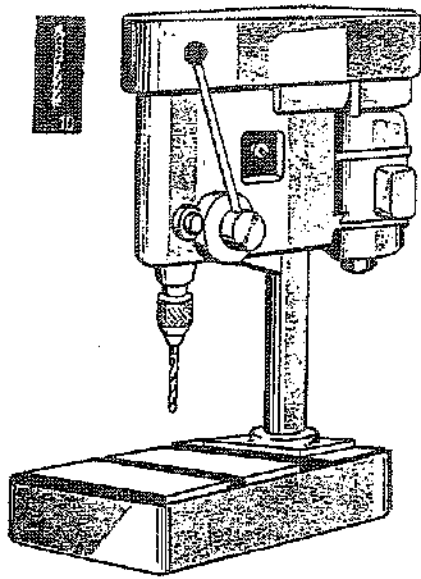

รูป B 81.1 ส่วนตั้งโต๊ะ

ส่วนตั้งโต๊ะ (รูป B 81.1)

ส่วนตั้งโต๊ะ มีใช้มากตามโรงงานต่าง ๆ ใช้เจาะรูได้ขนาดวัดศูนย์กลางประมาณ 10 มม.


เครื่องเจาะขนาดใหญ่ (รูป B 81.2)

เครื่องเจาะขนาดใหญ่ มีใช้ตามโรงงานขนาดใหญ่ ๆ ที่ตัวเครื่องมีเสาคอลัมน์แข็งแรงมาก เครื่องเจาะใหญ่ ๆ เช่นนี้ใช้เจาะรูขนาดโต ๆ ได้ดี วิธีป้อนเจาะ ป้อนตัวหมุนนำตัวแมนเบร้งของเพลาส่วน ก็จัดไว้อยู่ไม่ห่างจากตำแหน่งงาน ทำให้เจาะรูได้ลึก และเรียบร้อยดีมาก


เครื่องเจาะชนิดเจาะพร้อม ๆ กันได้หลาย ๆ รู (รูป B 81.3)

มีเครื่องเจาะอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับการผลิตอย่างข้ง


เครื่องเจาะชนิดนี้มีเพลาส่วนหลายเพล่า เจาะรูพร้อม ๆ กัน ได้หลาย ๆ รู และมีก็มีที่ใช้ในงานที่ผลิตจำนวนมาก ๆ

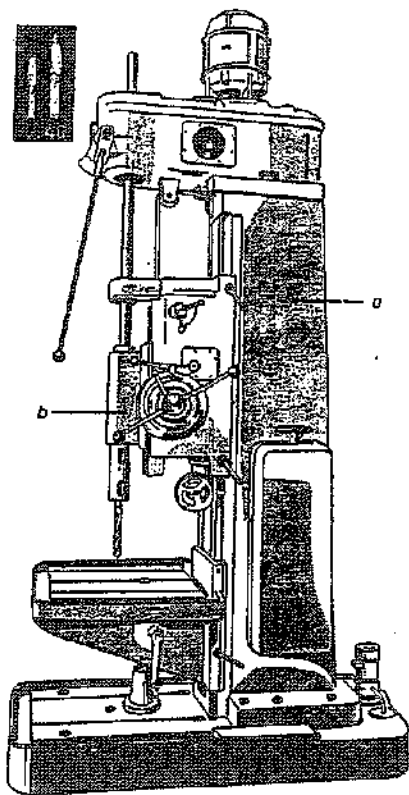

รูป B 81.2 เครื่องเจาะขนาดใหญ่ (a) คอลัมน์ (b) ระบบป้อนเจาะ

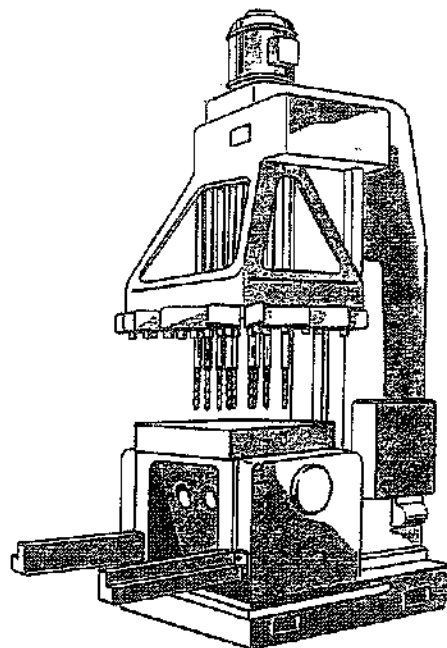

รูป B 81.3 เครื่องเจาะชนิดมีเพลาส่วนหลายเพล่า

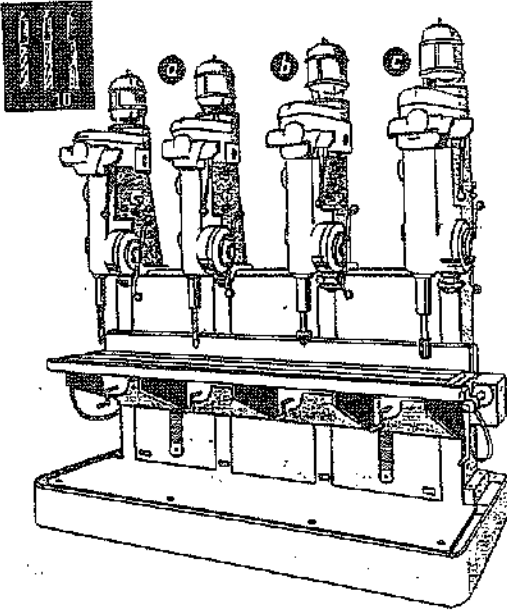

รูป B 82.1 ชุดอนุกรมเครื่องเจาะ (a) เจาะ (b) เจาะรูตื้น (c) เจาะลอบคมปากกรู


ชุดอนุกรมเครื่องเจาะ (รูป B 82.1)

สำหรับชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ๆ ที่ต้องมีกรรมวิธีเจาะหลายชนิดติดต่อกัน เช่น เจาะรู เจาะรูตื้น และเจาะลอบคมที่ปากกรู ในงานผลิตจำนวนมาก ๆ เรานิยมใช้ชุดอนุกรมเครื่องเจาะ


เครื่องเลื่อนเจาะเรเดี่ยล (รูป B 82.2)

เครื่องเจาะชนิดนี้มีแขนหมุนเป็นรัศมี ตัวแท่นส่วนเองเลื่อนไปมาได้บนแขนหมุนอันนี้ หมุนและเคลื่อนตัวแท่นไปหาตำแหน่งเจาะบนชิ้นงานได้ง่ายและสะดวกมาก ตัวเพลาส่วน

ขับด้วยมอเตอร์หน้าแปลนจัสสมัยใหม่ ซึ่งติดตั้งที่หัวเพลาส่วนนั่นเอง เครื่องเจาะชนิดนี้ตั้งความเร็วรอบได้เป็นจำนวนมาก เจาะได้ทั้งรูเล็ก และทั้งกว้างรูโต ๆ การจับชิ้นงานจะต้องยึดให้ติดแน่นกับโต๊ะงานเจาะ เครื่องเลื่อนเจาะเรเดี่ยลนี้ มีประโยชน์มาก เพราะเลื่อนเจาะได้หลายตำแหน่ง โดยไม่ต้องคลายและจับชิ้นงานบ่อย ๆ

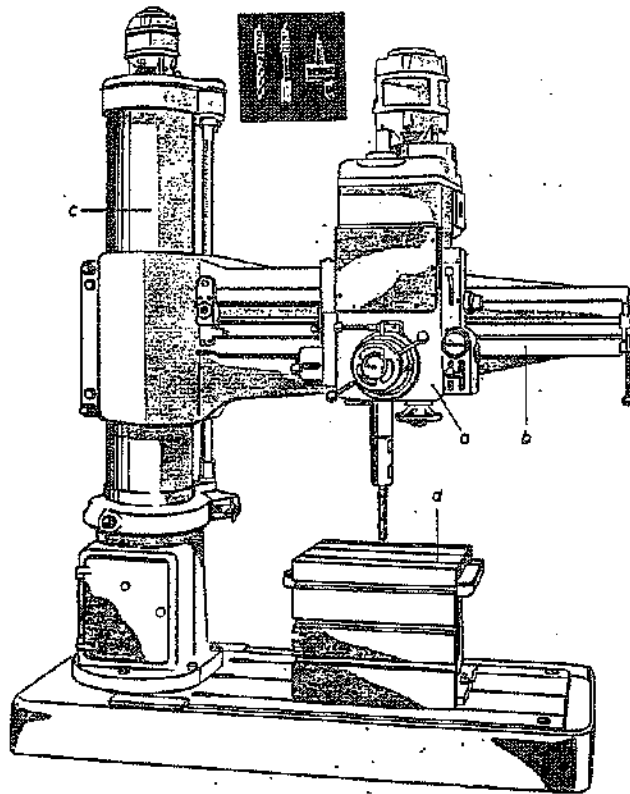

รูป B 82.2 เครื่องเลื่อนเจาะเรเดี่ยล (a) แท่นเพลาส่วนเลื่อนได้ (b) แขนรัศมี (c) เศกคอตัม (d) โต๊ะงานเจาะ

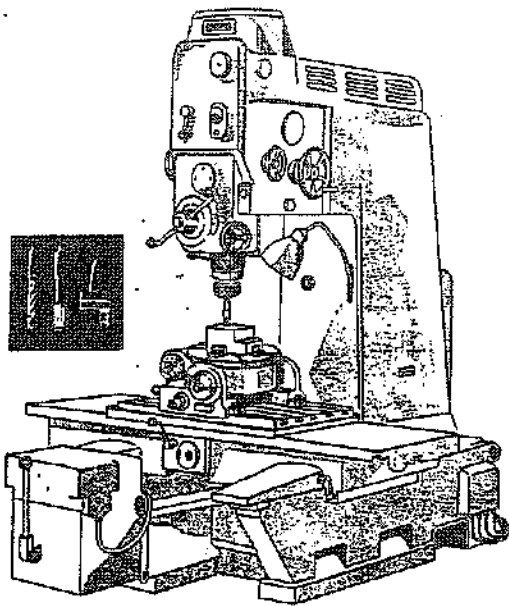


รูป B 83.1

ช่วงงานตามยาวได้ ความเร็วรอบต่างๆ และความเร็วป้อน มีให้เลือกมากมายที่หัวแทน

ชุดหัวเพลาส่วนเอง ติดอยู่กับเสาตั้ง. เลื่อนขึ้นลงได้ แต่เพลาส่วนที่ยื่นออกมาเป็นเพลานอน หากต้องต่อเพลานอนให้ยาว ที่ปลายอีกข้างหนึ่งจะต้องมีเสาตั้งรับปลายเพลาวัว โต๊ะงานเจาะเองหมุนได้รอบตัว นอกจากนั้นยังเคลื่อนได้ตามยาว และตามขวางได้อีก การจับชิ้นงานจึงจับได้ทุกท่าทุกลักษณะ สะดวกดีมาก

เครื่องเจาะนอนบางเครื่อง อาจมีลักษณะสร้างที่ชิ้นงานเจาะ

จะต้องจับมันในท่าใดท่าหนึ่ง เคลื่อนโต๊ะงานไม่ได้ แต่ชุดหัวเพลาส่วนเองจะเลื่อนขยับได้ตามแนวขวาง

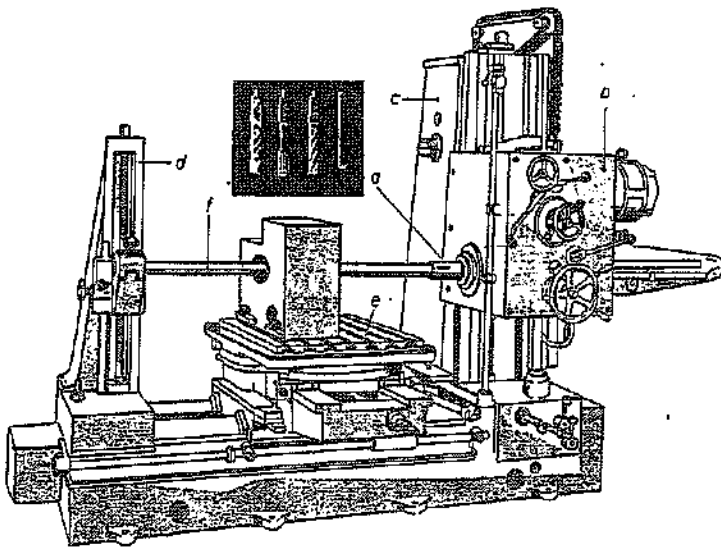

เพื่อประหยัดเวลาในการใช้เครื่องเจาะ คันโยกบังคับต่าง ๆ จึงสร้างติดกับชุดหัวเพลาส่วน

เครื่องเจาะนอนเป็นเครื่องมือกลที่ใช้งานมากที่สุดในโรงงาน เครื่องหนึ่ง

รูป B 83.2 เครื่องเจาะนอน (a) เพลาส่วน (b) ชุดหัวเพลาส่วน (c) เสาคลัมมี (d) เสาช่วย (e) โต๊ะงาน (f) ก้านเพลาส่วน

ดอกเจาะ

ดอกเจาะที่ใช้กันมากที่สุด คือ ดอกสว่าน จริงอยู่ ดอกเจาะยังมีอื่น ๆ อีกหลายชนิด และมีลักษณะใช้งาน ต่างกัน แต่ในขั้นต้นนี้ ขอพูดถึง ดอกสว่านธรรมดาเสียก่อน

ดอกสว่านนั้น โดยปกติทำจากเหล็กเครื่องมือ (WS) และเหล็กอบสูง (SS หรือ HSS) ดอกสว่านที่ใช้ เจาะวัสดุแข็ง ๆ จะต้องเป็นดอกสว่านที่มีคมเป็นโลหะแข็ง

ดอกสว่าน

ลักษณะ (รูป B 84.1) ดอกสว่านที่ใช้กันมากที่สุด คือ ดอกสว่านเกลียวหอย และมีกำหนดลักษณะมาตรฐานไว้แล้ว ดอกสว่านจะต้องมี โคนหรือก้นเพื่อให้จับเจาะได้ โคนนี้อาจเป็น โคนทรงกระบอกกลม หรือ โคนกลมเรียวก็ได้สุดแต่กรณี

คมเกลียวสว่านแลเห็นเป็นเส้นเกลียวพันอยู่รอบ ๆ ลำตัวสว่าน ติดกับคมเกลียวเป็นร่องนำเศษเจาะ เส้นคมเกลียวและร่องเศษเจาะโดยปกติมี 2 ชุด

ระหว่างร่องเศษเจาะทั้ง 2 ร่อง เมื่อ มองดูตามแนวหน้าตัดจะแลเห็นเป็นแกนแข็งของลำตัว สว่าน เรียกว่า "แกนลำตัว" คมตัด 2 คมที่ปลายดอกสว่าน จะกระทำต่อกันเป็นมุมฉาก ผิวหลังคมตัดที่ปลายดอกสว่าน เรียกว่า "ผิวฟรี" ได้แก่ ผิวบนหน้า ดัดโค้งงอที่อยู่หลังคมตัด มุมคมตัด ψ ได้แก่มุมที่สันคมตัดกระทำกับสันแกนลำตัว สันคมตัดกระทำกับสันแกน ลำตัว สันคมตัดนี้มีไว้ทำหน้าที่ตัด แต่จะ "ซุด" ผิวงานออก ประมาณ 40% ของแรงกดเจาะจะกระทำอยู่บนสันคมตัดนี้เอง .

เส้นคมเกลียวที่พันอยู่รอบลำตัวสว่านนั้น ทำหน้าที่เย็นเส้นนำ และช่วยทำให้ตอนดอกสว่านออกจากงาน ได้คล่องไม่ฝืดจนติดแน่น ดอกสว่านที่เจาะลงไปลึก ๆ เส้นคมเกลียวนี้จะต้องไม่ขาด ก็จะเร็วขานออก ประมาณ 0.05 มม. ต่อความยาวเจาะ 100 มม.

โดยที่ดอกสว่านมีลักษณะงานเป็นมีดตัดชนิดหนึ่ง จึงต้องมีมุมฟรี มุมคาย และมุมลิ้ม มุมทั้งหมดนี้จะปรากฏที่คมตัด ทั้ง 2 ข้าง


มุมฟรี ในขณะที่คมตัดกำลังเดินตัดอยู่ ผิวฟรีหลังคมตัดจะต้องเอียงหลบเข้าไป เพื่อมิให้ถูกกับผิวงาน เกิดเป็นมุมฟรีขึ้น ซึ่งโดยประมาณ $8^{\circ}-8^{\circ}$

มุมคาย มุมคายของคมสว่านเกิดจากมุมเกลียวของร่องเศษเจาะ มุมคายของปลายคมตัดที่ขอบด้านนอกจะโตที่สุด มุมคายของคมตัดนี้ จะลดลงเกือบเป็นมุม 0° ที่จุดศูนย์กลาง ผิวหน้าตนเอง คมตัดของดอกสว่านจึงตัดได้ดีมากที่ขอบข้างนอก และตัดได้ลำบากมากที่จุดศูนย์กลาง

ทั้งมุมฟรีและมุมคายสองมุมนี้ มีบทบาทสำคัญยิ่งกับงานเจาะ (รูป B 85.1)

มุมลิ้ม เมื่อทราบขนาดของมุมฟรีและมุมคาย มุมลิ้มก็จะคำนวณได้




มุมจิก สันคมตัดที่ปลายดอกสว่าน จะต้องกระทำกันเป็นมุมจิก ขนาดของมุมจิกนี้ สุดแล้วแต่ผู้งาน ว่าวัสดุใด จะต้องใช้ดอกสว่านมุมจิกเท่าใด มุมจิกจะต้องเกิดจากสันคมตัดสองต้น ในแนวเส้นตรง กระทำต่อกัน (รูป B 85.3)

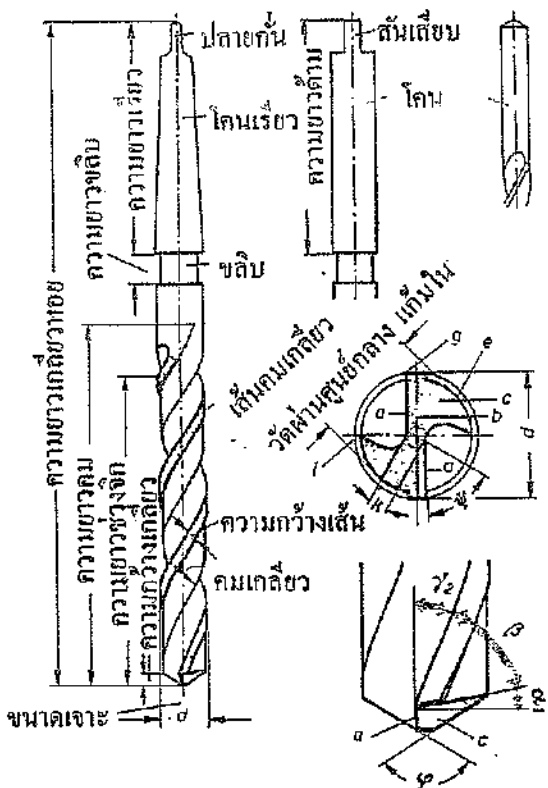

รูป B 84.1 ส่วนต่าง ๆ ดอกสว่าน ตาม DIN α_1 = มุมฟรี ψ = มุมคมตัด γ_2 = มุมเกลียวสว่าน β = มุมลิ้ม φ (อ่านว่า ฟัย) = มุมจิก ψ (อ่านว่า ไชร) = มุมคมตัด (a) คมตัด (b) สันคมตัด (c) ผิวฟรี (d) ขนาดเจาะ (e) เติมนิ (g) ขอบคมตัด (h) ความกว้างของสันแกน (l) ขอบเท็มใน

วิธีเลือกดอกสว่าน วิธีเลือกดอกสว่านนี้นั้น ต้องพิจารณาจากสิ่งหลายสิ่ง กล่าวคือ ขนาดของรูเจาะที่ต้องการ วัสดุงานเจาะ และ มุมจิกของดอกสว่าน

ขนาดรูเจาะ: ขนาดของดอกสว่านต้องตามขนาดของรูเจาะ โดยปรกติขนาดตัวผ่านศูนย์กลางจริง ๆ ของดอกสว่าน จะต้องเล็กกว่าขนาดรู เจาะที่ต้องการอยู่เล็กน้อย ส่วนมุมเกลียว และ มุมจิกของดอกสว่านนี้นั้นให้เลือกโดยพิจารณาวัสดุงานเจาะเป็นเกณฑ์ (ดูตาราง T 85.1 และ .2)

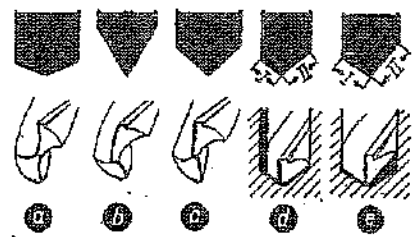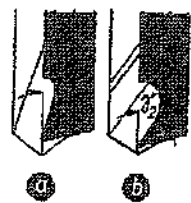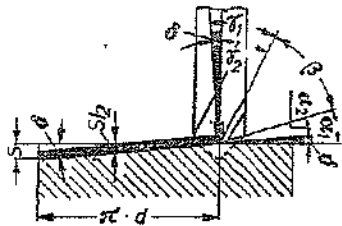

รูป B 85.1 (ซ้าย) มุมฟรีมุมคายกับการบิอนเจาะ เมื่อดอกสว่านหมุนไปครบ 1 รอบ เท่ากับหมุนไปด้วยระยะทาง $\pi \cdot d$ ดอกสว่านจะ เจาะลึกกลงไปในเนื้องาน เป็นแนวบิอน s เส้นเจาะที่ถูกเจาะออกมามีได้ออกมาเป็นแท่ง แต่จะเป็นเศษยาวด้วยมุมบิอนเอียง δ ผลก็คือ มุมฟรี α_1 เดิมจะลดลงเป็นมุมฟรี α_2 ใหม่ ซึ่งเล็กกว่า และมุมคาย γ_1 ลดเป็นมุมคายใหม่ γ_2 จำนวนมุมที่ลดลงเท่ากับ มุมบิอนเอียงนั้น

รูป B 85.2 (กลาง) มุมคายมีส่วนสัมพันธ์กับมุมเกลียว (a) ดอกสว่านสำหรับเจาะวัสดุแข็ง (b) ดอกสว่านสำหรับ เจาะวัสดุอ่อน

รูป B 85.3 (ขวา) ลักษณะของมุมจิก (a) คมโค้งเว้า มุม φ โตเกินไป (b) คมโค้งนูน มุม φ เล็กเกินไป (c) คมเป็นเส้นตรง มุม φ ถูกต้องพอดี (d) ลับสันคมไวยาวไม่เท่ากัน เวลาเจาะจะเจาะรู ได้ขนาดที่โตกว่าที่ต้องการ (e) สันคมตัดข้างหนึ่งหักจากมุมจิก ดอกสว่านจะทุ้เร็วกว่าควร เพราะคมเลี้ยวเท่านั้นเป็นคมตัด

ตาราง T 85.1 ลักษณะมุมเกลียวสว่าน γ_2 (ย่อจาก DIN 1414)

ขนาดตัวผ่านศูนย์กลาง กลาง d	W	H	N
ขนาดถึง 0.6	—	—	16°
ขนาด 0.6-1	—	—	18°
ขนาด 1-3.2	35°	10°	20°
ขนาด 3.5-5	35°	12°	22°
ขนาด 5-10	40°	13°	25°
ขนาดโตกว่า 10	40°	18°	30°

ตาราง T 85.2 วิธีเลือกชนิดดอกสว่านให้ตรงกับวัสดุงาน (ย่อจาก DIN 1414)

วัสดุงาน	ชนิด ดอกสว่าน	มุมจิก
เหล็ก, เหล็กเหนียวหล่อ 40- 70 กก./ม.ม. ² 70-120 กก./ม.ม. ²	N	118°
	N	130°
เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว	N	118°
ทองเหลือง ต่ำกว่า MS 58 สูงกว่า MS 60	H	118°
	N	
ทองแดง ขนาดต่ำกว่า 80° ขนาดโตกว่า 80°	W	140°
	N	
อะลูมิเนียมแข็ง เศษเจาะยาว. เศษเจาะสั้น	W	140°
	N	
พลาสติกมีทรง ความหนา $s \leq d$ ความหนา $s > d$	H	80°
	W	
แผ่นพลาสติก แผ่นยางแข็ง	H	80°
หินอ่อน หินชนวน ด้านหิน	H	80°

วิธีพิจารณาว่าวัสดุงานชนิดใดจะต้องใช้ดอกสว่านประเภทไหน มีนั้งไว้ในกำหนดมาตรฐาน DIN (ดูตาราง T 85.1 และ .2) กล่าวคือ

- ดอกสว่านประเภท N ใช้เจาะเหล็กสร้างเครื่องมือกลธรรมดา
- H ใช้เจาะวัสดุที่แข็งและเหนียวเป็นพิเศษ
- W ใช้เจาะวัสดุที่อ่อน และเหนียว

ดอกสว่านขนาดที่โตกว่า 2 มม. ขึ้นไป โดยปกติ เขียนย่อเป็นโค้ด บอกลำดับ ชนิดของดอกสว่านไว้ดังนี้ ขนาดตัวผ่านศูนย์กลาง วัสดุงาน และลักษณะสร้างของดอกสว่านนี้นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ดอกสว่านที่มีขนาด $d = 15$ มม. โคนเรียวประเภท N ที่ทำด้วยเหล็ก รอบสูง (SS) เขียนย่อ ๆ ว่า เป็น ดอกสว่าน 15 N DIN 845 SS

มุมจิกของดอกสว่านที่ไม่ถูกต้อง จะต้องบิอนกดเจาะด้วยแรงสูงกว่าควร รูเจาะอาจโตผิดปกติ และผิวรูเจาะ ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร (รูป B 85.3)


ต้นกมตัด จะต้องลับไว้ให้คมและตรงเป็นเส้นตรง ถ้าต้นกมตัดนั้นโค้ง ไม่ว่าจะโค้งนูนหรือโค้งเว้า อาจงานจะสั้นลงมาก ถ้าเส้นต้นกมตัดทั้งสองข้างยาวไม่เท่ากัน ขนาดเจาะจะโตกว่าขนาดกำหนด และถ้าหากเส้นต้นกมตัดทั้งสองมิได้สมมาตรกัน เพียง ต้นกมตัดข้างเดียวจะเดินตัด ดอกสว่านจะเร็วกว่าปกติ วิธีดอบมุมจิก ให้ใช้แผ่นเกจตบเจียรระบะ ดอกสว่านที่จะเจาะรูต้น ตะเทือนมาก ได้รูเจาะที่ไม่เรียบหรือ มุมฟรี จะต้องถูกขนาด และต้นกมตัดห้ามมุม 55° กับเส้นแกนลำตัวของดอกสว่าน เพื่อไม่ให้ผิว หลังคมตัดเป็นภาระกับความเสถียรในงานเจาะ ดอกสว่านขนาดโต ๆ เราจึงมักลับหรือเจียรระบะในทั้งแกนลำตัวให้ต้นตงอีก (รูป B 86.4) จำไว้ว่า เฉพาะดอกสว่านโต ๆ เท่านั้นที่เราจะทำเช่นนี้ได้

ประโยชน์ของดอกสว่าน ดอกสว่าน ลับคมได้เสมอ โดยขนาดและมุมเกลียว ตลอดจนมุมภายใน คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เศษเจาะจะแล่นออกมาเป็นสายจากร่องเกลียวสว่าน


วิธีรักษาดอกสว่าน ผู้ใช้สว่านควรจะต้องทราบลักษณะโค้งของขอบนอกของกมตัด ให้ดีก่อน (รูป B 86.1) และจะต้องรู้จักวิธีลับคม ถ้าคมทุ ดอกสว่านจะดูไปกับ เนื้องาน มีความร้อนจากการขัดสีเกิดขึ้นมากมาย ดอกสว่านอาจสูญเสียความแข็ง ทำให้ใช้งานต่อไปไม่ได้ดีได้ วิธีลับดอกสว่านนั้น ให้ทำดังนี้ เมื่อถึงเวลาต้องลับคม จึงลับ วิธีลับ ถ้าจับลับด้วยมือ อาจลับผิด เช่น อาจลับ มุมจิกเล็กเกินไป หรือโตเกินไป ต้นกมตัดอาจสั้นหรือยาวกว่ากัน และมุมฟรีเล็กไปบ้างหรือใหญ่ไปบ้าง วิธีที่แนะนำ คือการลับด้วยอุปกรณ์ช่วยลับ (ดูรูป B 86.8) และขณะที่ลับอยู่ก็ควรใช้น้ำสนู หรือน้ำหล่อเย็น มีให้ร้อนจัดเสียด้วย



รูป B 86.1 ดอกสว่านที่ใช้แล้วจนมุม

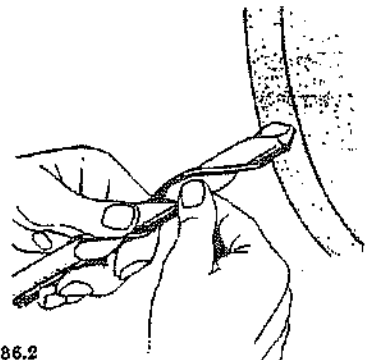

รูป B 86.2 วิธีจับลับด้วยมือจับ

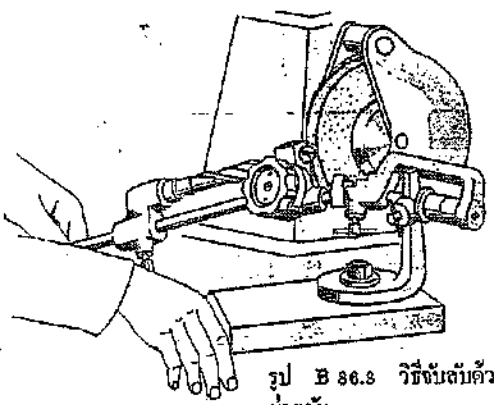

รูป B 86.8 วิธีจับลับด้วยอุปกรณ์ช่วยลับ





รูป B 86.4 วิธีลับปาดต้นแกน ลำตัวให้แคบลง


ดอกสว่านที่ใช้เจาะเหล็กหล่อ ควรลับขอบปลายนอกของดอกสว่าน ออกนิดหน่อย เพื่อประโยชน์ที่จะให้ช่วยหักเศษเจาะ กับเสริมความแข็งแรงให้แก่กมตัด (รูป B 86.5) หากทำเช่นนั้น จะยืดอายุดอกสว่านต่อไปได้อีกนาน ดอกสว่านทุกครั้งที่ใช้เสร็จ ให้ทำความสะอาด พยายามป้องกันอย่าให้ตำและคมต้องชำรุดได้ เพื่อความสะดวก ควรเก็บดอกสว่านต่าง ๆ เรียงตามขนาดไว้ในกล่องไม้ จะได้หยิบใช้ได้ง่าย รวดเร็ว และหยิบได้ถูกขนาดด้วย




รูป B 86.5 วิธีกับขอบนอกเพื่อเจาะเหล็กหล่อ

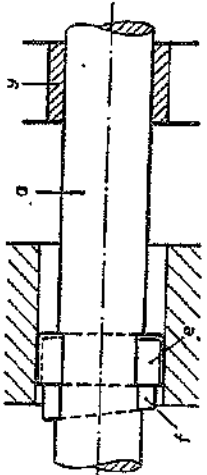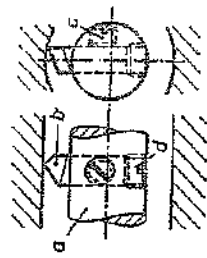


รูป B 87.4 มีดคว้าน (a) เพลามีดคว้าน (b) ตัวมีดคว้าน (c) สกรุลอกมีดคว้าน (d) สกรูแต่งตำแหน่งมีดคว้าน (e) มีดคว้านชุด 2 มีด (f) ลิ้มขัดมีด (g) รมงับกับทางหมุนของมีด

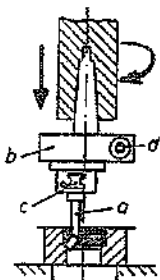

รูป B 87.7 มีดคว้านขอบ (a) ตัวมีด (b) ปรับตำแหน่งหมุนคว้านของมีด (c) จับมีด (d) ปรับตำแหน่งมีด

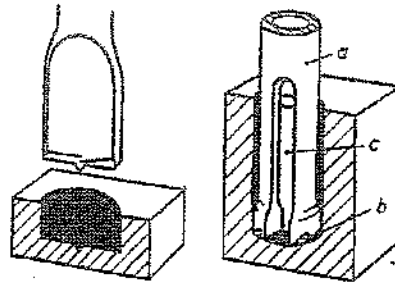

รูป B 87.1 (ขวา) มีดเจาะรูเล็ก
รูป B 87.2 (บนซ้าย) ดอกเจาะชนิดมีน้ำศูนย์กลาง
รูป B 87.3 (กลางบน) ดอกเจาะกลวง (a) ตัวตัวซึ่งกลวง (b) คมตัด (c) แกนกลวง

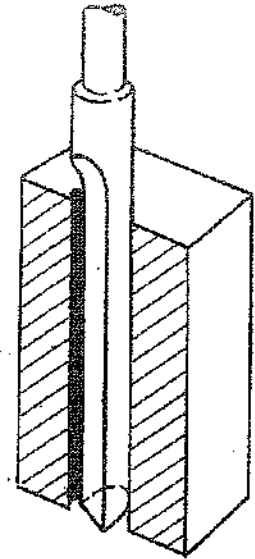

ดอกเจาะชนิดพิเศษ

มีดเจาะรูเล็ก (รูป B 87.1) ใช้สำหรับเจาะรูเล็กๆ และต้องการความเที่ยงขนาดด้วยอีกโสดหนึ่ง ดอกเจาะชนิดนี้มีคมตัดเพียงคมเดียว

ดอกเจาะชนิดมีน้ำศูนย์กลาง (รูป B 87.2) ใช้สำหรับเจาะรูกันแบน


ดอกเจาะกลวง (รูป B 87.3) ใช้สำหรับเจาะรูแหวน ดอกเจาะชนิดนี้ต้องใช้กับเครื่องเจาะชนิดพิเศษ

มีดเจาะกว้าง (รูป B 87.6) ใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะให้เป็นรูกลมโตๆ


มีดคว้านขอบ (รูป B 87.7) ใช้สำหรับคว้านรูเจาะให้โตขึ้น

ชุดมีดคว้าน (ตั้งในรูป B 87.4 และ .5) ใช้สำหรับคว้านรูเจาะให้โตขึ้น โดยปรับตำแหน่งของมีดคว้าน ให้แถบให้ยาวได้ ตัวมีดคว้านเองเป็นแท่งมีดเล็กๆ ขอบแข็งเต็มที่และลับจนคม ติดอยู่กับเพลามีด ซึ่งมีสกรูลอก และสกรูปรับตำแหน่งติดอยู่ เพลามีดคว้านนี้ขณะใช้งานจะต้องมีการบังคับทางหมุนของมีดให้หมุนได้ในแนวศูนย์

รูป B 87.5 เพลามีดคว้านและตัวมีดสำหรับคว้านคันทันๆ (a) เพลาคัดมีด (b) ตัวมีด (c) สกรูลอกมีด (d) สกรูปรับตำแหน่งมีด

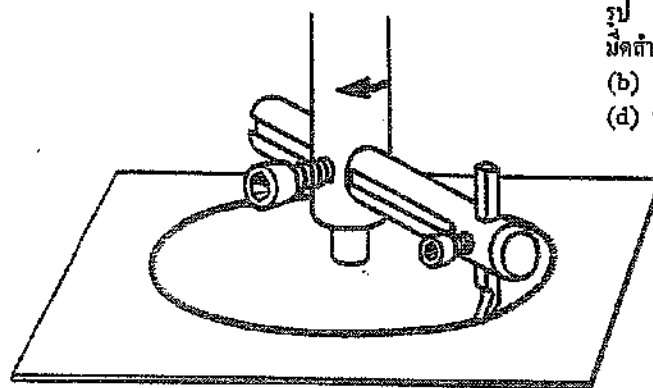

รูป B 87.6 มีดเจาะกว้าง

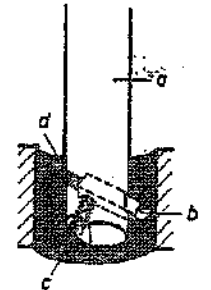


วิธีจับดอกสว่าน

วิธีจับดอกสว่าน จะต้องจับให้ได้ศูนย์ หนุนก้นมันึง ถ้าจับไม่ได้ศูนย์ ดอกสว่านจะหมุนเยื้องศูนย์และหักได้ง่าย

ดอกสว่านโคนเร็ว จะต้องจับสวมเข้าไปแรง ๆ ให้กระชับแน่น และสันที่โคนเร็วพอดีเข้าสวมในร่องเพลลาจับ (ดูรูป B 88.1) โคนเร็วของสว่านกับรูเร็วในเพลลาจับนั้น เร็วเท่ากัน และมีลักษณะเร็วได้ตามมาตรฐานกำหนด ขณะเจาะดอกสว่านจะเคลื่อนกลับไปกับผิวในเพลลาจับไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เอง ทั้งเร็วนอกกับเร็วในจะต้องสะอาดไม่มีเมล็ดของแข็งติดอยู่ หรือไม่เป็นเร็วชำรุด มิฉะนั้นเมื่อสวมโคนเร็วดอกสว่านเข้าไปในเพลลาจับ อาจจับไม่ได้ศูนย์ การที่สันที่โคนเร็วจะต้องเข้าร่องที่รองรับในเพลลาจับ มิใช่เพื่อส่งกำลังจับดอกสว่าน แต่เพื่อความสะดวกในการใช้ลิ้มดอกจับดอกสว่านออกจากที่จับต่างหาก (รูป B 88.2) ก่อนที่จะตอกจับดอกสว่านออกจากที่ ควรนำไม้ชิ้นหนึ่ง มารองรับดอกสว่านไว้ด้วย มุมจิกจะได้ไม่ชำรุดเพราะจะตกลงมากระทบไม้ผิวอ่อน


วิธีจับดอกสว่านโคนกลม ให้จับด้วยหัวจับสว่าน ซึ่งโดยปรกติมีเขี้ยว 2 หรือ 3 เขี้ยว (รูป B 88.8) เลื่อนเข้าออกได้เท่า ๆ กันจับศูนย์ได้ทุกครั้ง ข้อควรระวังก็คือ อย่าให้โคนสว่านหรือเขี้ยวจับเสียความกลม และอย่าให้ทั้งดอกสว่านและเขี้ยวจับตกลงถึงพื้นโรงงานได้ ที่โคนของหัวจับชนิดนี้ ส่วนมากจะมีผิวที่ใช้จับดอกสว่านอยู่ 2 ผิว วิธีที่จะจับให้แน่นจะต้องขันผิวจับผิวใดผิวหนึ่งเข้าไปจนจับได้แน่น

หัวจับชนิดนี้เพียงแต่เสียบเข้าจับ และเวลาเลิกใช้เพียงแต่ดึงเอาออกตรง ๆ (ดังในรูป B 88.8) เป็นหัวจับชนิดพิเศษ เหมาะกับงานผลิต เป็นจำนวนมาก ๆ เพราะถอดเข้าออกเพื่อเปลี่ยนดอกสว่านได้สะดวกรวดเร็วดี

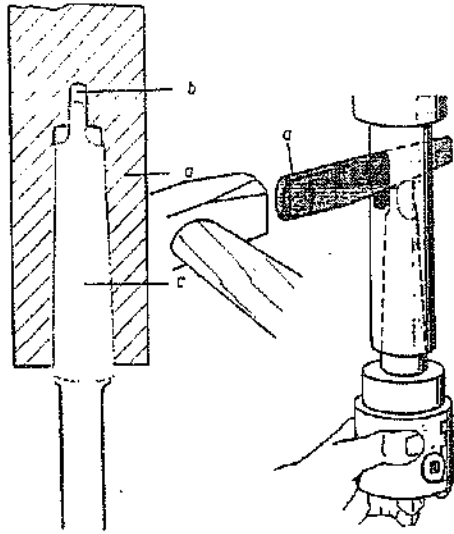

รูป B 88.2 (ขวา) วิธีจับดอกสว่าน ออกจากเพลลาจับ (a) ลิ้มจับ

รูป B 88.1 (ซ้าย) วิธีจับดอกสว่าน โคนเร็ว (a) เพลลาจับ (b) ร่องรับ สันโคนดอกสว่าน (c) โคนเร็ว

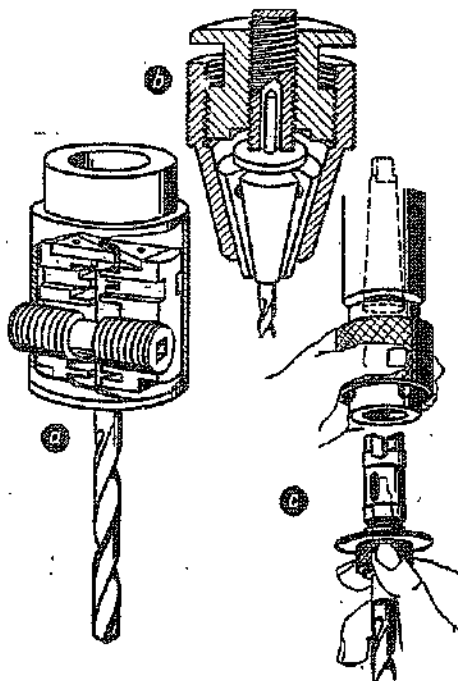

รูป B 88.3 หัวจับดอกสว่าน (a) ชนิดมีเขี้ยวจับ 2 เขี้ยว (b) ชนิดมีเขี้ยวจับ 3 เขี้ยว (c) หัวจับชนิดเปลี่ยนดอกสว่าน เพียงขันเข้าและดึงออกตรง ๆ



ความเร็วรอบ การป้อนเจาะ และการหล่อเย็น

ความเร็วรอบของดอกสว่าน คัดจากความเร็วตัด (ตาราง T 89.1) และขนาดรูเจาะ ถ้าความเร็วตัดให้ค่าจำนวน ณ จุดนอกสุดของคมตัด มีหน่วยเป็น ม./นาที

ตัวอย่าง: ต้องการเจาะรูบนแท่งเหล็กแบน

กำหนดให้: ขนาดรูเจาะ 14 มม. วัสดุงาน เหล็กแบน St. 37

จงคำนวณ: ความเร็วรอบ (n) ของดอกสว่าน


วิธีคำนวณ: จากตาราง T 89.1 จะต้องใช้ความเร็วตัด v = 22 ม./นาที. ขนาดดอกสว่าน d = 14 มม.

$$n = \frac{v \cdot 100}{\pi \cdot d} = \frac{22 \text{ ม./นาที} \times 1000}{3.14 \times 14 \text{ มม.}} \approx 501 \frac{\text{รอบ}}{\text{นาที}}$$

แต่ทว่า ชั้นความเร็วรอบของเครื่องเจาะเครื่องนี้ มีดังนี้: 47.5 - 75 - 118 - 190 - 300 - 475 - 750 - 1180 รอบต่อนาที

ฉะนั้นในกรณีนี้ ให้เลือกใช้ชั้นความเร็ว 475 รอบต่อนาที

โดยปกติ บนเครื่องเจาะ มักจะมีตารางหรือกราฟติดไว้ เพื่อช่วยให้อ่านค่าความเร็วรอบที่ต้องใช้ได้รวดเร็วมาก เพียงแต่ทราบค่าความเร็วตัด และขนาดรูเจาะที่ต้องการ (ดูรูป B 94.8 หน้า 94)

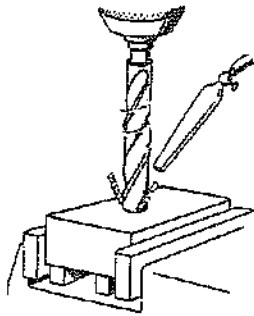

รูป B 89.1 งานเจาะทุกงาน จะต้อง เลือกใช้ความเร็วรอบ ความเร็วป้อนเจาะ และการหล่อเย็นให้ถูก

การป้อนเจาะ วัดเป็นจำนวน มม. ที่เจาะลึกลงในเนื้องานเมื่อดอกเจาะหมุนครบ 1 รอบ เช่น ป้อนเจาะ 0.2 มม./รอบ เป็นต้น ลักษณะการป้อนเจาะนั้น ถ้าป้อนมากเกินไป เศษเจาะจะหนา แรงกด เจาะก็ต้องมาก และ หัวรูเจาะจะหยาบ จะต้องป้อนเจาะเท่าไร ต้องพิจารณาขนาดรูเจาะ และ วัสดุงาน เป็นเกณฑ์ (ดูตาราง T 89.1)

การเจาะรูเจาะเล็ก ๆ ส่วนมากเราป้อนเจาะด้วยมือ โดยโยกแขน ให้กดดอกสว่านลงเจาะ วิธีป้อนเจาะ เช่นนี้ต้องคอยระวังมือ ถ้าทำไม่ดี ดอกสว่านจะหักก้านงานได้

การหล่อเย็น ดอกเจาะขณะเจาะจะต้องถูกกับชิ้นงานเกิดความร้อนขึ้น ถ้ามีความร้อนมากเกินไป ความแข็ง อากาศตัว และคมจะทุईได้ จำเป็นต้องมี การหล่อเย็น (ดูตาราง T 89.1) ระบายความร้อนออกไป ดอกเจาะจึง จะมีคมตัดแข็งอยู่อย่างเดิม และหัวของรูเจาะก็จะเรียบร้อยดีด้วย

ตาราง T 89.1 ความเร็วตัด (v) การป้อนเจาะ (s) และการหล่อเย็นดอกเจาะเหล็กทรงสูง

วัสดุงาน	ขนาดรูเจาะ						การหล่อเย็น	วัสดุงาน	ขนาดรูเจาะ						การหล่อเย็น		
	5	10	15	20	25	30			5	10	15	20	25	30			
เหล็กกล้า 40กร./มม. ²	s	0.1	0.18	0.25	0.28	0.31	0.34	E, S	ทองเหลือง 40 กร./มม. ²	s	0.1	0.15	0.22	0.27	0.30	0.32	E, S
	v	15	18	22	26	29	32			v	60-70 ม./นาที						
เหล็กกล้า 60กร./มม. ²	s	0.1	0.18	0.25	0.28	0.31	0.35	E, S	บรอนซ์ 780กร./มม. ²	s	0.1	0.15	0.22	0.27	0.3	0.32	tr
	v	18	16	20	23	26	28			v	30-40 ม./นาที						
เหล็กกล้า 80กร./มม. ²	s	0.07	0.13	0.16	0.19	0.21	0.23	tr	อะลูมิเนียมบริสุทธิ์	s	0.05	0.12	0.2	0.3	0.35	0.4	E, S
	v	12	14	16	18	21	23			v	80-120 ม./นาที						
เหล็กหล่อ 18กร./มม. ²	s	0.15	0.24	0.3	0.32	0.35	0.38	tr	อะลูมิเนียมหล่อ	s	0.12	0.2	0.3	0.4	0.46	0.5	tr
	v	24	28	32	34	37	39			v	100-150 ม./นาที						
เหล็กหล่อ 22กร./มม. ²	s	0.15	0.24	0.3	0.33	0.35	0.38	F	แมกนีเซียมหล่อ	s	0.15	0.2	0.3	0.38	0.4	0.45	tr
	v	18	18	21	24	26	27			v	200-250 ม./นาที						

E = น้ำมันสน S = น้ำมันตัดหรือน้ำมันหล่อเย็น tr = แห้ง ๆ


เครื่องเจาะและงานเจาะอย่างง่าย

งานเจาะรูเพื่อยึดหมุดและเพื่อร้อยสกรูนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงความเที่ยงขนาด และลักษณะผิวของรูเจาะมากนัก เพียงแต่ต้องเจาะรูให้ได้ขนาดที่มีกำหนดไว้ตามขนาดเกลียว ดังใน DIN 69 ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการเจาะรูขนาด 16 มม. ให้ทะลุชิ้นงานแผ่นยึด (รูป B 90.1) (เพื่อร้อยสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมขนาด M 14) เมื่อพิจารณาจากแบบตัวรูเจาะนี้ มิได้มีอะไรกำหนดไว้แต่อย่างไร ข้อตกลงทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มีอยู่ว่า รูใด ๆ ก็ตามบนชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็รูเจาะทะลุหรือรูตัดเจาะ หรือ รูเจาะ ชนิดต้องหลอมละลายออกไป ไม่ต้องเขียนอธิบายลักษณะผิวแต่อย่างใด แต่ถ้าหาก รูเจาะนั้น ๆ ต้องมีงานต่อออกไปอีก เช่นจะต้องขัดผิวละเอียด ดูหรือเก็บระโน เหล่านี้จะต้องปองไว้อย่างชัดเจนบนแบบ

งานขีดตำแหน่งรูเจาะ


เมื่อแรกเดินคอกส่วนลงเจาะ คอกส่วนจะต้องลงเจาะ ณ จุดกึ่งกลางรูเสมอไป ด้วยเหตุนี้เองตำแหน่งศูนย์กลางรูเจาะจึงเป็นตำแหน่งสำคัญ ขีดเส้นพบ ได้โดยเขียนเส้นกึ่งกลางสองเส้นให้ตัดกัน เมื่อได้จุดตัดแล้วจงใช้เหล็ก นำศูนย์ตอกตำแหน่งนั้นไว้ (รูป B 90.2) ถ้าจะขีดหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางของรูให้แน่นอนยิ่งขึ้นไปอีก ก็ควรเขียนเส้นวงกลม รูเจาะนั้นเสียด้วย (ดูหน้า 96) แต่ในกรณีนี้ทั้งขนาดและตำแหน่งของรูเจาะไม่ต้องเที่ยงขนาด และเที่ยงตำแหน่งมากมายนัก จึงไม่จำเป็นต้องขีดเส้นวงกลมดังกล่าวเลย

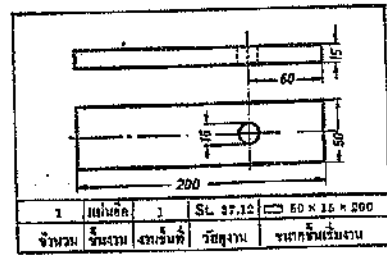

รูป B 90.1 แบบงาน


หากมีชิ้นงานเช่นนี้เป็นจำนวนมาก และมีขนาดเท่า ๆ กันหมด วิธีขีดหาตำแหน่งรูที่สะดวกรวดเร็วที่สุด ก็คือให้ แผ่นแบบนำขีด (รูป B 91.1 หน้า 91)

ลำดับงาน

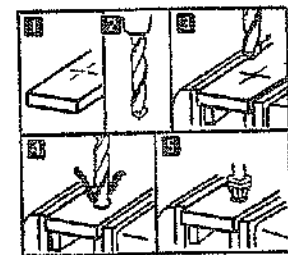


	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	งานขีด	เหล็กขีด, ลากเหล็ก, วงเวียน, เหล็กนำศูนย์ และค้อน
2.	จับคอกส่วนในเครื่องเจาะ	คอกส่วนขนาด 16 N SS
3.	จับชิ้นงานเข้าตำแหน่งงาน	ปากคางานคด
4.	เจาะรู	
5.	ลบคม	คอกส่วนขยายปากรู

เครื่องมือวัด: บรรทัดเหล็ก, เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

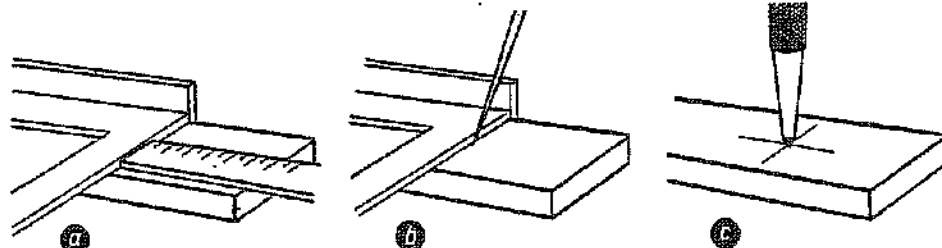


รูป B 90.2 งานขีดและตอกนำศูนย์ บนชิ้นงาน (a) วัด (b) ขีด (c) ตอกนำศูนย์

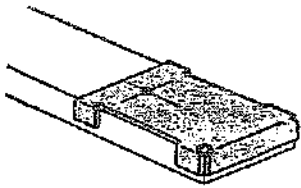

รูป B 91.1 แผ่นแบบนำขีด

งานเจาะรู


ดอกสว่านที่จะใช้เจาะงานชิ้นนี้ ให้เลือกดอกสว่านเหล็กรอบสูงขนาด 16 มม. เครื่องเจาะที่ใช้ ควรเป็นเครื่องเจาะขนาดกลาง ความเร็วตัดที่ควรใช้ คือ 22 ม./นาที (ตาราง T 89.1) และควรใช้ความเร็วรอบ 475 รอบต่อนาที (อ่านจากรูป B 94.8) ความเร็วป้อนเจาะ 0.25 มม./รอบ ทั้งนี้เพื่อให้ เจาะได้รูเจาะที่สะอาดหมดจด

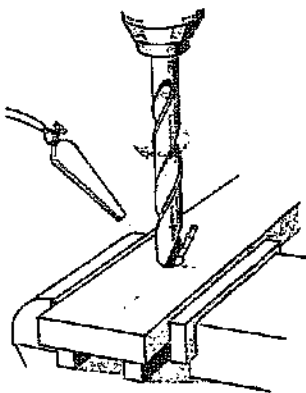


รูป B 91.2 วิธีเจาะแผ่นยึด

วิธีวัดขนาดรูเจาะ

รูเจาะจะต้องวัดขนาด และตรวจว่าอยู่ถูกตำแหน่ง วิธีวัดขนาดนั้น ให้ใช้เข็ชวัดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (ดูรูป B 91.3) ส่วนวิธีตรวจตำแหน่งรูเจาะ ให้วัดตำแหน่งออกจากด้าน โดยเทียบจากระยะที่กำหนดไว้ในแบบ ซึ่งมีอยู่หลายวิธี ด้วยกัน (รูป B 91.4) วิธีง่าย ๆ คือ ใช้บรรทัด ยิ่งเป็นกรณีที่ชิ้นงานง่าย ๆ ไม่มีกำหนดทิศทาง ความเสื่อแต่อย่างไร เพียงแต่วัดระยะห่างของรูก็พอ

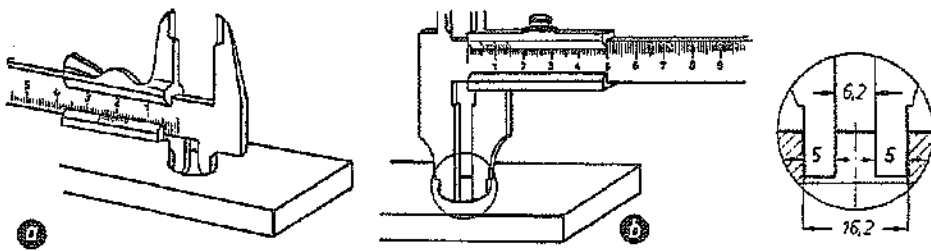


รูป B 91.3 วิธีวัดขนาดวัดผ่านศูนย์กลางรูเจาะ (a) วัดด้วยเข็ชวัดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ซึ่งระยะที่วัดได้ = ขนาดผ่านศูนย์กลางรูเจาะ (b) วิธีวัดด้วยเข็ชวัดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ขนาดผ่านศูนย์กลางเท่ากับ ระยะที่อ่านวัดได้ บวกความยาวของเข็ชวัดสองเข็ชนั้น = $6.2 + 2 \times 5 = 16.2$ มม.

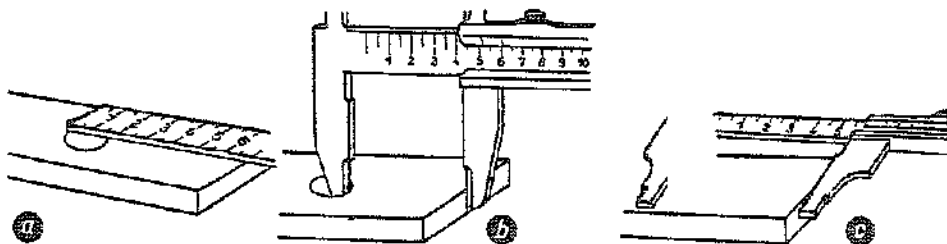


รูป B 91.4 วิธีวัดตรวจตำแหน่งรูเจาะ (a) วัดด้วยบรรทัด จากระยะที่วัดได้หักความยาวรัศมีออกเสีย (b) วัดตรงด้วยเข็ชเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ จากระยะที่วัดได้ ให้บวกความยาวรัศมีเข้าไป (c) วิธีวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และสลักสวมรูเจาะ จากระยะที่วัดได้ ให้หักความยาวรัศมีออก

วิธีจับชั้นงานเจาะ


วิธีเจาะ ปลายจิกของดอกสว่านจะต้องจับพอดีที่จุดดอกนำศูนย์ ชั้นงานจะต้องจับไว้อย่างมั่นคง วางราบอยู่บนโต๊ะเจาะ มิฉะนั้นรูเจาะจะไม่ได้ฉาก บนโต๊ะเจาะจะต้องคอยหมั่นบิดและกวาด อย่าให้มีเศษเจาะระเกะระกะอยู่เต็ม (รูป B 92.1) รูเจาะใดที่ต้องเจาะทะลุชั้นงาน ให้ตั้งตำแหน่งรูเจาะนั้นตรงกับรูบนโต๊ะงานทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ต้องเจาะผิวโต๊ะงานลงไปได้ (ดังในรูป B 92.2) หากโต๊ะเจาะนั้น ๆ ไม่มีรูเตรียมไว้ให้ ก็จงใช้ก่อนไม้วางหมอน ชั้นงานเจาะ หรือใช้แท่งงานอื่น ๆ รองรับไว้ ขณะเจาะชั้นงานจะถูกแรงหมุนให้หมุนตามดอกสว่านไป แรงหมุนนี้หากไม่คิดแก้ไข จะทำ

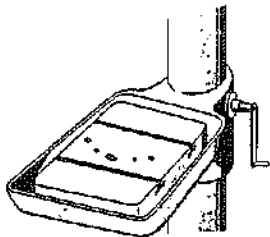

รูป B 92.2 ถ้าวางเจาะไม่ดี ดอกสว่านจะเจาะลงไปบนโต๊ะงานเจาะ

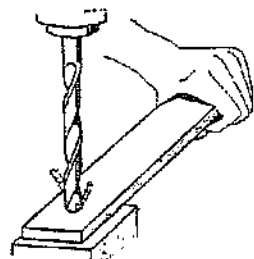


รูป B 92.4 วิธีจับชั้นงานเจาะที่ขาว (ไม่ต้องปลดดอกบิต)

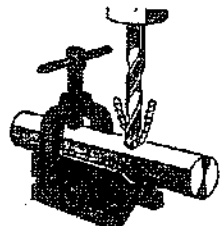


รูป B 92.6 วิธีจับชั้นงานกลมบนแท่ง ปริซึมวี

ให้ตำแหน่งรูเจาะคลาดเคลื่อนได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจับชั้นงานไว้ให้แน่น แข็งแรง ถ้าชั้นงานนั้น ๆ เป็นชั้นงานขนาดใหญ่ น้ำหนักอาจมีมากพอ แรงหมุนจากดอกสว่านมีน้อยกว่าชั้นงาน จึงไม่หมุนเคลื่อนที่เลย ข้อนี้จึงไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเป็น ชั้นงานเล็ก ๆ ต้องมีวิธีจับ วิธีจับที่ง่ายที่สุด คือ ใช้แคลมป์จับ (รูป B 92.3) หรือจะจับด้วยสลักเกลียวและเหล็กฉากเข้ากับร่องบนโต๊ะเจาะก็ได้ หรือจะใช้ปากกาจับงานจับเข้ากับโต๊ะงาน (รูป B 92.5) ก็ได้เช่นกัน ถ้าจะใช้สลัก โดยสอดหัวสลักเข้าไปในร่องบนโต๊ะเจาะ ก็ควรเลือกสลักที่หัวโตได้ขนาดกับร่องจึงจะมีกำลังจับได้มั่นคง แข็งแรง (รูป B 92.7) ชั้นงานกลมควรจับไว้บนแท่งปริซึมตัววี (รูป B 92.6)


ในกรณีที่จะต้องเจาะรูเหมือน ๆ กัน บนชั้นงานขนาดเดียวกันเป็นจำนวนมากมาย เช่นในงานผลิตควรใช้ อุปกรณ์ช่วยนำเจาะ (รูป B 92.8) อุปกรณ์ชั้นนี้จับชั้นงานไว้ได้มั่นคง ตอนขบมีบุชซึ่งทำด้วยโลหะชุบแข็งมาก วิธีเจาะให้เดินดอกสว่านผ่านรูบุชซึ่งนำลงไปเจาะชั้นงานเลยที่เดียว ประหยัดเวลางานขีด และงานดอกนำศูนย์ลงได้มาก

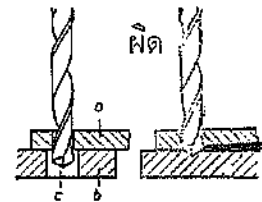


รูป B 92.1 ชั้นงานจะต้องจับให้วางราบอยู่ในแนวนอน (a) ชั้นงาน (b) โต๊ะงานเจาะ (c) รูบนโต๊ะเจาะ

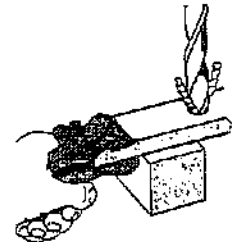


รูป B 92.3 วิธีใช้แคลมป์จับชั้นงาน

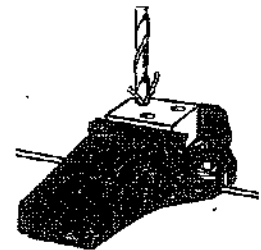

รูป B 92.5 วิธีจับชั้นงานด้วยปากกา

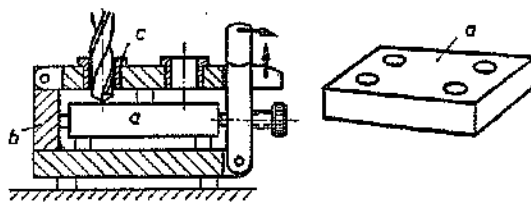

รูป B 92.8 แผ่นรูนำเจาะ (a) ชั้นงาน (b) อุปกรณ์ช่วยนำเจาะ (c) บุกนำเจาะ

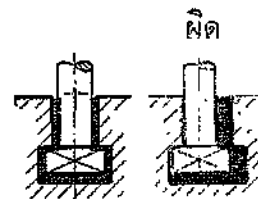


รูป B 92.7 หัวสลักจะต้องได้ขนาดกับร่องขุดบนโต๊ะเจาะ




หลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานเจาะ

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ

1. จับชิ้นงานให้แน่น อย่าให้หมุนตามดอกสว่านไปได้ (อาจตีมือได้)
2. อย่าใช้มือปิดกวดเศษเจาะลงจากโต๊ะเจาะ (นิ้วอาจถูกบาด) อย่าใช้ลมเป่าเศษเจาะ (อาจกระเด็น เข้าหน้าตา) ให้ใช้ไม้กวาดหรือแปรงปัด
3. อย่าไว้ผมยาว หรือใส่เสื้อแขนยาว ปลอกขปลายแขน ขณะใช้เครื่องเจาะ ทั้งผมและ ปลายแขนนี้อาจพันเข้ากับดอกสว่านได้

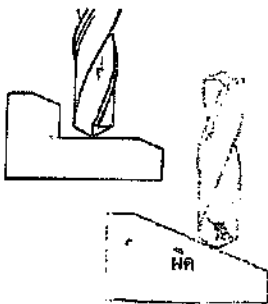


รูป B 93.1 งานเจาะรู ณ รอบที่ขีดไว้ จะต้อง
(a) ให้ปลายดอกสว่านจิกลงที่จุดดอกนำศูนย์
(b) สี่เขต ตลอดเวลาที่เจาะ

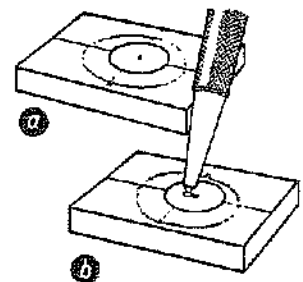


รูป B 93.2 ถ้าเจาะรูบนผิวที่เอียงเป็นมุม ดอกสว่านอาจหักได้

รูป B 93.1

รูป B 93.2

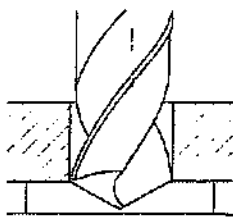


รูป B 93.3 เศษเจาะจะต้องไหลออกจากร่อง บนดอกสว่าน ร่องนี้จะอุดตันไม่ได้ มิฉะนั้นจะเกิดความฝืดมาก และดอกสว่านหักด้วยเหตุนี้ ถ้าเจาะรูลึก ๆ ให้หมั่นถอนดอกสว่านออกมา และทำความสะอาดร่องเจาะบ่อยๆ

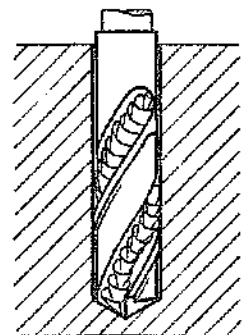


รูป B 93.3

รูป B 93.4

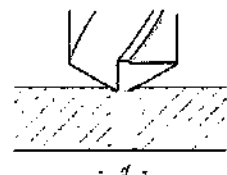

รูป B 93.4 ดอกสว่านหันที่ที่เจาะทะลุ ดอกสว่านอาจสัดไป หมุนต่อไป และอาจหักได้


รูป B 93.5

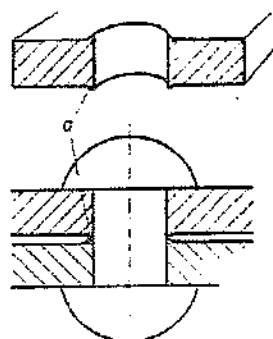

รูป B 93.5 การเจาะรูใดๆ นั้น เพื่อมิให้ต้องใช้แรงกดเจาะมากนัก จึงเจาะรูเล็กๆ นำไว้ก่อน ขนาดของรูเจาะเล็กน้อยควร โตเท่ากับความยาวของสันแกนลำตัว ซึ่งมีได้เป็นกมตต์

รูป B 93.7

รูป B 93.6 ระหว่างแกนเหลา a ส่วนกับปลอกขบับสว่าน b จะต้องไม่มีระยะเบียด c ตามแนวแกนเลย ถ้ามีในทันทีที่ดอกสว่านเจาะทะลุชิ้นงานหมดเนื้อวัสดุงานที่จะต้องเจาะ ดอกสว่านจะสะดุด และจะยึดจับแน่นติดกับเนื้องานไม่หมุน และดอกสว่านจะหัก วิธีแก้ไขระยะเบียดนี้ไม่ให้มี ก็คือ ถอดแหวน d ตามลงมา

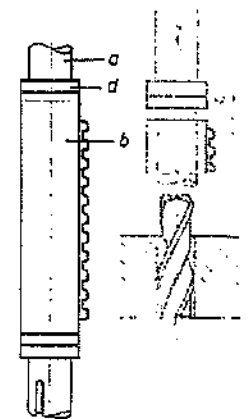

รูป B 93.6

รูป B 93.7 ขอบของรูเจาะที่เจาะได้ มักมีคมขึ้นเป็นต้นวิธีแก้ไข คือ ประกอบชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วเจาะรูเดียวกันตลอด หรือจะใช้ดอกสว่านหลายปากรูก็ได้

วิธีคำนวณเวลางานเจาะ

วิธีคำนวณเวลางานเจาะแต่ละรู

ถ้า t_h คือ เวลาที่ต้องใช้เจาะรูเจาะหนึ่ง ๆ หรือระยะเวลาที่ดอกสว่านหมุนตัดเศษเจาะอยู่อีกขرنิยม (รูป B 94.1)

- l = ความลึกรูเจาะ
- L = ช่วงขยับของดอกเจาะ = ความลึกรูเจาะ + ช่วงจิก
- $L = l + 0.8 d$
- d = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของดอกเจาะ
- n = จำนวนรอบที่ดอกเจาะหมุนในหนึ่งนาที
- s = ช่วงบ่อนเจาะ มม./รอบ.

ช่วงบ่อนเจาะ/นาที = ช่วงบ่อนเจาะ/รอบ \times รอบ/นาที
 ช่วงบ่อนเจาะ/นาที = $s \cdot n$


เวลาเจาะ = $\frac{\text{ช่วงขยับของดอกเจาะ}}{\text{ช่วงบ่อนเจาะ/นาที}}$ $t_h = \frac{L}{s \cdot n}$ (นาที)

ตัวอย่าง $l = 30$ มม.; $d = 18$ มม.

$s = 0.2$ มม./รอบ; $n = 300$ รอบ/นาที

วิธีทำ $L = l + 0.8 d = 30 \text{ มม.} + 0.8 \times 18 \text{ มม.} = 35.4 \text{ มม.}$

$t_h = \frac{L}{s \cdot n} = \frac{35.4 \text{ มม.}}{0.2 \text{ มม./รอบ} \times 300 \text{ รอบ/นาที}} = 0.59 \text{ นาที}$

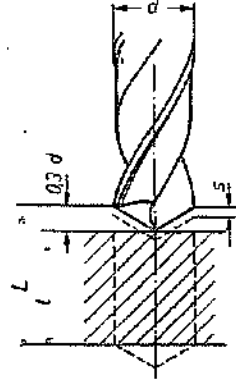

รูป B 94.1 ช่วงขยับของดอกเจาะ

วิธีคำนวณเวลางานเจาะทั้งหมด (ดูหน้า 45 ประกอบด้วย)

ตัวอย่าง จะต้องเจาะรูหน้าแผ่นเหล็ก (รูป B 94.2) เพื่อตัดเกลียว จึงคำนวณเวลางานเจาะทั้งหมด หากเจาะรูนำศูนย์ไว้เรียบร้อยแล้วกำหนดให้:

- ความเร็วตัดของดอกเจาะ 22 ม./นาที
- ช่วงบ่อนเจาะ 0.2 มม./รอบ
- เวลาเตรียมงาน 8 นาที
- ระยะเวลาเว้นระหว่างรู 1 นาที
- เผื่อเวลาไว้อีก 12%

วิธีคำนวณ

(a) เวลาที่ต้องใช้ในการเจาะรูหนึ่ง ๆ

$L = l + 0.8 d = 14 \text{ มม.} + 0.8 \times 14 \text{ มม.} = 18.2 \text{ มม.}$

จากรูป B 94.3 ด้วยค่าความเร็วตัดที่กำหนดให้ จะต้องใช้ความเร็วรอบ $n = 475$ รอบ/นาที.

$t_h = \frac{L}{s \cdot n} = \frac{18.2 \text{ มม.}}{0.2 \text{ มม./รอบ} \times 475 \text{ รอบ/นาที}} = 0.19 \text{ นาที}$

(b) เวลาทั้งหมด

ต้องเจาะรู 24 รู ๆ ละ 0.19 นาที $0.19 \text{ นาที} \times 24 = 4.56 \text{ นาที}$

เวลาที่ต้องเว้นเจาะระหว่างรู 1 นาที $\times 24 = 24 \text{ นาที}$

$\frac{28.56 \text{ นาที}}{28.56 \text{ นาที}}$


เผื่อเวลาไว้ 12% (12% ของ 28.56 นาที) 3.43 นาที

$\frac{31.99 \text{ นาที}}{31.99 \text{ นาที}}$


เวลาเตรียมงาน 8 นาที

รวมเวลาทั้งหมด 39.99 นาที

$\approx 40.00 \text{ นาที}$

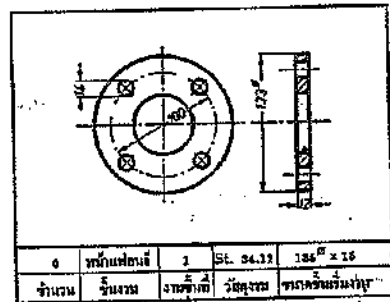


รูป B 94.2 แบบงาน

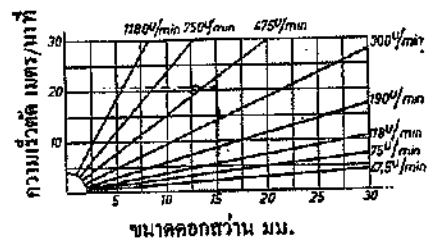


รูป B 94.3 กราฟที่ความเร็วตัดของเครื่องเจาะ



งานเจาะขยายปากกรู

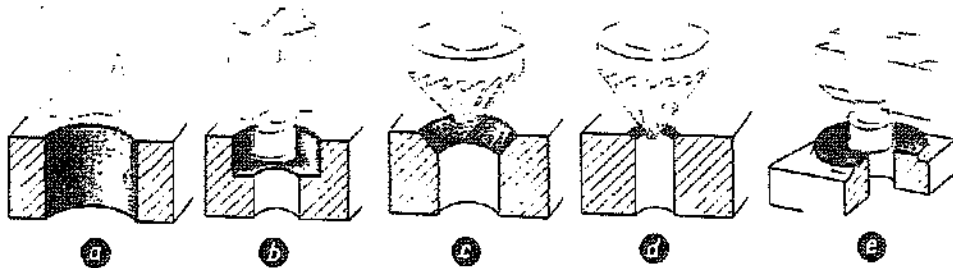

รูป B 95.1 ตัวอย่างงานเจาะขยายปากกรู (a) รูเจาะธรรมดา (b) เจาะขยายปากกรูเป็นทรงกระบอก หรือเป็นรูฝั่ง เช่น ใช้ฝั่งหัวสกรูกลม (c) เจาะขยายปากกรูเรียว เช่น ใช้ฝั่งหัวมนุด และสกรูฝั่งหัว (d) วิธีถลนปากกรู (e) วิธีปาดผิวปากกรู

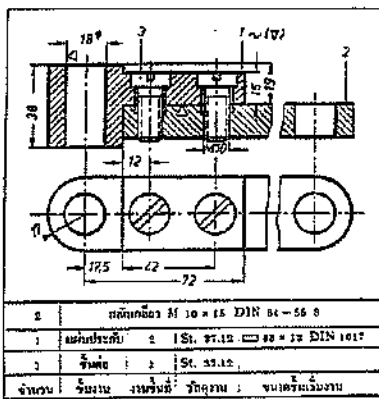

งานเจาะขยายปากกรู จะต้องใช้ดอกเจาะที่มีลักษณะตรงกับความต้องการลักษณะขยายปากของรูเจาะ หรือรูหลอมโลหะละลายออกที่กำหนดให้ (รูป B 95.1) ดอกเจาะขยายปากกรูมีลักษณะเป็นมีดปอกหยาบ และมีคมหลายคม มีลักษณะงานเหมือนกับงานเจาะรู ก็จะต้องจับเจาะด้วยเครื่องเจาะ


ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการเจาะขยายปากกรูขึ้นต่อ (รูป B 95.2) ซึ่งมีรูเจาะทะลุขนาด 18⁵ และมีรูเจาะที่ต้องร้อยสกรูหัวกลมตามแบบ

รูป B 95.2 แบบงาน

ผิวของชิ้นงานชิ้นนี้ได้แต่งไว้เรียบร้อยแล้ว รูเจาะทะลุนั้นเมื่ออ่านจากแบบจะเข้าใจได้ทันทีว่า ผิวรูเจาะเป็นผิวงานหยาบ และรูเจาะไม่เพียงแต่เจาะด้วยดอกสว่านธรรมดา ยังจะต้องใช้ดอกสว่านเจาะรูฝั่งอีกด้วย

ลำดับงาน

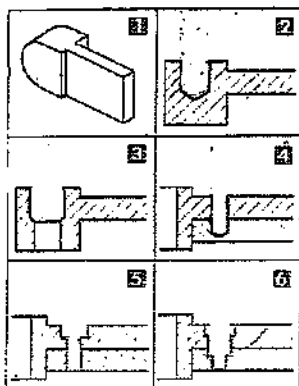

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	งานขุด	เหล็กขุด, เหล็กตั้งขุด, ฉาก
2.	งานเจาะรูนำ	ดอกสว่าน 16 N SS
3.	งานเจาะขยายปากกรู	ดอกเจาะขยายปากกรู 18 SS
4.	งานเจาะรูเพื่อตัดเกลียว	ดอกสว่าน 5.4 N SS
5.	งานเจาะขยายปากกรูเกลียวเพื่อฝั่งหัวสกรู	ดอกสว่านเจาะรูฝั่ง
6.	งานเจาะฝั่งกันสลักที่ก้นรู	ดอกสว่านเจาะฝั่งหางสกรู
7.	งานตัดเกลียว	ดอกเกลียว
เครื่องมือวัด: บรรทัด, เวอร์เนียคาลิปเปอร์, เวอร์เนียวัดลึก		


งานเจาะรูคว้านและเจาะรูฝัง

งานขุด ขึ้นแรกให้เอาชอคละลายน้ำทาลงบนผิวงาน จับชิ้นงานนี้วางลงบนโต๊ะ เพื่อขุดเส้นกึ่งกลาง ต่อจากนั้น จงเขียนวงกลมรูเจาะและวงกลมสอบรูเจาะ ขนาดรูเจาะ 18° มม. (รูป B 96.1) เมื่อเจาะรูเสร็จแล้ว รูตอกศูนย์ต่างๆ บนวงกลมรูเจาะจะแห้วเพราะถูกเจาะไปครึ่งหนึ่ง ถ้าสำหรับรูเจาะ เพื่อร้อยสกรูนั้นก็ควรต้อง เขียนวงกลมรูเจาะเช่นกัน




รูป B 96.1 วิธีขุดงานเพื่อเตรียมเจาะ (1) ขุดเส้นกึ่งกลาง (2) ให้เหล็กนำศูนย์ตอกนำศูนย์ที่จุดตัด (3) ขุดวงกลมรูเจาะ (4) เขียนวงกลมสอบรูเจาะ (5) สอบตำแหน่งรูเจ้านำศูนย์ด้วยจุดตอกบนวงกลมรูเจาะ (6) ตอกศูนย์ตำแหน่งจุดกึ่งกลางของรูเจาะใหม่อีกที

งานเจาะคว้านและงานเจาะรูฝัง จับชิ้นงานเพื่อเตรียมเจาะด้วยปากกาให้ถูกต้อง (รูป B 96.2) ตั้งความเร็วรอบ และช่วงป้อนเจาะของดอกสว่านให้ตรงกับงาน

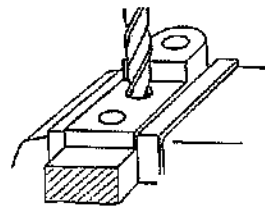


รูป B 96.2 วิธีจับชิ้นงานเจาะคว้านและงานเจาะรูฝัง

เมื่อเจาะเตรียมเสร็จแล้ว จึงเลือกดอกสว่านผายปากรูชนิดเจาะรูฝัง (18°) เข้าจับในหัวจับสว่าน ตรวจสอบค่าความเร็วตัด และช่วงป้อนเจาะจากตาราง T 97.1

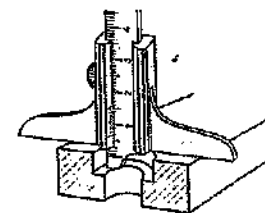

รูป B 96.3 วิธีวัดลึก

สำหรับรูเจาะเพื่อร้อยสกรูนั้น จะต้องเป็นรูเจาะที่ต้องฝังทั้งหัวสกรูกลมและหางสกรู การทำงานควรทำตามขั้นลำดับงานที่แจ้งไว้ในตาราง เพราะมีฉะนั้น จะมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ถ้าหากเจาะรูฝังหางสกรูเสียก่อน เราเจาะรูร้อยสกรูและรูฝังหัวสกรูได้ยากลำบากทีเดียวเพราะไม่มีรูนำ วิธีกำหนดว่าจะต้องเจาะรูลึกได้เพียงใด เพาใดนั้น ให้ตั้งที่เครื่องเจาะ ก่อนลงมือเจาะ

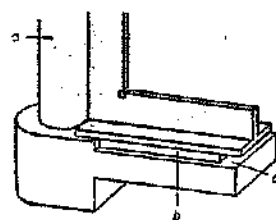

รูป B 96.4 วิธีสอบว่ารูเจาะจะได้ลึกหรือไม่ (a) เกจสวมรูเจาะ (b) แท่งรองขนาน (c) สิวรอง


วิธีวัดและสอบรูเจาะคว้านและรูเจาะฝัง ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของรูนั้นใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์วัด ส่วนช่วงลึกของรูฝัง ให้ใช้เวอร์เนียร์วัดลึกวัด (รูป B 96.3) ข้อสำคัญก็คือ ช่วงลึกของรูฝังจะต้องลึกพอฝังหัวสกรูกลมได้มิด วิธีวัดสอบว่ารูเจ้านั้นได้ลึกหรือไม่ ให้ใช้ฉากตั้ง 90° และเกจสวมรูเจาะเป็นเครื่องช่วยวัด นำเกจสวมรูเจาะลงไป และนำฉากตั้งมาทาบ ถ้ารูเจ้านั้นได้ลึก จะไม่ปรากฏแสงลอดระหว่าง ผิวฉากตั้งและผิวเกจสวมรูเจ้านั้นเลย (รูป B 96.4)

โดยปกติ ลักษณะผิวของรูเจาะ ซึ่งเจาะด้วยดอกสว่าน เป็นผิวธรรมดาเท่ากับผิวปกหยาบ ผิวรูเจาะฝังก็เช่นกัน เมื่อจะสอบลักษณะของผิวงาน ต้องไม่ลืมข้อนี้



งานเจาะรูฝัง

งานเจาะรูฝังด้วยดอกสว่านรูฝัง เป็นงานเจาะรูฝังบนรูเจาะเดิม หรือรูหลอมทะลุไว้แต่เดิม ขนาดและลักษณะผิวรูเจาะรูฝังนี้กระทำ ได้เรียบร้อยกว่างานเจาะรูทะลุธรรมดา ดอกสว่านรูฝังหาก พิจารณาดู ลักษณะภายนอก จะพบว่าปราศจากมุมจิก (รูป B 97.1)

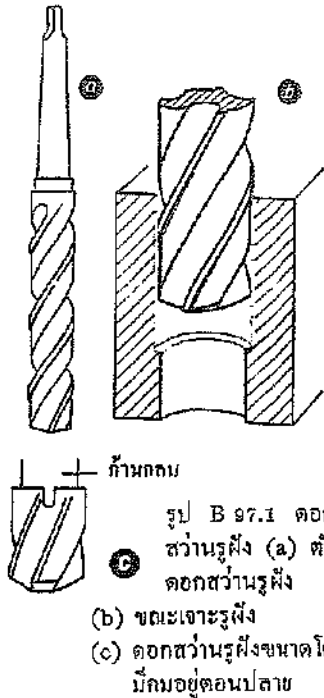

รูป B 97.1 ดอก สว่านรูฝัง (a) ตัว ดอกสว่านรูฝัง (b) ขณะเจาะรูฝัง (c) ดอกสว่านรูฝังขนาดโต มีคมอยู่ตอนปลาย

ตาราง T 97.1 ความเร็วตัด (v) และช่วงบ่อนเจาะ (s) สำหรับดอกสว่านรูฝัง

วัสดุงาน	ดอกสว่านรูฝัง			
	เหล็กเครื่องมือ		เหล็กอบสูง	
	v ม./นาที	s มม./รอบ	v ม./นาที	s มม./รอบ
เหล็กหล่อ 12-18 กก./มม. ²	8-12	0.1-0.4	20-30	0.15-0.7
เหล็กหล่อ 18-30 กก./มม. ²	8-6	0.1-0.4	15-20	0.1-0.4
เหล็กกล้า < 50 กก./มม. ²	12-14	0.1-0.3	20-35	0.1-0.65
เหล็กกล้า 50-70 กก./มม. ²	8-10	0.1-0.3	20-30	0.1-0.55


คมตัดมีอยู่สามคม หรือสี่คม แต่ละคมเพิ่มขึ้นไปเป็นเกลียวสว่านสามี่เสมอเท่ากันทุกคม เวลาหมุน หมุนได้กลมและเรียบ และใช้เจาะฝังได้เพียงความลึกจำนวนหนึ่ง ดอกสว่านรูฝังขนาดธรรมดา มักจะมีสามคม ดอกสว่านขนาดโต ๆ จะมีสี่คม และจะมีคมอยู่ตอนปลายเท่านั้น เมื่อสูงขึ้นมา หนึ่งคม จะเป็นแต่เพียงก้านเกลียวกลม (รูป B 97.1)

ในงานเจาะรูฝังนี้ ขนาดของรูฝังจำแนกได้เป็น ขนาดเล็กกว่ากำหนด และขนาดตามกำหนด ขนาดรูฝังที่เล็กกว่ากำหนดนั้น เมื่อ เจาะเสร็จแล้วต้องใช้รีมเมอร์ทำต่อ ส่วนขนาดรูฝังตามกำหนดจะต้องทำงานได้ขนาดสำเร็จ

วิธีจับดอกสว่านรูฝัง จะต้องจับให้ได้ศูนย์กลางหมุนเที่ยง ฉะนั้นจึงต้องมีเทคนิคการจับ ซึ่งงานจะต้องจับ ไว้แน่นมั่นคง เหมือนกันกับงานเจาะรู ขนาดของดอกสว่านรูฝัง โดยปกติมักจะเลือกใช้ขนาดที่

โตกว่ารูเจาะ 2 มม. เช่น ถ้ารูเจาะนั้นเป็นรูเจาะ 18" มม. ก็ควร เลือกใช้ดอกสว่านรูฝังขนาด 20" ส่วนความเร็วตัด และช่วงบ่อน เจาะ ให้อ่านจากตาราง T 97.1 วิธีหล่อเย็นกระทำเช่นเดียวกับงาน เจาะรู

จำไว้ว่า ดอกสว่านเจาะรูฝังนั้นสามารถแก้ความผิดพลาดของรูนำได้ ถ้าแกนของรูนำ ไม่ตรง คือ เบี่ยงออกจากแนวศูนย์ เราแก้ได้โดยพยายามเจาะรูฝัง ให้เบี่ยงเข้าหาแนวศูนย์ วิธีทำที่ถูกต้องคือ พยายามใช้ดอกสว่านรูฝังขนาดต่าง ๆ กัน 2-3 ขนาดช่วยเขา

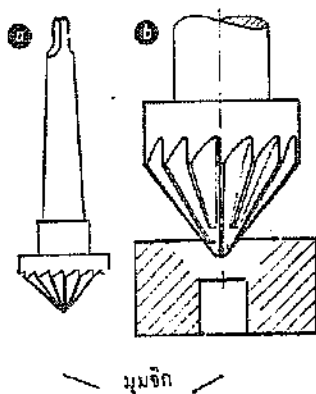


รูป B 97.2 วิธีเจาะรูฝัง (a) ดอกสว่านรูฝังแบบดอกจิก (b) ลักษณะการเจาะรูฝัง

วิธีเจาะรูฝังด้วยดอกจิก ดอกสว่านเจาะรูฝังชนิดดอกจิก เจาะได้ เป็นรูเรียวยาก (ดูรูป B 97.2) ขนาดของมุมจิก มีให้เลือกตาม มุมของร่องฝังที่ต้องการ ได้แก่ มุม 60° สำหรับปลอกม 75° สำหรับ ฝังหัวหมุดย้ำ และ 90° สำหรับฝังสกรูฝังหัว 90°


วิธีเจาะฝังด้วยเพลาคว้าง เพลาคว้าง

(รูป B 98.1) ใช้เจาะรูฝังกลมทรงกระบอกได้ เพลาคว้างนี้ใช้คมที่ปลายเพลาคือเป็นคมตัด ตัวเพลาคงมีหน้าที่เพียงแต่นำเข้าเจาะเท่านั้น ในกรณีที่เป็งานเจาะฝังรูลึก ๆ เพื่อฝังสกรูให้ใช้เพลาคว้างขนาดตามกำหนดที่เหมาะสมกับหัวสกรูและหางสกรู (รูป B 98.2)


เพลาคว้างที่สามารถปรับขนาดเพลาคให้เล็กใหญ่ได้ คับคมได้สะดวกรวดเร็วกว่าเพลาคว้างเป็นอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เอง งานคว้างโต ๆ เพลาคว้างที่ใช้มักเป็นเพลาคว้างที่ปรับขนาดได้ นอกจากนี้ยังมีรูเจาะฝังอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยปาดออก กลม ๆ

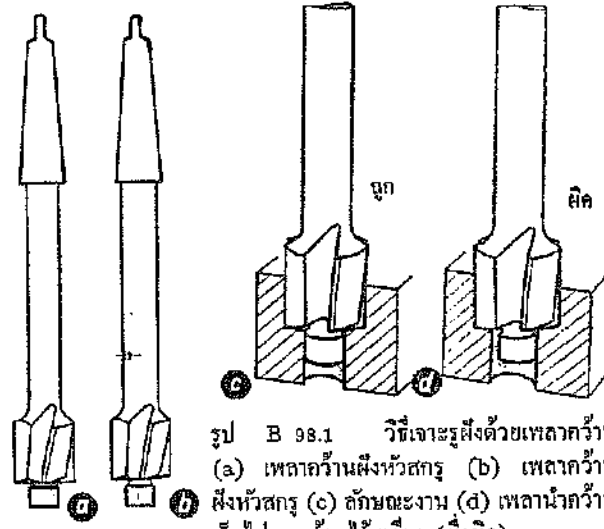

รูป B 98.1 วิธีเจาะรูฝังด้วยเพลาคว้าง (a) เพลาคว้างฝังหัวสกรู (b) เพลาคว้างฝังหัวสกรู (c) ลักษณะงาน (d) เพลาคว้างเล็กไป จะคว้างได้รูเอียง (ซึ่งผิด)

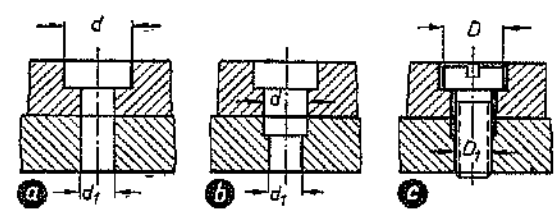

รูป B 98.2 ลักษณะงานเจาะรูฝังสกรูกลม (a) รูเจาะโคนเกลียว d_1 เจาะรูฝังหัวสกรู d (b) รูเจาะขอดีเกลียว d ของตัวสกรู (c) คัดเกลียว

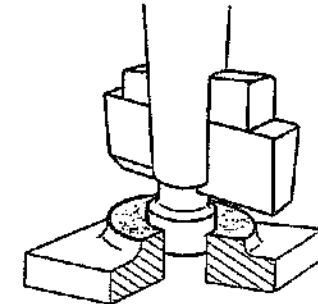


รูป B 98.3 งานปาดผิวปากรูด้วยเหล็กปาดกลม

(รูป B 98.3) รูเช่นนี้ใช้วิธีปาดผิวออกให้กว้าง ๆ ไว้ เพื่อประโยชน์ในการหล่อลื่นเป็นต้น ขณะที่เจาะรูฝังควรหล่อลื่นเพลาน้ำเสียด้วย มิฉะนั้นผิวรูอาจมีรอยขูด

ตาราง T 98.1 ขนาดรูเจาะฝังหัวและหางสกรู มม.

เกลียว	สกรูกลม		เจาะฝังหัวสกรู		เจาะฝังหางสกรู	
	ขนาดหัวสกรู D	ขนาดสกรู D_1	รูเจาะฝังหัว d	รูเจาะขนาดโคนเกลียว d_1	รูเจาะขอดีเกลียว d	รูเจาะขนาดโคนเกลียว d_1
M 8	5.5	3	5.55	2.4	3.05	2.4
M 8.5	6	3.5	6.05	2.8	3.55	2.8
M 4	7	4	7.05	3.2	4.05	3.2
M 4.5	8	4.5	8.05	3.6	4.55	3.6
M 5	9	5	9.1	4.1	5.1	4.1
M 5.5	9	5.5	9.1	4.4	5.6	4.4
M 6	10	6	10.1	4.8	6.1	4.8
M 7	12	7	12.1	5.8	7.1	5.8
M 8	13	8	13.15	6.5	8.15	6.5
M 9	14	9	14.15	7.5	9.15	7.5
M 10	16	10	16.15	8.2	10.15	8.2

งานเจาะที่ต้องเที่ยงขนาดด้วยเครื่องเจาะแกนตั้ง

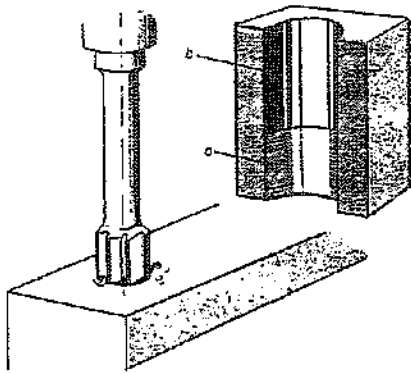


รูป B 99.1 วิธีรึ่มเมอร์ด้วยเครื่องเจาะ
(a) หัวรูเจาะธรรมดา (b) หัวรูเจาะที่ลงรึ่มเมอร์แล้ว

งานเจาะที่ต้องเที่ยงขนาดนั้นมีบทบาทมาก สำหรับรูเจาะที่ต้องสวมสลัก เฟลา และบุชชิ่ง รูเจาะเหล่านี้จะต้องเที่ยงขนาดจริง ๆ คืออยู่ในพิภักัด และจะต้องมีผิวตรงตามลักษณะที่กำหนดไว้ให้ ความเที่ยงขนาดนั้น จะกำหนดไว้บนแบบเป็นอักษรมีโค้ดแจ้งพิภักัดความเผื่อให้ทราบ ส่วนลักษณะของผิวงานก็จะเขียนแจ้งให้ทราบอีกด้วยเช่นกัน

โดยปกติผิวรูเจาะที่เจาะด้วยดอกสว่านธรรมดาแม้ว่ามองดูจะเป็นรูมัน แต่ก็ยังจัดว่าใช้ไม่ได้สำหรับงานละเอียด ๆ ซึ่งรูเจาะเหล่านี้จะต้องใช้รึ่มเมอร์ปาดให้ผิวเรียบ (รูป B 99.1) หรือลบคมต่าง ๆ ออกให้หมด รึ่มเมอร์มีลักษณะเป็นพื้น ๆ โดยรอบมีลักษณะงานเหมือนกับดอกสว่าน ก็จะต้องจับให้หมุนลงในรูเจาะ งานรึ่มเมอร์ก็คืองานปาดผิวละเอียดนั่นเอง


ตัวอย่างงาน

งาน ชิ้นงาน (รูป B 99.2) คือ ฝาครอบ บนฝาครอบมีรู เจาะสองรู ซึ่งเป็นรูเจาะที่มีขนาดกำหนดไว้อย่างละเอียด ผิวภายในของรูเจาะจะต้องเป็นผิวปาดละเอียด สัญญลักษณ์ H 7 เป็นโค้ดแจ้งพิภักัดความเผื่อ ผิวข้างใต้ฝาครอบเป็นผิวปกติที่เสร็จจากงานกัด บนขอบบนของรูเจาะทั้ง 2 แห่งจะต้องปาดผิวออกตามตั้ง

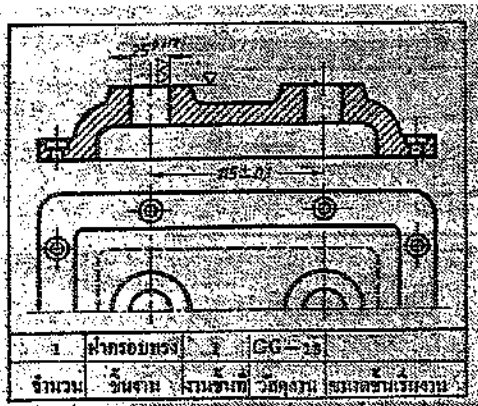

รูป B 99.2 แบบงาน

ลำดับงาน

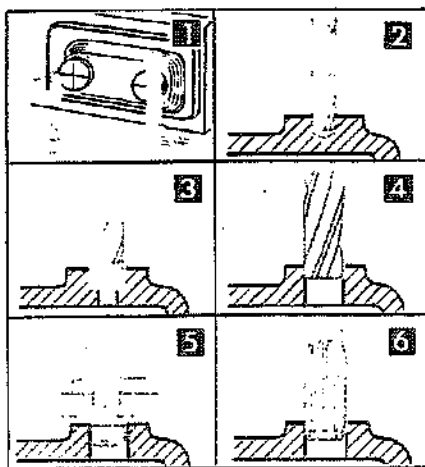

	ลำดับขั้นตอนงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	งานขีด	เหล็กคั้งขีด, วงเวียน
2.	งานเจาะนำ	ดอกสว่าน 9 N SS
3.	งานเจาะต่อ	ดอกสว่าน 28 N SS
4.	งานเจาะรูฝั่ง	ดอกสว่านรูฝั่ง 24, 75 SS
5.	ปาดผิวขอบบนกลม	เหล็กปาดกลม
6.	งานรึ่มเมอร์	เหล็กรึ่มเมอร์ 20 H 7 SS

เครื่องมือวัด และเกจสอบ:
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เกจทรงกระบอก แห่งเกจ




ทันทีที่สอบขนาดชิ้นเริ่มงานเสร็จ ให้ลงมือขีดตำแหน่งรูเจาะทันที
 วิธีเจาะ ให้วางฝาครอบลงบนแคร์โต๊ะงานเจาะ ปฏิบัติงานตามลำดับชิ้นงาน 2 ถึง 6 จนกระทั่ง
 เจาะรูได้เสร็จเรียบร้อยทั้งสองรู ในขณะที่ต้องคว้านรูให้ได้ขนาดก่อนลงรีมเมอร์ (24.75")
 ให้คว้านด้วยมีดคว้านชนิดจับในหัวจับ (ดูรูป B 87.7) ในกรณีนี้จำเป็นต้องเจาะรูทิ้ง ยิ่งกว่านั้นการ
 จัดระยะห่างระหว่างรูยังทำได้สะดวก

วิธีวัดและสอบขนาดรูคว้าน


ชิ้นงานที่ใช้งานได้ จะต้องผ่านการตรวจลักษณะผิว และความเที่ยงขนาด ว่าตรงตามกำหนด หรือไม่
 การตรวจลักษณะของผิวงานนั้น ให้ใช้สายตา แต่ความเที่ยงขนาดนั้น ให้ตรวจดูว่า:

1. ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง และลักษณะของรูเจาะรูคว้าน ว่ารูนั้นไม่เล็กเกินไป ไม่โตเกินไป เป็นรู
 ไม่กลม และไม่ได้ทรงกระบอก หรืออย่างไร (รูป B 100.1)
2. ตำแหน่งของรู ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของรู จะต้องได้ตามกำหนด ยิ่งกว่านั้น จะต้องตรวจดู
 แนวขนาน และแนวตำแหน่งของรูบนผิวงานนั้น ๆ (รูป B 100.2 และ .3)
3. ช่วงสูงของผิวบนปากรู นี้วัดได้ด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก หรือ ไมโครมิเตอร์วัดลึก

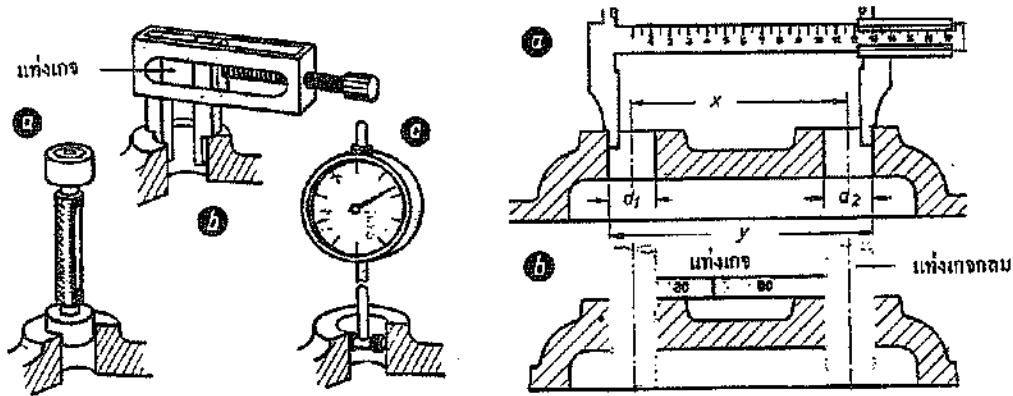


รูป B 100.1 (ซ้าย) วิธีสอบขนาดและลักษณะของรูเจาะด้วยวิธีต่าง ๆ กัน (a) ใช้เกจทรงกระบอก 25 H 7 (b) ใช้แท่งเกจ (c) ใช้ปากกาวัด


รูป B 100.2 (ขวา) วิธีสอบระยะห่างระหว่างรู (a) ใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ตัวอย่าง: $d_1 = 25$ มม., $d_2 = 25$ มม., $y = 140.1$ มม.
 ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง x คำนวณได้ $x = y - \left(\frac{d_1}{2} + \frac{d_2}{2}\right) = 140.1 - \left(\frac{25}{2} + \frac{25}{2}\right) = 115.1$ มม. (b) ใช้แท่งเกจกลม
 สอบลงในรู แล้ววัดด้วยแท่งเกจ

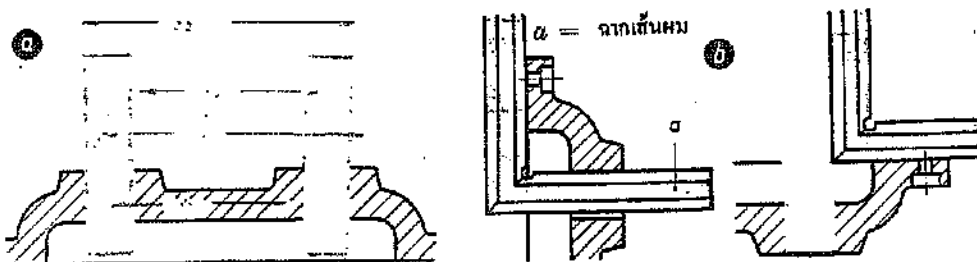

รูป B 100.3 วิธีสอบความขนานและความได้ตั้งฉาก (a) ตรวจความขนานระยะ y_1 และ y_2 วัดได้ด้วย เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
 หรือ ไมโครมิเตอร์ หรือวัด y_2 และ y_1 ด้วยแท่งเกจ (b) วัดความตั้งฉาก ด้วยฉากเส้นผม หรือใช้แท่งเกจกลมสอดลงในรูเจาะ
 แล้วสอบด้วยฉากเส้นผมก็ได้

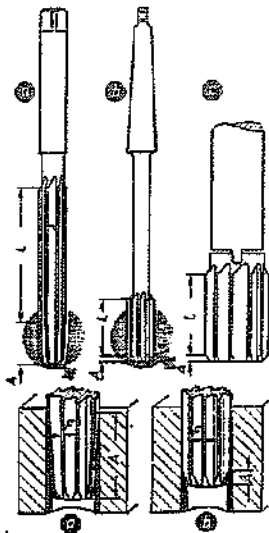


รูป B 101.1 (a) ริมเมอร์มือ มีกมยาวและ ช่วงนำริมเมอร์ (A) ยาว (b) ริมเมอร์เครื่องมีกมสั้น และช่วงนำริมเมอร์ (A) สั้น (c) ริมเมอร์ข้อ

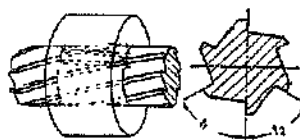

รูป B 101.2 (ซ้าย) เหล็กกรัมเมอร์คมเฉื่อย

รูป B 101.3 (ขวา) ระยะพิตของพื้นริมเมอร์

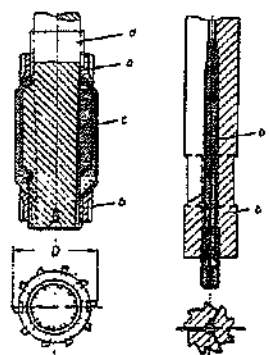

รูป B 101.4 (ล่างซ้าย) ริมเมอร์เครื่องชนิดปรับขยายได้ (a) และ (b) ก้อนัด (c) คมริมเมอร์ที่ขยายได้ (d) เพลาตัววิธีตั้งขนาด ให้ลายนิต a และ กวตนิต b เข้าไป

รูป B 101.5 (ล่างขวา) ริมเมอร์มือชนิดปรับขยายได้ (a) เหล็กยาวๆยาว (b) คมริมเมอร์

ริมเมอร์

ชนิดและลักษณะงานของริมเมอร์ ริมเมอร์ทำด้วยเหล็กเครื่องมือและเหล็กครอบสูง คมมักเป็นเหล็กโลหะแข็ง ริมเมอร์จำแนกได้สองประเภทคือ ริมเมอร์มือ และ ริมเมอร์เครื่อง (รูป B 101.1) ริมเมอร์มือนั้น คมยาว เพื่อช่วยให้หน้าปาดผิวได้สม่ำเสมอ ส่วนริมเมอร์เครื่อง มักมีกมสั้น ที่โคนเป็นเพลากลม หรือเพลากลมเรียว เพื่อให้จับได้ในเครื่องมือกล ริมเมอร์ที่ใช้กับรูคว้านโตๆ มักเป็น ริมเมอร์ข้อ เปลี่ยนข้อต่างๆ ได้ตามขนาด

ที่ปลายของเหล็กกรัมเมอร์ โดยปกติจะต้องเรียว เรียกว่า ช่วงนำริมเมอร์ วัตถุประสงค์ ก็คือ เพื่อนำริมเมอร์ให้ปาดผิวได้เรียบร้อยสม่ำเสมอเท่ากัน และให้ปาดให้ได้ลึกตามต้องการ ผิวที่ต้อปาดนั้นได้แก่ ผิวรูเจาะ รูคว้าน หรือผิวรูฝัง

ความยาวของช่วงนำริมเมอร์ มีขนาดต่างๆ กัน ริมเมอร์เครื่องที่คมสั้นๆ นั้นเหมาะสำหรับใช้กับรูเจาะธรรมดา บนวัสดุงานที่เหนียว แต่อ่อน ถ้าคมยาวจึงจะเหมาะกับวัสดุงานแข็งๆ ช่วงนำริมเมอร์ โดยหน้าที่จริงเป็นส่วนที่นำคมริมเมอร์เข้าชิดผิวรูได้ตรงศูนย์ ริมเมอร์อันสั้นๆ มักจะเป็นทรงกระบอกกลม ริมเมอร์อันยาวๆ จะต้องเรียวคมนิดหน่อย

คมตัดของเหล็กกรัมเมอร์ ขณะตัดจะปรากฏเป็นเส้นคมตรงและแคบๆ ปาดไปตามผิวรูเจาะ หากผิวรูเจาะนั้นไม่ค่อยเรียบร้อยนัก อยู่ก่อน คมริมเมอร์อาจกด หรือขีดเป็นรอยได้ ด้วยเหตุนี้เอง เหล็กกรัมเมอร์ชนิดคมเฉื่อย ซึ่งเมื่อมองดูตามภาคตัด จะแลเห็นประหนึ่งเป็นพื้นๆ จึงเป็นที่นิยมใช้กันมาก เหล็กกรัมเมอร์คมเฉื่อยนี้ หากสวมเข้ารูเจาะตรงๆ จะยังไม่ปาดหรือกัดผิว กระทั่งหมุนริมเมอร์ตัวนั้น คมเฉื่อยจึงจะลงมือตัด


พื้นของริมเมอร์คมเฉื่อยนี้ มีระยะพิตไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดรอยขนบบนผิวงาน ได้เมื่อริมเมอร์เสร็จแล้ว ถ้าระยะพิตของทุกๆ พื้นเท่ากัน แต่ละพื้นก็จะตัด หรือ ปาดผิวซ้ำจุดกัน เกิดรอยได้ง่าย (รูป B 101.3)

ริมเมอร์เมื่อใช้ไปนานๆ คมจะสึกและเล็กลง ทำให้ริมเมอร์รูได้ผิดขนาด หากเป็นริมเมอร์ชนิดปรับขยายขนาดได้ ความสึกหรือจะไม่เป็นปัญหา (ดูรูป B 101.4 และ .5) เพราะคมนั้นลับให้คมใหม่ และตั้งใหม่ให้ตรงขนาดได้ วิธีลับคมให้ลับด้วยหินลับมีด ให้คมจริงๆ ทั้งเวลาตัดกันเข้าไปต้องตัดด้วยความระมัดระวัง และพิถีพิถันในเรื่องขนาดมากที่สุด

ริมเมอร์ นอกจากจะใช้คว้านละเอียดรูเจาะตรงๆ (รูป B 102.1) แล้ว ยังมีริมเมอร์ สำหรับรูคว้านเรียวอีกด้วย

ขนาดเหล็กกรัมเมอร์ต่าง ๆ มีกำหนดไว้เป็นขนาดมาตรฐานทั้งสั้น

งานรึ่มเมอร์ด้วยเครื่องเจาะตั้ง ดังได้กล่าวมาแล้ว เหล็กรึ่มเมอร์นั้นใช้สำหรับ ปาดผิวรูเจาะ รูคว้าน ให้เรียบละเอียด ขนาดของรูเจาะหรือคว้าน หรือรูฝัง ก่อนงานรึ่มเมอร์ ควรจะต้องเป็นรูที่เล็กกว่าขนาดสำเร็จ เรียกว่า มีส่วนลด ส่วน ลดของรูเจาะขนาดต่าง ๆ กัน ไม่เท่ากัน ดูตาราง T 102.1 ฉะนั้น เมื่อทราบว่าขนาดรูเจาะสำเร็จจะต้องเป็นเท่าใด เราจะต้องเจาะรูเตรียมงานด้วย ขนาดที่เล็กกว่า ด้วยส่วนลด อีกประการหนึ่ง ควรทราบไว้ด้วยว่า ดอกเจาะ ขนาดหนึ่ง ๆ นั้น เมื่อเจาะรูเสร็จ ขนาดของรูเจาะโดยปกติจะโตกว่าขนาดของ ดอกเจาะอยู่ 0.05 มม.

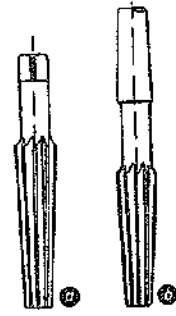


รูป B 102.1 เหล็ก รึ่มเมอร์คมเร็ว (a) รึ่มเมอร์มือ (b) รึ่มเมอร์เครื่อง ชนิดเร็ว

ตัวอย่าง: จะต้องเจาะรูด้วยดอกเจาะขนาดใด บนชิ้นงานเหล็กชั้นหนึ่ง ซึ่งรึ่มเมอร์เสร็จแล้ว มีขนาดสำเร็จ 12^{มม.}

วิธีคำนวณ: ส่วน ลดที่ต้องเตรียมไว้ตามตาราง T 102.1 เพื่องานรึ่ม เมอร์ เท่ากับ 0.2 มม.


จะต้องเผื่อส่วนเกินขนาดเพราะดอกเจาะ 0.05 มม.

$$\begin{aligned} \text{ขนาดดอกเจาะที่ต้องใช้} &= \text{ขนาดสำเร็จ} - (\text{ส่วน ลด} + \text{ส่วนเกิน}) \\ \text{ขนาดดอกเจาะ} &= 12 \text{ มม.} - (0.2 \text{ มม.} + 0.05 \text{ มม.}) \\ &= 11.75 \text{ มม.} \end{aligned}$$

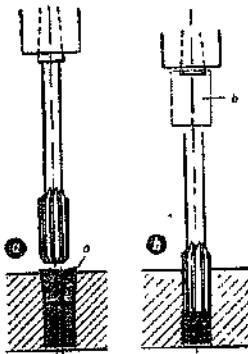

รูป B 102.2 เหล็กรึ่มเมอร์ บนเครื่องเจาะ (a) ปลาย แกว่ง เจาะได้ไม่ตรง (b) มีปลอกคุ้ม บ้องกันแกว่ง

ขอบบนของรูเจาะควรจะต้องราบเรียบ ไม่มีรอยขรุขระ หรือ เศษ เจาะติดค้างอยู่ เพราะหากมีรอยขรุขระ เหล็กรึ่มเมอร์อาจกัดผิวรู เจาะเป็นรอยได้ ฉะนั้น ก่อนทำงานรึ่มเมอร์ ควรขัด หรือเช็ดบริเวณ ปากรูเจาะ ให้สะอาด ปราศจากเศษเจาะใด ๆ วิธีจับเหล็กรึ่มเมอร์เข้ากับ เครื่องเจาะนั้น จะต้องจับให้มั่นและให้หมุนได้ศูนย์จริง ๆ ชิ้นงานก็ เช่นกัน จะต้องจับให้มั่น ขยับเขยื้อนไม่ได้เลย วิธีจับและบือนเข้ารึ่ม เมอร์ จะต้องบือนได้ในแนวเส้นตรงตั้งฉากกับผิวงาน เหล็กรึ่ม เมอร์จะต้องหมุนได้เที่ยงไม่แกว่ง เมื่อไม่แกว่ง ปลายเร็วของ

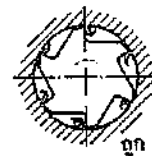

รูป B 102.3 อ่่าหมุน เหล็กรึ่มเมอร์ไปทางซ้าย

เหล็กรึ่มเมอร์ จะนำเข้าปาดผิวได้เที่ยงจริง ๆ ในรูป B 102.2 จะแลเห็น “ปลอกคุ้ม” ซึ่งใช้ช่วยจับเหล็กรึ่มเมอร์ มิให้แกว่ง ความเร็ว ตัดช่วงบือนรึ่มเมอร์และตัวหล่อลื่นมีบทบาทอย่างมากกับลักษณะผิวของรูเจาะ (ดูตาราง T 102.2) เหล็กรึ่มเมอร์ทั้งหลาย ลมต่าง ๆ จะต้องอยู่บนเส้นผิวทรงกระบอกกลม แต่ถ้าไม่กลมเมื่อใช้งานลมเหล่านี้จะขีดผิวงานจนขรุขระ เหล็กรึ่มเมอร์จะ ต้องหมุนขวาทางเดียว เหล็กรึ่มเมอร์จะต้องหมุนขวาทางเดียวเท่านั้น ห้ามหมุนซ้าย (รูป B 102.3) เพราะลมมีที่อยู่ทางด้าน หนวนขวา หากหมุนกลับมาจากซ้าย ลมจะทับเศษโลหะ และกดลงไปใ้ผิวงานเกิดรอย หรือยิ่งกว่านั้น พื้นเหล็กรึ่มเมอร์ อาจจะหัก ได้เสียอีก เหล็กรึ่มเมอร์เมื่อใช้เสร็จ ต้องเก็บไว้ในกล่องไม้

ตาราง T 102.1 “ส่วน ลด” ของงานรึ่มเมอร์

ขนาดผ่านศูนย์กลาง ของรูสำเร็จที่ต้องการ มม.	ส่วน ลดที่ต้องเผื่อไว้ สำหรับงานรึ่มเมอร์ มม.
เล็กกว่า 5	0.1-0.2
5-20	0.2-0.3
21-50	0.3-0.5
โตกว่า 50	0.5-1


สำหรับโลหะเบา เพื่อให้เกินไว้อีก 50%

ตาราง T 102.2 ความเร็วตัด (v) ช่วงบือน รึ่มเมอร์ (s) และตัวหล่อลื่น ในงานรึ่มเมอร์


วัสดุงาน	ค่าความเร็วตัด v สำหรับ วัสดุเหล็กรึ่มเมอร์		s สำหรับขนาด 6 ^{มม.} -60 ^{มม.}
	WS	SS	
เหล็กกล้า บรอนซ์ เหล็กหล่อ	3-4	4-5	0.3-0.75 0.5-2
อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมแข็ง	12-17 6-9	17-20 9-12	0.5-2
แมกนีเซียม เจือ	--20	--30	

การหล่อเย็น - เหล็กกล้า ใช้ น้ำมันสน หรือ น้ำมัน เหล็กหล่อ - แห้ง ๆ อะลูมิเนียม - น้ำสน

งานเจาะรูวางข้ามกัน ด้วย เครื่องเจาะนอน

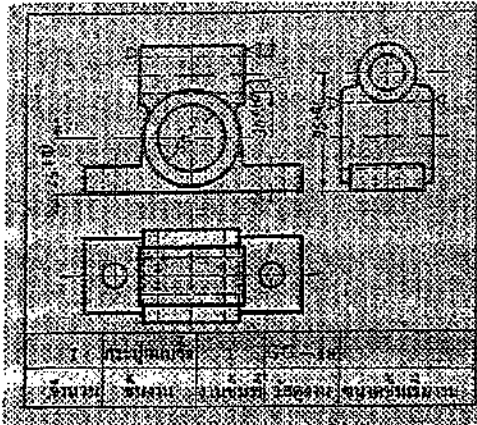

รูป B 108.2 แบบงาน

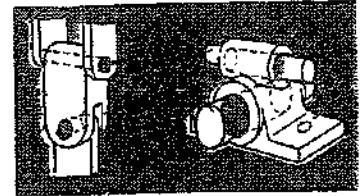

รูป B 108.1 ตัวอย่างงานเจาะรูวางข้ามกัน (a) สลักเพลา (b) รันงาน (c) เพลงาน (d) กระจุกแม่ริง

ชิ้นงานที่ต้องประกอบด้วยเพลหรือสลักสวมไว้ในลักษณะที่วางกันอยู่ จำเป็นจะต้องมีงานเจาะรูวาง (รูป 108.1)


ตัวอย่างงาน

งาน: กระจุกแม่ริง (รูป B 108.2) จะต้องทำรูเจาะขนาด 55° และ 30° และผิวหน้าตัดต้องกลึงแต่งให้เรียบร้อยตามกำหนดในแบบ

รูเจาะรูถ่า่นั้นเป็นรูตีมาจากชิ้นงานหล่อ ส่วนรูบนนั้นเป็นเนื้อโลหะเต็ม ซึ่งจะต้องเจาะออก ชิ้นงานนี้ ได้ทำผิวฐานสำเร็จแล้ว จึงหะทำงานด้วยเครื่องเจาะ ตามลำดับขั้น มีดังนี้คือ

ลำดับขั้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1. งานขีด	ฉาก เหล็กตั้งขีดขนาด
2. จับชิ้นงานให้มันแข็งแรง และปรับตำแหน่งเพลาเจาะให้ตรงศูนย์กับศูนย์รูเจาะ	แท่งเกจ เกจกระบอกสวม 20°
3. สวมลำตัวเพลากว้าง	เพลากว้างปลายพีวี่ขนาด 32°
4. คว้าน 54.7° เพื่อเตรียมรีมเมอร์	เพลามัดคว้าน
5. คว้านนำรีมเมอร์	เพลามัดคว้าน
6. งานรีมเมอร์ รุกคว้าน	รีมเมอร์ข้อ 55 H 7 SS
7. งานรีมเมอร์ขัดผิวรองแหวน	รีมเมอร์ขัดผิวรองแหวน และบุขึงสวม α
8. เจาะรูขนาด 30° โดยหมุนชิ้นงานออกไป 90° ตั้งศูนย์ของเพลาเจาะให้ตรงกับศูนย์ของรูเจาะใหม่นี้	แท่งเกจ เกจกระบอกสวม
9. งานเจาะนำศูนย์	ดอกสว่านนำศูนย์
10. งานเจาะนำด้วยดอกสว่าน	10 N SS และ 25 SS
11. งานเจาะรูฝั่ง	ดอกสว่านรูฝั่งขนาด 28 SS
12. เจาะรูขนาด 29.7 มม. เพื่อเตรียมรีมเมอร์	เพลามัดคว้าน
13. คว้านนำรีมเมอร์	เพลามัดคว้าน
14. งานรีมเมอร์ รุกคว้าน	รีมเมอร์เครื่อง 80 H 7 SS
15. งานรีมเมอร์ขัดผิวรองแหวน	เพลามัดคว้านกับตัวรีมเมอร์ ขัดผิวรองแหวน และบุขึงสวม α
เครื่องมือวัดและสอบขนาด: เวอร์เนียร์คาลิเปอร์, เกจกระบอก นาฬิกาวัด แท่งเกจ ฉาก 90°	


ลำดับงาน

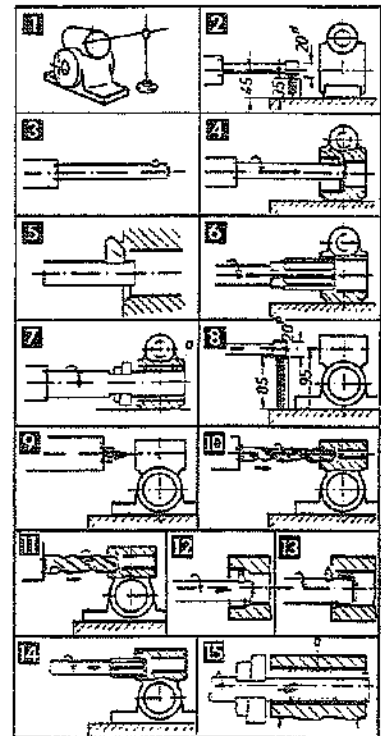


วิธีตั้งให้ศูนย์เพลาค้อน ตรงกับศูนย์ของรูคว้านที่ต้องการ ให้ใช้แท่งเกจและเกจระบอบสวมประกอปกกัน กล่าวคือ เกจระบอบสวมนั้น เนื้อโลหะเป็นเหล็กชุบแข็ง ซึ่งเจียรระไนจนเที่ยงขนาด วิธีตั้งศูนย์ขั้นแรกให้สวมเกจระบอบโคจรเข้าในเพลาค้อน แล้วของเกจกับเรียวในเพลาค้อนจะสวมกันสนิทพอดี ต่อจากนั้นให้หมุนเกจระบอบสวมนี้ด้วยแท่งเกจขนาดเท่ากับระยะที่ตำแหน่งรูเจาะจะต้องสูงจากโต๊ะงาน ตรวจสอบระดับนอน และระดับตั้งและปรับจนแน่ใจว่าสูงถูกต้อง เพลาค้อนคว้านเป็นเพลารียว เมื่อจะสวมเข้าเพลาค้อนบนเครื่องเจาะ ให้คันทอกเข้าไป วิธีเจาะและวิธีป้อนเจาะให้เดินด้วยเพลาค้อนเข้าหาชิ้นงาน หากต้องคว้านหรือเจาะรูลึก ๆ จะใช้เครื่องป้อนเองก็กระทำได้ วิธีควบคุม ความหนาของเศษเจาะให้ปรับสกรูปรับบนเพลาค้อน (ดังอธิบายในหน้า 87) ส่วนการเดินรีมเมอร์เพื่อขัดผิวร่องแหวน ให้สอดบุชซึ่งเข้าสวมไว้ในรูเจาะเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อช่วยนำรีมเมอร์ให้ขัดผิวได้ตรงศูนย์ ไม่คั่นได้

วิธีวัดและสอบขนาดรูคว้าน

รูป B 104.1 ทดสอบความเที่ยงในการหมุนรอบด้วยนาฬิกาวัด (a) วิธีสอบ รูคว้าน รูล่าง (b) วิธีสอบ รูคว้านบน

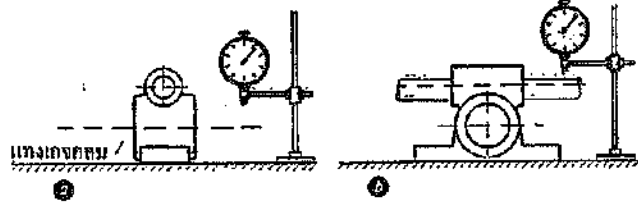

รูป B 104.2 ทดสอบความเที่ยงในการหมุนรอบด้วยแท่งเกจ (a) วิธีสอบรูคว้านล่าง (b) วิธีสอบรูคว้านบน

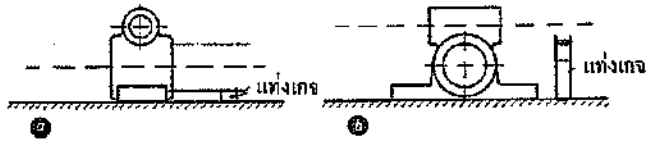


1. วิธีทดสอบขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง วิธีนี้ให้ทดสอบด้วย เกจทรงกระบอก
2. วิธีทดสอบความถูกต้องของระยะห่างที่รูเจาะห่างจากฐานงาน (รูป B 104.1 และ .2) วิธีนี้ให้วางชิ้นงานสำเร็จรูปลงบนแท่นขัด นำเกจสอบ ซึ่งเป็นแท่งกลมสวมเข้าไปในรูคว้านต่อจากนั้นจึงทดสอบด้วยนาฬิกาวัดและหรือแท่งเกจ
3. วิธีสอบระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง (รูป B 104.3)

ตัวอย่าง กำหนดให้ $h_1 = 17.55$ มม. $h_2 = 80.08$ มม. $D = 55$ มม. $d = 80$ มม. หากจะทดสอบความเที่ยงในการหมุนรอบด้วยแท่งเกจ จะต้องวัดระยะต่าง ๆ ได้เท่าไร


วิธีคำนวณ: ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง H_1 และ H_2 คำนวณได้ดังนี้:

$$H_1 = h_1 + \frac{D}{2} = 17.55 \text{ มม.} + 27.5 \text{ มม.} = 45.05 \text{ มม.} \quad H_2 = h_2 + \frac{d}{2} = 80.08 \text{ มม.} + 15 \text{ มม.} = 95.08 \text{ มม.}$$

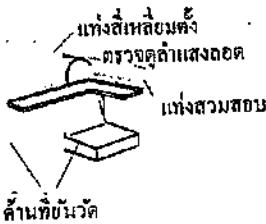


รูป B 104.4 วิธีทดสอบความตั้งฉากของรูคว้านที่วางข้ามกันอยู่

 4. วิธีทดสอบความตั้งฉากของรูคว้านที่วางข้ามกันอยู่ (รูป B 104.4) อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบครั้งนี้คือ แท่งสวมสอบ แท่งสี่เหลี่ยมตั้ง และฉากเหล็ก วิธีสอบ ให้นำแท่งสี่เหลี่ยมตั้งวางเทียบแนบกับแท่งสวมสอบ ซึ่งสวมไว้ในรูคว้านรูล่าง เสร็จแล้วให้ใช้ฉากเหล็ก 90° ตรวจสอบดูค่าแสงตลอดระหว่างผิวแท่งสี่เหลี่ยมตั้ง และผิวแท่งสวมสอบในรูคว้านบน




รูป B 104.3 วิธีวัดระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของรูคว้าน

งานกลึงบุชชิ่ง

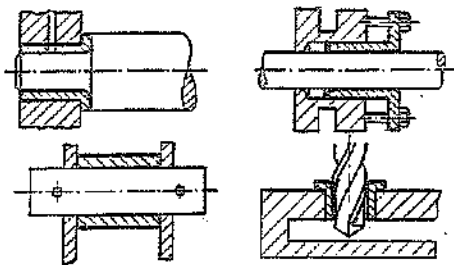

รูป B 105.1 ตัวอย่างบุชชิ่ง (a) บุชชิ่งแมรี่ริง (b) บุชชิ่งสวมหัว (เช่น บุชชิ่งกั้นลิ้นร้ว และ บุชชิ่งกั้นสูบเป็นต้น) (c) บุชชิ่งครอบ (d) บุชชิ่งนำเจาะ (ซุบแจ๊จ)

บุชชิ่ง ได้แก่ บุชชิ่งแมรี่ริง บุชชิ่งสวมหัว บุชชิ่งครอบ และบุชชิ่งนำเจาะ (รูป B 105.1)

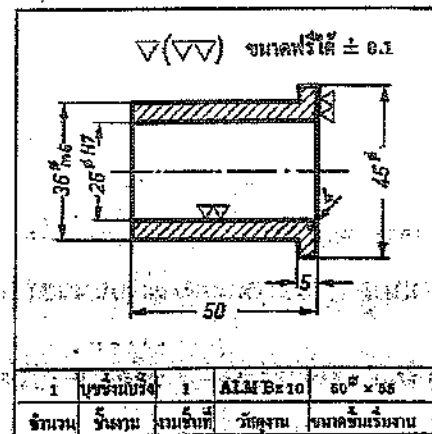


รูป B 105.2 แบบงาน

ตัวอย่างงาน งาน: งานกลึง บุชชิ่งแมรี่ริง (รูป B 105.2)

บุชชิ่งแมรี่ริง ใช้สำหรับสวมเพลาหมุนและเพลาถ้ำลิ่ง ระหว่างเพลาหมุนกับแมรี่ริงมีความลัด วิธีลดความผิดพลาดทำได้โดยเลือกใช้วัสดุแมรี่ริงและการหล่อลื่นที่เหมาะสม โดยปกติวัสดุแมรี่ริงจะต้องอ่อนกว่าวัสดุเพลา เพราะ เมื่อเกิดการสึกหรอ วัสดุแมรี่ริงจะต้องสึกหรอง่ายกว่า และเปลี่ยนบุชชิ่งได้ง่ายกว่าเปลี่ยนเพลาวัสดุแมรี่ริง ที่ใช้กันอยู่ได้แก่ เหล็กหล่อ (ความลื่นน้อยหน่อย) ทองแดงหล่อ บรอนซ์และ โลหะขาว (ความลื่นดีทีเดียว) โลหะขาวมักหล่อเข้าที่โดยหลอมแล้วเท ปลายสติกในปัจจุบัน ก็ใช้เป็นบุชชิ่งแมรี่ริงมากเหมือนกัน

ลำดับงาน

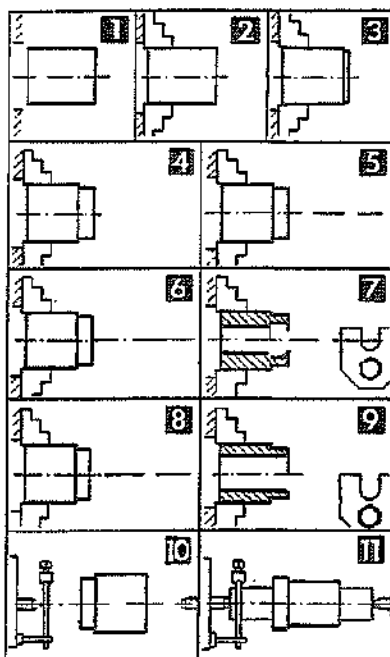

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	จับชิ้นงานเข้าเครื่องกลึง	หัวจับสามจับ
2.	กลึงหน้าตัด	มีดกลึงหน้าตัด
3.	กลึงปอก ขนาด 45.5 [±]	มีดกลึงปอก
4.	เจาะขั้นศูนย์	มีดกลึงหน้าตัดหรือดอกสว่าน เจาะขั้นศูนย์
5.	เจาะรูนำ	ดอกสว่าน 10 N SS
6.	เจาะรูขนาดโตขึ้น	ดอกสว่าน 22 N SS
7.	กลึงโน ให้ได้ขนาด 25.8 [±]	มีดกลึงโน
8.	รีมเมอร์	เหล็กกรีเมออร์ 26 H 7 SS
9.	กลึงลบคมให้โค้ง	มีดกลึงขึ้นรูป
10.	สอดแกนกลม จับบุชชิ่งไว้บนเครื่องกลึง	แกนกลมสอดจับกลึง
11.	กลึงยาว ให้ได้ขนาด 36 [±] m6 และ 45 [±]	มีดกลึงปอก มีดกลึงละเอียด มีดกลึงหน้าตัด
12.	ลบคม	มีดกลึงมือ

เครื่องมือวัด และ ทดสอบ:
เกจปากวัดจำกัด, เวอร์เนียร์คาลิเปอร์, เกจสอบความกลม

งานกลึงบุชชิ่ง เมื่อเจาะรูบุชชิ่งเสร็จ ให้ใช้มีดกลึงโน กลึงคว้านรูเจาะนั้นออกที่ เพราะ ผิวรูเจาะที่เจาะด้วยดอกสว่านนั้นขรุขระมาก เมื่อกลึงโนได้ผิวราบเรียบละเอียดแล้ว จึงใช้แกนกลมสวมสอดเข้าช่วยจับ แล้วจึงกลึงนอกต่อ จนได้ขนาดตามแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผิวกลึงนอกและกลึงโนร่วมศูนย์กันอย่างแท้จริง

งานเจาะบนเครื่องกลึง

จับชิ้นงานแท่งตันไว้บนเครื่องกลึง กลึงเตรียมเจาะ เจาะรู กว้านรู เจาะรูฝั่ง และเดินรีมเมอร์ ในลักษณะงานกลึงเช่นเดียวกับงานกลึงอื่น ๆ

งานเจาะ ดอกเจาะที่ใช้กันส่วนมากคือ ดอกสว่าน จับชิ้นงานไว้ในหัวจับให้มั่นคง อย่าให้เลื่อนได้ในแนวยาวในขณะที่ป้อนดอกสว่านเข้าเจาะ ก่อนลงมือเจาะ จะต้องกลึงปาดหน้าตัดให้เรียบ และเจาะรูขึ้นศูนย์เสียก่อน (รูป B 106.1) หากเจาะรูขึ้นศูนย์ผิดตำแหน่ง ดอกสว่านจะแกว่งไปรอบ ๆ เกิดเป็นรอยได้


วิธีตัดดอกสว่าน ให้สวมดอกสว่านเข้าที่เพลารับที่ศูนย์ท้ายแทน ตั้งความเร็วรอบชิ้นงานให้ได้ตามความเร็วตัดของงาน วิธีป้อนเจาะให้ป้อนด้วยมือ โดยหมุนล้อจับศูนย์ท้ายแทน ส่งดอกสว่านเข้าเจาะ ตรวจสอบว่า เศษเจาะไหลออกมาโดยสม่ำเสมอ กับหล่อเย็นชิ้นงานด้วย

งานกว้านผิวรูเจาะ รูที่เจาะเสร็จแล้ว ยังขรุขระอยู่ และเล็กกว่าขนาด จะต้องใช้มีดกลึงใน หรือมีดคว้านคว้านผิวในให้ราบเรียบละเอียดตามแบบ (รูป B 106.2 และ .4)


วิธีจับมีดกลึงใน จะต้องจับให้ปลาย คม มีด อยู่ สูงกว่าแนวเส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวระนาบเล็กน้อย ขณะกลึงในให้ป้อนกลึงตื้น ๆ และ แยกกว่ากลึงนอก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ชิ้นงานสปริงกลับในขณะที่กลึงนั่นเอง

วิธีรีมเมอร์บนเครื่องกลึง (รูป B 106.5) งานรีมเมอร์บนเครื่องกลึง จะใช้รีมเมอร์เครื่อง ที่คมตายตัว หรือ คมปรับขยายขนาดก็ได้ วิธีทำ ให้สวมเพลาลูกรีมเมอร์ ซึ่งเป็นเพลาร็ว เข้ากับรูสวมเพลานบนศูนย์ท้ายแทนที่ชิ้นงานและปลายเหล็กรีมเมอร์จะต้องตรงได้ศูนย์กันจริง ๆ มิฉะนั้นจะรีมเมอร์ได้รูเอียง ๆ วิธีป้องกันควรใช้ปลอกค้ำช่วย

ขนาดของรูคว้านก่อนลงรีมเมอร์ จะต้องม่ขนาดเล็กกว่าขนาดสำเร็จ จำเป็นที่สุดที่จะต้องเลือกใช้ความเร็วตัด ช่วงป้อนเจาะ การหล่อเย็น และการหล่อลื่นบนผิวงานให้ถูกต้อง (ดูตาราง T 102.2) หากป้อนเจาะด้วยมือ พยายามป้อนเจาะด้วยแรงสม่ำเสมอคงที่ อย่ากระชากหรือหนักแน่นผิดกัน มิฉะนั้น ผิวจะขรุขระเกินควร

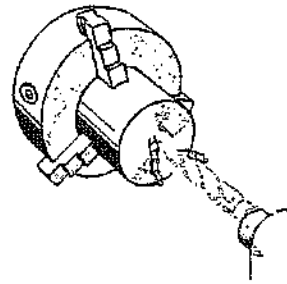


รูป B 106.1 งานเจาะด้วยดอกสว่านบนเครื่องกลึง

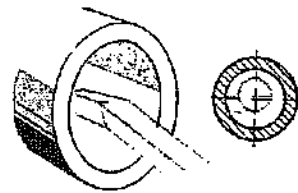


รูป B 106.2 (ซ้าย) กลึงในด้วยมีดกลึงใน


รูป B 106.3 (ขวา) ตำแหน่งวางมีดกลึงใน

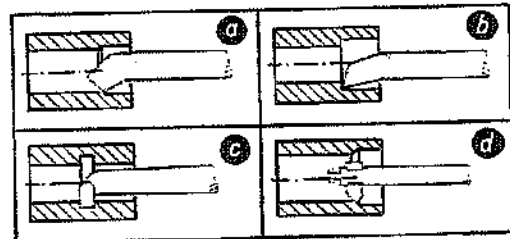


รูป B 106.4 มีดกลึงใน (a) มีดปอกใน (b) มีดกลึงหน้าตัดใน (c) มีดขุดร่องใน (d) มีดคว้าน

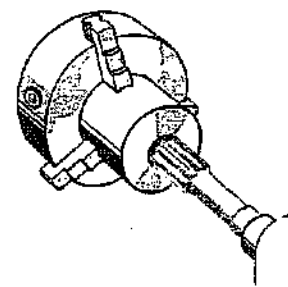


รูป B 106.5 วิธีรีมเมอร์บนเครื่องกลึง

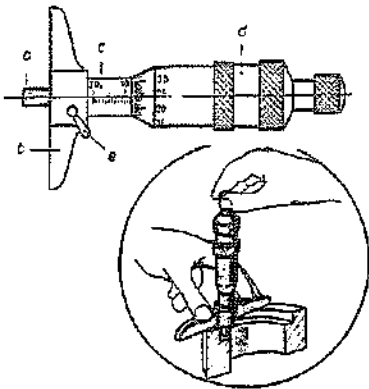

รูป B 107.1 ไมโครมิเตอร์วัดลึก
(a) แกนวัดลึก (b) สะพานกั้นวัดลึก
(c) แกนใน (d) ปลอกนอก (e) สกรุลอก
ตำแหน่งวัดลึก

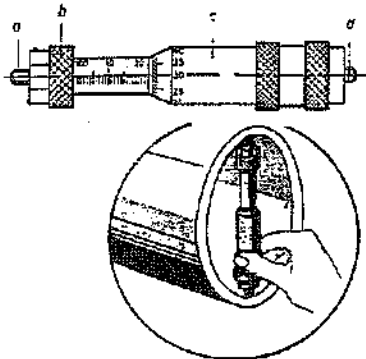

รูป B 107.2 ไมโครมิเตอร์วัดใน
(a) จุดปลายสัมผัสวัด (b) นัตปรับขนาดวัด
(c) ปลอกนอก (d) จุดหยุดวัด

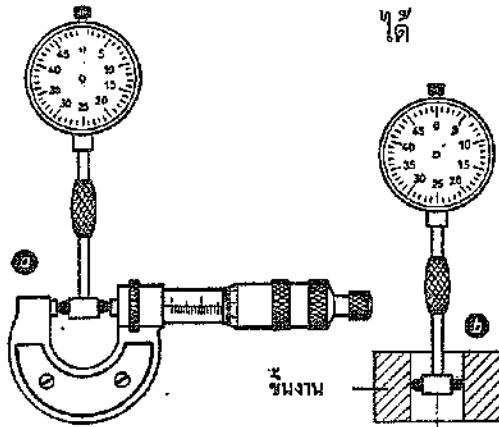

รูป B 107.3 วิธีใช้นาฬิกาวัดสอบขนาดรูคว้าน (a) ตั้งขนาดก่อนวัดด้วยไมโครมิเตอร์ และนาฬิกาวัด เข็มนาฬิกาต้องอ่านศูนย์ (b) ขณะวัดสอบรูคว้าน

วิธีวัดสอบ ให้ตั้งชุดหัววัดตามขนาดที่ต้องการวัดเสียก่อน โดยใช้ไมโครมิเตอร์ หรือแหวนเกจ ต่อจากนั้นจึงนำไปวัดสอบรูคว้านนั้น ๆ (ดูรูป B 107.3) ทำให้เราทราบด้วยว่า รูคว้านตอนใดมีผิวผิดความกลมไปมากน้อยเท่าใด

งานวัดและสอบขนาดรูคว้าน

วิธีวัดด้วยไมโครมิเตอร์วัดลึก (รูป B 107.1)

ไมโครมิเตอร์วัดลึก ใช้สำหรับวัดลึก ด้วยความละเอียดในงานวัด ได้ถึง $1/100$ มม.

วิธีวัด ให้วางขอบสะพานวัดลึกไว้บนปากรูคว้าน หมุนปลอกนอกขยับก้านวัดลึกลงไป กระทั่งปลายวัดลึกกระทบผิวล่างสุดตำแหน่งวัดลึกนั้นไว้ แล้วจึงชักออกมาอ่าน วิธีอ่านให้สังเกตว่าสเกลอ่านจากขวาไปซ้าย มิฉะนั้นจะอ่านผิด


วิธีวัดในด้วยไมโครมิเตอร์วัดใน (รูป B 107.2)

ไมโครมิเตอร์วัดในนั้นมีผิวจับวัดอยู่ที่ทั้งสองปลาย มีขนาดวัดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 35 ถึง 400 มม. และสามารถวัดได้ละเอียดถึง $1/100$ มม.

วิธีวัด ให้จับไมโครมิเตอร์วัดในเข้าวัดในแนวตั้ง ภายในรูคว้าน จับไว้ให้มั่น และหมุนปลอก กระทั่งจุดวัดทั้ง 2 จุดแตะผิวงาน และยื่นไว้พอดี จึงค่อยอ่านสเกล

วิธีทดสอบขนาดรูคว้านด้วยนาฬิกาวัด

วิธีนี้ นาฬิกาวัดจะต้องใช้ประกอบกับ ชุดหัววัด ซึ่งมีปุ่มสัมผัสวัดสองจุด จุดหนึ่งติดแน่นกับที่ อีกจุดหนึ่งเลื่อนเข้าออก เพื่อสัมผัสกับผิวรูคว้านขนาดต่าง ๆ ได้ (รูป B 107.4) วัตถุประสงค์ของปุ่มสัมผัสของชุดหัววัดนี้ ไปขยับเข็มนาฬิกาวัดได้

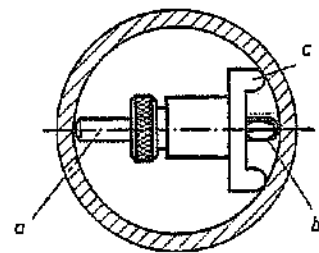


รูป B 107.4 ชุดหัววัด (a) ปุ่มสัมผัสตายตัว (b) ปุ่มสัมผัสที่เคลื่อนเข้าออกได้ (c) สะพานยื่นศูนย์




วิธีสอบขนาดรูคว้านด้วยเกจวัดจำกัด

เกจทรงกระบอก (รูป B 108.1) เป็นเกจที่ทั้งสองข้างเป็นกลมกระบอกขนาดใหญ่สุด และขนาดเล็กสุด ที่ข้อมได้สำหรับรูคว้านขนาดตามพิคัดความเพือที่กำหนดให้ ข้างหนึ่งคือ "ข้างวัดใช้ได้" เมื่อใช้กระบอกข้างนี้วัดกระบอกจะเข้าสวมกรือ ๆ อีกข้างหนึ่ง คือ "ข้างวัดใช้ไม่ได้" กระบอกข้างนี้ มีขนาดโตกว่าพิคัด จะสอดไม่เข้ารูคว้าน หรือฝืดอย่างมาก ๆ ดันเข้าได้ยาก (รูป B 108.2)

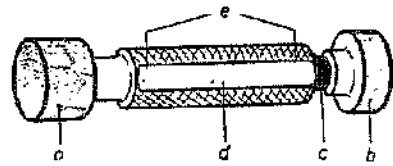

รูป B 108.1 เกจทรงกระบอก (a) ข้างวัดใช้ได้ หรือข้างดี (b) ข้างวัดใช้ไม่ได้ (c) ทวนสีแดง (d) ไล่พิคัดความเพือ (e) ขนาดตามพิคัด

เกจผิวกระบอก (รูป B 108.8) เกจชนิดนี้มีลักษณะใช้งานเหมือนกับเกจทรงกระบอกทุกประการ แต่วัดขนาดรูคว้านโตกว่า ข้อควรระวังก็คือ รูคว้านอาจไม่กลม วิธีแก้ไขก็คือให้วัดรูคว้านหลาย ๆ ตำแหน่งวัด

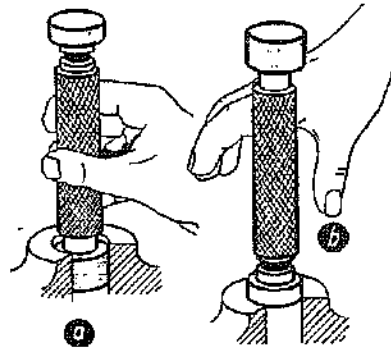


รูป B 108.2 วิธีสอบขนาดด้วยเกจ ทรงกระบอก (a) ข้างดีจะพอดีสอดเข้ารูคว้านได้กรือ ๆ (b) ข้างวัดใช้ไม่ได้จะสอดไม่เข้ารูคว้าน

เกจรูคว้านขนาดใหญ่ (รูป B 108.4) วิธีใช้เกจชนิดนี้วัดสอบให้สัมผัสแกที่จุดล่างของรูคว้านอยู่กับที่เสี้ยก่อนต่อจากนั้นดันหัวขงเกจอีกข้างหนึ่งเข้าวัดจุดบนขงรูคว้าน วิธีเหวี่ยงให้เหวี่ยงเข้า (รูป B 108.5)


วิธีใช้เกจทรงกระบอกวัดสอบ

1. ทำความสะอาดรูคว้าน ผิวขงแก้งเกจทรงกระบอกให้สะอาดเสี้ยก่อน เสร็จแล้วขโมน้ำมันวาสลินบาง ๆ
2. ให้นำเกจทรงกระบอกเข้าวัดตรง ๆ เมื่อวัดเสร็จแล้วอย่าทิ้งการรูคว้านไว้
3. อุณหภูมิขงแก้วัดและข้งงานจะต้องเท่ากันในขณะที่วัด ข้งงานร้อนกับแก้วัดเย็น ๆ เป็นอันตรายต่อกันอย่างยิงภายในพริบตาเดียว ข้งงานกับแก้วัดจะรัดติดกัน ดึงไม่ออกในกรณีเช่นนี้ อย่าใช้ค้อนตีให้หลุดจากกันเป็นอันขาด แต่จงใช้แท่นอัด พยายามดันให้หลุดจากกัน หากจำเป็นจริง ๆ จังจะยอมให้ทำข้งงานร้อนขึ้นใหม่ แล้วดึงแยกจากกัน
4. หากวัดสอบรูคว้านตัน ให้เลือกใช้เกจทรงกระบอกที่มีร่องเสี้ยระในหรือมีรูเจาะ เพราะมีละนึ้น ในขณะที่ดันแก้วัด

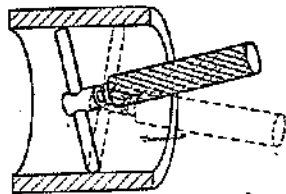


อากาศจะถูกอัด ทำให้ดันแก้วัดเข้าไม่ได้ บทบาทขงอากาศถูกอัดจะไม่มีเลข หากมีร่องบนแก้วัดขงระยะบายอากาศนี้อยู่

รูป B 108.5 ในขณะที่วัดด้วยเกจรูคว้านขนาดใหญ่ ข้งต้อง เหวี่ยงปลายแก้วัดเข้าหารูคว้าน ถ้าปรากฏว่าเหวี่ยงปลายแก้วัดด้านใช้ไม่ได้เข้าได้ถึงภายใน แสดงว่ารูคว้านตันโตเกินไป

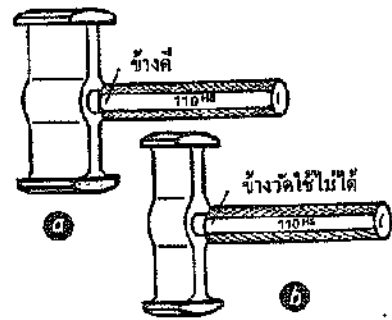



รูป B 108.3 เกจผิวกระบอกสำหรับวัดรูคว้าน ขนาดตั้งแต่ 100 ถึง 200 มม. (a) ข้างดี (b) ข้างวัดใช้ไม่ได้

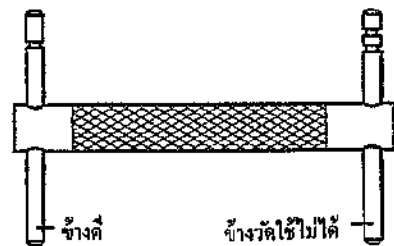

รูป B 108.4 เกจรูคว้านขนาดใหญ่ ใช้สำหรับวัด รูคว้านขนาดโตกว่า 200 มม.

3. งานกลึงเรียว



งานกลึงเรียว คือ งานกลึงกลม และลักษณะของผิวงานที่กลึงเรียวลง เป็นอัตราส่วนที่เสมอ ชันงานเรียว มีทั้งเรียวภายนอก และเรียวภายใน (รูป B 109.1) ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีลักษณะงานต่างกันไป เช่น ใช้เป็นเพลาสามจับให้มัน และจับให้แน่น ไม่มีรอยรั่ว เป็นต้น (รูป B 109.2)

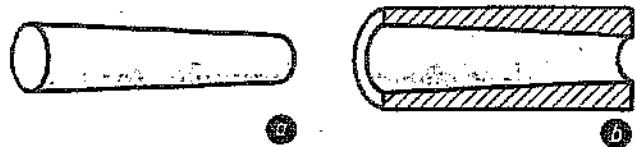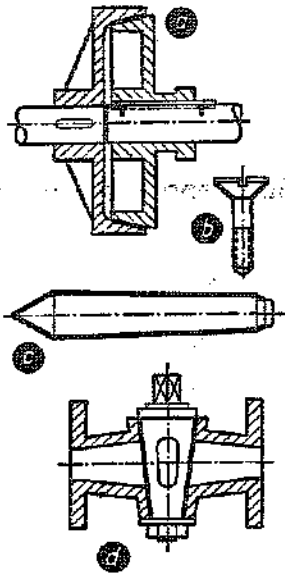


รูป B 109.1 ชนิดของเรียว (a) เรียวเต็มหรือเรียวนอก (b) เรียวกลาง หรือเรียวใน เรียว มีลักษณะกำหนดเป็นมาตรฐาน การเขียนลักษณะเรียว ดูได้จาก รูป B 109.3 ถึง B 109.6

รูป B 109.2 (ซ้าย) ตัวอย่างงานเรียว (a) กลึงหน้าเรียว (b) สกรหัวฝัง (c) เรียวแหลมขั้นศูนย์ (d) สลักลิ้น


รูป B 109.3 เรียวกับชักขนาน D = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางเรียวข้างโต l = ความยาวเรียว $1:x$ = อัตราเรียว d = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางเรียวข้างเล็ก $1:2x$ = อัตราลาดของหน้าเรียว $\alpha/2$ = มุมลาดเรียว หรือกึ่งมุมเรียว (มุมตั้งมีดกลึงเรียว)

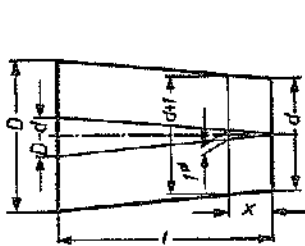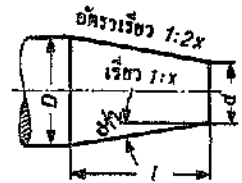

รูป B 109.4 เรียว $(D-d):l$ เท่ากับ $1:x$ อัตราเรียว เท่ากับ $1:x$ หมายความว่าขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง เรียวเล็กลง 1 มม. ต่อความยาวเรียว x มม.

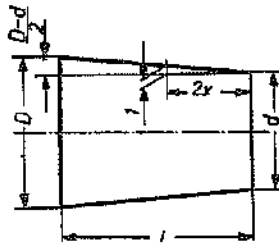

รูป B 109.5 อัตราลาดของหน้าเรียว เรียว $\left(\frac{D-d}{2}\right):l$ เท่ากับ $1:2x$ $1:2x$ นี้ คือ อัตราลาดของหน้าเรียว ซึ่งหมายความว่า ตัวเรียวจะต้องยาว $2x$ มม. รัศมีของเรียวจึงจะเรียวเล็ก ลง 1 มม.

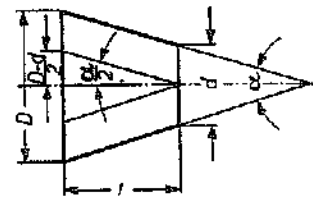

รูป B 109.6 มุมตั้งมีด $\alpha/2$ (มุมลาดเรียว) คือมุมที่จะต้องตั้งให้กลึงผิว เช่น จะต้องตั้งให้ศูนย์ หลังเชิงออกจากศูนย์กลางหน้าเป็นมุมเท่านี้ เป็นต้น ถ้า \tan ของกึ่งมุมเรียวนี้ หรือ $\tan \frac{\alpha}{2} = \left(\frac{D-d}{2}\right):l$ α คือ มุมเรียวแหลม

ตัวอย่าง: $D = 50$ มม. $d = 45$ มม. $l = 50$ มม.

จงคำนวณ (a) อัตราเรียว $1:x$ (b) อัตราลาดของหน้าเรียว $1:2x$ (c) มุมตั้งมีด (มุมลาดของหน้าเรียว) $\alpha/2$

วิธีคำนวณ:

(a) อัตราเรียว $(D-d):l = 1:x$ $(50-45):50 = 1:10$ ดังนั้น ทุกๆ ความยาวเรียว 10 มม. ขนาดของเรียวจะเล็กลง 1 มม.

(b) อัตราลาดของหน้าเรียว $\left(\frac{D-d}{2}\right):l = \frac{50-45}{2}:50 = 1:20$

(หรือกล่าวได้ว่า อัตราลาดของหน้าเรียว $= 1:2x = 1:2 \times 10 = 1:20$)

(c) มุมลาดของหน้าเรียว $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2l} = \frac{50-45}{2 \times 50} = 0.05$ จากตารางหังชันตรีโกณมิติ $\alpha/2 = 5^{\circ}44'$

วิธีกลึงเร็ว

วิธีกลึงเร็ว ทำได้หลายวิธี


วิธีกลึงเร็วโดยตั้งแท่นมีดเป็นมุม (รูป B 110.1)

วิธีนี้ จะต้องตั้งแท่นมีด ให้เดินกลึงได้ตามแนวผิวของเร็วที่ต้องการ เหมาะสำหรับกลึงเร็วที่เร็วแต่น้อยและทุ การบิอนกลึง จะบิอนด้วยมือก็ได้ แต่ผิวมันจะไม่ค่อยเรียบ ความยาวงานกลึงถูกจำกัดลงมามาก งานกลึงวิธีนี้ จึงกลึงได้แต่เร็วสั้น ๆ


วิธีตั้งแท่นมีดโดยอาศัยสเกลบนแท่นหมุนมีด (ดูรูป B 110.1) ทั้งนี้ให้เลื่อนออกโดยอาศัยจุดศูนย์

บนสเกลนั้นเป็นหลัก เมื่อได้ตำแหน่งแล้ว จงลอกสกรูเสีย

วิธีตั้งแท่นมีดด้วยแบบ แบบนี้ได้แก่แบบตัวอย่างเร็ว เช่น เกจกระบอกเร็ว เป็นต้น บนแท่นจับมีดให้ติดนาฬิกาวัดไว้ด้วย ก้านหยั่งวัดตะอยู่บนผิวงาน เมื่อกลึงได้ตามอัตราลาดของหน้าเร็ว เจ็มนาฬิกาวัดนี้ จะไม่กระดิกออกจากศูนย์

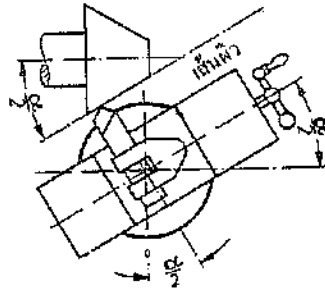

รูป B 110.1 วิธีกลึงเร็วโดยตั้งแท่นมีดเป็นมุม

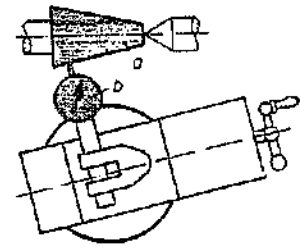

รูป B 110.2 วิธีตั้งแท่นมีดด้วยแบบ (a) แบบ (b) นาฬิกาวัด


วิธีกลึงเร็วโดยเลื่อนศูนย์ที่ท้ายแท่น (รูป B 110.4)

วิธีนี้ ให้จับชิ้นงานยันศูนย์หน้าและหลังเสียก่อน แล้วจึงเขียงศูนย์ที่ท้ายแท่น ให้เดินมีดกลึงในลักษณะปกติจะกลึงได้ตามอัตราลาดของหน้าเร็ว (รูป B 110.3 และ .4) จำไว้ว่า อย่าเขียงศูนย์ออกไปให้โตกว่า 1/50 ของความยาวงานเร็ว เพราะมีละนั้น ศูนย์ที่ยันไว้จะพลาดได้ (รูป B 110.5) วิธีนี้ เหมาะสำหรับกลึงเร็วยาว ๆ และเร็วที่ลาดน้อย ๆ ข้อดีก็คือ เรากลึงอัตโนมัติได้ตามยาว

วิธีคำนวณ ช่วงเขียงศูนย์ V นั้น สูตรแต่กรณี ดังนี้

(a) ความยาวเร็ว l เท่ากับ ระยะระหว่างยันศูนย์ L (รูป B 110.3)


(b) ความยาวเร็ว l สั้นกว่า ระยะห่างระหว่างยันศูนย์ L (รูป B 110.4)

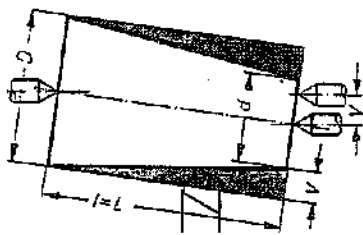

รูป B 110.3 ความยาวเร็วเท่าระยะห่างระหว่างยันศูนย์ $V = \frac{D-d}{2}$

ตัวอย่าง: $D = 60$ มม. $d = 56$ มม.


$$V = \frac{D-d}{2} = \frac{60-56}{2} = 2 \text{ มม.}$$

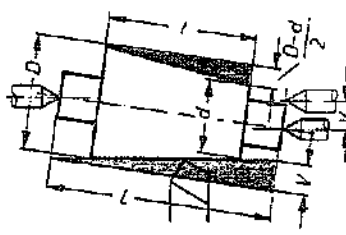

รูป B 110.4 ความยาวเร็วสั้นกว่าระยะห่างระหว่างยันศูนย์ $V = \frac{D-d}{2} \cdot \frac{L}{l}$

ตัวอย่าง: $D=50, d=47, l=100, L=200$


$$V = \frac{D-d}{2} \cdot \frac{L}{l} = \frac{50-47}{2} \cdot \frac{200}{100} = 3 \text{ มม.}$$

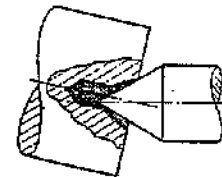

รูป B 110.5 ถ้าเขียงศูนย์ออกมากไป ศูนย์จะยันพลาดได้

วิธีกลึงเร็วด้วยอุปกรณ์บรรทัดพิเศษ

อุปกรณ์บรรทัดเป็นชุดเครื่องมือพิเศษ ใช้ติดเข้ากับเครื่องกลึง เพื่อช่วยกลึงเร็ว ใช้กลึงได้ทั้ง เรียวนอกและเรียวใน แต่มุมตั้งมีดจะต้องโตไม่เกิน 10° เพราะต้องบิอนกลึงอัตโนมัติ (รูป B 111.1)

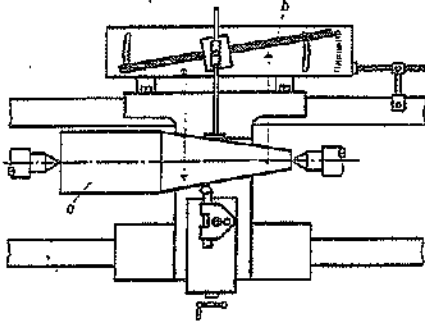


รูป B 111.1 วิธีกลึงเร็วด้วยอุปกรณ์บรรทัด
(a) ชิ้นงาน (b) บรรทัด

อุปกรณ์บรรทัดที่ปรับเลื่อนได้ตามอัตราเร็วที่ต้องการ บนบรรทัดจะมี แทนเลื่อนเลื่อนได้ไปมา ๆ จากแทนเลื่อนจะมีก้านส่งมาบังคับให้มีเม็ดกลึง เกิดขึ้นได้ตามแนวเร็ว เม็ดกลึงนอกจากจะต้องเลื่อนกลึงตามยาวแล้ว ยังจะต้องเลื่อนกลึงตามแนวหน้าตัดได้ด้วยพร้อมกัน ฉะนั้น ก่อนกลึงเร็ว จึงจำเป็นต้องคายลอกพลาถึงหน้าตัดเสียก่อน วิธีตั้งมีดเพื่อบิอนกลึง ให้ตั้งโดยหมุนแทนมีดไป 90° เสียก่อน

วิธีตั้งอุปกรณ์บรรทัดนำกลึงเร็ว บรรทัดนำกลึง เร็ว นั้น ตั้งได้โดยอาศัยช่องสเกล เมื่อตั้งได้ตามมุม เรียวที่ต้องการแล้ว ให้ล็อคสกรูหัวท้ายสองตัวให้แน่น


หลักปฏิบัติในงานกลึงเร็ว

1. คมที่ปลายมีดกลึงเร็ว จะต้องตั้งให้ตรงศูนย์ของงานกลึงพอดี เพราะหากตั้งไม่ตรง การกลึง เร็ว โดยตั้งแทนมีดเป็นมุมก็ดี โดยเชิงศูนย์ก็ดี หรือโดยใช้อุปกรณ์บรรทัดพิเศษก็ดี จะกลึงได้เร็วที่ผลิตขนาดหมด
2. วิธีกลึงเร็ว ด้วยวิธีตั้งแทนมีดให้เป็นมุมนั้น ชิ้นงานกลึงเร็วจะต้องจับยื่นศูนย์ทั้งที่ศูนย์หน้า และศูนย์หลังได้เที่ยงศูนย์จริง ๆ มิฉะนั้นเร็วที่กลึงได้จะมีอัตราเร็วผิดไปจากที่ต้องการ

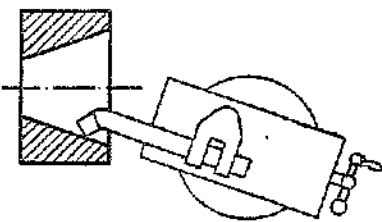

รูป B 111.2 (ซ้าย) วิธีกลึงเร็วใน

รูป B 111.3 (ขวา) วิธีกลึงเร็วที่โต ๆ ให้เจาะรูเป็นขั้น ๆ นำไว้ก่อน (a) ริมเมอร์ เร็ว (b) ชิ้นงาน

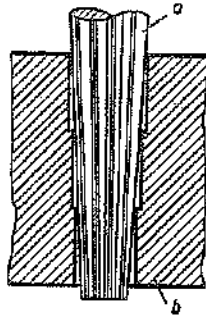

3. ในกรณีที่ต้องกลึงชิ้นงานเร็วเหมือนกัน ขนาดเท่า ๆ กันหลายอันด้วย วิธีเชิงศูนย์ท้ายแทน ชิ้นงานแต่ละ ชิ้นจะต้องยาวเท่ากัน และรูเจาะยื่นศูนย์ จะต้องลึกเท่า ๆ กัน ทุกอันด้วย

4. วิธีกลึงเร็วด้วยอุปกรณ์บรรทัดจะต้อง หล่อลื่นบรรทัด และชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ต่าง ๆ ให้อย่างดี

วิธีกลึงเรียวใน

วิธีกลึงเรียวใน ให้ใช้มีดกลึงในเป็นมีดกลึง หรือมีดควาน นอกจากนั้นเรียวในยังทำได้ด้วยริมเมอร์ เรียวอควิวหนึ่ง ถ้าเป็นรูเรียวขนาดโต ๆ ซึ่งหากกลึงด้วยวิธีธรรมดา อาจต้องใช้เวลายาว วิธีทำให้ เจาะรูน่าเป็นขั้น ๆ ไว้ก่อน (รูป B 111.8) ความลดหลั่นระหว่างขั้นควรโตพอตัดเท่ากับส่วนที่ต้องปาด ออกด้วยริมเมอร์เร็วให้น้อยที่สุด เพราะเราไม่ต้องการใช้ริมเมอร์เร็วต้องปาดผิวงานมากกว่าควร รูเรียวยาว ๆ ไม่ควรทำด้วยวิธีนี้


งานกลึงเร็วแหลม

ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการกลึงเหล็กขึ้นศูนย์ (รูป B 112.1)
 คำว่า "Masse ohne Toleranz ± 0.5 " ซึ่งปรากฏ
 เขียนอยู่บนแบบ หมายความว่า ระยะใดที่มีได้กำหนด
 พิกัดความเผื่อไว้ ให้ถือพิกัดความเผื่อ ± 0.5 ไว้
 เป็นเกณฑ์ เสมอไป


วัตถุดิบ ๓ ชิ้นคือ C100 W1 ซึ่งเป็นเหล็กเครื่องมือ
 ผสมคาร์บอน ๑ % เกรดเหล็กชั้นดี

ในการกลึงปลายเหล็กขึ้นศูนย์นั้น นอกจากลำตัวจะ
 ต้องเร็วพอสมควร ปลายเหล็กขึ้นศูนย์จะต้องอยู่บน
 เส้นอีกด้วย

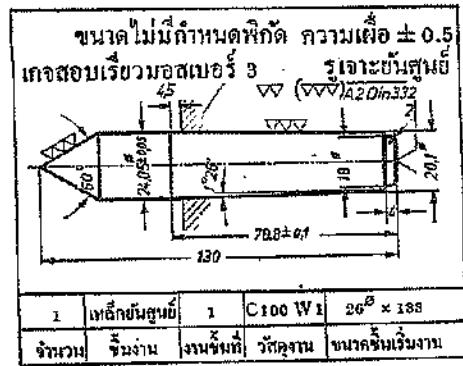

รูป B 112.1 แบบงาน

ลำดับงาน

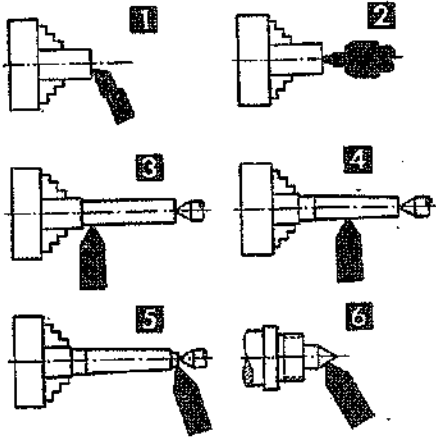


	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	กลึงงานให้ได้ตามความยาว	มีดกลึงหน้าตัด
2.	เจาะขึ้นศูนย์ข้างใดข้างหนึ่ง	ดอกสว่านเจาะขึ้นศูนย์
3.	กลึงปอกและกลึงสำเร็จ ขนาด 24.05 ^ø	มีดกลึงปอก และ มีดกลึง ละเอียด
4.	กลึงเร็ววอสหยาบและ ละเอียด	มีดกลึงปอก และ มีดกลึง ละเอียด
5.	กลึงตมมุมโค้ง ขนาดผ่าน ศูนย์กลาง 18 ^ø	มีดกลึงละเอียด มีดกลึงมือ
6.	กลึงปาดและกลึงละเอียด เร็วแหลม	มีดกลึงปอก และ มีดกลึง ละเอียด
7.	ชุบเร็วแหลมให้แข็ง ภายใน และเจียรไน	


เครื่องมือวัดและทดสอบ: บรรทัดเหล็ก, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
 ไมโครมิเตอร์ เกจวัดความกลม จากสเกลวัดมุม ปลอกเกจวัด
 เร็ววอส เบอร์ 3

วิธีวัดและสอบขนาดเร็ว


ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง และความยาวเร็ว ให้วัดด้วยไมโครมิเตอร์ และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
 มุมของเร็วแหลมให้ใช้จากสเกลวัดมุมวัด (รูป B 112.2) และวิธีสอบลำตัวเร็ว ให้ใช้ปลอก
 เกจวัดเร็ววอสเบอร์ 3 วัดสอบดู

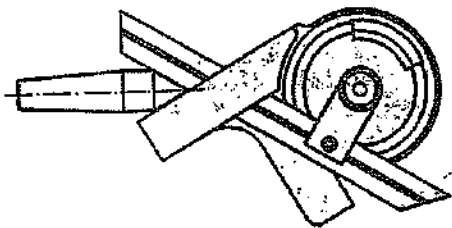


รูป B 112.2 วิธีใช้จากสเกลวัดมุม

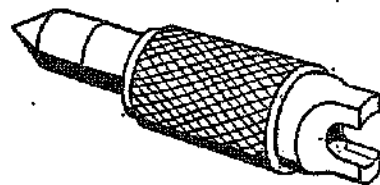


รูป B 112.3 วิธีสอบเร็วด้วยปลอกเกจวัดเร็ว

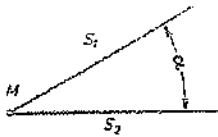


รูป B 118.1 มุม α เกิดจาก ด้าน S_1 และ S_2 กระทำต่อกัน M เป็นจุดตัด

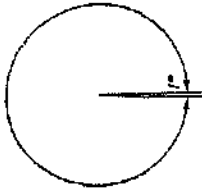


รูป B 118.2 ทางของศอกเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบ ของมุมรอบจุดศูนย์กลางวงกลม

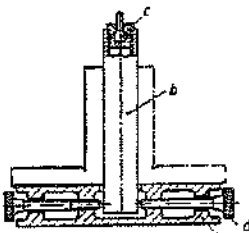

รูป B 118.4 อุปกรณ์วัดสอบมุมฉาก
(a) แผ่นฐาน
(b) แกนกลม
(c) ลูกหมาก
(d) เกลียวปรับตำแหน่ง

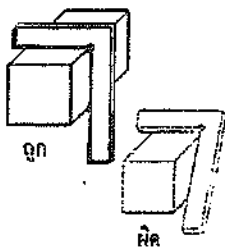

รูป B 118.6 วิธีใช้ฉาก 90° สอบงาน

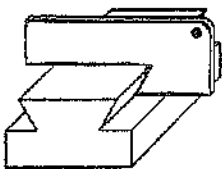

รูป B 118.9 วิธีสอบงานด้วยชิ้นแบบสอบมุม

วิธีวัดและสอบขนาดของมุม

มุมคือลักษณะที่ด้านหรือ แผ่นกระทำต่อกัน (รูป B 118.1) มุมวัดเป็นองศา ($^{\circ}$) (รูป B 118.2)

1 องศา (1°) = 60 นาที ($60'$) 1 นาที ($1'$) = 60 เซกัน ($60''$)
1 มุมฉาก เท่ากับ 90°

มุมรอบจุดใด ๆ ก็ตาม มีอยู่ 360° นี้เป็นองศาเก่า แต่ในปัจจุบันเรานิยมองศาใหม่ใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสำรวจและวัดพื้นแผ่นดิน มุมรอบจุดใด ๆ จะมีอยู่ 400 องศาใหม่

1 องศาใหม่ (1°) = 100 นาทีใหม่ (100^c)

1 นาทีใหม่ (1^c) = 100 เซกันใหม่ (100^{cc})

1 มุมฉาก เท่ากับ 100 องศาใหม่

ฉากวัดตายตัว

ฉากวัดตายตัวที่ใช้มากในโรงงาน เป็นฉากแข็ง แขนของฉากวัดกระทำมุมต่าง ๆ กัน เช่น 30° , 45° , 60° , 90° , 120° , 135°


งานทดสอบและงานขีดเส้นมุมฉากให้ใช้ฉาก 90° (รูป B 118.3) ฉากเช่นนี้มีหลายเกรดตามขนาดความละเอียดของงานวัด รวม 4 เกรด ได้แก่ ฉากเส้นผม ฉากธรรมดา ฉากใช้ในโรงงาน ชนิด I และชนิด II

ความเที่ยงมุมฉากของฉากนั้นจะต้องหมั่นสอบอยู่เสมอ วิธีวัดสอบมุม 90° อย่างง่าย ๆ ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยวัดสอบมุม (ดังใน รูป B 118.4) โดยแนบฉากฉาก ตั้งให้แนบติดกับแกนทรงกระบอก


มิให้มีแสงลอดได้เลย ลอดสกรูกำกับตำแหน่งนี้ไว้ ต่อจากนั้นจึงให้ตรวจท่าฉากตั้งอีกข้างหนึ่ง ความมืดลอดเป็นร่องเรียวยาวหรือเปล่า วิธีสอบฉากอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ฉากกับฉากเทียบกัน (รูป B 118.5)

รูป B 118.6 แสดงวิธีใช้ฉากวัด สอบชิ้นงานที่ถูกวิธี ส่วนฉากมุมอื่น ๆ เช่นฉาก 120° ใช้สำหรับสอบแท่งหกเหลี่ยม ฉาก 135° ใช้สำหรับสอบ มุมลบเหลี่ยม (รูป B 118.7 ถึง 9) ส่วนวิธีสอบชิ้นงานที่เป็นมุมต่าง ๆ กันนั้น ให้ใช้ ชิ้นแบบสอบมุม


รูป B 118.8 วิธีสอบด้วยฉาก 135°

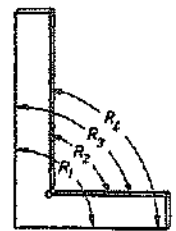

รูป B 118.8 วิธีวัดมุมฉากวัดได้ 4 ลักษณะ จากรูปลักษณะ R_1 และ R_2 จะวัดได้เที่ยงแน่นอน กว่า R_3 และ R_4

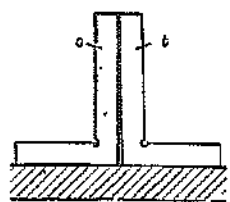

รูป B 118.5 วิธีสอบฉากด้วยวิธีเปรียบเทียบกันระหว่างฉาก (a) ฉากมาตรฐาน (b) ฉากที่ต้องการทดสอบ

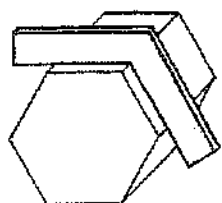


รูป B 118.7 วิธีสอบด้วยฉาก 120°

เครื่องมือวัดและสอบมุมชนิดหมุนแกนมุมได้

แกนวัดมุม (รูป B 114.1) เป็นเครื่องวัดมุมที่หมุนแกนไปมาได้ ใช้สำหรับถ่ายมุม และวัดเปรียบเทียบขนาดของมุมงานต่าง ๆ

ถ้าต้องการวัดให้ทราบค่าของมุม ให้เลือกใช้แกนวัดมุมที่มีสเกลองศาติดอยู่

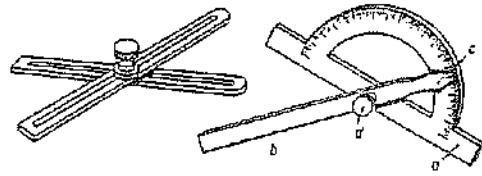


รูป B 114.1 (ซ้าย) แกนวัดมุมสเกล

รูป B 114.2 (ขวา) เครื่องวัดมุมอย่างง่าย (a) แกนศูนย์มีขีดสเกลองศา (b) แกนเลื่อนวัดมุม (d) สกรูล็อก

เครื่องวัดมุมอย่างง่าย (รูป B 114.2) เครื่องวัดมุมชนิดนี้วัดมุมได้เป็นจำนวนองศา หากอ่านสเกลด้วยความระมัดระวังจะอ่านได้ละเอียดถึง เศษหนึ่งส่วนสี่องศา


ในรูป B 114.3 ทางด้านซ้ายมือ จะเห็นว่า การอ่านค่าของมุมจะต้องคิด เสมอว่า มุมประชิด รวมกันเป็นสองมุมฉาก มุมที่อ่านได้นั้นเป็นค่ามุมประชิดของมุม ๆ หนึ่ง หากต้องการทราบค่ามุมประชิดอีกมุมหนึ่ง จะต้องเอาค่ามุมประชิดมุมแรกลบออกจาก 180°

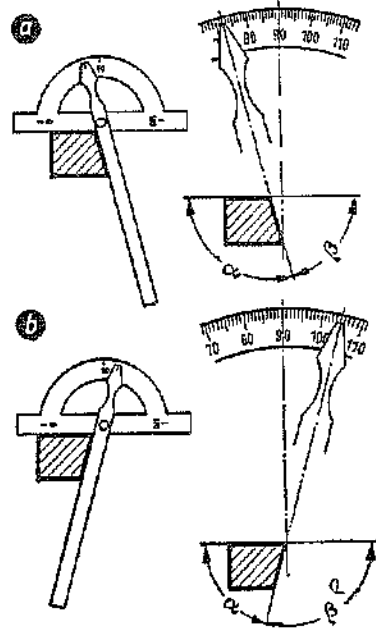

รูป B 114.3 วิธีวัดด้วยเครื่องวัดมุมอย่างง่าย (a) $\angle \beta = 72^\circ$ $\angle \alpha = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ (b) ค่ามุม $\angle \beta = 105^\circ$ $\angle \alpha = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$

ฉากสเกลวัดมุม (รูป B 114.4) เครื่องมือวัดมุมชนิดนี้วัดได้ละเอียด มากกว่าเครื่องวัดมุมอย่างง่ายหลายเท่า และใช้วัดบ่อย ๆ ในงานช่างของเรา


ฉากสเกลวัดมุม มีเวอร์เนียร์สเกล อ่านได้ละเอียดถึง 5 นาที แกนวัดมุมเลื่อนได้ สเกลองศาที่มีอยู่ 4 มุมฉาก แต่ละมุมฉากแบ่งเป็นขีด 90° ความกว้างของเวอร์เนียร์สเกลนั้น กว้างไปทางขวา และซ้ายจำนวน $23'$ เท่ากัน จำนวน $23'$ นี้ แบ่งออกเป็นช่องเวอร์เนียร์ 12 ช่อง ช่องหนึ่ง ๆ โตเท่ากับ $\frac{23'}{12} = 1\frac{11}{12}'$ ในขณะที่ที่ศูนย์ของช่องสเกลองศา ตรงถึงศูนย์บนเวอร์เนียร์สเกล ขีดช่องเวอร์เนียร์จะอยู่ห่างจากช่ององศาถัดไป อยู่ $\frac{1'}{12} = 5'$ ด้วยวิธีนี้เอง เราจึงอ่านได้ละเอียดถึง $5'$

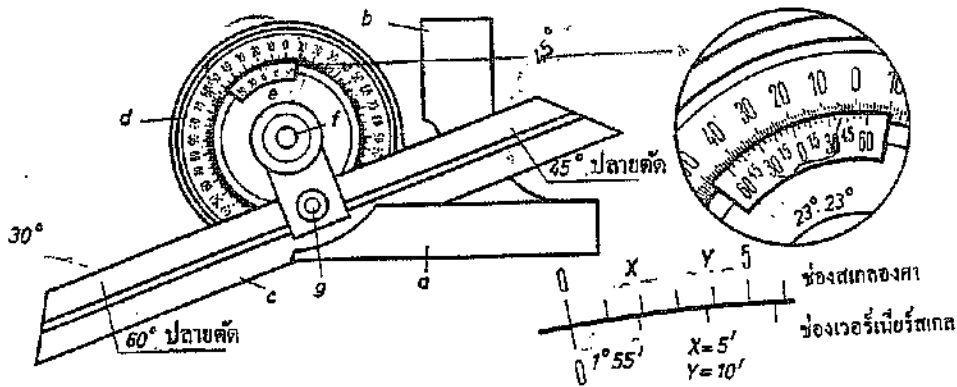


รูป B 114.4 (ล่าง) ฉากสเกลวัดมุม (a) แกนวัดตายตัว (b) แกนสายตัวชี้วัด (c) แกนหมุนวัด (d) สเกลองศากลม (e) ขีดเวอร์เนียร์สเกล หมุนไปได้พร้อมกันกับแกนหมุนวัด (f) สกรูล็อกตำแหน่งวัด (g) สกรูล็อกแกนหมุนวัด




วิธีวัดด้วยฉากกลวัดมุม จำนวนองศาเต็ม ๆ ของมุมที่วัดนั้น ให้ดูจากขีดศูนย์ของเวอร์เนียร์สเกล ว่าชี้อยู่ ณ องศาใด (รูป B 115.1 ถึง .4) เศษขององศานั้น ๆ ให้อ่านด้วยเวอร์เนียร์สเกล วิธีหมุนวัดจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้ แต่จะต้องจำทิศทางหมุน และอ่านมุมให้ถูกต้องกับทิศทางนั้น ๆ ด้วย (รูป B 115.4)

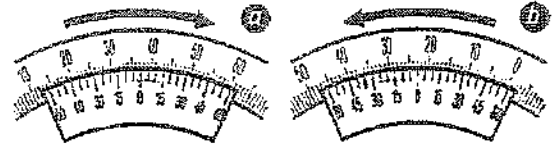




รูป B 115.1 วิธีอ่านมุมบนฉากกลวัดมุม ตามทิศทางที่หมุนวัด (a) เมื่อหมุนวัดไปทางขวา อ่านค่ามุมได้ $37^{\circ} 20'$ (b) เมื่อหมุนวัดไปทางซ้าย อ่านค่ามุม ได้ $22^{\circ} 40'$

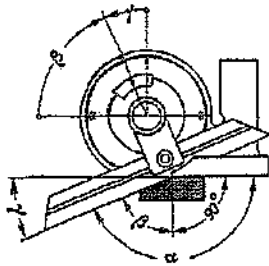


รูป B 115.3 มุมบ้าน a ในรูปคือ มุมที่หมุน ทางขวา และหมุนเกิน 90° ไปเท่ากับจำนวน มุม β เมื่ออ่านค่ามุม β โดยอ่านหมุนไปขวา ตั้งสเกล 90° อ่านได้ $\beta = 67^{\circ} 20'$ $\alpha = 90^{\circ} + \beta = 90^{\circ} + 67^{\circ} 20' = 157^{\circ} 20'$ หรือจะอ่านค่ามุม γ โดยตั้งสเกลจาก 0° และอ่านวัดไปทางซ้าย จะได้มุม $\gamma = 22^{\circ} 40'$ ดังนั้น $\alpha = 180 - \gamma = 180 - 22^{\circ} 40' = 157^{\circ} 20'$

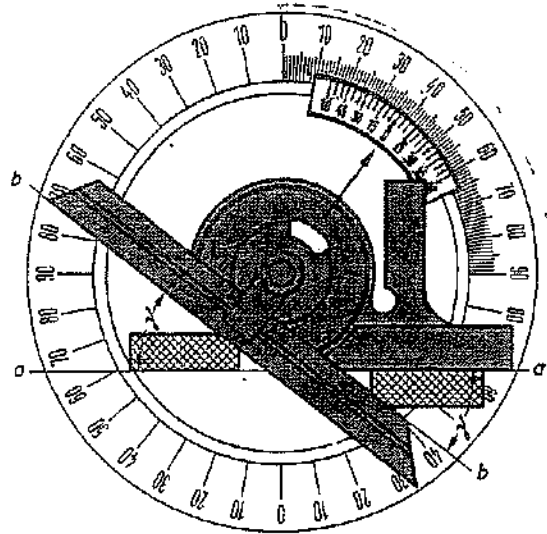

รูป B 115.2 ตัวอย่างการวัดมุม (a) วางแนววัดตามตัวแนบไปตามทิศทาง (b) วางทาบแนวหมุนวัดเข้าแนบด้านที่ต้องการวัดมุม อ่านค่ามุม γ ค่ามุม γ นี้เท่ากับมุมหมุนขวาออกจากแนวศูนย์โดยตั้งสเกลศูนย์ วัดได้ $\gamma = 37^{\circ} 20'$ ส่วนวิธีอ่านมุม δ ให้อ่านเป็นจำนวนมุมที่หมุนซ้ายออกจากมุม 90° โดยตั้งสเกล 90° ได้ $\delta = 52^{\circ} 40'$ (หรือจะคำนวณจากมุมประชิดมุมฉากก็ได้)

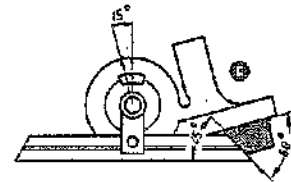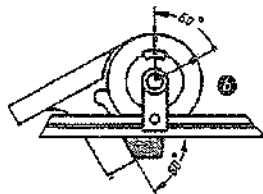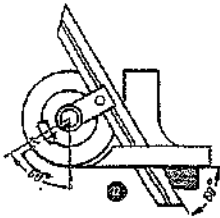

รูป B 115.4 (a) วิธีวัด โดยตั้งวัดจากแนววัดตายตัว ตั้งสเกลวัดที่ 0° วัดไปทางซ้าย 60° (b) วิธีวัด โดยตั้งวัดจาก แนวแนววัดตายตัว ตั้งสเกลวัดที่ 90° วัดไปทางซ้าย 30° (c) วิธีวัด โดยตั้งวัดจากแนวมุม 45° ตั้งสเกลวัดที่ 0° วัดไปทางขวา 15° ค่ามุมที่วัดได้จะต้องเท่ากับ $15^{\circ} + 45^{\circ}$

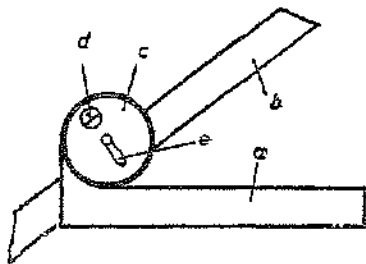


เครื่องมือวัดมุมด้วยลำแสง (รูป B 115.5)

วิธีอ่านเครื่องมือวัดชนิดนี้ จะต้องใช้แว่นขยายช่วยอ่าน และสามารถวัดได้ละเอียดถึง 5 นาที

รูป B 115.5 เครื่องมือวัดมุมด้วยลำแสง (a) แนววัดตายตัว (b) แนวหมุนวัด (c) ครอบช่องสเกลวัดมุม (d) แว่นขยาย อ่านช่องสเกล (e) ปุ่มถลอก


วิธีทดสอบเร็ว

เร็วทั้งเร็ววนนอกและเร็ววนในจะต้องสวมเร็วเข้ากันโดยราบเรียบ หลักการทดสอบเร็ว จึงมีหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ทดสอบดูว่าลักษณะเร็ววนนั้น เร็วได้ถูกต้องหรือไม่ อัตราเร็ววนนั้น ตามที่ทราบขึ้นอยู่กับขนาดวัดผ่านศูนย์กลางข้างโต D ข้างเล็ก d และ ความยาวเร็ว L วิธีที่จะวัดขนาดต่าง ๆ ดังกล่าวให้ถูกต้องมากที่สุดนั้นทำไม่ได้ง่าย ๆ ยิ่งในโรงงานด้วยแล้ว ยิ่งทำได้ลำบากมากที่สุด วิธีทดสอบเร็วส่วนมาก จึงนิยมหันไปใช้ การทดสอบด้วย แท่งเกจเร็ว ขนาดต่าง ๆ

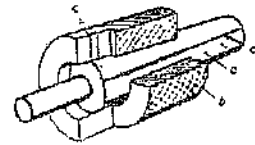


รูป B 116.1 วิธีสอบเร็ววนนอกด้วยเกจ ปลูกเร็ว (a) ชิ้นงานเร็ว (b) เกจปลูกเร็ว (c) ขีดสับออกพิทัดความเหลือ (d) ขีดดี

เร็วมาตรฐานต่าง ๆ (เร็วมอส เร็วเมตริก) วัดสอบได้ด้วยเกจเร็ว วิธีวัดสอบ วิธีนี้ มีโทษจะต้องการวัดขนาดหรือความโต ณ จุดหนึ่งจุดใด แต่ต้องการวัดสอบลักษณะเร็วทั้งแท่ง ถ้าชิ้นงานเป็นเร็ววนนอก ก็ให้ใช้เกจปลูกเร็ววัดสอบดู (รูป B 116.1) หากเป็น เร็ววนใน ก็ให้สอบด้วยแท่งเกจเร็ว (รูป B 116.2) ความโตของโคนเร็วที่ถูกขนาดนั้น โคนเร็วจะต้องหยั่งถึงขีดพิทัดของเกจนั้น

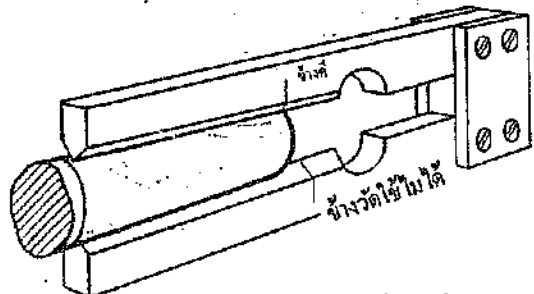

รูป B 116.3 วิธีสอบด้วยแผ่นเกจสอบเร็ว วิธีทดสอบให้ตรวจดูค่าแสงลอด

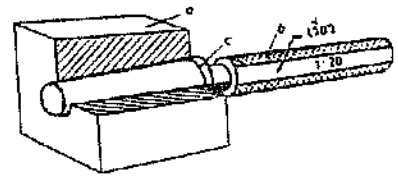


รูป B 116.2 วิธีใช้แท่งเกจเร็วสอบเร็ววนใน (a) ชิ้นงาน (b) แท่งเกจเร็ว (c) ขีดมอกพิทัด

โคนเร็วของชิ้นงานเร็ว ในขณะที่วัดสอบด้วยเกจเร็ววนนั้น ถ้าโคนของชิ้นงานเข้าสู่จุดเกจเร็ว และอยู่ภายในเขตของพิทัดบนเกจเร็ววนนั้น ๆ ให้ถือว่าเป็นชิ้นงานเร็วที่ถูกต้อง ได้ขนาด

ก่อนลงมือวัดสอบ ให้แน่ใจเสียก่อนว่า ผิวงานเร็วก็ดี ผิวเกจวัดเร็วก็ดีจะต้องสะอาดหมดจดเรียบร้อยและในขณะที่วัดสอบให้ตรวจดูว่า หน้าเร็วกับหน้าเร็ววนนั้นสวมกันสัมผัสได้ทั่ว ๆ กันทุกจุด ควรใช้ดินสอดำขีดเส้นยาวบนแท่งเกจ เร็วสองเส้น ห่างกัน 90° เมื่อสวมเร็วเข้าด้วยกันแล้ว จงใช้แรงบิดเร็ววนเล็กน้อย เสร็จแล้วจึงให้สังเกตลักษณะของเส้นดินสอดำ เป็นเส้นลึบตลอดทั้งสองเส้นหรือไม่ ถ้าลึบหมดเท่า ๆ กัน ก็แสดงว่าเร็ววนนั้นถูกต้อง แต่ถ้าเส้นลึบไม่หมด แสดงว่ายังไม่ถูกต้อง


วิธีทดสอบเร็วด้วย แผ่นเกจสอบเร็ว (รูป B 116.3) นั้น ให้สวมแท่งเร็วเข้าไปในระหว่างเส้นวัดเร็ว คล้ายสัเหล็ขมกางหมูของเกจ แล้วตรวจดูค่าแสงลอด แผ่นเกจทั้งสองแผ่นนี้ตั้งอัตราเร็วได้ โดยให้เทียบจากแท่งเกจเร็วมาตรฐานเสียก่อน แล้วจึงนำมาใช้สอบชิ้นงาน ขีดพิทัดที่บอกขนาดว่า “ใช้ได้” หรือ “ใช้ไม่ได้” นั้น ก็มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ เกจทรงกระบอกคงได้เคยกล่าวมาแล้ว

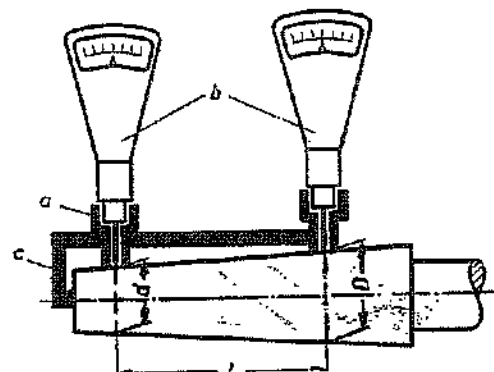

รูป B 116.4 ชุดเกจหน้าปัดที่มีวงวัดขนาดเร็ว (a) อุปกรณ์จับเกจวัด (b) เกจหน้าปัดที่มีวงวัด (c) ตั้งชิ้นศูนย์

วิธีสอบขนาดเร็วอีกวิธีหนึ่ง คือใช้ ชุดเกจหน้าปัดที่มีวงวัด (รูป B 116.4) ซึ่งใช้ได้กับโคนเร็วขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 120 มม.



งานเจาะรูสลักเส้น

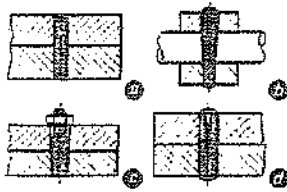

รูป B 117.1 สลัก
(a) สลักกลม (b) สลัก
เส้น (c) สลักเส้นหัวตัด
(มีเกลียวหัวลิ้มเพื่อให้ออก
ได้ง่าย) (d) สลักหัวบาก



รูป B 117.2 แบบงาน

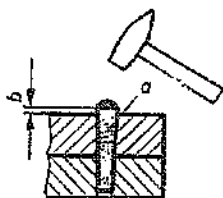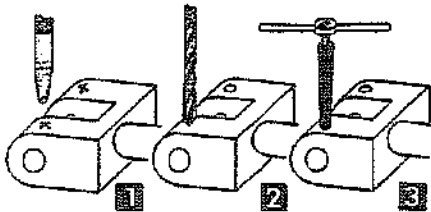

รูป B 117.3 วิธีสวมสลัก
เส้นเข้าที่ (a) สลักเส้น
(b) ข่วงทอง

วิธีสวมสลักเส้น

สลักเส้นนั้น จะต้องใช้ค้อนตอกขับเข้าตำแหน่ง เพื่อที่จะให้สลักเส้นยึดแน่นในชิ้นงาน ควรใช้มือ คั้นสลักเส้นลงไปในชิ้นงานเสียก่อน เหลือหัว โผล่ ออกมาประมาณ 3-4 มม. แล้วจึงใช้ค้อนตอกสลัก เส้นต่อไปอีก (ดูรูป B 117.3)

สลัก ใช้สำหรับประสาน และจับยึดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ถูกตำแหน่ง (รูป B 117.1) ลักษณะของรูเจาะสลักเส้นกับลำตัวสลักเอง จะต้องราบเรียบอย่างดี สวมติดกัน ได้แน่น

ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการเจาะรูสลักเส้น อัดสลักเพลลา (รูป B 117.2) สลักเส้นทั้งหลายนั้น มีกำหนดเป็นมาตรฐาน กล่าวคือ จะต้องมียออัตราเร็ว 1 : 50 เมื่อเขียนว่า "สลักเส้น 5 x 32" หมายความว่า สลักเส้นนั้น ยาว 32 มม. และโต 5 มม. สลักตัวเล็ก ๆ เรามักบอกขนาดความโตเป็นขนาดกำหนดธรรมดา เมื่อต้องการ เจาะรูก็ให้เจาะรูตามขนาดกำหนดนั้น ๆ เองก่อน ตามความลึกที่ ต้องการ เมื่อทำเป็นรูเร็ว ขนาดของรูเร็วโดยเฉลี่ย ก็จะโต เท่าขนาดกำหนดอื่นอีกด้วย

ลำดับงาน

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	งานขีดและตอกนำศูนย์	ฉากเหล็ก, เหล็กขีดเหล็กตอกนำศูนย์
2.	งานเจาะรู (เจาะทะลุ สลักเพลลาและ ค้ำจับสลัก ลงไปพร้อมกัน)	ดอกสว่าน 4x6 N SS
3.	รีมเมอร์	รีมเมอร์รูสลัก

เครื่องมือวัด - เวอร์เนียร์คาลิเปอร์, บรรทัดเหล็ก

วิธีเจาะรูสลัก


รูเจาะประเภทนี้เป็นรูเจาะขนาดเล็ก และเมื่อเจาะเสร็จแล้วจะต้องใช้เหล็กรีมเมอร์ปาดผิวรูเจาะออกให้เป็นรูเร็ว โดยใช้มือ เหล็กรีมเมอร์อื่นที่จะต้องใช้ครึ่งนี้ มีคม 5 คม คมตรงหรือคมเลื่อยก็ได้

ตาราง T 117.1 ขนาดของรีมเมอร์สำหรับรูสลักเส้น




ขนาด d ขนาดเร็ว	กำหนดระยะต่าง ๆ ของเหล็กรีมเมอร์ มม.		
	d	D	l
2	1.9	2.74	42
3	2.9	3.96	58
4	3.9	5.2	86
5	4.9	6.44	77
8	7.9	10.82	121
12	9.9	12.76	148
16	15.84	20.16	214

ตาราง T 118.1 ขนาดของรี้ว ตาม DIN 254 (ฉบับย่อ)

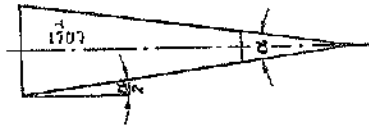

อัตรารี้ว 1:x	มุมรี้ว α	กึ่งมุมรี้วหรือมุม ตั้งฉากครึ่งรี้ว $\alpha/2$	ตัวอย่างงาน
1:0.289	120°	60°	เหล็กยึดศูนย์ที่ยาวแทน
1:0.500	90°	45°	หน้ารี้วของลิ้น รี้วของก้านสูบ
1:0.8660	60°	30°	รี้วของเกลียวท่อเมา ๆ, ร่องสายพาน ลิ่มรูเจาะชั้นศูนย์, รี้วแหวนของชั้นศูนย์
1:1.60	36°52'11"	18°26'6"	รี้วของเกลียวท่อหมัก ๆ
1:3.429	16°36'	8°18'	เพลามัดคัด DIN 2079, มีดคัด DIN 2080
1:4	14°15'	7°7'30"	หัวเพลาและหัวจับในเครื่องมือกล
1:5	11°25'16"	5°42'38"	ชิ้นส่วนของอุปกรณ์กลที่ต้องเข้าสวมกันง่าย ๆ เช่นการสวมเพลา เพลาเพื่องตรง และกลขัดความผิด
1:6	9°31'38"	4°45'49"	รี้วของแกนลิ้นรี้วของก้านขั้วที่ลัดรถไฟ
1:10	5°45'30"	2°51'45"	ชิ้นส่วนของเครื่องมือกลที่ต้องส่งกำลังขวงเพลายาว เพลายาวนั้นต้องหมุนด้วย, เพลารี้ว และเบร้งเพลาที่ต้องถอดเข้าออกได้
1:15	3°49'6"	1°54'33"	ก้านสูบรถไฟ ในพัดรี้ว
เรี้วมอด ตู DIN 228			
1:20	20°52'52"	1°26'26"	เพลามัดบนเครื่องมือกลต่าง ๆ ที่ ต้องถอดมีดเข้าออกได้
1:30	1°54'34"	57'17"	รูเจาะที่ลงรี้วเมอร์รี่ฟังก์
1:50	1°8'46"	34'23"	ลิ้น, สลักรี้ว, เกลียวท่อรี้ว

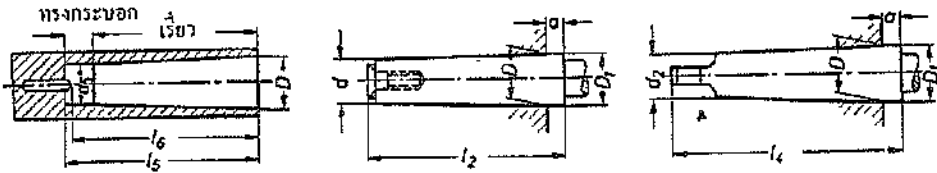


ตาราง T 118.2 อุปกรณ์รี้วต่าง ๆ ตาม DIN 228

โค้ด	เรี้วมตรีก	เรี้วมอด									เรี้ว เมตรีก
		4	6	0	1	2	3	4	5	6	
ปลอกเรี้ว	D	4	6	9.045	12.065	17.780	23.825	31.267	44.399	63.348	80
	d ₆	3	4.8	6.7	9.7	14.9	20.2	26.5	36.2	54.8	71.4
	l ₅	25	34	52	56	67	84	107	135	187	202
	l ₆	21	29	49	52	65	78	98	125	177	196
เพลารี้ว	D ₁	4.1	6.15	9.212	12.240	17.981	24.061	31.543	44.781	63.769	80.4
	d	2.85	4.40	6.463	9.396	14.583	19.784	25.923	37.574	53.905	70.2
	l ₂	25	35	53	57	68	85	108	136	189	204
	d ₂	—	—	6.115	8.972	14.059	19.132	25.154	36.547	52.419	69
	l ₄	—	—	59.5	65.5	78.5	98	123	155.5	217.5	228
	a	2	3	3.2	3.5	4	4.5	5.3	6.3	7.9	8
อัตราเรี้ว	1:20	1:19.212	1:20.048	1:20.020	1:19.923	1:19.254	1:19.002	1:19.180	1:20		
กึ่งมุมเรี้ว $\alpha/2$	1°25'56"	1°29'27"	1°25'49"	1°25'50"	1°26'16"	1°29'15"	1°30'26"	1°29'36"	1°25'56"		


4. ชิ้นงานกัด

ลักษณะชิ้นงานกัด

งานกัดใช้ทำผิวราบ ผิวโค้ง ร่องเหลี่ยม ร่องซาะ คัดเฟือง บนวัดงานต่างๆ กัน ได้แก่ เหล็ก เหล็กหล่อ โลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก และพลาสติก ผิวงานกัดทำได้ทั้งผิวหยาบและผิวละเอียด ชิ้นงานใดที่ผิวจะต้องละเอียดมากขึ้นไปกว่าผิวละเอียดธรรมดา เช่น สะพานน้ำเลื่อนบน

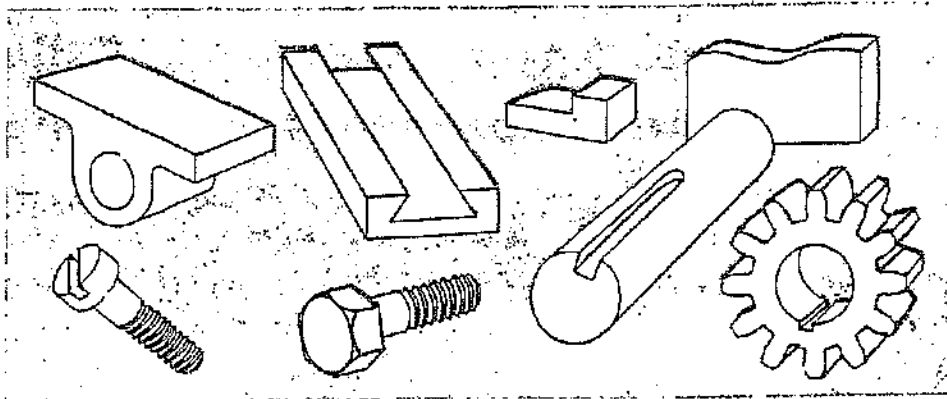

รูป B 119.1 ตัวอย่างชิ้นงานกัด

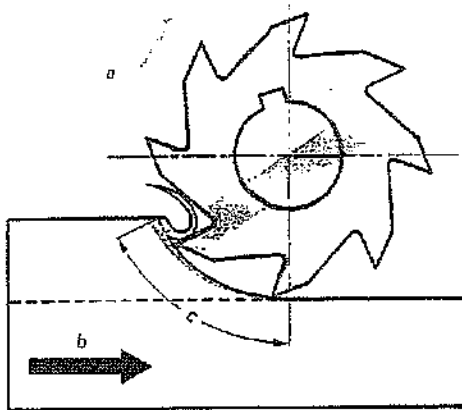

รูป B 119.2 ลักษณะงานกัด (a) ที่คมตัดหมุน (b) ที่คมบ่อนกัด (c) แนวเดินกัดของคมตัด

เครื่องมือกลเป็นต้น จะต้องชุบผิว หรือเจียรระไน ต่อจากงานกัด จึงจะได้ผิวสำเร็จตามต้องการ

งานกัด

มีดกัดเป็นมีดกลมหมุน คมมีดมีหลายคม คือ เป็นฟัน ๑ ปลายคมมีดทุกอันอยู่เรียงลำดับกันบนเส้นรอบวงกลม คมมีดแต่ละคมมีลักษณะประหนึ่งลิ้ม (คล้ายมีดกลึง) ขณะหมุนกัดนั้น มีดกัดจะต้องหมุนด้วยความเร็วรอบ เรียกว่า หมุนกัด ชิ้นงานจะต้องถูกบือนเข้าหามีด เพื่อให้มีดกัด เรียกว่า บือนกัด วัฐบือนกัดจะบือนเร็วหรือช้า จะปรากฏว่าเศษกัดจะโตหรือเล็ก งานกัดที่ถูกหลักวิชาจะต้องกัดได้ความหนาของ


เศษกัดที่ถูกขนาด เครื่องกัดทุกเครื่องจึงต้องสร้างให้หมุนกัด และบือนกัดได้พร้อม ๆ กัน

คมมีดกัดคมหนึ่ง ๆ นั้นเดินกัดเพียงครั้งเดียว ต่อรอบหมุนหนึ่งรอบ เมื่อคมหนึ่ง ๆ กัดเสร็จแล้วก็จะหมุนไปเปล่า ๆ จนครบรอบและหล่อเย็นไปในตัวพร้อม ๆ กัน ผิดกับมีดกลึง ซึ่งคมมีดกลึงจะต้องจกกลึงอยู่ตลอดเวลา คมมีดกัดจึงมิได้รับความเค้นมากเท่ากับคมมีดกลึง


ลักษณะงานกัด

มีดกัดนอน และ มีดกัดตั้ง

มีดกัดนอน คือ มีดกัดที่หมุนกัดด้วยแกนหมุนของมีดขนานกับผิวงาน รูปร่างของมีดกัดนอนนั้น กมกัดเป็นกมนอน เมื่อหมุนกัดจะกัดตามแนว เส้นรอบวง (รูป B 120.1) ได้เศษกัดยาวเป็นเศษงอตามกว้าง เหมือนตัวอุทภาค

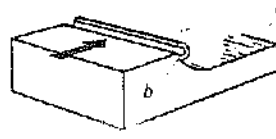

รูป B 120.1 มีดกัดนอน
(a) ผิวงาน (เป็นรอยลูกคลื่น)
(b) ลักษณะเศษกัด

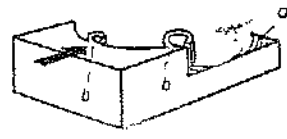

รูป B 120.2 มีดกัดตั้ง
(a) ผิวงาน (ไม่เป็นรอยลูกคลื่น)
(b) ลักษณะเศษกัด


ส่วน มีดกัดตั้ง แกนหมุนของมีดกัดตั้งจะต้องตั้งฉากกับผิวงานเสมอขณะกัด แม้ว่าจะกัดตามแนวเส้นรอบวงก็จริง แต่จะเดินกัดเป็นฟัน ๆ ไป เศษกัดหนาจนที่เท่ากันตลอด

เปรียบเทียบมีดกัดนอนกับมีดกัดตั้ง


มีดกัดนอนกัดเศษกัดได้หนาไม่เท่ากัน และมักจะกัดผิวได้เป็นรอยลูกคลื่น เพราะคมมีดกัดเดินเข้ากัดเป็นหน้ายาว แรงกระแทกมีมาก กมกัดคมหนึ่ง ๆ จะทำรอยชุดไว้รอยหนึ่ง ส่วนมีดกัดตั้งนั้นกัดเศษกัดได้หนาเท่า ๆ กัน ขณะกัดไม่มีแรงกระแทก มีดกัดนอนโดยทั่ว ๆ ไปสำหรับงานกัดชนิดเดียวกัน จะต้องใช้กำลังงานในงานกัดสูงกว่ามีดกัดตั้ง ประมาณ 15-20% โดยเหตุที่มีดกัดตั้งกัดได้โดยไม่มีแรงกระแทกเอง ผิวงานที่ได้จะราบเรียบ เหมาะกับงานผิวละเอียด ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงนิยมใช้มีดกัดตั้งทุกครั้งที่มีโอกาสอันควร

วิธีเดินกัดสวนกับมีดและตามมีด

สำหรับมีดกัดนอน วิธีป้อนงานกัด เรามักป้อนกัดในทิศทางที่สวนกับทิศทางหมุนของมีดกัด แต่ถ้าจะป้อนตามทิศทางหมุนของมีด ก็กระทำได้ (รูป B 120.3) การป้อนงานกัดจึงกระทำได้ทั้งสวนกับมีด และตามมีด

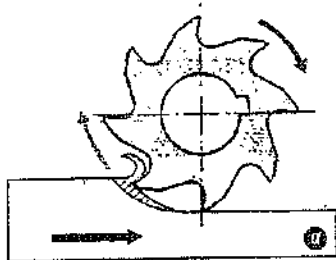


รูป B 120.3 วิธีป้อนกัดกับมีดกัดนอน
(a) ป้อนสวนมีด (b) ป้อนตามมีด

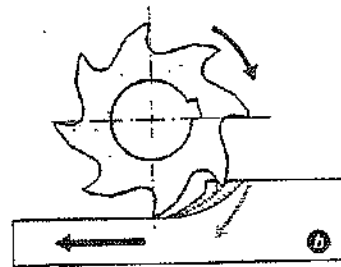


มีดกัดนอนมักป้อนสวนมีด ลักษณะของเศษกัดเมื่อแรกถูกกัด จะถูกกัดแต่ข้าง ๆ ก่อน ต่อมาเมื่อพื้นมีดกัด กัดลงไปลึกในเนื้อโลหะ เศษกัดจะค่อย ๆ หนาขึ้น มีความฝืดมากขึ้น และจะต้องใช้แรงกัดมากขึ้นตาม

สำหรับวิธีป้อนงานตามมีดนั้น ตอนแรกมีดจะกัดส่วนที่หนาที่สุดก่อน แต่เนื่องจากชิ้นงานถูกกดลงแน่นกับพื้น การป้อนมีดแบบนี้จึงเหมาะกับชิ้นงานบาง ๆ แต่อย่างไรก็ตามชิ้นงานที่หนาก็ป้อนงานตามมีดได้ด้วย แต่ได้ชิ้นงานวัดจะต้องจับชิ้นงานไว้แน่นมีระยะเบียดไม่ได้เลย มิฉะนั้นชิ้นงานจะเพื่อยกตามมีดกัดไปด้วย

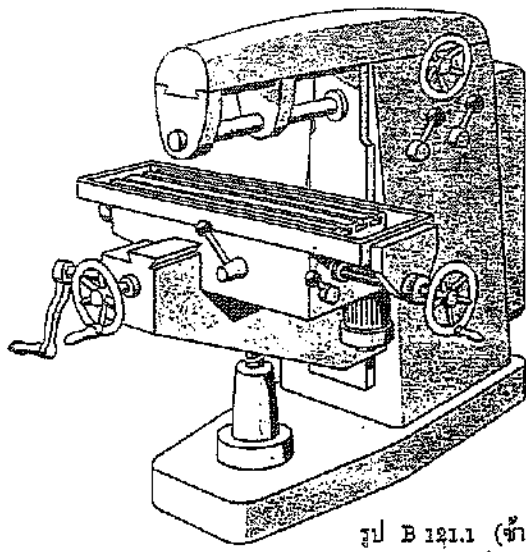

ลักษณะสร้างและชนิดของเครื่องกัด

เครื่องกัดมีอยู่หลายชนิดหลายลักษณะ เพื่อให้
เหมาะกับชิ้นงานรูปต่าง ๆ ขนาดต่าง ๆ กัน
(ดูรูป B 121.1, B 122.1 ถึง .8)

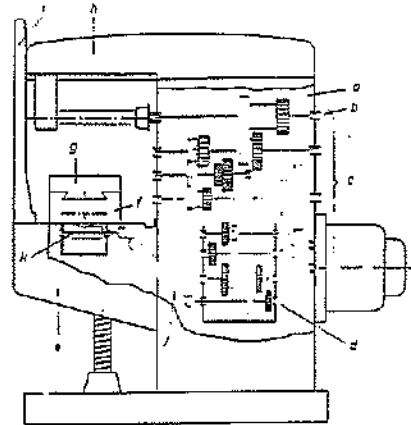

รูป B 121.1 (ซ้าย) เครื่องกัดธรรมดา

รูป B 121.2 (ขวา) องค์ประกอบสำคัญ ๆ ของเครื่องกัดธรรมดา (a) ลำตัว (b) เพลามัด (c) ระบบขับเพลามัด (d) ระบบขับบ่อนกัด (e) แท่นรองโต๊ะงานเป็นโต๊ะมุม (f) รางเลื่อนแนวขวาง (g) โต๊ะงานเป็นร่อง ๆ (h) คันจับมัด (i) รางคันจับมัด (j) เพลาขับชนิด ขับทดได้ (k) ชุดเฟืองทอน

เครื่องกัดธรรมดาเพลานอน

เครื่องกัดชนิดนี้เหมาะกับงานกัดทั่ว ๆ ไป เพลามัดกัดเป็นเพลานอน สวมอยู่บนแบร็งที่โคนทั้งสองข้าง


ลำตัว เป็นลำตัวตั้งเครื่อง เพื่อติดตั้งเพลามัด ระบบกำลังขับเพลามัด และระบบขับบ่อนกัด แท่นรองโต๊ะงาน รางอยู่เบื้องล่างเป็นโต๊ะที่มีมุมช่วยให้เลื่อนชิ้นงานได้ตามแนวขวาง และขึ้นลงได้ นอกจากนี้ จากลำตัวยังต้องยึดคันจับมัด และรองคันจับมัดไว้ด้วย

เพลามัดกัด สวมอยู่ในบอลแบร็ง หรือแบร็งปลอก เพลานี้จะต้องมีขนาดใหญ่แข็งแรง สมบูรณ์สมบูรณ์ ถอดเข้าออก เพื่อสวมมัดกัดได้ วิธีสวมหัวเพลามัดเข้าหัวจับสวมได้สนิทดีเพราะเป็นโคนเรียว และในหัวจับก็จะมีเรียวในรับอยู่

ระบบส่งกำลังขับ เป็นระบบขับหมุนเพลามัด ความเร็วรอบของเพลามัดต้องตั้งให้ตรงกับความเร็วตัดของงาน เครื่องกัดเก่า ๆ มักปรับความเร็วรอบได้เป็นขั้น ๆ ด้วยสายพาน แต่เครื่องกัดสมัยใหม่นิยมใช้มอเตอร์หน้าแปลนจับ และใช้ชุดเฟืองทดมีคันเกียร์โยก เลือกความเร็วรอบต่าง ๆ ได้มากถึง 12 ขั้นก็มี

ระบบขับบ่อนกัด ชิ้นงานกัดต้องวางขยับแน่นอยู่บนโต๊ะเครื่องกัด เลือคมัดกัดให้ออกชนิด สวมเข้ากับเพลามัดกัด ตั้งแท่นรองโต๊ะงานให้ได้ความสูงที่จะทำงานได้ ปรับแกว้โต๊ะโดยเลื่อนในรางเลื่อนตามแนวขวางให้ถูกตำแหน่งงาน กับเตรียมให้เลื่อนกัดได้ตามแนวขวางของโต๊ะ วิธีปรับ และเลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ถ้าไม่มีล้อหมุนเลื่อนได้ด้วยมือ แลเห็นได้ชัดเจน แกว้โต๊ะจะต้องขับด้วยระบบขับบ่อนกัด เพื่อให้มีคัตเด้นกัดผิวงานได้ ระบบขับบ่อนกัดนี้อาจได้กำลังขับมาจากระบบส่งกำลังขับโดยตรงก็ได้หรือจะใช้มอเตอร์ต่างหากขับก็ได้เช่นกัน ความเร็วบ่อนกัดต้องให้เลือกได้หลาย ๆ ความเร็วอีกด้วย ซึ่งอาจอาศัย ชุดเฟืองทดลักษณะต่าง ๆ เช่น ลักษณะที่ใช้ลิ้นขัด หรือที่เป็นกะปุกเกียร์เลื่อน เลือกฟันเฟืองให้เหมือนกันเป็นอัตราทดต่าง ๆ

ระบบขับบ่อนกัดนี้ ทำงานได้เพราะใช้เพลายึดทดได้ ต่อส่งกำลังไปขับแกนเกลียวของแกว้โต๊ะงานโดยขับผ่านชุดเฟืองทอน แกว้โต๊ะนี้เลื่อนได้เพียงระยะช่วงชักตามยาวที่กำหนดไว้เท่านั้น เครื่องกัดขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยมากขึ้น ทำให้ผลิตชิ้นงานเข้าที่และสวมมัดกัดเข้าเพลารวมที่จะลงมือกัด ได้รวดเร็วทีเดียว

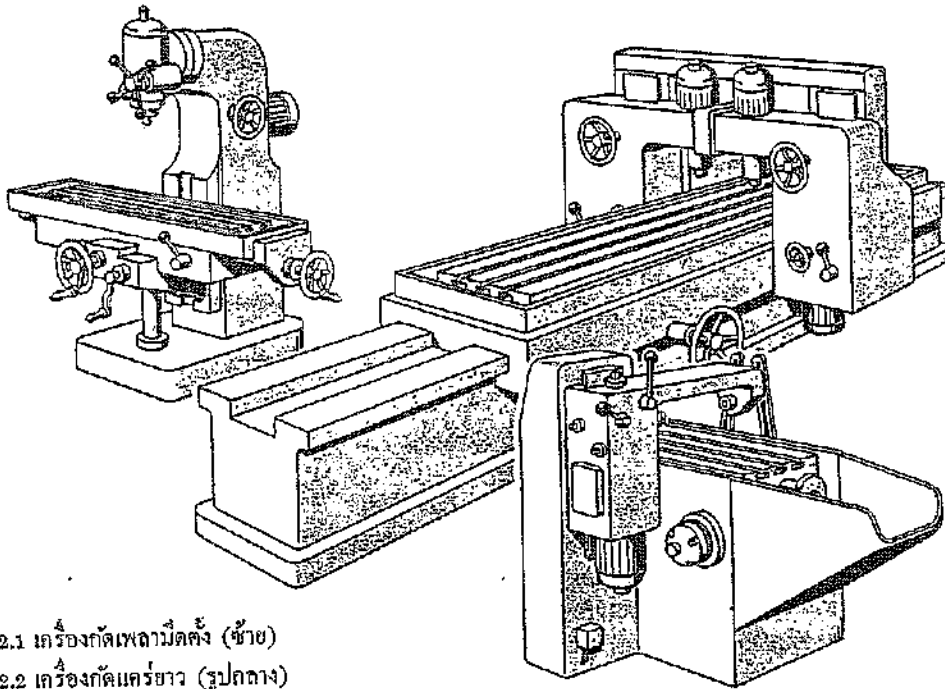

รูป B 122.1 เครื่องกัดเพลามัดตั้ง (ซ้าย)

รูป B 122.2 เครื่องกัดแคร์ยาว (รูปกลาง)

รูป B 122.3 เครื่องกัด (ขวา)

เครื่องกัดเพลามัดตั้ง

เครื่องกัดชนิดนี้ ใช้กัดด้วยมีดกัดตั้ง เพลามัดกดจับมีดกัดไว้ในแนวตั้ง หัวเพลานที่หมุนได้เป็นมุมต่างๆ ส่วนประกอบ อื่นๆ เหมือนกับเครื่องกัดธรรมดาทุกประการ

เครื่องกัดยูนิเวอร์แซล

เครื่องกัดชนิดนี้ เขียงแคร่ไต่ลงได้ทั้งทางซ้ายและทางขวา ทำให้กัดงานได้มากประเภทขึ้น เช่น กัดร่องเกลียว กั้นหอย หรือเกลียวสว่านได้ เป็นต้น

เครื่องกัดชนิดพิเศษ


เครื่องกัดแคร์ยาว (รูป B 122.2) เหมาะกับงานกัดชิ้นงานที่หนักและยาก

เครื่องกัดคร่อมแคร่ (รูป B 122.3) เหมาะกับงานกัดชิ้นงานผลิตปริมาณสูง และเพลามัดกัดนั้นเลื่อนได้ตามความสูงของงาน วิธีป้อนกัศแคร์ไต่จะต้องเลื่อนเพื่อป้อนกัศ เครื่องกัดประเภทนี้ที่มีขนาดใหญ่ๆ มักจะมีเพลามัดกัดหลาย ๆ เพลาทำงานพร้อม ๆ กัน

เครื่องกัดเกลียว มีลักษณะสร้างอยู่หลายลักษณะด้วยกัน แต่ทำงานเหมือน ๆ กัน คือ กัดเกลียว (ดูหน้า 204)

เครื่องกัดเฟือง (ดูหน้า 214)

เครื่องกัดชนิดลอกแบบได้ เครื่องกัดชนิดนี้เหมาะกับการที่มีผิวรูปทรงสัณฐานแปลก ๆ เช่นเป็นหลุมเป็นร่องต่าง ๆ กัดได้เฉพาะต้องลอกจากแบบเท่านั้น

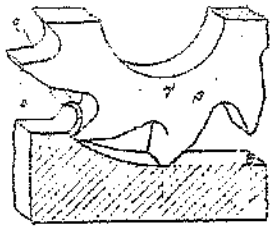


รูป B 123.1 มุมตัดของกมมัตกัต (α) มุมฟรี (β) มุมลิ้ม (γ) มุมกษา (α) ผิวกษา (b) ผิวฟรี


มัตกัต

มัตกัตโดยทั่ว ๆ ไปทำด้วยเหล็กอบสูง (SS) ทั้งนี้เพราะงานกัดต้องกระทำ ณ ค่าความเร็วตัดสูงนั่นเอง และเหล็กเครื่องมือ (VWS) ยังมีสมรรถนะไม่พอกับงานกัด ยิ่งกว่านั้นคมของมัตกัตมักจะทำด้วยเหล็กโลหะแข็งเสียอีก

เหล็กอบสูงเป็นเหล็กที่มีราคาแพง มัตกัตตัวโต ๆ หากจะทำด้วยเหล็กอบสูงทั้งแท่ง เป็นการไม่ประหยัด วิธีปฏิบัติก็คือ ถ้าตัวมัตกัตนั้นทำด้วยเหล็กกล้าธรรมดา แต่คมมัตกัตจะต้องเป็นเหล็กอบสูงติดเอาไว้ บนลำตัวมัตกัต มัตกัตที่มีคมเป็นเหล็กโลหะแข็ง ควรใช้กับชิ้นงานที่ผิวแข็งลึกหรือยาก

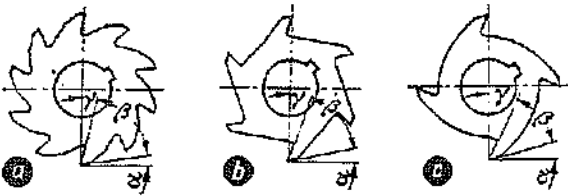

รูป B 123.2 มุมตัดและลักษณะพื้นของมัตกัตที่เหมาะสมกับงานกัดวัสดุต่าง ๆ (a) พื้นเล็กเหมาะกับเหล็กกล้าชุบแข็ง (b) พื้นขนาดกลาง เหมาะกับเหล็กอ่อน (c) พื้นขนาดใหญ่ เหมาะกับโลหะเบา

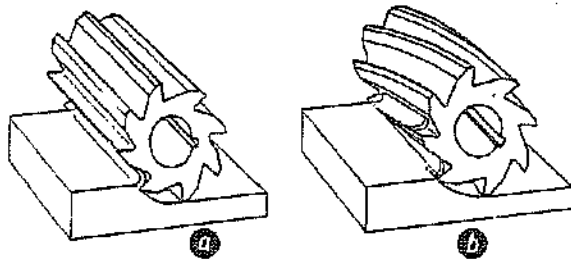

รูป B 123.3 ลักษณะหมุนของกมมัตกัต (a) กมตรง (คมขนานกับแกนหมุนของมัต) หมุนกัดที่ละคมเติมคมมัตกัตเป็นแรง กระแทกสีงาน แต่ใช้แรงกัดไม่มาก (b) คมเลื้อย ขณะหมุนกัดเส้นคมมัตจะค่อย ๆ หมุนเข้ากัด เส้นคมมัตเส้นที่หนึ่งซึ่งเข้ากัดไม่หมดเส้น เส้นคมที่สองก็เริ่มหมุนเข้ากัดแล้ว สีงานเรียบดีกว่า เพราะไม่มีแรงกระแทก และเศษกัดก็จะตกพื้นสีงานออกมาได้เองทางข้างด้วย

ชนิดของมัตกัต

 
มัตกัตจำแนกได้เป็นสองชนิด คือ มัตกัตคมแหลม และมัตกัตหลังคมโค้ง มัตกัตทั้งหลายมีกำหนดเป็นขนาดมาตรฐาน ไว้เรียบร้อยแล้ว

มัตกัตคมแหลม มัตกัตชนิดนี้มีคมมัตกัตมีลักษณะประหนึ่งลิ้ม (รูป B 123.1) ลักษณะของคม มัตกัตนี้ถ้าถี่มาก แรงกัดจะมากหรือน้อยและสีงานก็จะเรียบหรือหยาบ ไม่อยู่ที่คมมัต วัสดุงานชนิดหนึ่ง ๆ ต้องใช้มัตกัตที่มีค่ามุมลิ้ม ค่าหนึ่ง (รูป B 123.2) (ตาราง T 126.1 หน้า 126) ลักษณะห่างของพื้นมัตกัตขึ้นอยู่กับ วัสดุงาน (รูป B 123.2)


เมื่อกัดวัสดุที่อ่อน เศษกัดควรระมัด มัตกัตที่ใช้ ควรมีพื้นห่าง ๆ กัน แต่ละพื้นจะได้กัดได้ลึก เพราะร่องระหว่างพื้นโต มัตกัตเหล่านี้จะจำแนกประเภทเป็นมัต N H และ W ต่อ ไปอีก

คมของมัตกัตอาจเป็นกมตรง ขนานกับแกนหมุน ของมัตกัต หรือเป็นคมเลื้อยก็ได้เช่นกัน (รูป B 123.3) คมมัตกัตที่เป็นคมเลื้อย อาจเป็นคมเลื้อยขวา หรือซ้ายก็ได้ทำให้เกิดแรงเค้นขึ้นไปตามแนวแกนมัตกัต แรงเค้นนี้จะต้องเกิดสวนทางกับเพลาขับมัต มิฉะนั้นมัตกัตจะหมุนออกจากเพลา มัตได้

มัตกัตคมเลื้อยต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้เป็น DIN ว่าเป็นมัตคมซ้ายที่คตินั้น เพื่อทิศทางหมุนของมัตกัตกับการหมุนของนาฬิกา โดยให้มองออกไปจากหัวจับเพลามัต กล่าวคือ มัตที่ต้องหมุนกัดทวนเข็มนาฬิกา เรียกว่า มัตคมซ้าย แต่คมเป็นคมกันหอยขวา ตรงกันข้าม มัตที่ต้องหมุนกัดตามเข็มนาฬิกา เรียกว่า มัตคมขวา และแนวกันหอยหันไปทางซ้าย




รูป B 123.4 (ซ้าย) ทิศทางหมุนกัดและ แนวคมเลื้อย (a) คมเลื้อยขวา-มัตคมซ้าย (b) คมเลื้อยซ้าย - มัตคมขวา

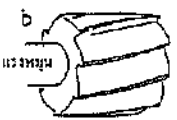


รูป B 123.5 (ขวา) มัตกัต ๒ ตัว ขนาดต่างกัน มัตกัต อันที่เล็กกว่าใช้งานได้ดีกว่า เพราะใน (a) ช่วงหน้ามัต (l_a) สั้นกว่า ใช้โมเมนต์หรือทอนน้อยกว่า (โมเมนต์ = แรงกัด \times รัศมีมัตกัต, $M = F \cdot r$) (b) ช่วงหน้ามัตยาวกว่า ต้องใช้โมเมนต์ แรงกัดมากขึ้น




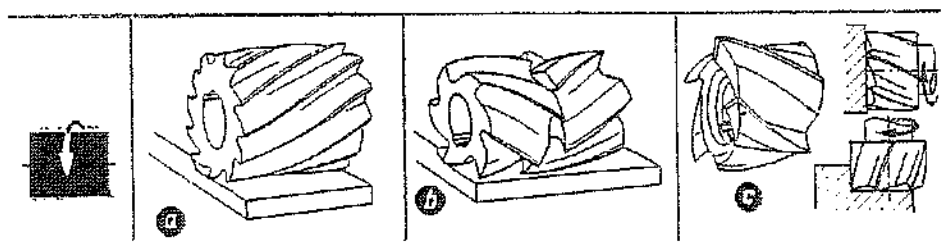


รูป B 124.1 มัดกัตมนอนและมัดกัตชัน (a) มัดกัตมนอน หมุนกัตเป็นแนวเส้นรอบวงกลม ใช้กัตงานทึวราบได้ทั้งคิ้ว หยาบและคิ้ว
 ตะเข็บ ที่วอกเครื่องกัตธรรมดา—เพลานอน (b) มัดกัตคัมก้างปลา มัดกัตงานคัมก้างปลาทั้งคิ้วและคิ้ว และคิ้วเป็นค้างปลา ประโยชน์
 ก็คือ ขณะหมุนกัต แรงเค้นความเค้นเพลามัดจะต่างกัน พอดีหมดไป (c) มัดกัตชัน ใช้ได้ทั้งกัตในแนวเส้นรอบวงกลม และในแนว
 หน้าตัดของมัดเพราะแบ่งไว้เป็นฟัน ๆ เพลามัดคัมนี้เหมาะสำหรับกัตทึวราบ ๆ และกัตคัมมา ด้วยเครื่องกัตทั้งเพลามัดนอนและ
 เพลามัดตั้ง

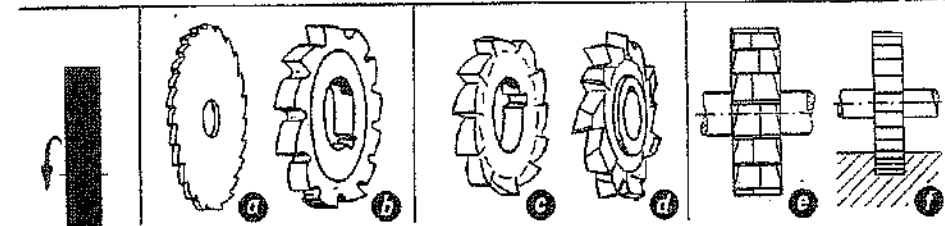


รูป B 124.2 งานมัดกัต ใช้สำหรับกัตร่องเขาและแคบ ๆ (a) งานกัตพื้นเลื้อย ใช้สำหรับกัตและเขา
 ร่องแคบมาก ๆ เช่น ร่องค้ำหัวตกรู เป็นต้น (b) งานกัตเขา มีฟันกัตเป็นพื้นตรง ๆ ใช้สำหรับกัต
 เขาร่องบนผิวงาน โดยปรกติ ข้างงาน มักเว้าเข้าไป เพื่อเลี้ยงมิให้ข้างงานถูกกับผิวงาน ทำให้ลื่นได้ (c) ตีมัดกัต มีฟันกัตคัม
 เป็นด้าน ตามด้าน ใช้สำหรับกัตร่องเล็ก ๆ (d) งานมัดกัตพื้นซี่ ฟันกัตซี่ช่วยบียง ขวาม้างสลัดกันไป (e) งานมัดกัตชนิดประกบกัน
 ให้กัตร่องหนาขนาดความต้องการได้ (f) วิธีรับงานมัดกัต สัญลักษณ์ของงานมัดกัตพื้นซี่ (A) ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง 50 มม.
 ความกว้างรอยกัต 10 มม. ประเภท ~ เขียนได้ดังนี้ งานมัดกัตพื้นซี่ A 50 x 10 N DIN 885

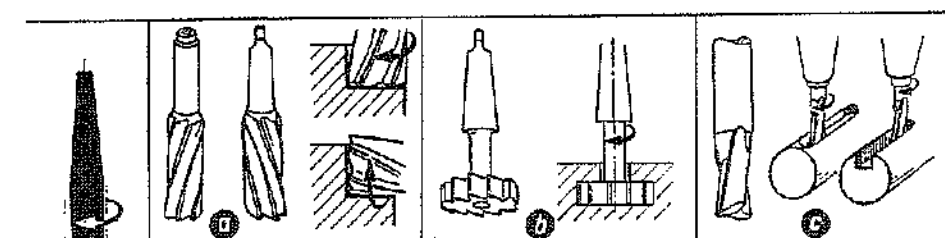

รูป B 124.3 เพลามัด (a) เพลามัดกัตธรรมดา มีลักษณะเหมือนมัดกัตชัน แต่มีขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง
 เล็ก เพลานอน มีไว้ให้จับมัดกัตได้แน่นแข็งแรงดี เพลามัดกัตซ้ายหรือขวาก็ดี ขณะใช้งานจะมีแรงเค้น
 กระทำอยู่ในแนวแกนหมุนของเพลามัดคัมนั้น ทำให้เพลามัดกัตหลุดออกมาจากที่จับ วิธีแก้ไขก็คือที่ปลาย
 เพลามัดกัตเขามักจะทำเกลียวคัมมัดคัมไว้ ส่วนเพลามัดกัตชนิดโคนเพลารวบนั้น ใช้ได้แต่กัตคัมเบา ๆ (b) เพลามัดกัตร่อง T
 (c) เพลามัดกัตร่องขาว ใช้สำหรับเขาร่องและกัตรูยาว ๆ เพลากัตชนิดนี้มีคัมกัตสองคัม

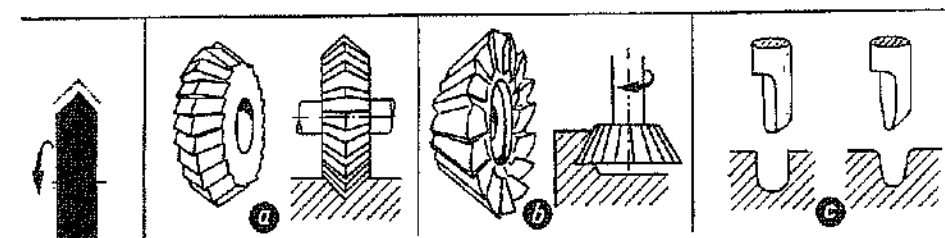


รูป B 124.4 มัดกัตฟอร์ม (a) มัดกัตร่องมุม ใช้สำหรับกัตร่อง บวกตัววี เป็นร่องนำเลื่อน (b) มัดกัต
 เขามุม ใช้กัตร่องนำเลื่อนที่ปากเว้าเข้าไปเป็นมุมเป็นร่องหางเขี้ยว (c) มัดกัตคัมเดี่ยว ใช้สำหรับงานกัตเล็ก ๆ

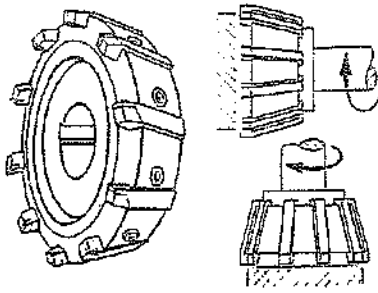

รูป 125.1 หัวชุดมีดกัด

หัวชุดมีดกัด (รูป B 125.1)


หัวชุดมีดกัด ใช้สำหรับกัดผิวพื้นที่โต ๆ บนหัวชุด จะมีมีดกัดติดอยู่หลายอัน และเปลี่ยนมีดได้ ถ้าหัก

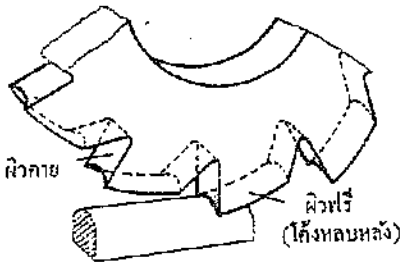

รูป B 125.2 มีดกัดทำเออร์มชนิดคมโค้งหลบหลัง

มีดกัดชนิดคมโค้งหลบหลัง (รูป B 125.2 และ .3)


มีดกัดคมตรง ๆ นั้น จะใช้กัดผิวโค้งไม่ได้เลย เพราะผิวโค้งนั้นต้องมีโปรไฟล์หรือภาคตัดเป็นแนวโค้ง ร่องกัดโค้งก็ตี กลมก็ตี หรือรูปอื่น ๆ ก็ตี ต้องกัดด้วยมีดกัดที่คมโค้งหลบหลัง คมโค้งหลบหลังนี้จำเป็นมาก เพราะทำให้เกิดเป็นมุมไรซ์ขึ้น ส่วนมุมภายในส่วนมากไม่มีหรือโต 0° คมที่โค้งหลบลงไปทางเบื้องหลังของฟันก็เพื่อที่จะให้ ฟันกัดได้ตามเออร์มที่ต้องการโดยอิสระ

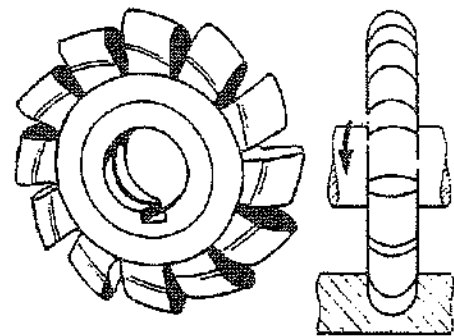


รูป B 125.3 มีดกัดคมโค้งหลบหลัง

ชุดมีดกัดผสม (รูป B 125.4 และ .5)

ชุดมีดกัดผสม ได้แก่ชุดมีดกัดหลาย ๆ ตัว จะเป็นมีดกัดคมตรง หรือคมโค้งหลบหลังก็ตาม ประกอบกันอยู่เป็นชุด เพื่อใช้เดินกัด งานกัดผสม ที่มีเส้นทรงภาคตัดหรือโปรไฟล์ต่าง ๆ ชุดมีดกัดผสมนี้กัดเออร์มได้ทุกชนิดที่เป็นเออร์มผสม และเป็นการประหยัดแทนที่จะใช้มีดกัดพิเศษ

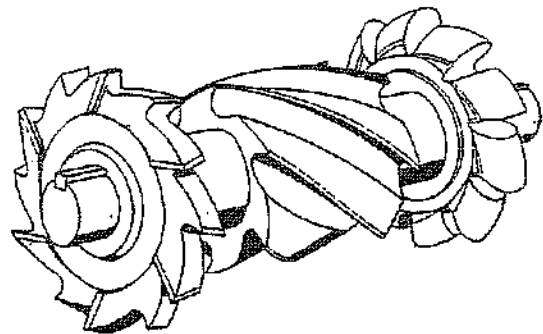

รูป B 125.4 ชุดมีดกัดผสม ซึ่งประกอบด้วย งานมีดกัดฟันซี่ มีดกัดคั่นอน และมีดกัดเออร์มคมโค้งหลบหลัง

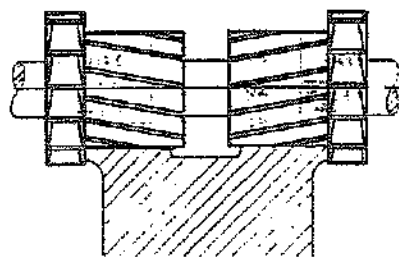


รูป B 125.5 (ซ้าย) ชุดมีดกัดผสม ขณะทำงาน ขณะนี้ชุดประกอบด้วย มีดกัด 2 อัน มีดกัดคั่นอนคมเลื่อยซ้าย 1 อัน เลื่อยขวา 1 อัน ประกอบกันจนเป็นก้างปลา เมื่อหมุนกัดแรงเค้นจากมีดกัดคมเลื่อยทั้งสองในแนวแกนเหลื่อมกัน จะพอดีเข้ากันหมดไป ไม่ปรากฏแรงนอกสมมูลย์ กระทำ ที่หัวจับเพลามัดแต่อย่างใด



ตาราง T 126.1 จำนวนพื้นที่ และค่าของมุมคมกั๊ดของมัตกั๊ดที่ทำด้วยเหล็กอบสูง

α = มุมฟรี
 γ = มุมภายใน
 λ = มุมคมเหลี่ยม หรือ มุมที่เห็นคมกระทำกับแกนมัตกั๊ด

ชนิดของมัตกั๊ด	เหล็กธรรมดา ความแข็งถึง 75 กก./ม.ม. ²			โลหะเหนียวแข็ง ความแข็งถึง 100 กก./ม.ม. ²			โลหะเบา			
	Ø	จำนวน ฟัน	มุมคม เหลี่ยม λ	Ø	จำนวน ฟัน	มุมคม เหลี่ยม λ	Ø	จำนวน ฟัน	มุมคม เหลี่ยม λ	
										d
มัตกั๊ดค้อน	40	6	มุมสวน	40	10	มุมสวน	40	4	มุมสวน	
	50	6		50	10		50	4		
	60	6		60	10		60	4		8° 25° 45°
	75	8	มุมตาม	75	12	มุมตาม	75	5	มุมตาม	
	90	8		90	14		90	6		
	110	8		110	16		110	6		14° 30° 45°
	130	10	12° 16° 35°	130	16	8° 12° 30°	130	6		
150	10		150	18		150	8			
มัตกั๊ดครน	40	8	มุมสวน	40	12	มุมสวน	40	4	มุมสวน	
	50	10		50	14		50	5		
	60	10		60	14		60	6		8° 25° 35°
	75	10	7° 10° 20°	75	16	4° 5° 20°	75	6		
	90	12		90	18		90	6		
	110	12		110	20		110	7		
	130	14		130	22		130	8		
150	18		150	24		150	10			
ล้อมมัตกั๊ด	50	10	มุมสวน	50	16	มุมสวน	50	4	มุมสวน	
	60	10		60	16		60	6		
	75	12		75	18		75	6		α γ λ
	90	12	7° 12° 15°	90	20	5° 6° 10°	90	8	8° 25° 30°	
	110	14	มุมตาม	110	22	มุมตาม	110	8	มุมตาม	
	130	16		130	24		130	10		
	150	18		150	26		150	10		α γ λ
	175	18	α γ λ	175	28	α γ λ	175	12	α γ λ	
200	20	12° 18° 15°	200	30	8° 14° 12°	200	12	14° 30° 30°		
เพลามัตกั๊ด	10	4	มุมสวน	10	6	มุมสวน	10	3	มุมสวน	
	12	4		12	6		12	3		
	14	5		14	6		14	3		
	16	5	7° 8° 15°	16	8	4° 6° 15°	16	3	มุมสวน	
	20	6		20	8		20	4		8° 20° 25°
	24	6		24	8		24	4		
	30	6		30	10		30	4		
	36	6		36	10		36	5		
	40	6		40	10		40	5		

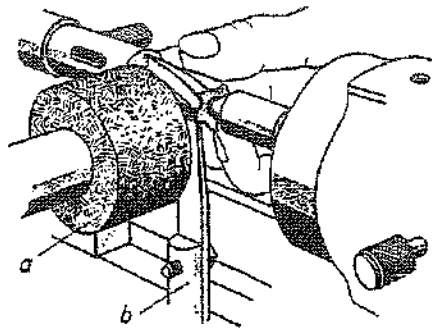

รูป B 127.1 วิธีลับคมมีดกัดนอน (a) หินลับทรงกรวย (b) ก้านหมุนพื้น


วิธีลับคมมีดกัด

มีดกัดได้เพราะคมกัตนั้นคม ถ้าคมทุ่เสียใช้งานกัต นอกจากจะไม่เที่ยงขนาดแล้ว จะยังขรุขระอีกด้วย ฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลับคมมีดกัดให้ถูกต้อง และใช้เครื่องช่วยลับด้วยอย่างถูกวิธี


มีดกัดพื้นแหลม วิธีลับดูได้จากรูป B 127.1 ให้นำแท่งกลมสวมเข้า รุกัดนอน แล้วจับยื่นศูนย์ไว้ในเครื่องมือลับ

วิธีลับ ให้ใช้มือหนึ่งจับมีดกัดกดไว้กับก้านหมุนพื้น อีกมือหนึ่งจับโต๊ะเลื่อน นำคมมีดกัดเข้าลับกับข้างหินลับ การลับให้ลับทยาบครั้งหนึ่งก่อน แล้วจึงลับละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หินลับที่ใช้ลับคมมีดกัดนั้น มีทรงเหมือนฝาครอบหม้อ กล่าวคือ เมื่อดูรูปภาคตัด จะเห็นเป็นตัวยู และขณะลับคมใช้ขาตัวยูเพียง ข้างเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้ขาตัวยูอีกข้างต้องถูกกับมีดกัดเป็นรอย ให้ปิดหินลับเข้าลับออกจากแนวเสยประมาณ 3° วิธีลับคมให้ได้ค่ามุมฟรีที่ถูกต้องนั้น จะต้องลับให้ได้ความยาว (ตาราง T 127.1) ซึ่งเป็นความยาวของ หน้ามีดที่ต้องลับต่ำลง ไปจากแนวศูนย์ของมีดกัด

ตาราง T 127.1 กำหนดระยะ h ในการลับคมมีดกัด

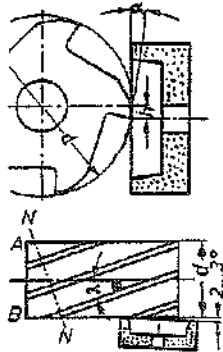

α = มุมฟรีจริง วัดในแนวตั้งฉากกับคมมีดสด (ในระนาบ N-N)
 α_1 = มุมฟรีที่วัดได้ที่โคนมีดกัด (ในระนาบ A-B)

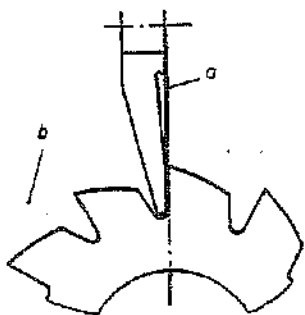

รูป B 127.2 วิธีลับคมมีด กัดพื้นโค้งหลัง (a) หินลับ (b) ก้านหมุนพื้นให้มันอยู่ในตำแหน่ง

มุมเกลียว λ	มุมฟรี α	มุมฟรีวัดที่โคนมีด α_1	ขนาดมีดกัด d มม.								
			40	50	60	75	90	110	130	150	
0°	3°	3°	1.05	1.31	1.57	1.96	2.36	2.88	3.40	3.90	
	5°	5°	1.74	2.16	2.61	3.27	3.92	4.76	5.67	6.54	
	7°	7°	2.44	3.05	3.66	4.57	5.48	6.70	7.92	9.14	
20°	3°	2°49'	0.98	1.23	1.47	1.84	2.21	2.70	3.19	3.68	
	5°	4°42'	1.64	2.05	2.46	3.07	3.69	4.51	5.33	6.14	
	7°	6°35'	2.29	2.87	3.44	4.30	5.16	6.30	7.45	8.60	
45°	3°	2°7'	0.74	0.92	1.11	1.38	1.66	2.03	2.40	2.77	
	5°	3°32'	1.23	1.54	1.85	2.31	2.77	3.39	4.00	4.61	
	7°	4°58'	1.73	2.16	2.60	3.24	3.89	4.76	5.63	6.49	
60°	3°	1°30'	0.52	0.65	0.78	0.98	1.18	1.44	1.70	1.96	
	5°	2°30'	0.87	1.09	1.31	1.64	1.96	2.40	2.83	3.27	
	7°	3°31'	1.23	1.53	1.84	2.30	2.76	3.37	3.99	4.60	

มีดกัดที่ทำด้วย เหล็กเครื่องมือและเหล็กอบสูง ให้ใช้หินลับคอร์รันดัม — งานลับธรรมดา 46-60, J-L, งานลับละเอียด: 60, K-M
 มีดกัดโลหะแข็ง ใช้หินลับซิลิกอนคาร์ไบด์ — ลับนำ 60 J ลับละเอียด 8-100, G-H


มีดกัดพื้นโค้งหลัง วิธีลับคม ให้ลับแต่บริเวณผิวภายใน ตามปกติไม่มีมุมคาย วิธีตั้งหินลับ ให้ตั้งแนวตรงกับจุดศูนย์กลางของมีดกัดนั้นทีเดียว

หินลับคมนี้ เปราะและหักได้ง่ายมาก วิธีป้องกันมิให้ต้องแตกหักเสียหาย จงอย่าวางหินลับคมนี้บนผิวโลหะที่แข็งเลยเป็นอันขาด


วิธีจับมัตกัด

มัตกัดจะต้องหมุนได้กลมและฟรี ขณะหมุนจะต้องไม่มีแรงกระแทก เพราะถ้าหากหมุนแกว่งอายุงานของมัตกัด จะสั้นลงอย่างมาก ซึ่งกว่านั้น รอยกัดจะลึกเว้า ๆ แหว่ง ๆ ไม่เท่ากัน ผิดลักษณะงานเสียอีกด้วย วิธีจับมัตกัด จึงต้องจับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ (ดูรูป B 128.1 ถึง .4)

รูป B 128.1 มัตกัดที่มีรูสวมเพลลา เช่นมัตกัดค้อน ให้จับโดยสวมเข้ากับเพลลามัต (a) โคนของเพลลามัตเป็นโคนเรียวสวมพอดีเข้ากับรูเรียวในหัวจับเพลลา (b) (c) เป็นเขี้ยวพาหมุน และ (d) เป็นสกรูค้ำกับเพลลามัตให้แน่น เมื่อต้องการถอดมัตกัดออกจากเพลลาให้ค่อย ๆ ถอดออก ถ้าถอดออกแรง ๆ มัตกัดอาจแตกหักเสียหายได้ง่าย วิธีจับมัตกัดพื้นซีให้จับในลักษณะเมื่อมัตกัดนั้นหมุน แรงเสียดในแนวแกนมัตต้องพุ่งเข้าหาหัวจับเพลลามัตเสมอตัวมัตกัดเอง ขณะที่ติดเข้ากับเพลลามัตควรให้แหวนรอง (g) เพื่อจับมัตให้แน่นอยู่ในตำแหน่ง และในบางกรณีช่วยให้เป็นสปริงจับมัตกัดเข้าอีกด้วย

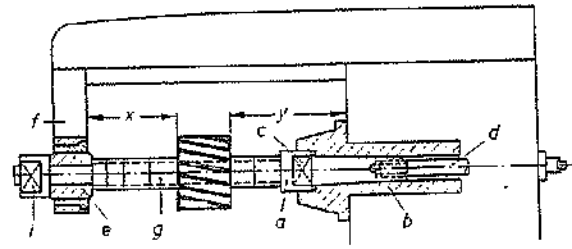

ระหว่างแหวนรองมัตกัดกับผิวรูของมัตกัด จะต้องไม่มีเศษหรือผงอะไรติดอยู่เลย หน้าที่ปลายเพลลามัต (i) จะต้องขันแน่นให้ตึงอีกด้วย ก่อนจะกวาดมัต i ให้ปรับแขน f และกวาดให้แน่นเพลลามัตกัดนั้นหมุนผ่านแปรงปัดลอค (e) วิธีนี้ยังกันมิให้เพลลามัตโค้งหรือกดงของขณะใช้งานเพราะออกแรงตืด กระทำได้โดยให้ล็อกใช้เพลลามัตขนาดโตที่สุด ซึ่งกว่านั้น ในขณะจับมัตกัด ให้จับด้วยลักษณะที่ระยะ x และ y ในรูปเป็นระยะที่สั้นที่สุด

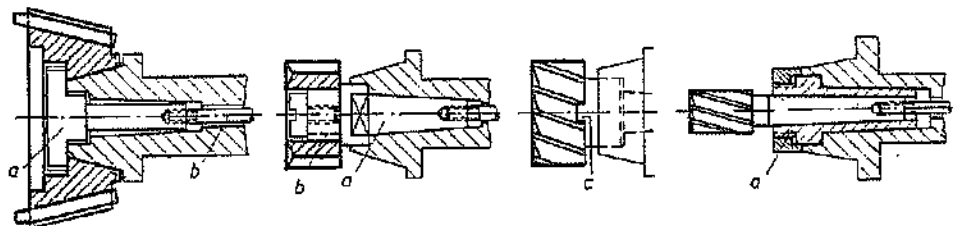

รูป B 128.2 วิธีจับหัวชุดมัตกัด ขนาดใหญ่ โดยใช้รีวนอกคั่นสวมเข้าไปติดกับเพลลามัต อาศัยสลักพา (a) และสกรูค้ำยึด (b)


รูป B 128.3 วิธีจับหัวชุดมัตกัด ขนาดเล็กและมัตกัดค้อน เข้ากับหัวเพลลามัต (a) ด้วยสปริงลอค (b) หรือสปริงขวาง (c)

รูป B 128.4 เพลลามัตกัด ที่โคนเพลลาเป็นโคนเรียวสั้น ใช้สวมเข้ากับรูเรียวในหัวเพลลามัตได้โดยตรงที่เดียว และจะต้องใช้สกรูค้ำยึดไว้ให้แน่น ถ้าเพลลามัตกัดนั้นมีขนาดเล็กลงไปอีก ให้ใช้ปัดลอคสวมนำลงไปนในรูเรียว นั้นเสียก่อน


วิธีทดสอบความหมุนกลมของมัตกัด มัตกัดขณะหมุนกัด จะต้องหมุนได้เที่ยงกลม ขอมให้ผิดจากความกลมได้ อย่างมากที่สุดเพียง 0.05 มม. วิธีทดสอบให้ทดสอบด้วยนาฬิกาวัด โดยค่อย ๆ ใช้มือหมุนเพลลามัตนั้นถอยหลังซ้ำ ๆ (รูป B 128.5)

หลักการปฏิบัติในการจับมัตเข้าเพลลา

1. เลือกมัตกัดและเพลลามัตที่สวมกัดได้ตรงขนาด และอย่าตึงมัตเพื่อสปริงลอคด้วย
2. ระวังอย่าให้ โคนเรียว ของเพลลามัต และรีวนในช่องหัวจับเพลลา ต้องชำรุดได้
3. ก่อนจับมัตเข้าเพลลา ให้แน่ใจว่าทุกชั้นที่เกี่ยวข้อง ต้องสะอาด ปราศจากผงฝุ่นใด ๆ ทั้งสิ้น ชั้นต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ เพลลามัต เรียวในภายในหัวจับเพลลา แหวนรองมัต และตัวมัตกัดเอง
4. ตรวจสอบว่า มัตกัดหมุนถูกทาง และเส้นคมกัดหมุนถูกทิศทางที่ควร หมุนหรือเปล่า ขณะตรวจ ให้ระวังมัตกัดหักด้วย
5. ตรวจสอบว่า มัตกัดพื้นซีนั้น หมุนในลักษณะที่แรงดันจากการหมุนกัดของพื้นมุ้งเข้าหาหัวจับเพลลาหรือเปล่า

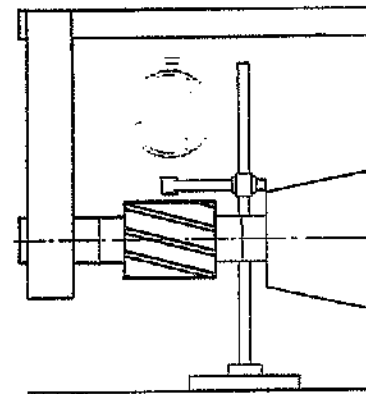

รูป B 128.5 วิธีทดสอบความหมุนกลมของมัตกัด

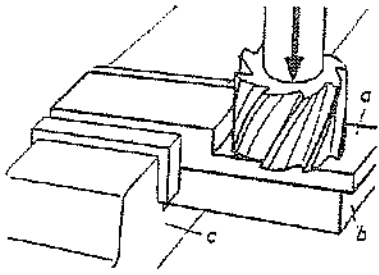


รูป B 129.1 ชิ้นงานบาง ๆ จะต้อง จับให้แน่น มีให้โค้งงอ เพราะแรงกัดได้ (a) ชิ้นงาน (b) รองจับ (c) ปากกานเครื่องมือกล

วิธีจับชิ้นงาน


ชิ้นงานก๊ัดจะต้องจับไว้ให้มั่นคงแข็งแรง เพราะหากจับไม่มั่น รอยก๊ัดอาจเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือมีดก๊ัดอาจหักได้

ชิ้นงานโดยปกติมักจะจับด้วยปากกานเครื่องมือกล หรือจับด้วยสลักและแผ่นยึด โดยยึดเข้ากับร่องบนโต๊ะงานก๊ัด (รูป B 129.1 ถึง .4)

ในกรณีที่เป็นงานก๊ัดเหมือน ๆ กัน จำนวนมากขึ้น จำเป็นต้องใช้ “อุปกรณ์จับแบบ” (รูป B 129.5)

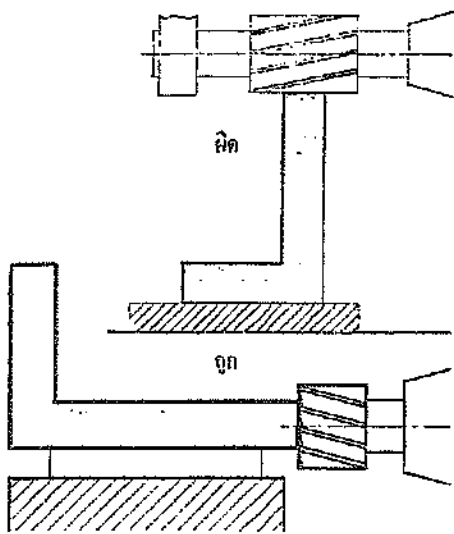


รูป B 129.3 จับผิวงานก๊ัดให้ลึกมากที่สุด

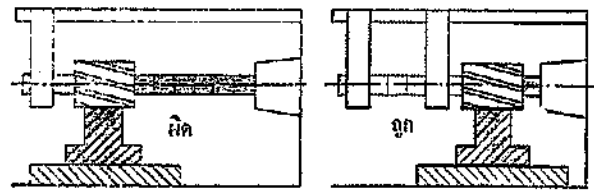


รูป B 129.2 จับชิ้นงานให้อยู่ใกล้หัวจับเพลลา

เพราะจับงานได้ถูกตำแหน่งเหมือน ๆ กันทุกครั้ง เป็นการประหยัดเวลาได้อย่างมาก ยิ่งกว่านั้น อุปกรณ์จับแบบมักจะจับงานพร้อมกันเป็นคู่ ๆ ซ้ายอันหนึ่ง ขวาอันหนึ่ง (รูป B 129.5)

สำหรับชิ้นงานที่ต้องใช้หัวแบ่ง เช่นงานก๊ัดหัวหกเหลี่ยม ก๊ัดฟันเฟือง จะกล่าวในลำดับต่อไป (หน้า 140)

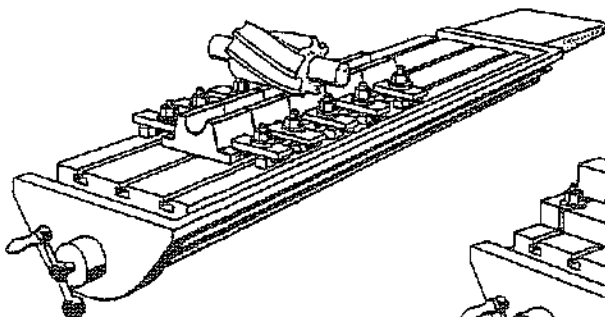

รูป B 129.4 วิธีจับชิ้นงานพร้อมกันหลาย ๆ ชิ้น

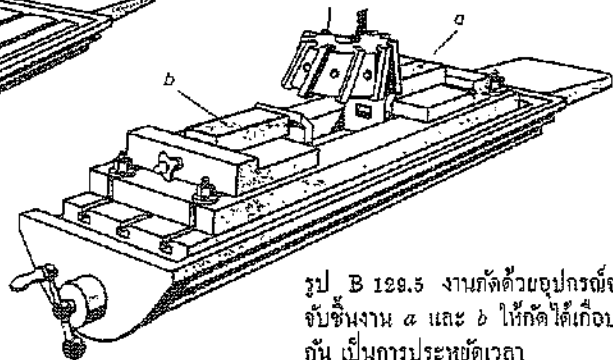

รูป B 129.5 งานก๊ัดด้วยอุปกรณ์จับแบบ จับชิ้นงาน a และ b ให้ก๊ัดได้เกือบพร้อมกัน เป็นการประหยัดเวลา

วิธีตั้งความเร็วรอบงานกัด

ความเร็วรอบขึ้นอยู่กับความเร็วตัดของงานกัด และขนาดของมีดกัด ความเร็วตัดของมีดกัดคือ อัตราเส้นของคมกัด วัดเป็นเมตรต่อนาที ถ้าความเร็วตัดของงานกัดได้จากตาราง T 180.1

หากใช้ความเร็วตัดเร็วเกินไป รั้งกัดจะทุเร็วเกินเวลา หากใช้ความเร็วตัดช้าเกินไป ปรกติจะบิ่นของมีด

- ให้ v = ความเร็วตัด, ม./นาที
- d = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของมีดกัด, มม.
- n = ความเร็วรอบของมีดกัด, รอบต่อนาที

ความเร็วรอบของมีดกัดต่อนาที
$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d}$$

ตัวอย่าง จงคำนวณความเร็วรอบของมีดกัดคนอน ในงานกัดหยาบแผ่นเหล็ก กำหนดให้ ชิ้นงานคือ เหล็ก St 50 ขนาดของมีดกัด 75 มม.

วิธีคำนวณ จากตาราง T 180.1 ให้ใช้ความเร็วตัด 17 ม./นาที


$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \times 17 \text{ ม./นาที}}{3.14 \times 75 \text{ มม.}} \approx 72 \text{ รอบ/นาที}$$

แต่ขั้นความเร็วรอบที่เลือกได้จากเครื่องกัดนี้คือ 37 - 49 - 64 - 86 - 113 - 147 - 197 - 260 - 336 - 455 - 600 - 700 รอบต่อนาที

ในกรณีนี้ ให้เลือกใช้ความเร็วรอบ 64 รอบต่อนาที ดูตาราง T 142.1 หน้า 142 สำหรับความเร็วรอบของมีดกัด

ตาราง T 180.1 ความเร็วตัด (v) และความเร็วมีดกัด (s' , มม./นาที) ของงานกัด

ความกว้างรอยกัด b ความลึกรอยกัด a	มีดกัดคนอน $b = 100$ มม.				มีดกัดคน $b = 70$ มม.				จานมีดกัด $b = 20$ มม.			
	งานกัดหยาบ		งานกัดละเอียด		งานกัดหยาบ		งานกัดละเอียด		งานกัดหยาบ		งานกัดละเอียด	
	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความเค้นสูงสุด 65 กก./มม. ²	17	100	22	60	17	100	22	70	18	100	22	40
เหล็กเจืออบเหนียว ความเค้นสูงสุด 75 กก./มม. ²	14	80	18	50	14	90	18	55	14	80	18	30
เหล็กเจืออบเหนียว ความเค้นสูงสุด 100 กก./มม. ²	10	50	14	36	10	65	14	42	12	50	14	25
เหล็กหล่อ ความแข็งสูงสุด 180 บริเวน	12	120	18	60	12	140	18	70	14	120	18	40
ทองเหลือง (MS 58)	35	70	35	50	36	190	55	150	36	150	55	75
โลหะเบา	200	200	250	100	200	250	250	110	200	200	250	100
ความกว้างรอยกัด b ความลึกรอยกัด a	เพลามีดกัด $b = 25$ มม.				หัวชุดมีดกัด $b = 180$ มม.				ใบเลื่อยกัด $b = 2.5$ มม.			
	งานกัดหยาบ		งานกัดละเอียด		งานกัดหยาบ		งานกัดละเอียด		งานกัดหยาบ		งานกัดละเอียด	
	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'	v	s'
เหล็กกล้าไม่เจือ ความเค้นสูงสุด 65 กก./มม. ²	17	50	22	120	20	20	30	50	45	50		
เหล็กเจือ, อบเหนียว ความเค้นสูงสุด 76 กก./มม. ²	15	40	19	100	16	65	23	40	35	40		
เหล็กเจือ อบเหนียว ความเค้นสูงสุด 100 กก./มม. ²	13	20	17	65	14	36	18	30	25	30		
เหล็กหล่อ ความแข็งสูงสุด 180 บริเวน	15	60	19	120	16	100	24	90	35	50		
ทองเหลือง (MS 58)	35	80	55	120	50	200	60	120	850	200		
โลหะเบา	160	90	180	120	250	250	300	90	320	180		

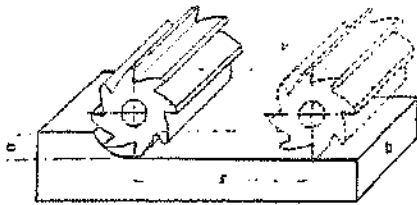

รูป B 181.1 ปริมาณเศษกัต a = ความลึก รอยกัต (มม.) b = ความกว้างรอยกัต (มม.) s' = ความเร็วบ่อนกัด (มม./นาที) V = ปริมาณเศษกัต

วิธีตั้งความเร็วบ่อนกัด

ความเร็วบ่อนกัด วัดเป็น มม. ต่อ นาที หมายถึงระยะที่โต๊ะ ต้องเลื่อนเพื่อนำชิ้นงานเข้าหามัดกัตในนาทีหนึ่ง ๆ (รูป B 181.1)

ความเร็วบ่อนกัด จะต้องบ่อนให้เหมาะกับขนาดของมัดกัต วัสดุงาน ความลึกรอยกัต ตลอดจนลักษณะของผิวงานที่ ต้องการ (ดูตาราง T 180.1) ความเร็วบ่อนกัดนี้สำคัญ เพราะหากบ่อนเร็วเกินไป เครื่องกัตจะทำงานเกินภาระ

อาจเสียหายได้ ถ้าความเร็วบ่อนกัดนั้น จะต้องเร็วที่สุดที่จะทำงานให้ได้ ให้เกิดเศษกัตจำนวนมาก ที่สุดในนาทีหนึ่ง ๆ ในงานด้านวิชาการ เรานิยมวัดเศษกัต เป็น จำนวนเศษกัตวัดเป็นลูกบาศก์เซนติ เมตรต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ (ตาราง T 142.3 หน้า 142)

- ให้ v = จำนวนเศษกัตมากที่สุดที่กัตได้ในหนึ่งหน่วยเวลา, ซม.³/นาที
- v' = อัตราการงาน, ซม.³/กิโลวัตต์ - นาที (ดูตาราง T 142.3)
- p = ขนาดกำลังขั้วของเครื่องกัต, กิโลวัตต์

จำนวนเศษกัตที่กัตได้มากที่สุด ในนาทีหนึ่ง ๆ เท่ากับอัตราการงาน (ซม.³/kw - นาที) คูณด้วยขนาดกำลังขั้ว ของเครื่องกัตนั้น ๆ

จำนวนเศษกัตที่กัตได้มากที่สุดต่อนาที ซม.³/นาที $v = v' \cdot p$

ตัวอย่าง ต้องการใช้มัดกัตนอน กัดเหล็กกล้า ถ้าความแข็งถึงสูงสุด 35-60กร./มม.² ด้วยอัตราการงาน 12 ซม.³/กิโลวัตต์ - นาที (ตามตาราง T 142.3) จะกัตได้เศษกัตนาทีละเท่าไร หากขนาดกำลังขั้ว เท่ากับ 2.5 กิโลวัตต์

วิธีคำนวณ $v = v' \cdot p = 12 \text{ ซม.}^3/\text{kw นาที} \times 2.5 \text{ kw} = 30 \text{ ซม.}^3/\text{นาที}$

จำนวนเศษกัต V นั้น (รูป B 181.1) คำนวณได้จากความลึก (a) ความกว้าง (b) ของรอยกัต และความเร็วบ่อนกัด (s')

$$V = \frac{a \cdot b \cdot s'}{1000} \text{ ซม.}^3/\text{นาที}$$

แทนค่า V ในสูตร

ความเร็วบ่อนกัด มม./นาที $S' = \frac{V \cdot 1000}{a \cdot b}$

ตัวอย่าง ต้องการกัดแผ่นเหล็ก St. 50.11 ด้วยมัดกัตนอน ให้ได้รอยกัตลึก 4 มม. กว้าง 80 มม. ด้วยเครื่องกัตขนาด 3 kw จงคำนวณความเร็วบ่อนกัดที่กัตเศษกัตได้เร็วที่สุดที่ใช้งานได้

วิธีคำนวณ 1. จำนวนเศษกัตที่มากที่สุด ในนาทีหนึ่ง ๆ

$$V = V' \cdot P; \quad V' = 12 \text{ ซม.}^3/\text{kw-นาที}$$

$$V = 12 \text{ ซม.}^3/\text{kw-นาที} \times 3 \text{ kw} = 36 \text{ ซม.}^3/\text{นาที}$$

2. ความเร็วบ่อนกัด

$$S' = \frac{V \cdot 1000}{a \cdot b}; \quad S' = \frac{36 \text{ ซม.}^3/\text{นาที} \times 1000}{4 \text{ มม.} \times 80 \text{ มม.}} = 112 \text{ มม.}/\text{นาที}$$


แต่ความเร็วบ่อนกัดที่ตั้งได้บนเครื่องกัตนั้น ตั้งได้เป็นขั้น ๆ ดังนี้คือ 12 - 20 - 33 - 57 - 99 - 167 - 276 - 480 มม./นาที ดังนั้น ให้เลือกใช้ความเร็วบ่อนกัด 99 มม. ต่อ นาที

งานกัดหยาบและละเอียด (รูป B 132.1)

งานกัดหยาบ ได้แก่งานที่ต้องการกัดให้เสร็จภายในเวลาอันสั้น โดยตั้งความเร็วบ่อนกัดให้เร็วไว้ ต่อจากงานกัดหยาบ ก็งานกัดละเอียด ซึ่งกัดลึกไม่มากเพียง 0.5 ถึง 1 มม. เพื่อเป็นการถนอมมีดกัดให้ใช้งานได้นาน ๆ ควรเลือกใช้ค่าความเร็วตัดค่าต่ำไว้ (ตาราง T 130.1)



รูป B 132.1 (ขวา) งานกัดหยาบและละเอียด
(a) ช่วงกัดลึกทั้งหมด (b) ช่วงกัดหยาบครั้งแรก
ที่หนึ่ง (c) ช่วงกัดหยาบครั้งที่สอง (d) ช่วงกัดละเอียด (ลึก 0.5 - 1 มม.)

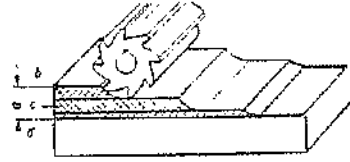

รูป B 132.2 (ซ้าย) วิธีหล่อเย็นระหว่างกัด


ขณะกัดละเอียดนั้น ผู้กัดจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในขนาดลำเร็วของชิ้นงาน และลักษณะผิวงาน ซึ่งจำเป็นจะต้องกัดด้วยความเร็วตัดสูง และความเร็วบ่อนกัดต่ำ งานกัดที่ช่วงกัดไม่ลึกมากนัก และไม่ต้องประณีตมาก เรากัดเพียงครั้งเดียว ในวิธีปฏิบัติจริง ควรเลือกใช้ค่าความเร็วตัดและความเร็วบ่อนกัดเฉลี่ยจากที่ กำหนดไว้ในตาราง

วิธีหล่อเย็นขณะกัด (รูป B 132.2 และตาราง T 142.2 หน้า 142)

การหล่อเย็นผิวงานขณะกัดช่วยให้ลักษณะของผิวงานกัดนั้นดูดีขึ้นมาก และเท่ากับเป็นการยืดอายุใช้งานมีดกัดอีกโสดหนึ่งด้วย (วิธีหล่อเย็น ควรหล่อเย็นเป็นลำพุ่งลงตรงบริเวณงานกัดตรงที่กำลังจะเกิดเศษกัดกระเด็นออกมา อย่าพ่น เข้าไปในบริเวณระหว่างผิวงานและพื้นมีดกัด)

หลักการปฏิบัติงานกัด

1. ใช้เครื่องกัดให้ถูกต้องชนิดของงาน
2. เลือกใช้มีดกัด ให้ตรงกับลักษณะงาน
3. มีดกัดจะต้องหมุนกลม
4. อย่าใช้มีดกัดที่คมทื่อ
5. จับชิ้นงานไว้ให้มั่นคงแข็งแรง โดยใช้สลักช่วยจับยึด
6. ตั้งความเร็วรอบและความเร็วบ่อนงาน ให้เหมาะสมกับงาน
7. ก่อนเดินเครื่องกัด ให้ตรวจสอบดูให้แน่นอนก่อนว่า ไม่มีชิ้นส่วนใดจะกระแทกกับชิ้นงาน หรือโต๊ะงานได้
8. ใช้ตัวหล่อเย็น ให้ทันเวลา

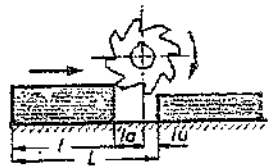

รูป B 132.3 ลักษณะเดินกัดของมีดกัด

วิธีป้อนกัดอันตรายในงานกัด

1. อย่าใช้มือจับมีดกัดที่กำลังหมุนอยู่
2. อย่าใช้มือจับเศษกัด ให้ใช้แปรงปัดหรือ ขอบเกี่ยวเศษกัดออกมา
3. ทุกครั้งที่ทำการวัด เครื่องกัดจะต้องหยุดหมุนนิ่งอยู่กับที่เสียก่อน

เวลาดำงานกัด

$$\text{เวลาดำงานกัด} = \frac{\text{ความยาวที่โต๊ะกัดต้องวิ่ง (มม.)}}{\text{ความเร็วบ่อนกัด (มม./นาที)}} \quad t_h = \frac{L}{S'} \quad \text{นาที}$$

ความยาวงานกัดที่โต๊ะกัดต้องวิ่งขึ้นอยู่กัด ความยาวชิ้นงาน (L) ช่วงหน้ามีด (l_a) และช่วงหลังมีด (l_u) (รูป B 132.3)

ตัวอย่าง ต้องการกัดหยาบงานชิ้นหนึ่ง ซึ่งทำด้วยเหล็ก St. 42 ยาว 250 มม. ด้วยมีดกัดนอน จะต้องใช้เวลาดำงานกัดนานเท่าใด กำหนดให้ l_a = 30 มม., l_u = 5 มม. ความเร็วบ่อนกัด 100 มม./นาที


วิธีคำนวณ L = l + l_a + l_u = 250 มม. + 30 มม. + 5 มม. = 285 มม.

$$t_h = \frac{L}{S'} = \frac{285 \text{ มม.}}{100 \text{ มม./นาที}} = 2.85 \text{ นาที}$$




งานกัดผิวราบเรียบ

ชิ้นงานที่ต้องมีผิวราบเรียบนั้น มีเป็นจำนวนมาก และมีลักษณะใช้งานต่าง ๆ กัน (รูป B 133.1) ผิวงานเช่นนั้น นอกจากจะทำได้ด้วยงานกัดแล้ว ยังทำได้ด้วยงานไส งานกลึง หรืองานเจียรระโย สุด แต่ว่าจะใช้งานในลักษณะใด งานผิวนั้น จำแนกเป็นงานผิวหยาบ ผิวละเอียด และผิวที่ละเอียด อย่างมาก ๆ

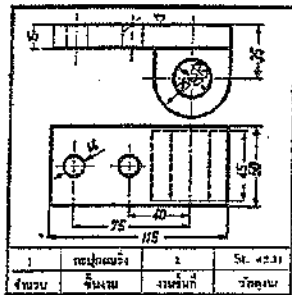


รูป B 133.1 (ขวา) ตัวอย่าง ชิ้นงานผิวราบเรียบ (a) ผิว ประคบ (b) ผิวที่ต้องขัดคึกกัน แน่น (c) ผิวที่เลื่อนดูกัน (d) ผิวนำลอน

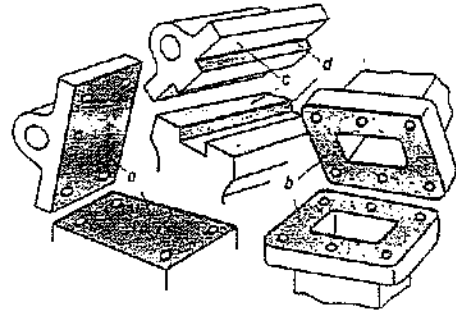

รูป B 133.2 (ซ้าย) แบบงาน

ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการกัด ชิ้นผิวประคบเพื่อสวมเบร้งปลอก (รูป B 133.2) โดยใช้ เครื่องกัดธรรมดา กัดด้วยมีดกัดนอน

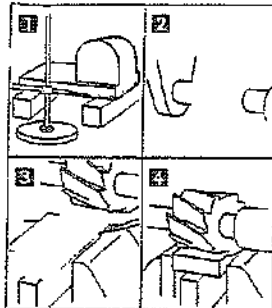


แผนงาน

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1	งานขีด	เหล็กตงขีด
2	จับมีดกัด เข้ากับ เพลามัด แล้วทดสอบความหมุนกลม	มีดกัดนอน ขนาด 68 x 70 N เพลามัดกัด
3	จับชิ้นงาน	ปากกาเครื่องมือกล
4	งานกัด	
เครื่องมือวัดและทดสอบ - เวอร์เนียร์กาลีเปอร์ ลากเส้นผม		

วิธีกัดผิว

งานชิ้นนี้กัดผิวหยาบเพียงครั้งเดียว ชิ้นแรกให้จับชิ้นงานให้แน่น โดยเล็งเส้นขีดแนวกัดไว้เป็น เกณฑ์ หากความเร็วรอบของมีดกัดจากค่าความเร็วตัด และขนาดของมีดกัด ตั้งความสูงของแท่นรอง กัดให้กัดได้ตามความสูงของช่วงกัด วิธีตั้งให้ตั้งในลักษณะที่เดินมีดกัดแล้ว จุดตอกบนเส้นขีด

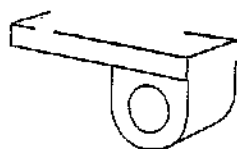

รูป B 133.3 วิธีทดสอบความราบเรียบของผิวงาน


แนวกัด จะถูกกัดไปเหลืออยู่เพียงครั้งจุด ต่อจากนั้นให้ลอกโต๊ะมิให้ เลื่อนได้ตามแนวขวาง กับลดความสูงของแท่นรองกัดไว้ เลือกใช้ความเร็วบ่อนกัด 100 - มม./นาที เลื่อนโต๊ะงานกัดให้ชิ้นงานมาอยู่ใกล้ ๆ กับมีดกัด แล้วจึงกดสวิทช์เดินเครื่องกัดพร้อมกับเตรียมหล่อเย็นตำแหน่งงานให้พร้อม อย่าหยุดหมุนมีดกัดบนผิวงาน จะเกิดร่องที่ไม่ต้องการบนผิวงานนั้นได้

วิธีทดสอบผิวงาน

วิธีทดสอบผิวงานว่าราบเรียบดีหรือไม่ ให้ใช้จากเส้นผมวัดสอบดู โดยตรวจดูลำแสงลอด (รูป B 133.3)


วิธีสอบผิวราบ

วิธีสอบด้วยลำแสงลอด วิธีทดสอบวิธีนี้ ให้ใช้บรรทัดคมมีดวางทาบบนผิวงาน หากผิวมันไม่เรียบ เมื่อส่องดูแนวทาบบรรทัด จะแลเห็นลำแสงลอดใต้บรรทัดนั้นออกมา (รูป B 134.1) วิธีทดสอบด้วยลำแสงลอดนี้จะละเอียดมากที่สุด หากผู้วัดมีความชำนาญ และความส่องสว่าง ภายในโรงงานเรียบร้อยถูกต้อง จะวัดสอบความราบเรียบได้ละเอียดถึง 10 μ ที่เดียว

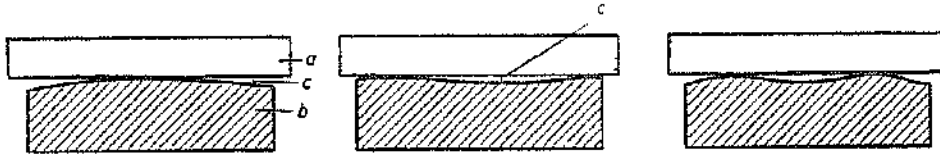


รูป B 134.1 ผิวที่ไม่ราบ (a) บรรทัด (b) ชั้นงาน (c) ลำแสงลอด


บรรทัดที่ใช้ทดสอบนั้น จะต้องเป็นบรรทัดคมมีดซึ่งเจียรระไนคมและตรง (รูป B 134.2) บรรทัดคมมีดเช่นนี้ มีอยู่ 4 เกรดด้วยกัน เพื่อมิให้สึกหรือได้ง่าย บรรทัดเส้นผมก็ดี บรรทัดสามหรือสี่คมก็ดี มักเป็นบรรทัดชุบแข็ง บรรทัดที่ใช้สอบงานผิวหยาบต่างๆ ไปมักใช้บรรทัดโรงงานวิธีใช้ ให้วางบรรทัดนี้ให้ตั้งฉากกับผิวงาน (รูป B 134.3) นำตั้งเกดว่าเมื่อวางเป็นสันคมมีดเท่านั้นที่จะแลเห็น ลำแสงลอดได้ง่ายและชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตาม หากวัดสอบไม่ระมัดระวัง ก็อาจสอบได้ผิดเหมือนกัน เพราะเส้นคมมีดในบางกรณีอาจโค้งหลบไปตามผิวงานได้ วิธีที่ถูกคือควรวัดสอบหลาย ๆ ตำแหน่ง ในทิศทางต่าง ๆ เพื่อความแน่ใจ ผิวงานที่เป็นผิวละเอียดหรือผิวเจียรระไน วิธีทดสอบนั้นเหมือนกันกับผิวหยาบ แต่ให้ใช้บรรทัดเกรด 1 หรือ 2 เป็นบรรทัดทดสอบเท่านั้น

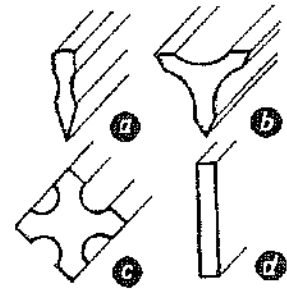

รูป B 134.2 บรรทัด (a) บรรทัดเส้นผม (b) บรรทัดสามคม (เกรด 1) (c) บรรทัดสี่คม (เกรด 2) (d) บรรทัดโรงงาน ด้านเป็น มุมฉาก หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้า (เกรด 3 และ 4)

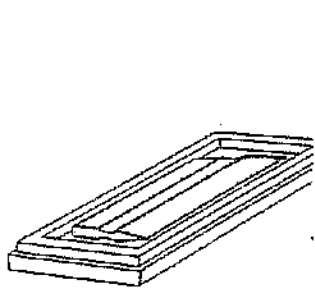

รูป B 134.4 วิธีวางเก็บบรรทัดเส้นผม

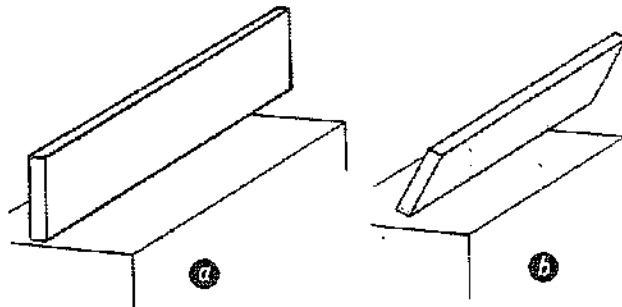

รูป B 134.3 วิธีทดสอบด้วยบรรทัดโรงงาน (a) วางบรรทัดลงบนสันดุก (b) วางบรรทัดให้เป็นสันคม สิด

วิธีสอบด้วยการข้อมสี่ วิธีทดสอบวิธีนี้ ให้ใช้สี่ข้อมผิวงาน แล้วฝนไปมาบนแท่นผิวระดับ ตรงใดที่สูงตรงนั้นจะขาว วิธีทดสอบเช่นนี้ มักทำควบคู่ไปกับงานขุด




รูป B 134.5 วิธีสอบผิวด้วยการข้อมสี่ (a) แท่นผิวระดับ (b) ชั้นงาน




งานเซาะร่องบนเพลา

คลัทช์ก็ดี ล้อสายพานก็ดี และฟันเฟืองก็ดี ติดแน่นอยู่กับเพลาหมุนได้ด้วยลิ่มแข็ง หรือลิ่มสปริง (รูป B 135.1)

ลิ่มแข็ง เป็นลิ่มเรียว ต้องตอกขั้วเข้าไปเพื่ออัดแน่น เพราะมีแรงดึงในลำตัวอยู่เสมอ ลิ่มสปริง เป็นลิ่มพลาซึ่ม ลำตัวไม่เรียว ไม่ต้องตอกอัดแน่น เพราะไม่มีแรงดึงในแกนลำตัว ลิ่มชนิดนี้ถอดเข้าออกได้ เช่นลิ่มขั้วคลัทช์ เป็นต้น ช่วงสูงก็ดี และช่วงกว้างก็ดีของลิ่มแข็งและลิ่มสปริง มีกำหนดไว้เป็นขนาดมาตรฐานทั้งสิ้น

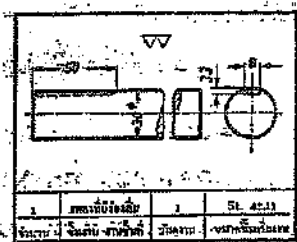


รูป B 135.1 (ขวา) ตัวอย่างลิ่มแข็ง และลิ่มสปริง (a) ลิ่มตอก (b) ลิ่มสอดหรือลิ่มสปริง (c) ลิ่มพระจันทร์

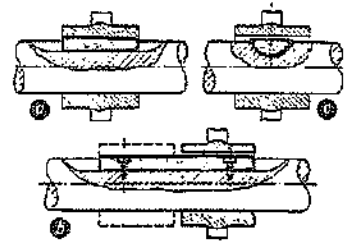

รูป B 135.2 (ซ้าย) แผนงาน


ตัวอย่าง

งาน: ต้องการเซาะร่องลิ่มบนเพลา (ตามแบบในรูป B 135.2) ด้วยมีดกัดเซาะร่อง กับเครื่องกัดธรรมดา)

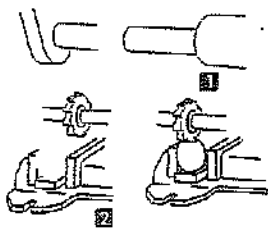

แผนงาน


ลำดับชั้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1. จับมีดกัดเข้ากับเพลา มีดกัดเซาะร่อง 63 x 8 เพลามีด 22°	
2. จับชั้นงานเข้าที่ ให้น้ำมันเดินกัด	ปากกาเครื่องมือกล
เครื่องมือวัดและทดสอบ — แท่งเกจ ฉาก เวอร์เนอร์วัดลึกสำหรับวัดความลึกร่องลิ่ม	

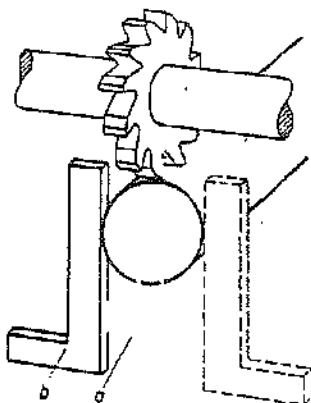

รูป B 135.4 วิธีจับชั้นงานให้ตรงกึ่งกลาง มีดกัด (a) แท่งเกจ (b) ฉากเหล็ก


วิธีเซาะร่อง

มีดกัดเซาะร่องนี้ จะเป็นมีดกัดพื้นแหลม หรือมีดกัดโค้งหลบหลังก็ได้ทั้งสิ้น เพลาจะตอกวางนอนตามยาวเป็นแนว เส้นตรง โดยจะต้องปรับให้ตรง (รูป B 135.3) เลื่อนโต๊ะงานกัดตามแนวขวางจนกระทั่งมีดกัดจะกัดได้ในแนว กึ่งกลางตามยาวของเพลา เสร็จแล้วลอกมิให้เลื่อนวางได้อีกต่อไป (รูป B 135.4)

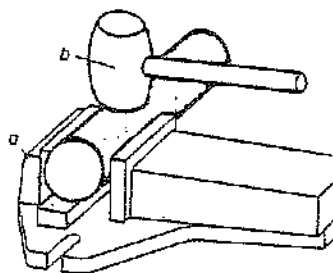


รูป B 135.3 วิธีใช้ก้อนไม้ปรับเพลาให้ตรง (a) ชั้นรองขนาน (b) ก้อนไม้

วิธีตั้งช่วงกัณฑ์ของรื่องลิ่มด้วยสเกลหมุน (รูป B 136.1)

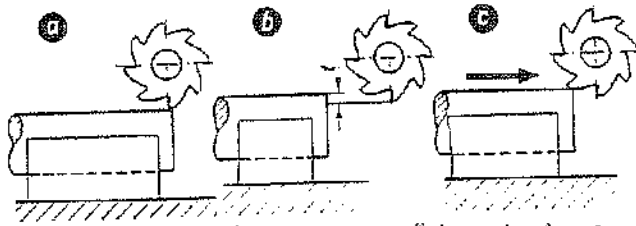


รูป B 136.1 วิธีตั้งช่วงกัณฑ์ (a) ตั้งมีดกัณฑ์ให้พอดีและห่างกัน (b) หมุนสเกลหมุนบนแท่งรองโต๊ะกัณฑ์ให้เลื่อนขึ้นสูง 3.3 มม. เสร็จแล้วถอดแท่งรองโต๊ะกัณฑ์ไว้ให้แน่น (c) หมุนมีดกัณฑ์เดิมลัดด้วยความระมัดระวัง ป้อนกัณฑ์ด้วยความเร็วขึ้นกัณฑ์ และเติมบ่มน้ำหล่อเย็น

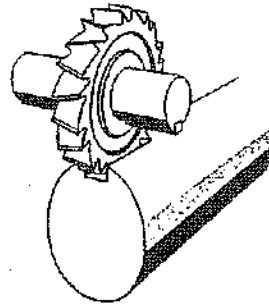


รูป B 136.2 วิธีวัดรื่องลิ่ม

วิธีสอบขนาดรื่องลิ่ม


ความกว้างของรื่องลิ่ม ให้วัดสอบด้วยแท่งเกจ (รูป B 136.3) ส่วนความลึกของรื่องลิ่มให้วัดด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก (รูป B 136.4 และ .5) ความตรงของรื่องลิ่มสอบได้ด้วยแท่งเกจ และนาฬิกาวัด (รูป B 136.6 และ .7)

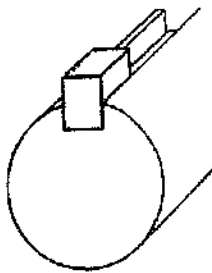


รูป B 136.3 (ข้างบน) วิธีใช้แท่งเกจ สอบความกว้างของรื่องลิ่ม

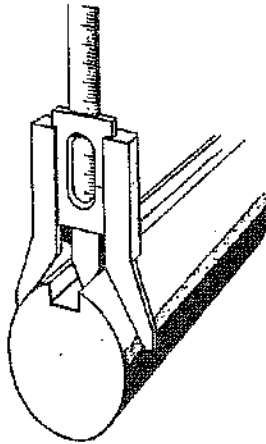


รูป B 136.4 (ขวา) วิธีวัดสอบความลึกรื่องลิ่ม ด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก

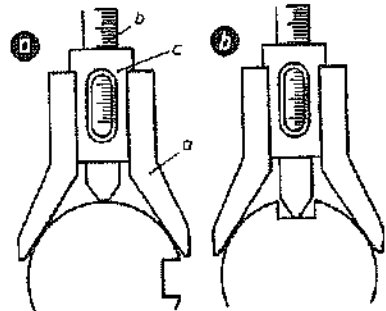

รูป B 136.5 วิธีวัดความลึกของรื่องลิ่ม (a) ตั้งขาของวัดลึก a ลงบนผิวเพลา เลื่อนแกนของวัด b ลงพอดีสัมผัส อ่านสเกล c เพื่อ เป็นตำแหน่งศูนย์ (b) เลื่อนขาของวัดลึกวัดลงในรื่องลิ่ม อ่านสเกล c ใหม่ ส่วนที่อ่านต่างกันคือ ความลึกของรื่องลิ่ม

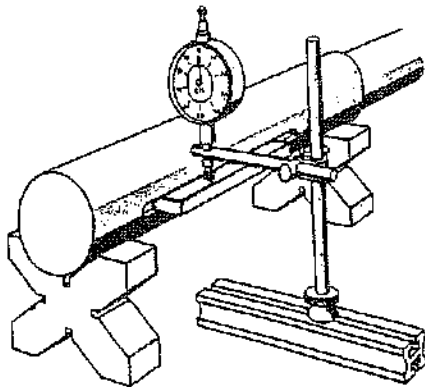


รูป B 136.6 วิธีสอบความตรงรื่องลิ่มตามแนวขวางบนโต๊ะระกัณฑ์

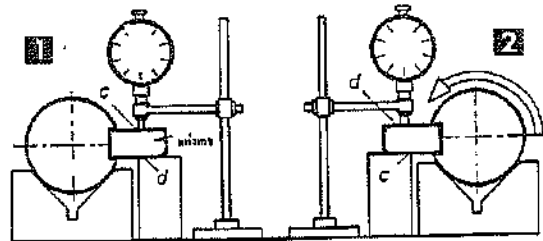


รูป B 136.7 วิธีวัดสอบความตรงของรื่องลิ่ม 1. สอดผิวสอด c เข้าในรื่องลิ่ม ดังรูป แล้วใช้นาฬิกาวัดเดินสอบดู 2. หมุนชิ้นงานไป 180° แล้วเอาผิวสอดอีกข้าง (d) สอดเข้าแล้ววัดด้วยนาฬิกาวัดใหม่อีกที ส่วนปลายบน เหลือจากทั้งส. 2 ครั้ง จะเป็นดัชนีบอกความตรงของรื่องลิ่มอย่างดี ส่วนปลายบนของเข็มวัดเท่ากับสองเท่าของความคลาดเคลื่อนของความตรงของรื่องกัณฑ์

งานกลัดฝั้วน้ำเลื่อน

ฝั้วน้ำเลื่อน มีลักษณะเป็นฝั้วขนาน และภาคตัดของฝั้วอาจเป็นมุม (ดังรูป B 137.1) ฝั้วนี้จะต้องราบเรียบจริง ๆ ไม่ขรุขระ นอกจากจะราบเรียบเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ จะต้องเป็นฝั้วที่ขนานกันจริง ๆ และแม้ภาคตัดจะเป็นมุม มุมนั้นจะต้องคงที่เท่ากันตลอดทุกจุด ฝั้วน้ำเลื่อนเหล่านี้ มักเริ่มด้วยงานกลัดฝั้วเป็นขั้นหนึ่ง ต่อจากนั้น คืองานขุด หรืองานเจาะในฝั้ว

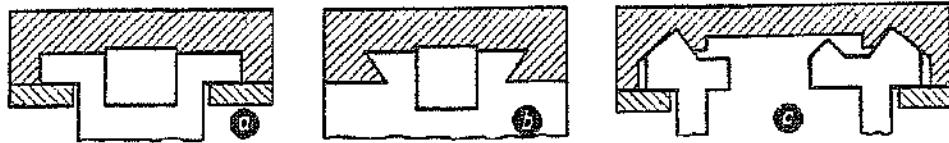

รูป B 137.1 ตัวอย่างฝั้วน้ำเลื่อน (a) ฝั้วน้ำเลื่อนภาคตัดเป็นมุมฉาก (b) ฝั้วน้ำเลื่อนหางเหยี้ยว (c) สันฝั้วน้ำเลื่อน

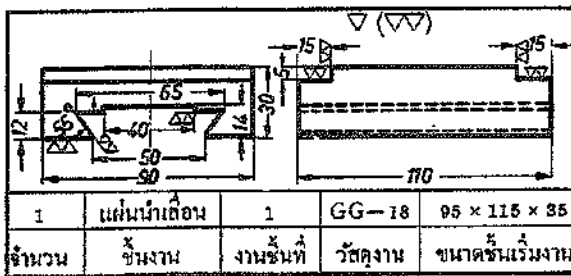


ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการกลัดฝั้วน้ำเลื่อนด้วยเครื่องกลัดเพลตัง (รูป B 137.2)

รูป B 137.2 แบบงาน

แผนงาน

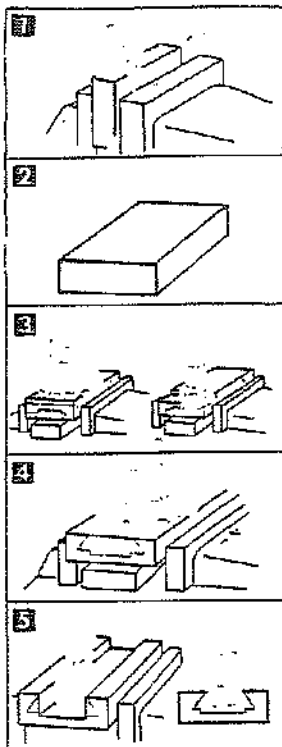

ลำดับชั้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1. เดินมีดกลัดตามสันหน้าหลังของชั้นงาน (a) จับมีดกลัดเข้าเพลตัง (b) จับชั้นงานและปรับให้เข้าที่ตรงตำแหน่งงาน (c) เดินมีดกลัดตามสันงาน	มีดกลัดชน 50 N มีดคมขวา ปากกาเครื่องมือกล
2. งานขีด	เหล็กตั้งขีดฉาก 90° เครื่องวัดมุมสเกล
3. งานกลัดฝั้วบน (a) จับหัวมีดกลัดชุดเข้าที่ (b) จับชั้นงานและปรับให้เข้าที่ตรง ตำแหน่งงาน (c) กลัดหยาบ (d) จับมีดกลัดชน เครื่องกลัด (e) กลัดหยาบและกลัดละเอียด ให้ได้มาตรฐานตามแบบ	หัวมีดกลัดชุด 100° มีดกลัดชน 50 N มีดคมขวา
4. งานกลัดฝั้วล่าง (a) จับหัวมีดกลัดชุดเข้าที่ (b) จับชั้นงานและปรับให้เข้าที่ ตรงตำแหน่งงาน (c) กลัดหยาบและกลัดละเอียดบนฝั้ว	หัวมีดกลัดชุด 100°
5. กลัดร่องน้ำเลื่อนหางเหยี้ยว (a) จับมีดกลัดชนเข้าที่ (b) กลัดนำเป็นร่องลึกเสียก่อน (c) จับมีดกลัดร่องมุมเข้าที่ (d) เดินกลัดร่องน้ำเลื่อนหางเหยี้ยว	มีดกลัดชน 50 N มีดคมขวา มีดกลัดร่องมุม 50 x 14 x 55° มีดคมขวา

วิธีกัดผิวของน้ำเลื่อน


ก่อนลงมือกัด จะต้องทราบความเร็วรอบของมีดกัด และความเร็วป้อนกัดเสียก่อน สำหรับเครื่องกัดเพลตึง ต่อความเร็วรอบ ดูได้จากหน้า 130 และความเร็วป้อนกัด ดูหน้า 131 มีดกัดขนาด 50^๐ ต้องใช้

- (a) ความเร็วตัด ตามตาราง T 130.1 งานกัดผิวหยาบ 12 ม./นาที และงานกัดผิวละเอียด 16 เมตรต่อนาที
 - (b) ความเร็วรอบของมีดกัด ตามตาราง T 142.1 งานกัดผิวหยาบ 76 รอบต่อนาที แต่ให้เลือกใช้ 64 รอบต่อนาที และงานกัดผิวละเอียด 115 รอบต่อนาที แต่ให้เลือกใช้ 113 รอบต่อนาที
 - (c) ความเร็วป้อนกัด ตามตาราง T 130.1 สำหรับงานกัดผิวหยาบ 140 มม. ต่อนาที แต่ให้เลือกใช้ 167 มม. ต่อนาที และงานกัดผิวละเอียด 70 มม. ต่อนาที แต่ให้เลือกใช้ 99 มม. ต่อนาที
- วิธีคำนวณความเร็วป้อนกัดจะขอเว้นผ่านไป ไม่กล่าว ณ ที่นี้


ในทำนองเดียวกัน หัวมีดกัดชุด และมีดกัดร่องมุม ก็จะต้องทราบความเร็วรอบ และความเร็วป้อนกัด ก่อนลงมือกัดเช่นกัน

วิธีวัดและทดสอบผิวน้ำเลื่อน


วิธีวัดความยาว ความกว้าง และความหนาให้ใช้เครื่องมือวัดธรรมดา วัด เช่น เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เวอร์เนียร์วัดลึก และไมโครมิเตอร์ เป็นต้น ส่วนความราบเรียบของผิว มุม และความเป็นผิวนานนั้นจะต้องใช้วิธีอื่น วัดสอบดู (รูป B 138.1 ถึง .8)

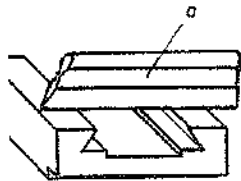


รูป B 138.1 วิธีใช้บรรทัดเส้นคม สอบความราบเรียบ

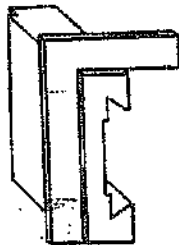


รูป B 138.2 วิธีวัดสอบมุมด้วยฉาก 90^๐

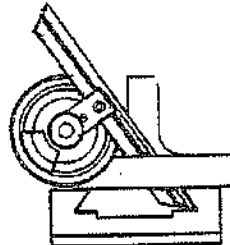


รูป B 138.3 วิธีวัดมุมร่องน้ำเลื่อนด้วยเครื่องวัด มุมสเกล

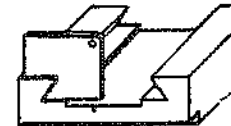


รูป B 138.4 วิธีใช้เกจแผ่นแบบวัดสอบมุมร่องน้ำเลื่อน หลักการก็คือ วัดตามรูป B 138.3 และ .5 พร้อมกันไปในหนึ่งเดียว

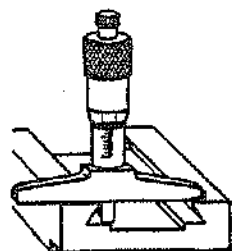


รูป B 138.5 วิธีวัดความลึกของร่องน้ำเลื่อนและวัดความราบขนานของผิวนอก และผิวในของ ร่องน้ำเลื่อนด้วยไมโครมิเตอร์วัดลึก

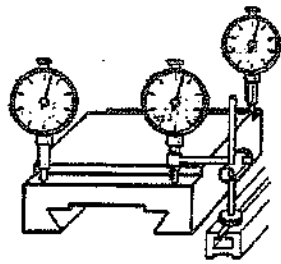

รูป B 138.6 วิธีใช้นาฬิกาวัด วัดสอบผิวราบขนาน

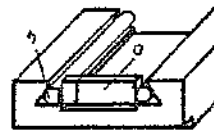


รูป B 138.7 วิธีวัดสอบแนวขนานของร่องทางเหยี่ยว โดยใช้แท่งเกจ a กับแท่งโลหะกลมช่วยวัด b

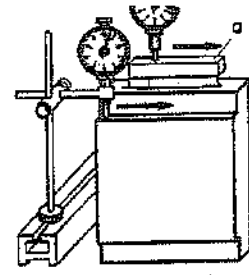


รูป B 138.8 วิธีวัดผิวขวางด้วยนาฬิกาวัดและฉาก 90^๐ ฉาก 90^๐ a ควรจะต้องมีขนาดเป็นแท่งกลม เพื่อสอดเข้าในร่องน้ำเลื่อน ได้สะดวก

งานกัดหัวหกเหลี่ยม

มีงานกัดอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งก่อนกัด จะต้องแบ่งเส้นรอบวงผิวงานเป็นส่วน ๆ แล้วจึงลงมือกัด งานกัดแบ่งเช่นนี้มีอยู่ มากมายหลายลักษณะ (ดูรูป B 139.1)

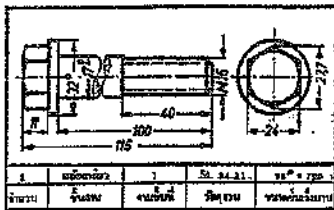


รูป B 139.1 (ขวา) ตัวอย่างงานกัดแบ่ง ทั้งแบ่งนอกและแบ่งใน (a) หัวสกรู (b) เฟลาสนั้ล ๔ สั้ล (c) ฟันเฟือง (d) แหวนร่อง

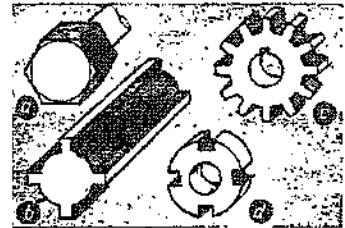

รูป B 139.2 (ซ้าย) แบบงาน

แผนงาน

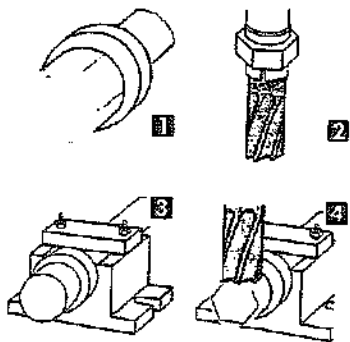

	ลำดับขั้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	งานขีด	เหล็กตั้งขีดแท่งปริซึม ร่อง
2.	จับมีดกัดเข้ากับ เฟลามีด	เฟลามีดกัดขนาด B 20 N
3.	จับชิ้นงานเข้าที่	แท่งปริซึมรองจับงาน
4.	งานกัดหัวหกเหลี่ยม	-
เครื่องมือวัด และทดสอบ - เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ จาก 120°		


ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการกัดหัว สลักหกเหลี่ยมขนาดตาม แบบงาน B 139.2 ด้วยเครื่อง กัดเฟลาตั้ง ในกรณีแรกนี้ สมมุติว่า เรา ไม่มีชุดหัวแบ่ง

วิธีกัดหัวหกเหลี่ยม

ขณะวัด ระวังวัดให้พื้นที่แต่ละด้านที่กัดได้เท่า ๆ กัน (ดูแบบ B 139.2)

ข้อสังเกต ขณะกัด ให้จับชิ้นงานไว้ในแท่งปริซึมรองจับงาน จะจับได้แน่นแข็งแรงดี และให้ใช้ชุดหัวแบ่ง แบ่ง จึงจะแบ่งได้ดี และถูกต้อง

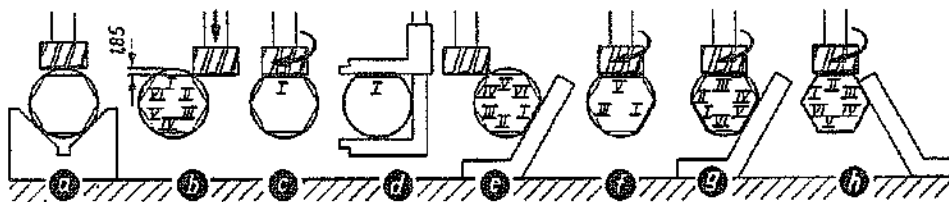

รูป B 139.3 ลำดับงานกัดหัวหกเหลี่ยม (a) จับชิ้นงาน และตั้งมีดให้พอดีมีดสัมผัส และจุดผิวงานเล็กน้อย (b) ตั้งมีดกัดให้กัด ได้ลึก 1.85 มม. $[(27.7-24) \div 2 = 1.85]$ (c) กัดผิวที่ I (d) วัดสอบผิวที่ I (e) หมุนชิ้นงานไป 120° (f) กัดผิวที่ ๖ ซึ่งเป็น งานกัดครั้งที่สอง (g) หมุนชิ้นงานไป 120° กัดผิวที่ III (งานกัดครั้งที่สาม) (h) หมุนชิ้นงานไปและกัดเหลี่ยม II, IV และ VI ตามลำดับ


วิธีวัดและสอบขนาดหัวหกเหลี่ยม

ให้ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดความกว้างของหัวหกเหลี่ยมที่อยู่ตรงข้ามกัน และให้ใช้ฉาก 120° วัดสอบมุมระหว่างเหลี่ยม

วิธีใช้อุปกรณ์แบ่ง


วิธีแบ่งผิวงานเพื่อถักนั้น จะต้องแบ่งตามเส้นรอบรูปผิวงาน โดยใช้ชุดหัวแบ่ง แบ่งออกเป็น ส่วน ๆ และจัดไว้ให้เห็นรอยแบ่งได้ชัด

ชุดอุปกรณ์แบ่งอย่างง่าย (รูป B 140.1) เหมาะสำหรับงานแบ่งส่วนจำนวนน้อย ๆ จับชิ้นงานขึ้นศูนย์ หน้าและหลังไว้ ศูนย์หลังเป็นศูนย์ตายจับขึ้นแน่นอยู่กับที่ ศูนย์หน้าจับด้วยเหล็กพา ที่หัวแทนมีจานแบ่งติดอยู่ งานแบ่งนี้มีหลายขนาดเปลี่ยนเข้าออกได้ตามขนาดจำนวนแบ่ง ลอกเข้าที่ได้โดยใช้กลอนสับสับลงในร่องงานแบ่ง ชุดแบ่ง เช่นนี้ เรียกว่า ชุดแบ่งตรง

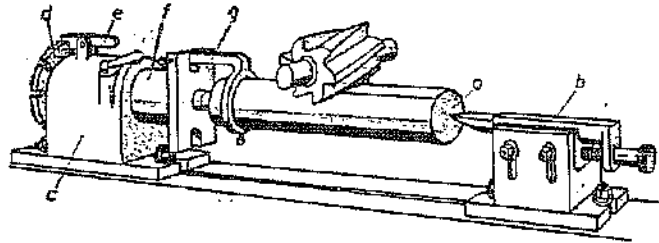

รูป B 140.1 ชุดอุปกรณ์แบ่งอย่างง่าย (a) ชิ้นงาน (b) ынศูนย์หลัง (c) หัวแบ่งประกอบด้วยจานแบ่ง d กลอนสับ e แกนหัวแบ่ง f และเหล็กพา g


ชุดหัวแบ่ง (รูป B 140.2 และ .3) ชุดหัวแบ่งนี้เหมาะสำหรับใช้แบ่งส่วนจำนวนมาก ๆ และขนาดส่วนต่าง ๆ กัน ภายในกรอบหัวแบ่ง มีชุดเฟืองหนอน อัตราทด 40 : 1 ติดอยู่ ล้อมตามตัวหนอนนั้นติดตรงเข้ากับ แกนหมุนของชิ้นงานแบ่ง งานแบ่งมีอยู่ 3 ขนาด เปลี่ยนเข้าออกได้ ติดแน่นอยู่กับชุดหัวแบ่งด้วยสลัก บนงานแบ่งแต่ละงาน จะพบว่า มีวงกลมรูเจาะอยู่หลายวง แต่ละวงมีจำนวนรูเจาะต่าง ๆ กันทำให้แบ่งขนาดส่วนต่าง ๆ ได้โดยอาศัยรูเจาะต่าง ๆ บนวงกลมเหล่านี้ วิธีช่วยนับจำนวนรูเจาะ ให้ใช้กรรไกรแบ่ง วิธีแบ่งผ่านชุดเฟืองหนอนเช่นนี้ เรียกว่า วิธีแบ่งซ้อน

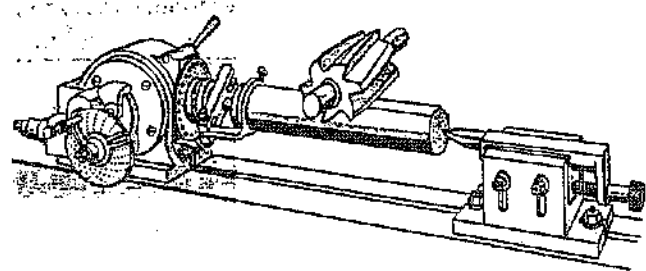

รูป B 140.2 ชุดหัวแบ่ง

ตาราง T 140.1 จำนวนรูบนวงกลมรูเจาะงานแบ่งซ้อน

I	15	16	17	18	19	20
II	21	23	27	29	31	33
III	37	39	41	43	47	49

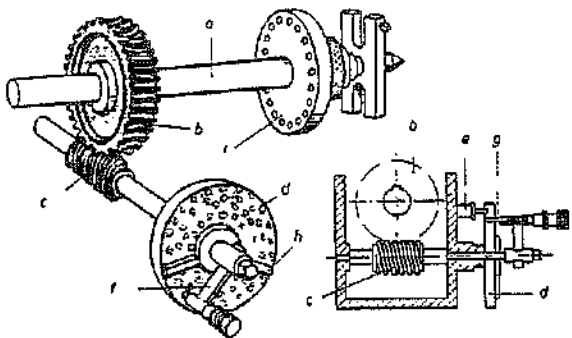

รูป 140.3 ส่วนประกอบสำคัญของชุดหัวแบ่ง (a) แกนแบ่ง (b) ล้อมตามตัวหนอน (c) ตัวหนอน (d) งานแบ่ง (e) สลักงานแบ่ง (f) มือหมุน (g) ก้านแบ่ง (h) กรรไกรแบ่ง (i) งานแบ่งตรง



วิธีแบ่งด้วยหัวแบ่ง

วิธีแบ่ง ให้แบ่งโดยหมุนมือหมุนไปเท่าที่นั่นเท่าที่รอบตามผลการคำนวณ

อักษรนิยม:

- n_k = จำนวนรอบที่ต้องหมุนมือหมุนแบ่ง
- x = จำนวนฟันบนเฟืองตามตัวหนอน (ปกติมี 40 ฟัน)
- i = จำนวนส่วนที่ต้องแบ่ง (เช่น แบ่ง 4, 6, 8, 10, 12 ส่วน)

จำนวนรอบที่ต้องหมุนมือหมุนเพื่อแบ่งนั้น คำนวณได้จากจำนวนฟันบนเฟืองตามตัวหนอน และจำนวนส่วนที่ต้องการแบ่ง


ตัวอย่าง ต้องการกัดหัวหกเหลี่ยม จะต้องหมุนมือหมุนเพื่อแบ่งอย่างไร จึงจะหมุนขึ้นมาได้ครั้งละ $\frac{1}{6}$ รอบ

วิธีคำนวณ

จำนวนรอบที่ต้องหมุนมือหมุน $n_k = \frac{x}{i}$; $n_k = \frac{40}{6} = 6 \frac{4}{6}$ รอบ.

ซึ่งหมายความว่า จะต้องหมุนมือหมุน คราวละ $6 \frac{4}{6} = 6 \frac{2}{3}$ รอบ.

วิธีแบ่ง วิธีแบ่งจะต้องเลือกใช้งานแบ่งที่สามารถแบ่งรอบได้เป็นสามส่วน เพื่อเป็นตัวอย่าง จะขอใช้งานแบ่ง วงกลมรูปเจาะ 15 รู (ตาราง T 140.1 และ รูป B 140.1)

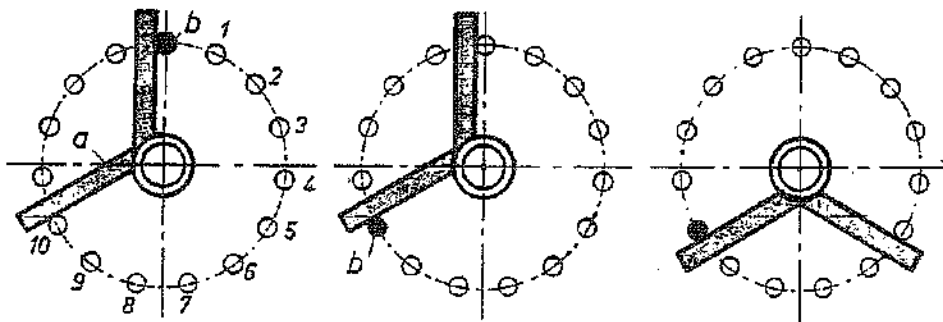


(a) จำนวนรูเจาะใน $\frac{2}{3}$ รอบ เท่ากับ $\frac{2}{3} \cdot 15 = 10$ รู ดังนั้นกรรไกรแบ่งให้อยู่ห่างกัน 10 รู เสียแค่บัดนี้

(b) วิธีหมุนแบ่ง ให้หมุนไป ครั้งละ 6 รอบ และ 10 รู

(c) เมื่อหมุนแบ่งเสร็จแล้ว ให้หมุนขากรรไกรแบ่งมาเตรียม ตั้งหมุนแบ่งครั้งต่อไปใหม่

รูป B 141.1 ส่วนต่าง ๆ ของหัวแบ่ง (a) กรรไกรบ่มง (b) สลักแบ่งรอบติดอยู่กับมือหมุน

วิธีแบ่งดีฟเฟอเรนเชียล วิธีแบ่งวิธีนี้ ให้ใช้แบ่งจำนวนแบ่งอย่างยาก ซึ่งแบ่งด้วยวิธีแบ่งตรง และวิธีแบ่งซ้อนไม่ได้ โดยใช้ชุดเฟืองทดเข้าช่วยแบ่งอีกชั้นหนึ่ง

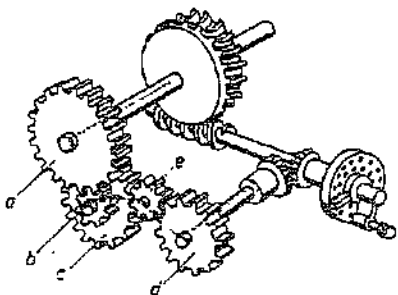

รูป B 141.2 วิธีแบ่งดีฟเฟอเรนเชียล a...d คือชุดเฟืองเปลี่ยน

วิธีแบ่งดีฟเฟอเรนเชียลนี้ เริ่มแบ่งด้วยวิธีแบ่งซ้อน คือแบ่งผ่านชุดเฟืองหนอน แต่จากแกนแบ่งหรือแกนของเฟืองตามตัวหนอน จะมีชุดเฟืองทดส่งกำลังกลับมา ขยับงานแบ่ง ให้หมุนได้เร็วขึ้น หรือช้าลงสุดแต่กรณี ชุดเฟืองทดนี้เปลี่ยนเฟืองเข้าออกได้ วิธีกำหนดชุดเฟืองนี้เฟืองจะต้องคำนวณและเลือกใช้ชุดฟันเอง จำนวนฟันต่าง ๆ ดังนี้

ตาราง T 141.1 จำนวนฟันเฟืองของชุดเฟืองเปลี่ยน

24	24	28	32	36	40	44
48	58	64	72	88	100	

ตาราง T 142.1 ความเร็วรอบของมีดกัดต่อนาที

ความเร็วตัด v , ม./นาที	d ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางมีดกัด, มม.									
	40	50	60	75	90	110	130	150	175	200
6	48	38	32	26	21	17	15	13	11	10
8	64	51	42	34	28	23	20	17	15	13
10	79	64	53	42	35	29	24	21	18	16
12	96	76	64	51	42	35	29	25	22	19
14	112	89	73	60	50	40	34	30	26	22
18	145	115	96	76	64	52	44	38	33	29
22	175	140	117	98	77	64	54	47	40	35
26	210	165	140	110	91	75	65	56	48	42
30	240	190	160	128	105	87	73	64	55	48
35	280	225	185	150	125	100	86	74	64	56
40	320	255	210	170	140	116	98	86	72	64
45	360	287	240	190	160	130	110	95	82	72
50	400	318	265	212	177	145	122	106	91	80

ตัวอย่าง: กำหนดให้ ความเร็วตัด $v = 22$ ม./นาที ขนาดมีดกัด $d = 60$ มม. จงคำนวณความเร็วรอบของมีดกัดที่ต้องหมุนเป็น รอบต่อนาที
วิธีคำนวณ: จากค่า $v = 22$ ม./นาที และ $d = 60$ มม. อ่านตารางข้างบนได้ความเร็วรอบ 117 รอบต่อนาที

ตาราง T 142.2 วิธีหล่อเย็นและหล่อลื่นงานกัด


วัสดุงานกัด	วิธีหล่อเย็น และหล่อลื่น
เหล็กเจือและไม่เจือที่มีความแข็งปานกลาง	น้ำมันสน
เหล็กที่มีความแข็งสูง, เหล็กหล่อแข็ง	น้ำมัน งานตัด (cutting oil)
เหล็กหล่อ, พลาสติก และวัสดุอัดแข็ง	แห้ง ๆ
ทองเหลือง, บรอนซ์	น้ำมันสน หรือ น้ำมันงานตัด
อะลูมิเนียม, อะลูมิเนียมเจือ	น้ำมันสน หรือแห้ง ๆ
แมกนีเซียมเจือ	แห้ง ๆ หรือ น้ำมันงานตัดพิเศษ

ตาราง T 142.3 อัตราการกัดของมีดกัด


มีดชนิดกัด	อัตราการกัดเฉพาะ V วัดเป็น ซม. ³ ต่อ KW ของกำลังขับเครื่องกัด					
	เหล็กไม่เจือ ความแข็ง 35-60 กก./มม. ²	เหล็กเจือ ความแข็ง 60-80 กก./มม. ²	เหล็กเจือ ความแข็งสูง 80-100 กก./มม. ²	เหล็กหล่อ (แข็งปานกลาง)	ทองเหลืองและ ทองเหลืองหล่อ	โลหะเบา
มีดกัดนอน	12	10	8	22	30	60
มีดกัดตั้ง	15	12	10	28	40	75

5. ชิ้นงานไส

งานไส คืองานไสผิวตามยาวให้ราบเรียบหรือโค้ง และเป็นงานกัดผิวอีกชนิดหนึ่ง ต่างไปจากงานกัด (รูป B 143.1)

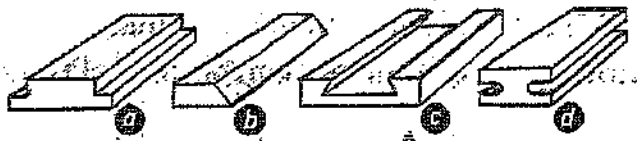


รูป B 143.1 ตัวอย่างงานไส (a) และ (b) ร่องนำเลื่อน (c) ร่องเลื่อนทางเหยี่ยว (d) ร่องประกบ

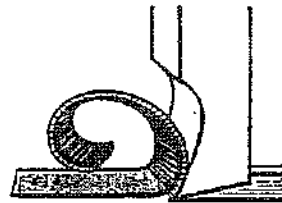

รูป B 143.2 ลักษณะไสผิวงานของมัดไส

ทิศทางการเดินของมัดไสนั้น เดินเป็นเส้นตรงไสไปตามหน้าผิวงาน (ดูรูป B 143.2) ชิ้นงานไสนั้น อาจจะมีช่วงไส สั้น หรือยาว สุดแต่ลักษณะ ทำให้เกิดมีเครื่องไสอยู่มากมายหลายชนิด

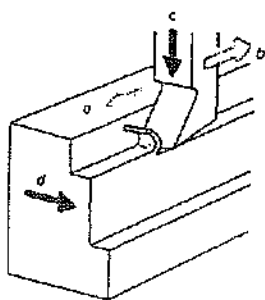


รูป B 143.4 ลักษณะเดินไสของมัดไสในแนวไสตั้ง (a) จังหวะเดินไส (b) จังหวะชักมัดกลับ (c) แนวป้อนไส (d) แนวกดมัดไส

เครื่องไสช่วงสั้น (รูป B 143.5)

เครื่องไสชนิดนี้มีช่วงไสได้อย่างยาวที่สุด 800 มม. และมัดไสเป็นตัวเลื่อนไสผิวงานในแนวนอน


เศษไสนั้น มีเกณฑ์ลักษณะสุดแต่ แนวเดินไส แนวป้อนไส และแนว กดมัดไส (ดูรูป B 144.4 และ .5)

แนวเดินไส คือแนวที่มัดเดิน มีอยู่สองจังหวะ คือ จังหวะเดินไส (จังหวะเดินไปหน้า) และจังหวะชักมัดกลับ ซึ่งมีได้

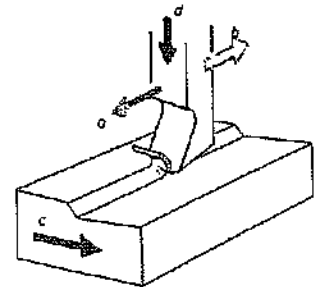

รูป B 143.3 ลักษณะเดินไสของมัดไสในแนวไสนอน (a) จังหวะเดินไส (b) จังหวะชักมัดกลับ (c) แนวป้อนไส (d) แนวกดมัดไส

เป็นจังหวะงาน ฉะนั้นในการเดินไสครั้งหนึ่ง ๆ มัดจึงต้องเดินสองจังหวะ เป็นจังหวะคู่ ไปและกลับ

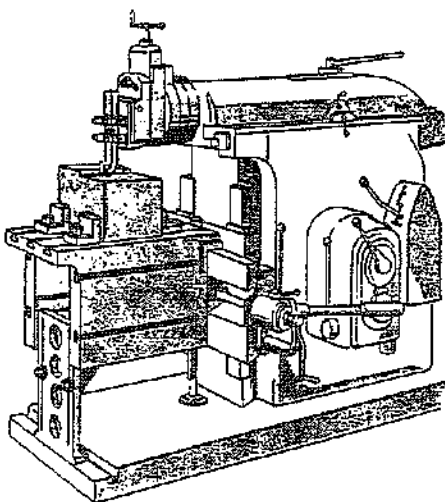

แนวป้อนไส แนวป้อนไสนี้ทำให้เศษไสกว้างหรือแคบได้ตามต้องการ ถ้าเป็นชิ้นงานไสธรรมดา ก็มัดไสวิ่งไปอยู่ในแนวนอน แนวป้อนไสจะต้องดันชิ้นงานเข้าหามัด แต่ถ้าเป็นงานไสชนิดโต๊ะไสเคลื่อนเข้าหามัด แนวป้อนไส จะต้องดันมัดไสเข้าหาชิ้นงาน

แนวกดมัดไส ทำให้ไสได้รอยไสลึกหรือตื้น งานไสธรรมดาให้รับมัดไส ให้กัดลึกหรือตื้นตามต้องการ แต่สำหรับงานไสที่ต้องเคลื่อนโต๊ะไสเข้าหามัด การตั้งความลึกของรอยไสให้กัดผิวงานเข้ากับข้างมัด

รูป B 143.5 เครื่องไสช่วงสั้น


ลักษณะสร้างของเครื่องไสช่วงสั้น (รูป B 144.1)

ส่วนประกอบสำคัญๆ ของเครื่องไส ได้แก่ โต๊ะ และแคร่มีดไส ตลอดจนไปจนถึงระบบจับมีดให้เดินไส และบ่อนไส


ระบบจับมีด นั้น ใช้ลิ้นเลื่อน นำมีดให้เดินได้เป็นแนวไส ที่ปลายแคร่เลื่อน จะเป็นแท่นจับมีดไส วิธีจับมีดจะต้องจับ ให้มีกรับกระดกได้อีกโสดหนึ่งด้วย (รูป B 144.2 และ .3)

ในจังหวะเดินหน้า ซึ่งเป็นจังหวะไส กรับนั้นจะไม่กระดก แต่จะกดแน่นเข้ากับแท่นจับมีด ทำให้มีดไสเดินไสได้ แต่ในจังหวะชักกลับ กรับนั้นจะกระดกยกมีดไสขึ้นพ้นผิวงาน ทำให้ทั้งคมมีดไสไม่หัก และผิวงานก็ไม่เป็นรอยขูดที่ไม่ต้องการ

แท่นจับมีดที่ปลายแคร่เลื่อนนั้น จับมีดโดยถอดเปลี่ยนมีดได้ ยิ่งกว่านั้นจะยังมีสเกลองศาตั้งมีดไสให้เป็นมุมต่างๆ ได้อีกด้วย แกนเกลี่ยภายในแคร่เลื่อนมีไว้ให้ปรับขนาดช่วงชักมีดไสได้

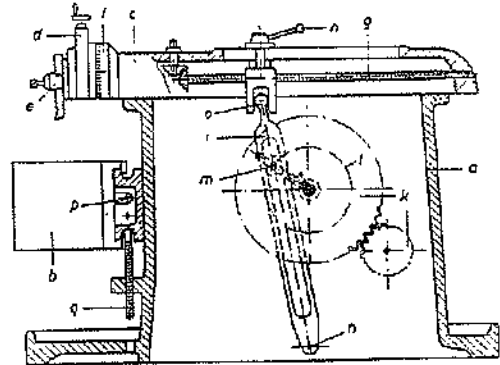


รูป B 144.1 ลักษณะสร้างของเครื่องไสช่วงสั้น (a) ขาดัง (b) โต๊ะงานไส (c) แคร่เลื่อน (d) แท่นจับมีด (e) ร่องจับมีด (f) สเกลองศาจับมีด (g) แกนเกลี่ยช่วงชักมีดไส (h) คันโยกปลด (i) ข้อเสื่อ (k) จุดเฟืองขับ (l) ล้อข้อเหวี่ยง (m) ก้านเหวี่ยงกับจุดขับเหวี่ยง (n) จุดที่ลดลิ้น (o) ร่องบังคับนำแคร่เลื่อน (p) ปรับระดับความสูงของโต๊ะไส

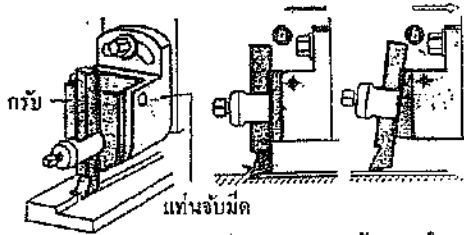

รูป B 144.3 ลักษณะทำงานของกรับจับมีด (a) ในจังหวะไส (b) ในจังหวะชักกลับ

รูป B 144.2 กรับจับมีด

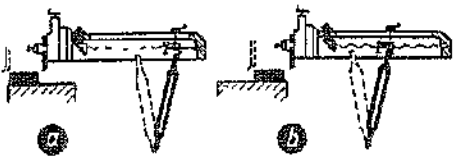

รูป B 144.4 วิธีปรับขนาดและตำแหน่งช่วงชักมีดไส (a) เมื่อขึ้นงานวางอยู่ที่ขอบโต๊ะด้านนอก (b) เมื่อขึ้นงานวางอยู่ที่ขอบโต๊ะด้านใน

ขึ้นงานไสนั้น จับวางไสได้หลายลักษณะบนโต๊ะไส (รูป B 144.4)

ช่วงชักมีดจะต้องตั้งให้ตรงกับขนาดของงาน วิธีตั้งช่วงชัก ให้กลายคันโยกปลดออกเสียก่อน แล้วหมุนแกนเกลี่ย ตั้งช่วงชักมีดไส จนได้ช่วงชักที่ต้องการ ต่อจากนั้นจึงโยกคันโยกปลดคืนตำแหน่งดกคงเดิม

โต๊ะงานไส ใช้สำหรับจับขึ้นงานไส ปรับให้สูงต่ำหรือไปทางด้านข้างได้ด้วยแกนเกลี่ย


ระบบจับมีด จะต้องจับมีดให้เดินได้ทั้งไปข้างหน้าและถอยหลัง กลไกที่ทำให้เดินไปหน้าถอยหลังได้นี้ ใช้กลไก ข้อเสื่อเหวี่ยง ซึ่งทำให้เปลี่ยนการหมุนรอบ เป็นการเคลื่อนที่ได้ในแนวเส้นตรง

เครื่องไส มักขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จากมอเตอร์กำลังขับจะส่งไปขับเฟืองหมุนให้หมุนทางเดียวตามเฟืองตาม โดยเหตุที่รวมแกนหมุนอยู่กับล้อข้อเหวี่ยง ก็จะหมุนสุดเหวี่ยงไปในแนวเส้นรอบวงกลม จุดเหวี่ยงนี้สวมอยู่ในแกนเหวี่ยงโยก ซึ่งปลายล่างติดแน่นเป็นจุดพิลคัม ก็จะมีเหวี่ยงโยกไปมา ที่จุดปลายแกนเหวี่ยงโยกด้านบนจะพอดีสวมอยู่ในร่องบังคับนำแคร่เลื่อนได้ไปมา ยังมีเครื่องไสอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีได้เลื่อนไสด้วยกลไกคังกล่าว แต่เลื่อนด้วยพลังไฮดรอลิก



ความยาวช่วงโม่ ปรับได้โดยเลื่อนตำแหน่งจุดเขี้ยวเหวี่ยง โดยปรกติเครื่องโม่จะต้องชักกลับภายในเวลาที่สั้นกว่าชักในจังหวะโม่ (รูป B 145.1)

ช่วงชักที่ยาวที่สุด (รูป B 145.1) ได้แก่ตำแหน่งที่จุดเขี้ยวเหวี่ยง อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมากที่สุด ช่วงโม่ นั้น เพลาเหวี่ยงจะต้องหมุนจาก A ไป B ด้วยมุม α และในช่วงชักกลับจาก B สู่อ A ด้วยมุม β มุม α โตกว่ามุม β ช่วงโม่ต้องใช้เวลานานกว่าช่วงชักกลับ ข้อนี้นับเหตุผลผลดีแล้ว เพราะจังหวะชักกลับมิได้เป็นจังหวะงาน ชักได้เร็วยิ่งดี

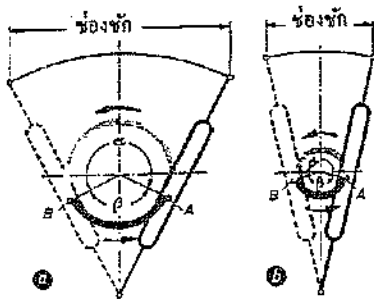

รูป B 145.1 วิธีปรับความยาวช่วงชักโม่ (a) ช่วงโม่ที่ยาวที่สุด (b) ช่วงโม่ที่สั้นที่สุด

ตัวอย่าง ถ้า $\alpha = 240^\circ$ $\beta = 120^\circ$ และเพลาเหวี่ยงโม่หมุนได้ครบรอบหนึ่งๆ ใน 3 วินาที จงคำนวณระยะเวลาในจังหวะโม่ และจังหวะชักกลับ

วิธีคำนวณ 1 รอบ = 360° ภายใน 3 วินาที
 จังหวะชักกลับ = 120° ด้วยเวลา 1 วินาที
 จังหวะโม่ = 240° ด้วยเวลา 2 วินาที

ส่วนช่วงชักที่สั้นที่สุดนั้น ตำแหน่งของจุดเขี้ยวเหวี่ยง จะต้องอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมากที่สุด ในกรณีนี้ มุม α และ β จะต่างกันไม่มากนัก ระยะเวลาชักในช่วงโม่ และช่วงชักกลับจะแตกต่างกันไม่มากนัก


ความเร็วตัดในงานโม่ ความเร็วโม่ (V_A) ได้แก่อัตราเร็วที่มัตโม่เดินในจังหวะโม่ วัดเป็นเมตร/นาที ความเร็วในจังหวะชักกลับ เรียกว่า ความเร็วชักกลับ (V_R)

ตัวอย่าง กำหนดให้ ช่วงโม่ $L = 360$ มม. เวลางานในจังหวะโม่ $t_A = 0.08$ นาที ในจังหวะชักกลับ $t_R = 0.015$ นาที จงคำนวณความเร็วโม่ V_A และความเร็วชักกลับ V_R (ค่า V_A และ V_R ที่กำหนดให้นี้ ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ความเร็วค่าสูงสุด)

วิธีคำนวณ $\left(\text{ความเร็ว} = \frac{\text{ระยะทาง}}{\text{เวลา}} \right)$

$$\text{ความเร็วโม่ } V_A = \frac{\text{ช่วงโม่ (เมตร)}}{\text{เวลาเดินโม่ (นาที)}} \quad V_A = \frac{0.36 \text{ ม.}}{0.08 \text{ นาที}} = 12 \text{ ม./นาที}$$

$$\text{ความเร็วชักกลับ } V_R = \frac{\text{ช่วงโม่ (เมตร)}}{\text{เวลาชักกลับ (นาที)}} \quad V_R = \frac{0.36 \text{ ม.}}{0.015 \text{ นาที}} = 24 \text{ ม./นาที}$$

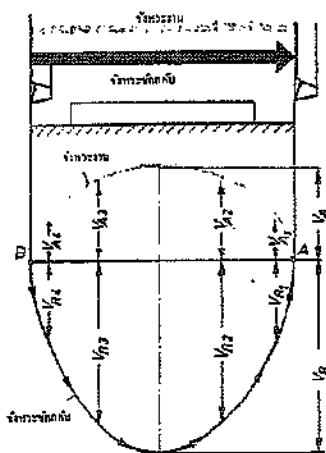

รูป B 145.2 แผนภูมิความเร็วในงานโม่

โดยปกติ ภายในโรงงาน เรานิยมพูดถึง V_A และ V_R เป็นค่า ความเร็วตัด ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย กล่าวคือ

$$\left(V_m = 2 \frac{V_A \cdot V_R}{V_A + V_R} \right)$$


เครื่องโม่ชนิดขับเคลื่อนด้วยจุดเขี้ยวเหวี่ยงนี้ ความเร็วตัดจะไม่เป็นค่าคงที่เลข (ดูรูป B 145.2)

เมื่อเริ่มเดินโม่ ความเร็วตัดแรกเท่ากับศูนย์ และจะเร็วที่สุดด้วยค่า V_A ณ กึ่งกลางช่วงชัก แล้วลดลง จนเมื่อสุดช่วงชักโม่ ความเร็วตัดจะเท่ากับศูนย์อีก เช่นเดียวกันในจังหวะชักกลับ ความเร็วชักกลับ จะเริ่มจากศูนย์ จบลงด้วยศูนย์ และตรงกึ่งกลางช่วงชักกลับพอดี ความเร็วชักกลับจะมากที่สุด และมากกว่า ความเร็วโม่

ความยาวช่วงโม่กับความเร็วตัด เมื่อจุดเขี้ยวเหวี่ยงหมุนไปครบหนึ่งรอบ เครื่องโม่จะเคลื่อนเสร็จครบ สองจังหวะพอดี (1 รอบ = 2 จังหวะชัก) ถ้าความยาวช่วงโม่เปลี่ยน ความเร็วตัดก็จะต้องเปลี่ยนตาม กล่าวคือ ระยะเวลาของจังหวะชักทั้งสองยังคงเดิมอยู่ แต่ความยาวช่วงโม่ จะเปลี่ยนไปเท่านั้น

ระบบบ็อนไส การบ็อนไสมักบ็อนก่อนจังหวะเดินไสหน่อยหนึ่ง แลเห็นได้ชัดว่าเป็นการบ็อนไสจังหวะกระตุก ๆ วิธีบ็อนไสตามหลักให้บ็อนด้วยเครื่อง คือ มีเพลาบ็อนไสจับบ็อนอยู่ ไม่ให้บ็อนไสด้วยมือ เพราะมีคะนั้น รอยไสจะไม่เป็นรอย สม่ำเสมอ และฝูงานก็จะหยาบจรรยาชระมากเกินควร ข้อพึงระวังก็คือ อย่าบ็อนไสมากเกินไปจนเป็นการบังคับ เครื่องอาจเกิดเสียหายได้

ล้อขับเพลาบ็อนไส จะมีร่องตัว 1 ฝังอยู่เป็นร่องยาว (ดูรูป B 146.1) ในร่องมีจุดเขี้ยวเหวี่ยง หรือสลักติดอยู่ เลื่อนได้ไปตามร่อง T บนจุดเขี้ยวเหวี่ยงจะมีก้านตั้งสวมอยู่ที่อกข้างหนึ่งของปลายก้านตั้ง จะมีชุดลิ้มขัดขับร่องฟันเพื่อให้นูนขยับเคลื่อนไต่งานไสได้ที่ละน้อย คือที่ละฟัน หรือสองสามฟันสุดแต่จะต้ง

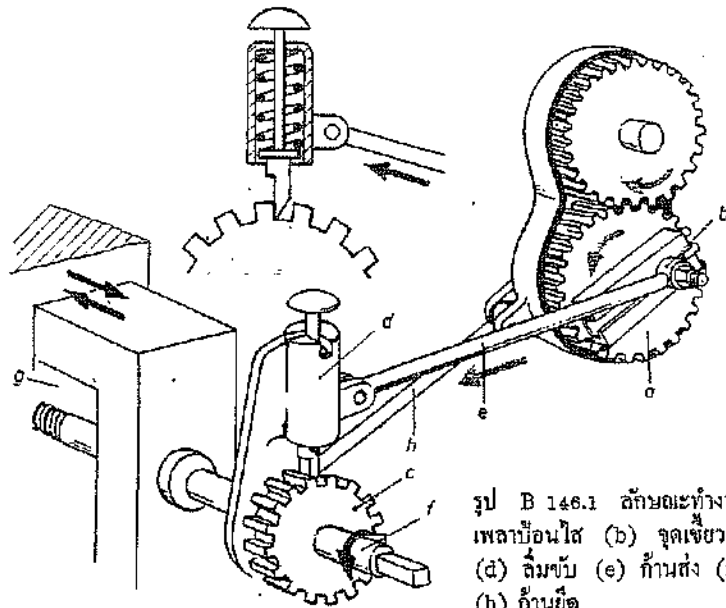


รูป B 146.1 ลักษณะทำงานของระบบบ็อนไส (a) ล้อขับเพลาบ็อนไส (b) จุดเขี้ยวเหวี่ยงหรือสลัก (c) เฟืองตรง (d) ลิ้มขับ (e) ก้านตั้ง (f) เพลาไต่งานไส (g) ไต่ไส (h) ก้านยึด

โดยเหตุที่ล้อขับเพลาบ็อนไสนั้น ต้องหมุนเป็นวงกลม ในขณะที่ล้อหมุนดึงก้านตั้งไปทางข้างหลังเพื่อที่จะบ็องกันมีให้ลิ้มขัดต้องดึงไต่ไสตามกลับไปด้วย ลิ้มขัตนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นแรดเซต กล่าวคือ ยกตัวเองให้ชันพื้นฟันเฟืองซึ่งเท่าได้ และกลับไปตกที่ระหว่างฟันเฟืองข้างหลัง เมื่อดูล้อขับเพลาบ็อนไสนั้นหมุนกลับมา ก็จะทำให้ลิ้มขัตนั้น ขยับเฟือง หมุนเพลาไต่ไสได้อีกจังหวะหนึ่งเป็นเช่นนี้ติดต่อกันเรื่อยไป เป็นจังหวะดับบ็อนไส และถอยลิ้มออกไปเพื่อเริ่มจังหวะใหม่ที่ละ 180° ของอัตราหมุน

ระยะบ็อนไสนั้น ต้งได้โดยกำหนดตำแหน่งของจุดเขี้ยวเหวี่ยง หรือสลัก ถ้าเป็นงานไสหยาบให้ตั้งก้านตั้งให้ขับเฟืองได้ที่ละหลาย ๆ ฟัน แต่ถ้าเป็นงานไสละเอียด ให้ตั้งขับได้ที่ละฟัน

ตัวอย่างงาน: เพลาไต่ไสตัวหนึ่ง เป็นเพลามีระยะพิต 4 มม. ซึ่งหมายความว่า เมื่อเพลานี้หมุนครบหนึ่งรอบ ไต่งานไสจะขับได้ช่วงบ็อนไส 4 มม. ถ้าพื้นเฟืองบ็อนไสนั้นมี 20 ฟัน ขั้พื้นเฟืองหนึ่ง ๆ เมื่อเคลื่อนไป จะให้ระยะบ็อนไสยาวเท่ากับ $4 \text{ มม.} \div 20 = 0.2 \text{ มม.}$

สำหรับเครื่องไสที่ปรับความสูงของไต่ไสได้หลายตำแหน่ง จำเป็นต้องมีก้านตั้งที่ปรับขนาดความยาวได้ต่าง ๆ กัน วิธีทำก็คือ ให้ใช้ก้านยึดช่วยขับให้ล้อขับเพลาบ็อนไส อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ระยะจากศูนย์ของล้อนั้น อยู่ห่างจากเพลาไต่ไส เป็นระยะคงที่เสมอ

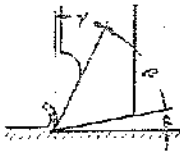


รูป B 147.1 มุมของมีดไส
α = มุมฟรี β = มุมลิ้ม
γ = มุมกาย


มีดไส

มีดไส โดยปรกติเป็นมีดเหล็กขอบสูง และส่วนที่เป็นคมมักเป็นคมเหล็ก โลหะแข็ง ลักษณะของมีดไสเหมือนกับมีดกลึงเป็นส่วนมาก ใช้แทนกันได้ ที่แตกต่างกันใช้แทนกันไม่ได้ ก็มีแต่เป็นส่วนน้อย (รูป B 147.1)


มีดไสหยาบ (รูป B 147.2) มีดชนิดนี้ต้องการไสผิวให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เศษไสจะต้องเป็นเศษหนา มีเนื้อที่ภาคตัดโต มีดต้องมีลำตัวแข็งแรง

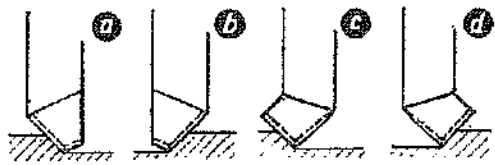

รูป B 147.2 มีดไสหยาบ (a) มีดไสหยาบคมซ้าย (b) มีดไสหยาบคมขวา (c) มีดไสหยาบโค้งคมซ้าย (d) มีดไสหยาบโค้งคมขวา

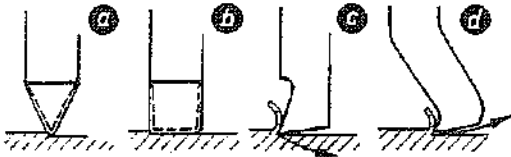

รูป B 147.3 มีดไสละเอียด (a) มีดไสปลายแหลม (b) มีดไสหน้ากว้าง (c) มีดไสคมตรง (d) มีดไสลำตัวโค้ง

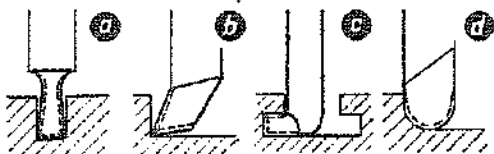

รูป B 147.4 มีดไสฟอร์มต่าง ๆ (a) มีดไสตรง (b) มีดไสข้าง (c) มีดไสร่อง หรือมีดขอ (d) มีดไสกลม

แนวตั้งตั้งฉากกับชิ้นงาน และในจังหวะชักมีดกลับ กรับมีดจะต้องยกมีดไสขึ้นจากผิวงาน จะได้ไม่เกิดรอยขูดขึ้นบนผิว

ถ้าเป็นงานไส ผิวเอียง และผิวตั้ง ข้างจะต้องเอียงสะพานเลื่อนมีด และปรับ ตำแหน่งกรับมีด ให้เข้าลักษณะตำแหน่งที่ยกมีดไสพ้นจากผิวงานได้ในจังหวะชักกลับ (ดูรูปอธิบาย B 147.6)



มีดไสละเอียด (รูป B 147.3) ใช้ไสผิวละเอียดเรียบ สะอาด คมมีด มักเป็นคมโค้งบนหรือเป็นหน้าคมมีด ในจังหวะชักกลับ มีดไสละเอียด จะต้องยกให้พื้นผิวงาน มีฉะนั้นจะทำให้ผิวเป็นรอยดู มีดไสละเอียดชนิด ลำตัวโค้ง ใช้สำหรับไสผิวงานที่มีความแข็งแรงไม่คงที่ เพราะในทันทีที่คมมีดแตะจุดความแข็งแรง คมมีดไสจะสปริงตัวเองหนีออกมาพื้นผิวงานได้เอง ไม่สะดวก เป็นรอยเหมือนมีดไสธรรมดา ถ้าต้องการ บัดเศษไสออกให้พื้นผิว ก็จงอย่าใช้ขอเกี่ยวเศษไสออกมา ขอจะขูดผิวงานเป็นรอยได้

มีดไสรอยพิเศษ (รูป B 147.4) ใช้สำหรับไสรอยไสที่ต้องการทรงหรือลักษณะเป็นพิเศษแตกต่างออกไป

วิธีจับมีด วิธีจับมีดต้องจับให้แน่นอย่าให้ดีดเป็นสปริงได้เป็นอันขาด การตัดมีดให้ไหลมีดออกจากแท่นมีดให้น้อยที่สุด (รูป B 147.5)

สำหรับงานไสแนวนอน วิธีจับมีดจะต้องจับให้อยู่ในแนวตั้งตั้งฉากกับชิ้นงาน

รูป B 147.5 วิธีจับมีดไส (a) จับมีดไส ให้ไหลออกจากแท่นมีดสั้น ๆ (ลูกวิธี) (b) จับมีดไสไหลยาว ออกไปมาก (มือวิธี)

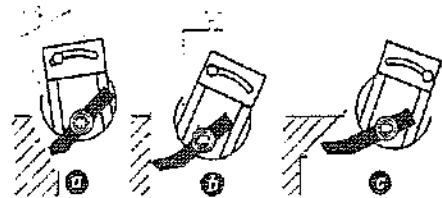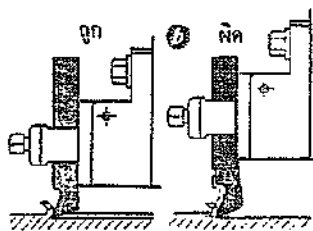

รูป B 147.6 วิธีเอียงสะพานมีดและกรับมีดไส ในงานไสผิวเอียง (a, c) และ ผิวตั้ง (b)


วิธีจับชิ้นงานไส

วิธีจับชิ้นงานไส จะต้องจับให้ระหว่างชิ้นงานและแท่นรองรับ มีความเสียดมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ชิ้นงานเลื่อนหนีออกไปได้เพราะถูกแรงตัด ณ บริเวณดังกล่าวนี้ ถ้าความเสียดนั้นจะมีความเสียดมากขึ้น ถ้าความหยาบของผิวแท่นรองรับและแรงที่จับยึดได้นั้นมีมาก ถ้าแรงจับยึดนั้นมากเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกัน อาจเกิดอันตรายได้ หากชิ้นงานนั้นเป็นชิ้นบางๆ บริเวณพื้นที่จับยึดชิ้นงาน จะต้องโตะพอประมาณ เพราะหากพื้นที่นั้นโตะไม่พอ ขณะจับจะต้องใช้แรงกดอัดมากเกินไป บนผิวงานจะปรากฏเป็นรอยกดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ ผิวที่จับยึดกับผิวแท่นรองรับ ก่อนจับชิ้นงานจะต้องปิดสะอาดปราศจากเศษ โลหะ และเศษไส โดยสิ้นเชิงเสียก่อน


ชิ้นงานเล็ก ๆ ควรใช้จับด้วยปากกาเครื่องมือกล (รูป B 148.1) วิธีจับให้จับโดยสอดผิวงานให้พื้นแนวผิวปากกาขึ้นมาพอสมควร วางแท่นรองรับในปากกา ใช้ค้อนไม้ตอกให้แน่ใจว่า ได้แนวระดับและแน่น ลักษณะการวางปากกาให้วางในลักษณะที่เมื่อเดินมีดไส มีดจะเดินขนานกับแนวปากกา ซึ่งถ้าเป็น ชิ้นงานที่ผิวขนานกัน จะไสได้แนวตรง และจับให้แน่นได้ง่ายมาก วิธีวัดและวิธีสอบ ขนาดชิ้นงาน จะทำได้สะดวกไม่เสียเวลาเลย

ชิ้นงานโต ๆ ให้จับมันเข้ากับโต๊ะไสเลยทีเดียว (ดูรูป B 148.2) เครื่องช่วยจับได้แก่ สลักและเหล็กจับ หัวของสลักนั้นเลื่อนอยู่ในร่องตัว T ในโต๊ะไส ตัวเหล็กจับ ทำหน้าที่จับชิ้นงานให้แน่นติดกับผิวโต๊ะได้ด้วยสลักยึดลงไว้ เหล็กจับนี้ จะต้องวางได้ขนานกับผิวที่จับยึด มิฉะนั้น บริเวณจับยึดจะมีพื้นที่เล็กกว่าควร ตัวสลักเองควรอยู่ใกล้ ๆ กับชิ้นงาน จะได้มีแรงยึดลงบนโต๊ะไสได้มาก และโดยปรกติ กฎของกานงัดจะช่วยให้บังเกิดแรงยึดได้แน่นแข็งแรงขึ้น


ในกรณีที่ไม้ต้องการจับผิวบนของชิ้นงาน ก็ให้ใช้นิ้วเหล็กจับขึ้นไว้ที่ข้าง ๆ ชิ้นงาน กับโต๊ะ (รูป B 148.3)

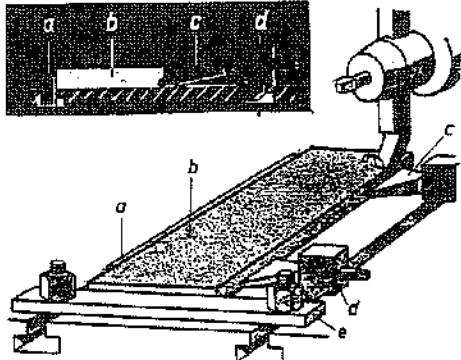


รูป B 148.3 วิธีจับชิ้นบาง ๆ (a) แท่นรับชน (b) ชิ้นงาน (c) นิ้วเหล็ก (d) แท่งเกลียวกับน๊อต (e) แท่งกันเลื่อน

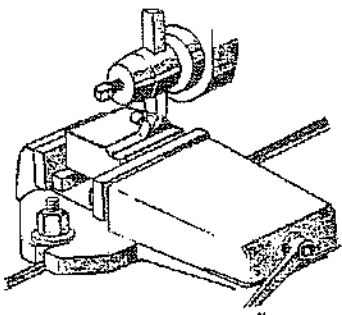

รูป B 148.1 วิธีจับชิ้นงานในปากกาเครื่องมือกล

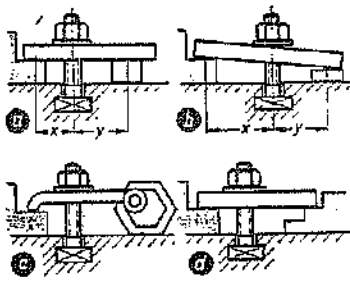

รูป B 148.2 วิธีจับชิ้นงานบนโต๊ะไส (a) จับโดยรองรับไว้อย่างดี ระยะ x สั้นที่สุดที่จะสั้นได้ (b) จับไว้โดยใช้ไม่ได้ อัตราส่วนของ x กับ y โตะเกินไป (c) วิธีจับด้วยก้านน๊อตซึ่งเลื่อนปรับได้ (d) วิธีจับงานโดยใช้ชั้นบนโต๊ะรองรับ

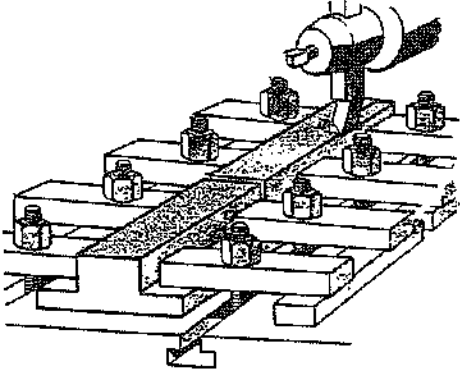

รูป B 148.4 วิธีจับชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน



วิธีตั้งคู่อังหวะไส

วิธีตั้งความเร็วคู่อังหวะไสต่อนาที จะต้องตั้งโดยพิจารณาจากค่าความเร็วไสที่ต้องใช้ และ ระยะช่วงชัก ความเร็วไส คูได้จากตาราง T 149.1


จำนวนคู่อังหวะไสต่อนาที อ่านได้จากตารางบนเครื่องไส โดยทราบว่าจะต้องใช้ความเร็วไสเร็วเท่าใดเสียก่อน (ตาราง T 149.2) หรือจะใช้วิธีคำนวณก็ได้ จำนวนคู่อังหวะไสต่อนาทีนั้น สำหรับเครื่องไสต่างชนิดกัน ใช้ไม่เท่ากัน

วิธีกำหนด จำนวนคู่อังหวะไสต่อนาทีด้วยตารางบนเครื่องไส

ตัวอย่าง: ต้องการไสหน้าผิวเหล็กหล่อ ด้วยมีดไสเหล็กทรงสูง ระยะช่วงชักมีด 20 มม. จะต้องใช้ความเร็ว คู่อังหวะไสเท่าใด



วิธีคำนวณ: จากตาราง T 149.1 ให้ใช้ความเร็วไสประมาณ 14 ม./นาที

จากตาราง T 149.2 ให้ใช้จำนวนคู่อังหวะไส 28 คู่ ต่อนาที.

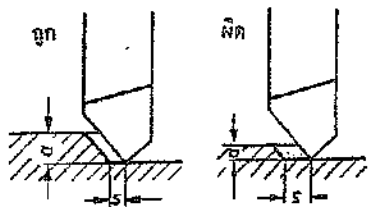

รูป B 149.1 (ขวา) วิธีคำนวณช่วงชักมีด $L =$ ความยาวงานไส $L_s =$ ช่วงหน้ามีด $L_n =$ ช่วงหลังมีด

รูป B 149.2 (ซ้าย) ช่วงบ้อนไสและความลึกกรอยไส $a =$ ความลึกกรอยไส $s =$ ช่วงบ้อนไส

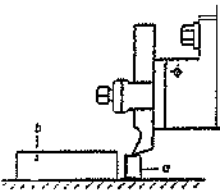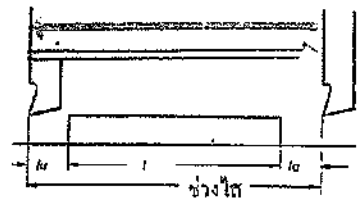

วิธีคำนวณจำนวนคู่อังหวะไสต่อนาที

$$\text{จำนวนคู่อังหวะไสต่อนาที } (n) = \frac{\text{ความเร็วเฉลี่ย (ม./นาที)}}{\text{ความยาวช่วงชักมีด (ม.)}} \quad n = \frac{v_m}{2L}$$

ตัวอย่าง: กำหนดให้ $L = 400$ มม., $v_m = 15$ ม./นาที จึงคำนวณ n

$$\text{วิธีคำนวณ: } n = \frac{v_m}{2L} = \frac{15 \text{ ม./นาที}}{2 \times 0.4 \text{ ม.}} \approx 20 \text{ คู่อังหวะไส / นาที}$$

รูป B 149.3 วิธีตั้งมีดไส โดยอาศัยแท่งเกจ (a) แท่งเกจ (b) ชิ้นงาน

วิธีตั้งช่วงชักมีด (รูป B 149.1)

ระยะช่วงชักมีดเท่ากับผลบวกของความยาวงานไส L ช่วงหน้ามีด L_n และช่วงหลังมีด L_s รวมกันเพื่อไม่ให้มีระยะปลอดภัยมากเกินไปเกินไป ทั้ง L_n และ L_s จะต้องเป็นระยะที่แคบที่สุดที่จะทำงานได้ โดยปกติ เรามักใช้ $L_n = 20$ มม. และ $L_s = 10$ มม.

วิธีตั้งช่วงบ้อนไสและความลึกกรอยไส (รูป B 149.2)

ช่วงบ้อนไสจะตั้งให้บ้อนมากหรือน้อยสุดแต่ลักษณะงานไสที่ต้องการทำ

พื้นที่ภาคตัดของเศษไส = ความลึกกรอยไส \times ช่วงบ้อนไส $A = a \cdot s$

พื้นที่ภาคตัดของเศษไส จะไสให้ได้ขนาดตามอำเภอใจไม่ได้ ทั้งนี้ต้องดูกำลังของเครื่องเป็นเกณฑ์ ขนาดของเศษไสจะต้องมีขนาดอยู่ในกำลังเครื่อง

ถ้าเป็นงาน ไสหน้า ความลึกกรอยไสควรโตกว่าช่วงบ้อนไส ประมาณ 3-5 เท่า

ถ้าเป็น งาน ไสละเอียด ความลึกกรอยไสและช่วงบ้อนไสควรจะทำ ๆ กัน และเป็นค่าน้อย ๆ

ตาราง T 149.1 ความเร็วไส (ม./นาที)

วัสดุมีด	เหล็ก, ค่าความเค้นดึง กก./มม. ²			เหล็กหล่อ	บรอนซ์หล่อทองเหลือง
	40	60	80		
เหล็กเครื่องมือ	16	12	8	12	20
เหล็กทรงสูง	22	16	12	14	30

ตาราง T 149.2 วิธีกำหนดความเร็วคู่อังหวะไส

จำนวนคู่อังหวะไสต่อนาที	ช่วงชักมีด, มม.			
	100	200	300	400
	v_m - ม./นาที			
28	5.3	10.2	14.2	18.2
52	9.6	19	26.2	33.6
80	15.9	29	41	52

วิธีป้องกันอันตรายจกงานไส

1. ก่อนเดินเครื่องไส ให้หมุนด้วยมือหนึ่งรอบดูเสียก่อน ว่าจะมีส่วนใด ไม่ควรกระทบกัน แต่เกิดกระทบกันบ้าง
2. เศษไส ให้ใช้ขอกันขูดึงออกไปจากบริเวณงาน หรือใช้เป่าแรงดูด
3. งานวัดทุกชนิด ให้วัดได้เฉพาะแต่เมื่อเครื่องหยุดนิ่ง

วิธีคำนวณเวลาดำเนินงานไส

- L = ช่วงชักมีด, $L = l + l_a + l_n$
 v_R = ความเร็วในจังหวะชักกลับ ม./นาที
 v_A = ความเร็วไส ม./นาที
 s = ช่วงบ่อนไส ในหนึ่งคู่จังหวะไส, มม.

เวลาดำเนินงานไส คำนวณได้จากสูตร.

$$\text{เวลาดำเนินงาน} = \frac{\text{ระยะทาง}}{\text{ความเร็ว}}$$

ระยะทางคือ ระยะชักมีด ความเร็วได้แก่ v_R และ v_A

$$\text{เวลาเดินไส } t_A = \frac{\text{ระยะชักมีด (ม.)}}{\text{ความเร็วเดินไส (ม./นาที)}} \quad t_A = \frac{L}{v_A} \quad (\text{นาที})$$

$$\text{เวลาชักกลับ } t_R = \frac{\text{ระยะชักมีด (ม.)}}{\text{ความเร็วชักกลับ (ม./นาที)}} \quad t_R = \frac{L}{v_R} \quad (\text{นาที})$$

$$\text{เวลาสำหรับหนึ่งคู่จังหวะไส } t = \text{เวลาเดินไส} + \text{เวลาชักกลับ} \quad t = t_A + t_R$$

ในงานไสนั้น เราจะต้องทราบขนาดของช่วงบ่อนไส และความกว้างงานไส โดยแท้จริง เพื่อจะได้คำนวณคู่จังหวะชักกวางหน้าได้ถูกต้อง ความกว้างงานไส เท่ากับ ความกว้างของชิ้นงานรวมกับช่วงนำมีดข้างซ้ายและขวาข้างละ 5 มม. (รูป B 150.1)

$$\text{ความกว้างงานไส } B = \text{ความกว้างชิ้นงาน} + \text{ช่วงนำมีดที่ข้างซ้ายและขวา} \quad B = b + 2 \times 5 \text{ มม.}$$

จำนวนคู่จังหวะไสเท่ากับ ความกว้างงานไสหารด้วย ช่วงบ่อนไส

$$\text{จำนวนคู่จังหวะไส } Z = \frac{\text{ความกว้างงานไส}}{\text{ช่วงบ่อนไส}} \quad Z = \frac{B}{s}$$

เวลาดำเนินงานไส คำนวณได้จากผลคูณ ของจำนวนคู่จังหวะไส กับ เวลาไสที่ต้องใช้ในแต่ละคู่จังหวะ

$$\text{เวลาดำเนินงานไส } t_h = \text{จำนวนคู่จังหวะไส} \times \text{เวลาไสต่อหนึ่งคู่จังหวะ} \quad t_h = Z \cdot t$$

ตัวอย่าง: ต้องการไสผิวหยาบแผ่นงานแผ่นหนึ่ง จงคำนวณ เวลาดำเนินงานไส

กำหนดให้ ความยาวงาน 280 มม. ความกว้างของชิ้นงาน 90 มม. $l_a = 30$ มม./นาที $l_n = 10$ มม. $v_A = 10$ ม./นาที
 $v_R = 20$ ม./นาที ช่วงบ่อนไส 1 มม./คู่จังหวะไส ช่วงนำมีดข้างซ้ายและขวาข้างละ 5 มม.

วิธีคำนวณ: 1. ช่วงชักมีด $L = l + l_a + l_n = 280 \text{ มม.} + 30 \text{ มม.} + 10 \text{ มม.} = 300 \text{ มม.}$

$$2. \text{ เวลาเดินไส } t_A = \frac{L}{v_A} = \frac{0.3 \text{ ม.}}{10 \text{ ม./นาที}} = 0.03 \text{ นาที}$$


$$3. \text{ เวลาชักกลับ } t_R = \frac{L}{v_R} = \frac{0.3 \text{ ม.}}{20 \text{ ม./นาที}} = 0.015 \text{ นาที}$$

$$4. \text{ เวลาต่อหนึ่งคู่จังหวะไส } t = t_A + t_R = 0.03 + 0.015 = 0.045 \text{ นาที}$$

$$5. \text{ ความกว้างงานไส } B = b + 2 \times 5 = 90 + 2 \times 5 = 100 \text{ มม.}$$

$$6. \text{ จำนวนจังหวะไส } Z = \frac{100 \text{ มม.}}{1 \text{ มม./คู่จังหวะไส}} = 100 \text{ คู่จังหวะ}$$

$$7. \text{ เวลาดำเนินงานไส } t_h = Z \cdot t = 100 \text{ คู่จังหวะ} \times 0.045 \text{ นาที/คู่จังหวะ} = 4.5 \text{ นาที}$$

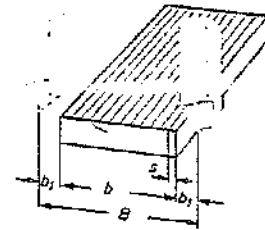

รูป B 150.1 ความกว้างงานไส s = ช่วงบ่อนไส


b_1 = ช่วงนำมีด

b = ความกว้างของชิ้นงาน

B = ความกว้างงานไส



งานโลหะปรีซ์มรอมเกาะ

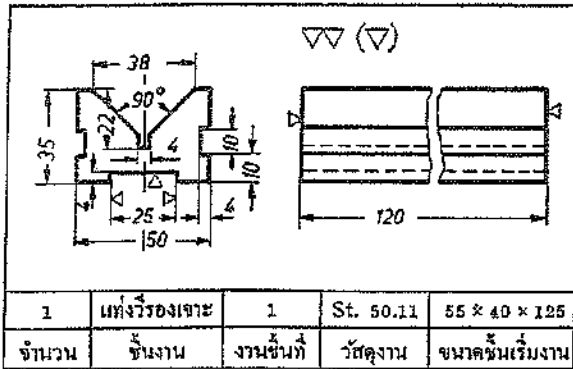


ตัวอย่างงาน

งาน: ให้โลหะปรีซ์ม (รูป B 151.1)

ตัดชิ้นงานด้วยความยาวพอสมควรแก่งาน และแต่งผิวหน้าตัดให้เรียบร้อยเสียก่อน และกำหนดให้เครื่องโลหะช่วงสั้นเครื่องหนึ่งให้

รูป B 151.1 แบบงาน


แผนงาน

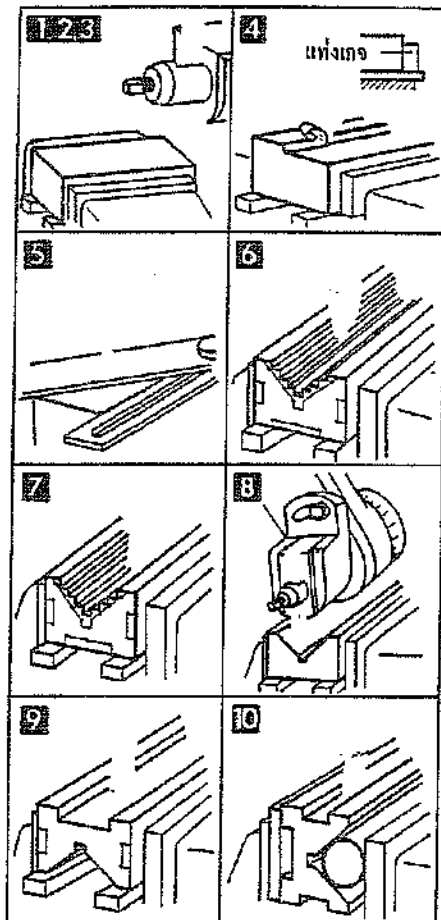


	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	จับชิ้นงานเข้าที่ ให้มันและได้แนวตรง	ปากกาเครื่องมือกล ชั้นแท่งขนาน
2.	จับมีดโลหะ	มีดโลหะขยาบคมซ้าย
3.	กำหนด จำนวนคู่ซึ่งหว่าโลหะช่วงชักมีด ตำแหน่งชักมีด และช่วงมือโลหะ	
4.	เดินโลหะตามยาวที่ละหน้า (ให้ถึงความลึกของโลหะด้วยแท่งเกจ)	มีดปกคมซ้าย, มีดคมแหลมแท่งเกจ
5.	ขีดรูปแท่งปรีซ์มทั้งผิวโลหะและร่องฝั่ง	ฉาก 90° เครื่องมือวัดมุม เวอร์เนียร์คาลิเปอร์, เหล็กขีด, เหล็กตอกหน้าศูนย์
6.	โลหะชิ้นรูปปรีซ์ม	มีดคมแหลม
7.	จับมีดกลึงร่องโลหะ	มีดกลึงร่อง
8.	แหวนหัวจับมีดให้เอียง สวมมีดโลหะเอียง แล้วลงมือโลหะผิวลาดเอียง	มีดคมแหลม
9.	แหวนหัวจับมีดเข้าในลักษณะปกติ กลับชิ้นงาน แล้วลงมือโลหะร่องที่เหลี่ยมข้างได้	มีดคมแหลม มีดกลึงร่อง
10.	จับชิ้นงานตั้งบนด้านข้าง เดินมีดโลหะร่องที่แกม	มีดกลึงร่อง
11.	ลบคม	ตะไบละเอียด
เครื่องมือวัดและทดสอบ — เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เวอร์เนียร์วัดลึก ฉาก 90° เครื่องวัดมุมสเตล		

วิธีการตั้งแท่งปริซึมรองเจาะ



จับชิ้นงานเข้าไว้ในปากกาให้มัน ใช้แท่งเกจช่วยจับระยะว่าจะต้องใส่ลึกเพียงใด ตั้งช่วงหน้ามีดไส 20 มม. ช่วงหลังมีด 10 มม. ตรวจสอบตาราง T 149.2 จะพบว่าต้องใช้ความเร็วคู่จังหวะไส 52 คู่จังหวะ ต่อนาที ตั้งไสด้วยความเร็วนี้ ในขณะที่ไสผิวลาดเอียง ให้ไสด้วยความระมัดระวังให้ได้แนวไสที่ขนานกับผิวแท่นรองชิ้นงานจริง ๆ มิฉะนั้น เมื่อใช้แท่งปริซึมนี้อาจจะรูเจาะอาจกลายเป็นมุมได้ เมื่อใส่ร่องกันปริซึม ให้ไสครั้งละต้น ๆ มิฉะนั้นมีดไสอาจถูกขับให้หยุด หรือคมมีดหักได้ ร่องกันปริซึมนี้อาจจะใส่ก่อนไสพื้นลาดเอียงก็กระทำได้ ในกรณีนี้จะประหยัดงานลำดับขั้นที่ 7 ได้

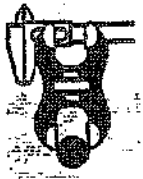

วิธีวัดและสอบขนาดแท่งปริซึมรองเจาะ

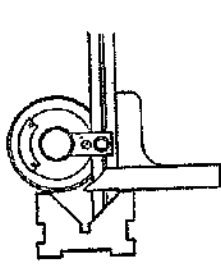


รูป B 152.1 วิธีวัดด้วยเครื่องวัดมุมสเกล

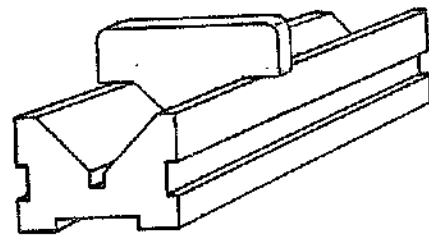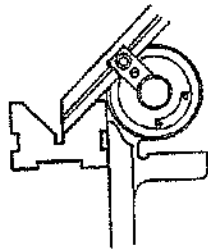

รูป B 152.2 วิธีวัดสอบส่วนวัดด้วยแผ่นเกจ


ขนาดความยาว ความกว้าง ความสูง ความกว้างและความลึกของร่องฝั่ง ให้ใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และเวอร์เนียร์วัดลึกวัด วิธีสอบความราบเรียบของผิวให้ใช้บรรทัดเส้นผม วิธีวัดฉากของผิวขอบนอก ให้สอบวัดด้วยฉาก 90° และวิธีวัดสอบความลาดของผิวเอียงให้ใช้ เครื่องวัดมุมสเกลวัด (รูป B 152.1) วิธีวัดฟอรัม โดยปกติให้วัดด้วยแผ่นเกจ (รูป B 152.2) ความสมมาตรของผิวเอียงวัดสอบได้หลายวิธี เช่น ใช้นาฬิกาวัด หรือใช้แท่งเกจเป็นตัวสอบ (รูป B 152.3) วิธีสอบ ให้วางแท่งปริซึมนี้นลงบนผิวแท่นระดับซึ่งปิดไว้สะอาด วางแท่งกระบอกกลมลงในร่องวี เป็นเครื่องช่วยวัดแล้วใช้นาฬิกาวัด จับเปรียบเทียบดูทั้งสองปลาย หรือจะใช้แท่งเกจขนาดเท่ากันสองแท่งสอบ ความสูงทั้งสองปลายว่าเท่ากันหรือไม่ก็ได้

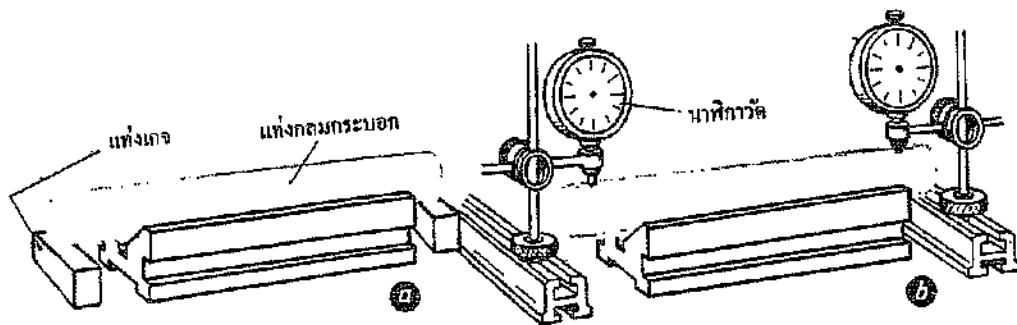

รูป B 152.3 วิธีสอบความสมมาตรของผิวลาดเอียงบนแท่งปริซึม (a) ใช้แท่งเกจวัดสอบ (b) ใช้นาฬิกาวัด



ลักษณะของเครื่องไสช่วงยาว

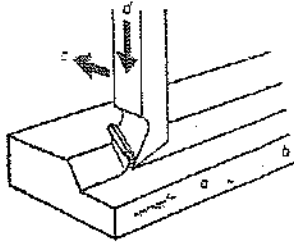

รูป B 158.1 ทิศทางต่าง ๆ ของงานไสด้วยเครื่องไส ช่วงยาว (a) จังหวะเดินไส (b) จังหวะชักกลับ (c) แนวข้อไส (d) แนวกลดเข้าไส


เครื่องไสช่วงยาวนั้น ได้ทำงานเป็นตัวเลื่อนไสพร้อมกับชิ้นงาน ถ้าวิธีเขียนไส และแนวกลดเข้าไสนั้น กระทำด้วยมือ (รูป B 158.1)

เครื่องไสช่วงยาวมีช่วงไสตั้งแต่ 1 เมตรถึง 20 เมตร (รูป B 158.2)


ได้ทำงานไสเลื่อนได้ไปตามสะพานเลื่อนบนแก่งเครื่องวิธีขึ้นชิ้นงานให้จับติดแน่นเข้ากับร่องตัว T ในโต๊ะไส แทนจับมีดนั้นเลื่อนได้ด้วยแกนเกลียว ตามแนวขวางของแตร ที่จับมีดมีกรับกระดกมีดไสขึ้นได้ในจังหวะชักกลับ ครอบแตรอยู่ เป็นเสาตั้ง 2 เสา ระหว่างเสาจะมีแกนมีดติดอยู่ เลื่อนมีดไส ขึ้นลงได้ตามต้องการ อันเป็นเครื่องไสขนาดใหญ่ แทนมีดจะมีถึง 2 แห่งใช้ได้พร้อมกัน ซึ่งกว่านั้น ยังมีชุดจับมีดให้ไสในแนวข้างหรือแนวตั้งได้อีกด้วย สำหรับชิ้นงานโต ๆ ซึ่งกว้างไม่สามารถลอดเข้าไประหว่างเสาแทนมีดได้ ให้ไสด้วยเครื่องไสเสาเดี่ยวแทน

ระบบกำลังขยับงานไส (รูป B 158.3)

ระบบกำลังขยับงานไส จะพบอยู่ที่แตรเครื่อง ขยับโต๊ะไสให้เลื่อนไปมา ได้เป็นจังหวะงาน ระบบส่งกำลังขยับที่แตรหลายมากที่สุดในเครื่องไสชนิดนี้คือ ชุดเฟืองทด ที่ขอมล่างของโต๊ะจะมีเฟืองสะพานยาว ขับด้วยเฟืองตรงตัวหนึ่ง ซึ่งมีกำลังขับส่งมาเป็นขบวนสายส่งกำลังจากมอเตอร์ โดยเหตุที่โต๊ะไสนี้จะต้องเลื่อนไปมา ดังนั้นทุกครั้งที่เปลี่ยนจังหวะ ฟันเฟืองก็จะต้องหมุนขั้วกลับทาง การทำให้หมุนกลับทางควบคุมได้ด้วยลักษณะเลื่อนของโต๊ะนั่นเอง คือที่ปลายทั้งสองของช่วงชักจะมีปุ่มกระแทกอยู่ 2 ปุ่ม เมื่อโต๊ะไสเดินมากกระแทกปุ่มปุ่มนี้จะกระดกแขนงัด ขับล้อสายพานชุดใหม่ให้ทำงานแทนชุดเก่า ทำให้ทิศทางหมุนเปลี่ยนไปตรงกันข้าม เครื่องไสใหม่ ๆ จะใช้กลไกขยับเมตริกไฟฟ้ากระทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการประหยัดเวลา เครื่องไสทุกเครื่องจะชักกลับได้รวดเร็วกว่าเดินในจังหวะไส

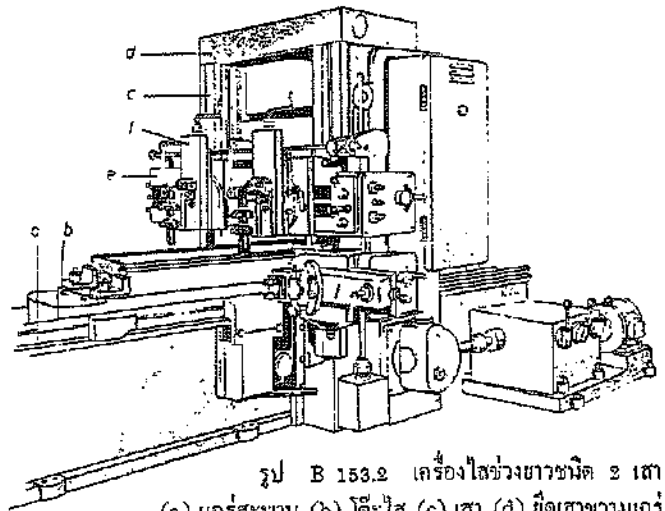


รูป B 158.2 เครื่องไสช่วงยาวชนิด 2 เสา (a) แตรสะพาน (b) โต๊ะไส (c) เสา (d) ยึดเสาขวางแตร (e) สะพานนำแทนมีดในแนวขวางแตร (f) แทนจับมีดไส

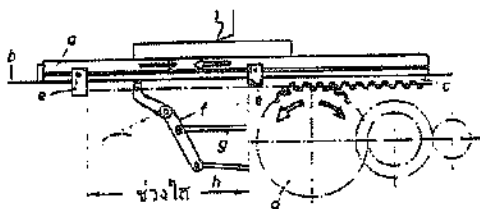

รูป B 158.3 (ซ้าย) ระบบส่งกำลังขยับในเครื่องไสช่วงยาว (a) โต๊ะไส (b) แตร (c) เฟืองสะพาน (d) ชุดฟันเฟือง (e) ปุ่มกระแทก (f) แขนงัด (g) แขนต่อจากแขนงัดเพื่อไปเปลี่ยนทิศทางหมุน (h) แขนต่อจากแขนงัด เพื่อนำช่วงบ่อนไส

รูป B 158.4 (ขวา) ลักษณะทำงานของระบบบ่อนไส (a) มือหมุน (b) ก้านยึด (c) เฟือง สะพาน (d) ปุ่มสวิต (e) ลืมสวิต (f) แกนขับแทนมีดหมุนได้ เพราะลืมหามุน

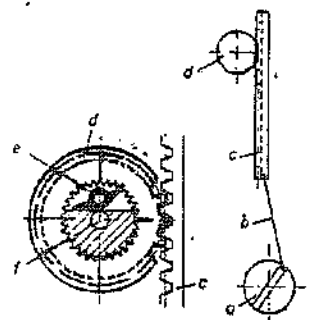


งานไสสนำเลื่อน

ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการไสสนำเลื่อน (รูป B 154.1) ให้ได้ความยาวตามสมควร ด้วยเครื่องไส


วิธีไสสนำเลื่อน

สนำเลื่อนเช่นนี้ จะจับยึดลงมาจากผิวบนไม่ได้ ให้ยึดด้วยลิ้มอัด นิ้วเหล็กและกันชนก่อนลงมือไส ตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าจะต้องเดินเครื่องที่คู่จังหวะไส จะต้องตั้งช่วงชักมีด และใช้ความเร็วไสเท่าใด (ดูหน้า 149) แล้วจึงตั้งความยาวช่วงชักมีด ตั้งตำแหน่งเดินมีดโดยกำหนดตำแหน่งปุ่มกระแทก วิธีนี้จะตั้งความลึกกรอยไสให้ตั้งด้วยแท่งเกจ

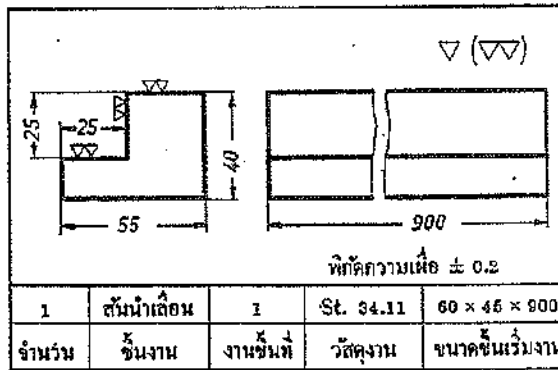

รูป B 154.1 แบบงาน

แผนงาน

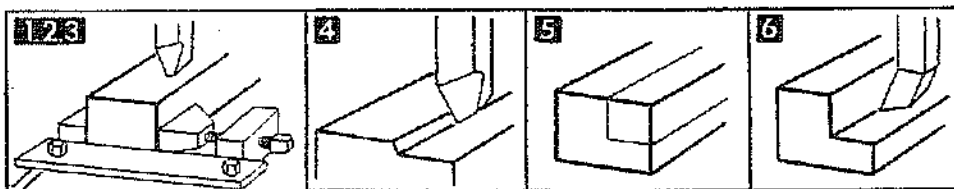

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้		ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	จับชิ้นงานเข้าตำแหน่งให้มันและตรง	ลิ้มอัด นิ้วเหล็ก กันชน	4.	ไสด้านข้างตามยาวทั้งหยาบและละเอียด	มีดไสหยาบคมซ้ำ มีดไสคมแหลม แท่งเกจ
2.	จับมีดไสหยาบ	มีดไสหยาบคมซ้ำ		5.	ชักรอยลดบ่า
3.	ตั้งสะพานนำแท่นมีดในแนวขวางให้ได้ตามระดับสูงของงานตั้งจำนวนคู่จังหวะไสตั้งช่วงชักมีด ตั้งตำแหน่งชักมีดและช่วงบ่อนไส		6.	จับมีดไสตัด ไสลดบ่า	มีดไสละเอียดคม โค้งซ้ำ
			7.	ลบคม	ตะไบละเอียด
เครื่องมือวัดและทดสอบ - เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เวอร์เนียร์วัดลึก ฉาก 90° บรรทัดเส้นผม แท่งเกจ					


วิธีวัดและสอบขนาดสนำเลื่อน

ความเที่ยงขนาดกึ่ง, ความราบเรียบของผิวและความเที่ยงของมุมกึ่ง ให้วัดสอบด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เวอร์เนียร์วัดลึก บรรทัดเส้นผม และฉาก 90° วิธีวัดความลึกของลดบ่าจะวัดด้วยแท่งเกจก็ย่อมกระทำได้



วิธีสอบด้วยระดับน้ำ

ระดับน้ำเหมาะสำหรับวัดสอบผิวราบที่ผลิตจากแนวระดับออก
ไปเป็นมุมไม้โตหนัก มีประโยชน์ในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่อง
มือกล ตลอดจนการจับชิ้นงานบน
เครื่องมือกล ว่าอยู่ในแนวระดับจริง
หรือไม่ ระดับน้ำที่ใช้มากที่สุด
ในโรงงาน คือ “ระดับน้ำงานละเอียด”
(รูป B 155.1) ที่เรียกเช่นนี้ก็เพื่อ
จะให้แน่ใจว่า ไม่ใช่ระดับน้ำชนิด
เดียวกันกับที่วางไม้ไขว้ ซึ่ง
หลุดระดับน้ำฝังอยู่ในท่อนไม้

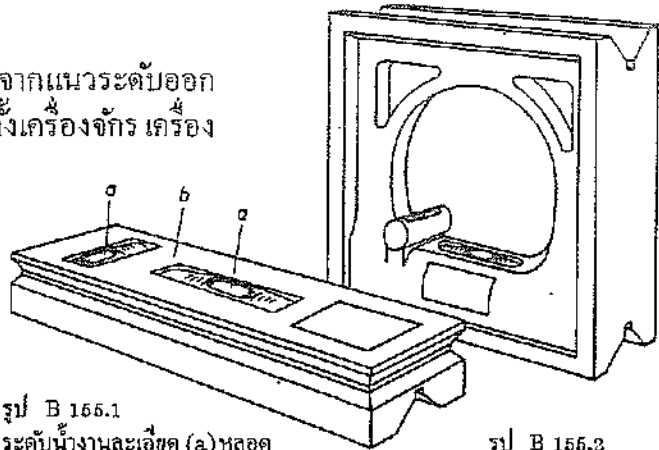

รูป B 155.1
ระดับน้ำงานละเอียด (a) หลอด
แก้วน้ำ (b) ลำตัวโลหะ

รูป B 155.2
กรอบระดับน้ำ

“กรอบระดับน้ำ” (รูป B 155.2) ใช้สำหรับช่วยวัดความเที่ยงของแนวตั้ง

ส่วนประกอบที่สำคัญของระดับน้ำ (รูป B 155.3) เป็นหลอดแก้วน้ำฝังอยู่ในลำตัวโลหะ


หลอดแก้วน้ำเป็นหลอดแก้วบางๆ ผิวนอกเจียรระโนเรียบ รูปร่างของหลอดเป็นแท่งยาว ภายในบรรจุ
อีเทอร์ไว์เกือบเต็ม ขาดไปเพียงหนึ่งหยด เหตุที่บรรจุอีเทอร์ไว์ ไม่บรรจุน้ำ ก็เพราะอีเทอร์ไว์ไหลภายใน
หลอดแก้วน้ำได้ง่ายกว่า ยิ่งกว่านั้น ในฤดูหนาวของต่างประเทศ อีเทอร์ไว์ไม่แข็งตัวเหมือนน้ำ ไอของ
อีเทอร์ไว์ที่แลเห็นเป็นฟองอากาศนั้น จะต้องลอยอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเสมอ ด้วยเหตุนี้เอง ถ้าฟอง
นี้อยู่ระหว่างเส้นขีดค่า จะแสดงว่า วางได้ระดับ หากฟองเอียงไปทางซ้ายหรือขวา ก็จะหมายความว่า
ผิวหน้าข้างซ้าย หรือข้างขวา สูงกว่าอีกข้างหนึ่ง ตามลำดับ ระดับน้ำที่ใช้วัดระดับของเพลากลมนั้นจะ
ต้องมีขาเป็นทรงปริซึม วิธีวัดความผิดจากระดับนั้น ทราบได้ที่เดี๋ยวจากขีดเส้นด้านบนหลอดแก้วระ
ดับนั่นเอง ขีดค่าเส้นหนึ่งๆ จะบอกค่า ผิด
ระดับไป 0.2 มม. ต่อความยาว 1 เมตร
ถ้าฟองอากาศนั้นอยู่ผิดจากตำแหน่งกึ่งกลาง
ไปที่ขีดสเกล เราก็จะทราบ ได้ทันทีว่า ผิดจาก
แนวราบระดับไปเท่าใด




รูป B 155.3 หลอดแก้วระดับน้ำ (a) เมื่อวางราบได้ระดับ ฟองจะ
อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีที่ c (b) เมื่อวางไม่ราบฟอง จะเลื่อนไปอยู่ที่ d

ตัวอย่าง: ต้องการปรับเครื่องมือกล แคร่ยาว 2.5 เมตร เครื่องหนึ่ง ให้เข้าในแนวระดับ โดยใช้ระดับน้ำชนิด ขีดสเกล 0.2 มม./ม.
จับระดับดู ปรากฏว่าฟองอากาศกลดจากตำแหน่งกึ่งกลางไป 8 ขีดสเกล ถามว่า จะต้องหมุนด้านที่ต่ำกว่าขึ้นมาเท่าใด
จึงจะได้ระดับ

วิธีคำนวณ: ถ้าความยาวแคร่ 1 เมตร จะต้องหมุน $8 \times 0.2 \text{ มม.} = 0.6 \text{ มม.}$
ดังนั้นเครื่องมือกลที่แคร่ยาว 2.5 เมตร จะต้องหมุน $2.5 \times 0.6 \text{ มม.} = 1.5 \text{ มม.}$

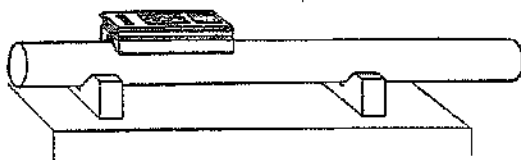

รูป B 155.4 วิธีจับระดับของเพลากลมด้วยระดับน้ำ
งานละเอียด

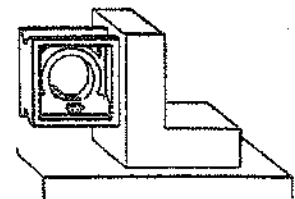

รูป B 155.5 (ขวา)
วิธีใช้กรอบระดับน้ำวัดสอบ
ความตั้งของผิวงาน

6. ชิ้นงานโลหะในแนวตั้ง

งานโลหะในแนวตั้ง ใช้สร้างชิ้นงานที่มีร่องภายใน พื้นเพื่องภายใน รูสี่เหลี่ยม และชิ้นงานที่โค้งคดในไสให้เป็นที่ดิน ผิวโค้ง (รูป B 156.1) เครื่องไสแนวตั้งนี้ ทำงานได้ช้า ถ้าต้องการทำงานเช่นนั้นให้เร็วจะต้องหันไปใช้เครื่องแท่ง สำหรับเครื่องไสตั้ง มีดไสจะเป็นตัวเดินไส ส่วนการบ่อนไสและการปรับขนาดรอยไส ปรับกับชิ้นงาน (รูป B 156.2)

ลักษณะสร้างเครื่องไสแนวตั้ง (รูป B 156.3)

ชิ้นงานไสต้องวางอยู่บนโต๊ะงาน โต๊ะงานนี้เลื่อนตำแหน่งได้ในแนวยาว แนวขวาง และถ้าหากเป็นเครื่องไสขนาดเล็กจะเลื่อนได้ในแนวสูงอีกด้วย ตัวมีดไสเลื่อนอยู่ในแนวตั้ง ก็จะมีร่องนำเลื่อนติดอยู่กับเครื่องในแนวตั้ง

เครื่องไสแนวตั้งนี้ มิใช่ว่าจะไสได้แต่แนวตั้งเท่านั้น เราอาจใช้ไสผิวเฉียงจากแนวตั้งได้อีก เช่น ไสรูสี่เหลี่ยมที่โค้งเฉียงด้วยเป็นต้น (รูป B 156.4)


ระบบกำลังขับ ของเครื่องไสแนวตั้งนี้ ใช้ขับด้วยเพลตที่มีจุดเขี้ยวเหวี่ยงความเหวี่ยงนี้ปรับขนาดได้ ทำให้สามารถปรับความยาวช่วงชักมีดได้สั้นและยาวต่าง ๆ กัน

ระบบบ่อนไส โต๊ะไสนี้ นำเข้าบ่อนไสได้ทั้งในแนวยาว แนวขวาง และแนวทแยงเป็นวงกลม กำลังที่ใช้ขับระบบบ่อนไสนี้ ต่อมาจากกำลังขับเมนของเครื่อง การนำบ่อนไส ให้เป็นที่ละจังหวะ ๆ นั้น ทำได้โดยอาศัยเฟืองตรงตัวหนึ่ง


มีดไสแนวตั้ง

มีดไสแนวตั้งนี้จะเป็นมีดแข็งทั้งแท่งหรือแข็งแต่ที่คมมีดก็ได้ (รูป B 156.5)


มีดไสก็คล้ายกับมีดกลึง จะต้องมีมุมฟรี มุมลัด และมุมคาย ลักษณะคมของมีดไสจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงาน

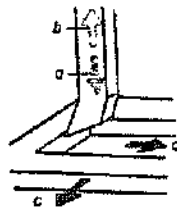


รูป B 156.2 ทิศทางของงานไสแนวตั้ง (a) มีดไสใน จังหวะเดินไส (b) มีดไสใน จังหวะชักกลับ (c) แนวบ่อนไส (d) แนวปรับรอยไส

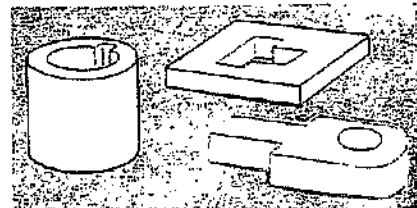


รูป B 156.1 ตัวอย่างงานไสแนวตั้ง (a) ร่องไสภายใน (b) รูสี่เหลี่ยม (c) งานโค้งคดในไส

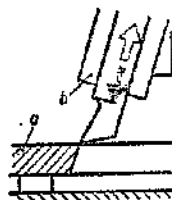

รูป B 156.4 วิธีไสในแนวเอียงจากแนวตั้ง (a) ชิ้นงาน (b) แนวไส

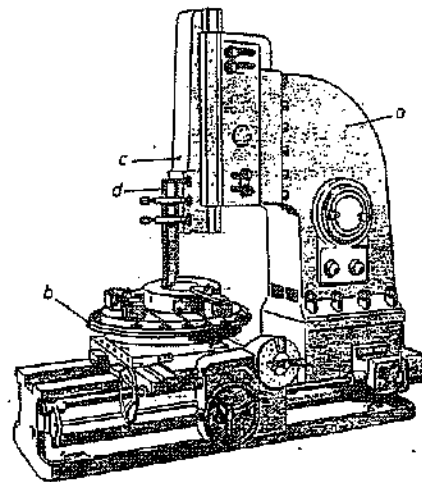

รูป B 156.3 เครื่องไสแนวตั้ง (a) เสาคอนกรีต (b) โต๊ะไส (c) ระบบแทนมีดไส (d) แทนจับมีดไส

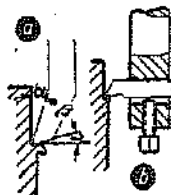


รูป B 156.5 มีดไส (a) ไสในแนวตั้งตามลำตัวมีด (b) มีดไสจับไว้ให้ไสในแนวคดบ่


งานไสร่องภายใน

ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการไสร่องภายใน เพื่อให้เป็นร่องลิ้น ขัดคลัษชนิดเป็นเขี้ยว (รูป B 157.2) ด้วยเครื่องไสแนวตั้ง

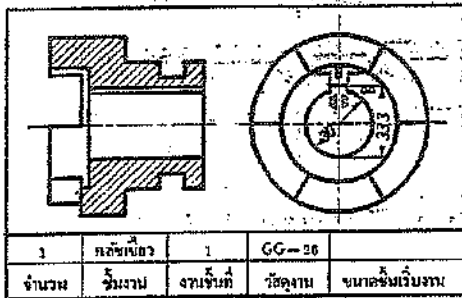


รูป B 157.2 แบบงาน

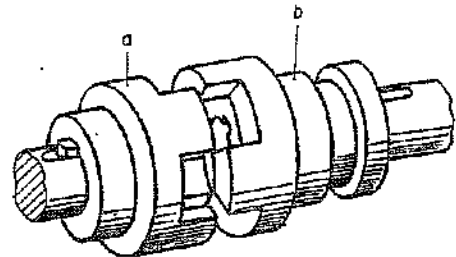

รูป B 157.1 กลัษเขี้ยว (a) เขี้ยวกลัษเพลาช้างซ้ายตัดแผ่น (b) เขี้ยวกลัษเพลาช้างขวา ซึ่งเลื่อนเข้าออกได้ตามแนวขวา

แผนงาน

	ลำดับชั้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	ขีดแนวร่อง	เหล็กตั้งขีดขนาน ฉาก 90°
2.	จับชั้นงานให้มัน	เหล็กจับ ชั้นแท่งขนาน ปากกาจับ
3.	จับมีดไสร่องเข้าในแท่นจับมีด	มีดไสร่องขนาดกว้าง 8 มม.
4.	ตั้งจำนวนถ่วงจังหวะไว้ ช่วงชักมีด และตำแหน่งชักมีด	
5.	เดินไส และบ้อนไสด้วยมือ	
เครื่องมือวัดและทดสอบ — ฉาก 90°, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, นาฬิกาวัด		

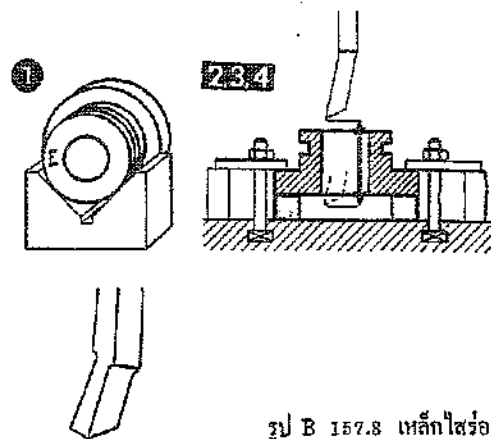


รูป B 157.8 เหล็กไสร่อง

วิธีเดินไสร่อง


ชั้นงานที่จะจับให้มันเพื่อไสร่องนั้น จะต้องจับให้ไสได้ร่องตรงศูนย์พอดี หากพลาดศูนย์ เพลากลัษ และลิ้นขัดคลัษ เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะผิดศูนย์หมด การเลือกมีดไสร่อง จะต้องเลือกให้มีความกว้างมีดถูกขนาด ช่วงหลังมีดจะต้องสั้นที่สุดอีกด้วย มิฉะนั้นมีดจะกระแทกผิวโต๊ะได้เสียหายได้ วิธีปฏิบัติก็คือ จะต้องใช้ ชั้นแท่งขนานรองรับผิวงานให้สูงพอ ไว้ที่ข้างได้ ก่อนลงมือเดินเครื่องไส มีดไสจะต้องยกพื้นผิวงานพอสมควร ทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาพอที่จะหันไปบ้อนไสได้ทันการ การบ้อนไส ณ ที่นี้ ให้บ้อนด้วยมือ

วิธีวัดและสอบขนาดร่องภายใน

งานใส่ร่องภายในเช่นนี้ มีโอกาสกระทำงานผิดได้หลายประการ เช่น ความกว้างและความลึกของร่อง ไม่เพียงขนาด ร่องไม่ยาวขนานไปกับรูคว้าน และร่องผิดตำแหน่งศูนย์ เป็นต้น

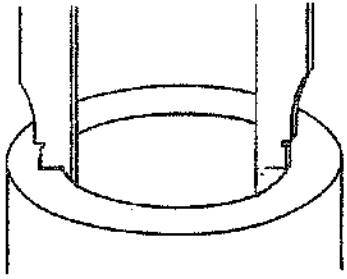


รูป B 158.1 วิธีใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์วัดความลึกของร่อง

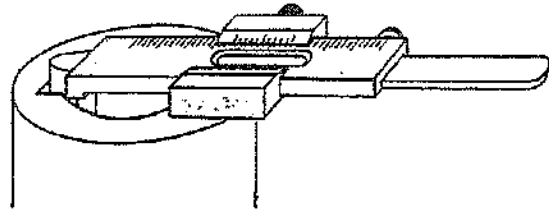


รูป B 158.2 วิธีวัดความลึกของร่องด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก

ความกว้างของร่อง วัดสอบได้ด้วยแท่งเกจ

วิธีวัด ความลึกของร่อง ด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ให้ใช้ปลายเขา ซึ่งมีลวดป่าเข้าชนวัด (รูป B 158.1) แต่เวอร์เนียร์วัดลึกเป็นเครื่องมือวัดที่วัดได้สะดวกกว่า (รูป B 158.2)

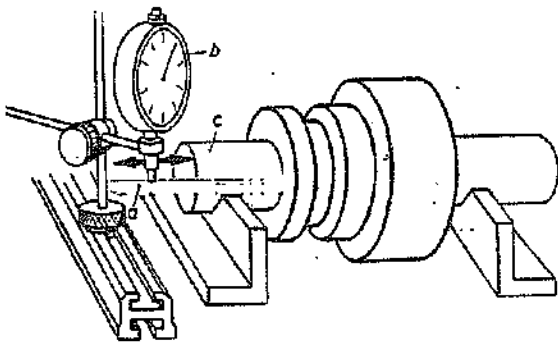

รูป B 158.3 วิธีสอบความขนานของร่องกับรูคว้าน (a) สลักลิ้ม (b) นาฬิกาวัด (c) แท่งกระบอกสวมเพื่อสอบ

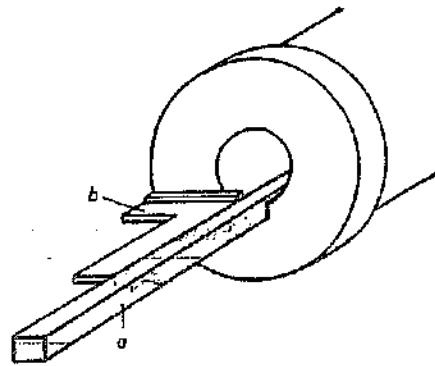

รูป B 158.4 วิธีวัดสอบว่าร่องได้ฉากกับภาคตัดหรือไม่ (a) สลักลิ้ม (b) ฉาก

วิธีสอบความขนานของร่องกับรูคว้านนั้น ทำได้หลายวิธี วิธีที่สอบด้วยนาฬิกาวัด (รูป B 158.3) นั้น ให้นำแท่งกระบอกสวมเข้ากับสลักลิ้ม และสอดสลักลิ้มเข้าในร่อง นำแท่งกระบอกนี้วางหนุนลงบนสันปากตัววีสองอันซึ่งสูงเท่ากัน ต่อจากนั้นให้ใช้นาฬิกาวัด วัดเปรียบเทียบกันทั้งสองปลาย ถ้าร่องลิ้มขนานกับรูคว้านคืออยู่ เข็มนาฬิกาวัดจะไม่วัดระยะ หัวขึงออกจากศูนย์ได้เลย


ในกรณีที่ต้องการวัดสอบว่าร่องนั้น ได้ฉากกับภาคตัดหรือไม่ (รูป B 158.4) ให้สวมสลักลิ้มเข้าในร่อง และใช้ฉากวัดทาบทู แล้วตรวจดูค่าแสงลอด

ส่วนวิธีจะวัดตรวจว่า ร่องนั้นอยู่ ณ ตำแหน่งศูนย์หรือไม่ ให้วัดสอบในลักษณะเช่นเดียวกับวัดสอบร่องบนเพลลา (ดูหน้า 136 รูป B 136.7)


7. ชิ้นงานแท่งขึ้นรูป

ชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดกลางที่จะต้องทำงานบนผิวในและผิวนอก เป็นจำนวนชิ้นงานมาก ๆ เรามักทำด้วย งานแท่งขึ้นรูป (รูป B 159.1)

งานแท่งขึ้นรูปภายใน (รูป B 159.2) นั้น เหมาะสำหรับแท่งรูเจาะให้เป็นเส้นรอบรูปลักษณะต่างๆ


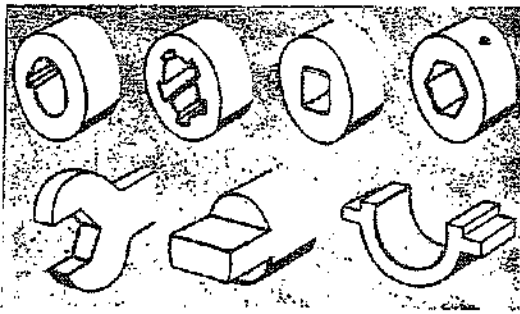


รูป B 159.1 ตัวอย่างชิ้นงานแท่งขึ้นรูป (a-d) งานแท่งใน (e-g) งานแท่งนอก

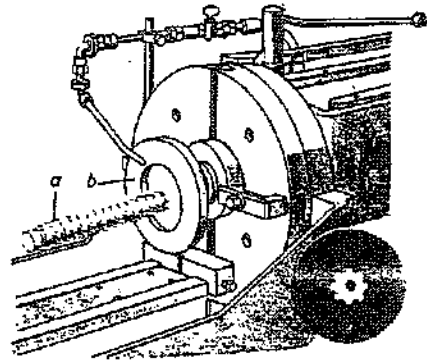


รูป B 159.2 หัวจับของ ของเครื่องแท่งใน แนวระดับ (a) เข็มแท่ง (b) ชิ้นงาน

เม็ดแท่งขึ้น รูปนี้ มีลักษณะเหมือนเข็มแท่ง บนลำตัวเข็มจะมีพื้นหลายพื้น วางเรียงลำดับขนาดกันอยู่ วิธีทำงานก็เพียงแต่กดอัด หรือดัน เข็มแท่งนี้เข้าไปใน รูเจาะซึ่งเจาะเตรียมไว้ล่วงหน้า ขณะที่แท่ง เข็มแท่งนี้เข้าไป พื้นคมจะกัดผิวงานออกมาเป็นเศษ ลักษณะทรงของพื้นจะต้องตรงตามลักษณะ ของรูแท่งที่ต้องการ

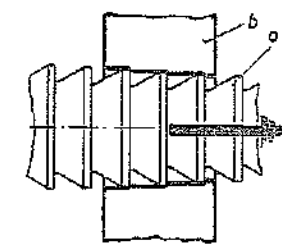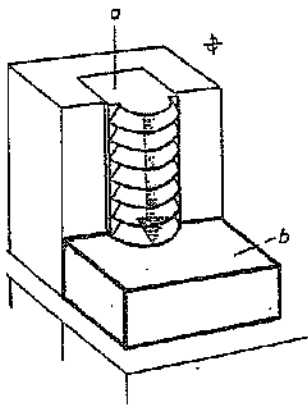

รูป B 159.3 (ซ้าย) ลักษณะของแนวแท่งนอก (a) เข็มแท่งกับเป็นจัม เข็ม (b) ชิ้นงาน

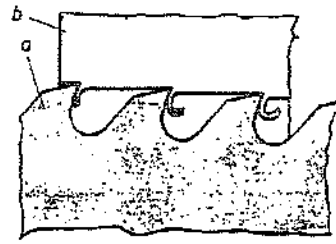

รูป B 159.4 (ข้างบน) ลักษณะงานแท่งใน (a) เข็มแท่ง (b) ชิ้นงาน


วิธีแท่งขึ้นรูปในชิ้นงานเช่นนี้ ประหยัดเวลางานลงได้มาก ยิ่งกว่านั้น ยังได้ความเที่ยงขนาดและ ได้ผิวงานคุณภาพดีทีเดียว ชิ้นงานฟอร์มหนึ่ง ๆ ก็ต้องใช้เข็มแท่งพิเศษอันหนึ่ง เข็มแท่งนี้มีราคาแพง ด้วยเหตุนี้เอง ถ้าจำนวนผลิตมีไม่มากนัก จึงไม่ควรผลิตด้วยวิธีแท่งขึ้นรูป เครื่องแท่งในแนวระดับ จะแท่งได้ ชั่วโมงหนึ่ง 60 ถึง 120 ชิ้น เครื่องแท่งในแนวตั้ง จะแท่งได้ชั่วโมงหนึ่งๆ 100 ถึง 200 ชิ้น และในบางกรณี อาจมากกว่านั้นก็ได้

เครื่องแท่งขึ้นรูป


เครื่องแท่งขึ้นรูป จะต้องแท่งเข็มได้ ในแนวตรงเพียงทิศทางเดียว ซึ่ง นี้นับว่าง่าย เป็นลักษณะสร้างที่ง่าย วิธี นี้อินแท่งอาศัยจำนวนฟันซึ่งเรียงตามลำ คับกัน และ ขนาดของฟันโตขึ้นเป็นลำ คับ ทำให้แท่งปาดผิวออกได้ ทีละฟัน จนได้ตามขนาด

เครื่องแท่งขึ้น รูปมีทั้งเครื่องแท่งใน และเครื่องแท่งนอก ซึ่งอาจแท่งใน แนวราบบนหรือแนวตั้งตามชนิดลักษณะ งาน (รูป B 160.1 และ .2)

จังหวะเดินแท่งนั้น ขับด้วยชุดเฟือง สะพาน หรือด้วยพลังไฮดรอลิก (รูป B 160.3)

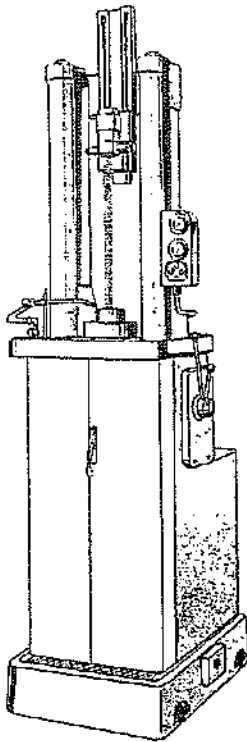


รูป B 160.1 เครื่องแท่ง ในด้วยแนวตั้ง

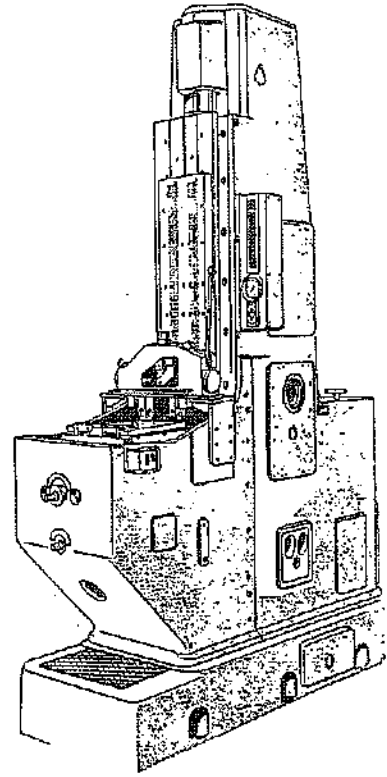


รูป B 160.2 เครื่องแท่งนอกด้วยแนวตั้ง

เครื่องแท่งใน จะต้องแท่งกดขึ้นงาน เค้ากับโต๊ะงาน โดยปรกติไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ อะไรจับยึดเลย ขึ้นงานแท่งนอกที่กดแท่งหนักไปทางข้างใดข้างหนึ่ง ควรต้องใช้ "อุปกรณ์จับงาน" ช่วยจับไว้ด้วย


วิธีที่จะเลือกว่า จะใช้เครื่องแท่งด้วยแนวระดับหรือแนวตั้งนั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะของงาน เครื่องแท่ง ด้วยแนวระดับนั้น มีราคาประหยัดกว่า และใช้ได้กับงานหลายลักษณะ แต่มีกำลังแท่งน้อยกว่า เครื่องแท่งด้วยแนวตั้ง ยิ่งกว่านั้น เครื่องแท่งด้วยแนวระดับยังต้องใช้พื้นที่ในโรงงาน กว้างกว่าด้วย

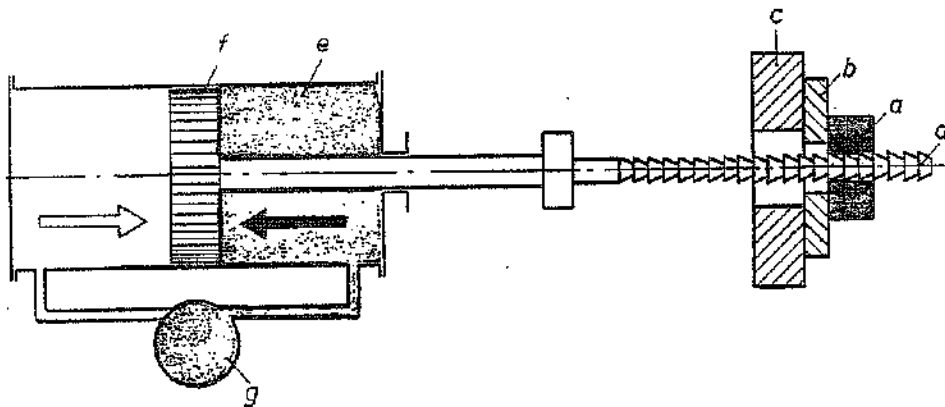

รูป B 160.3 แผนผังอย่างง่ายแสดงเครื่องแท่งด้วยแนวระดับ ที่จับด้วยพลังไฮดรอลิก (a) ขึ้นงาน (b) แผ่นกันชนตัวงาน (c) โต๊ะงาน (d) เข็มแท่ง (e) ลูกสูบ (f) บังน้ำมันไฮดรอลิก

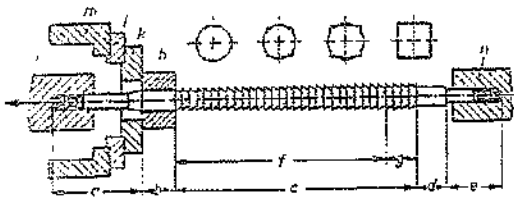

รูป B 161.1 ลักษณะงานของเข็มแทง (a) ก้นเข็ม (b) ช่วงเตรียมแทง (c) ฟันเข็มแทง (d) ช่วงนำ (e) ปลายเข็ม (f) ช่วงแทงของฟัน (g) ช่วงแทง แต่งผิวล้ากลิ้งบนชิ้นงาน (h) ชิ้นงาน (i) ที่จับเข็มแทง (k) แผ่นกันชิ้นงาน (l) แผ่นยึด (m) หัวจับแทงบน เครื่อง (n) ตัวต้นเข็มแทง

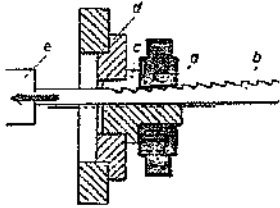

รูป B 161.2 การแทงรื่องด้วย เข็มแทง (a) ชิ้นงาน (b) เข็มแทงรื่อง (c) แผ่นรองงาน (d) แผ่นจับ (e) ตัวจับปลายเข็ม

วิธีป้องกันมิให้เข็มแทงเสียหายได้นั้น อธิบายงานเข็มแทงปะปนกับวัตถุอื่น ๆ ให้วางลงในกล่องไม้หรือที่นุ่ม ๆ เป็นประจำ

กฎปฏิบัติในงานแทงชั้นรูป

ชิ้นงานแทงในจะต้องเจาะรูเตรียมไว้ก่อน และจะต้องมีแผ่นรองงาน รุจะจะเป็นรูเอียงบิดเป็นมุมไม่ได้

ความเร็วตัด จะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ตรงกับวัสดุแทง ถ้าเป็นเหล็ก ชุบแข็ง ให้ใช้ค่าความเร็วตัด 1-2 เมตรต่อนาที ถ้าเป็นเหล็กอ่อน เหล็กหล่อ ทองเหลือง และบรอนซ์ ใช้ 2-10 เมตรต่อนาที น้ำมัน หรือของเหลวใดที่ใช้ช่วยขณะแทงชั้นรูปนี้ จะต้องจัดให้พุ่งออกไปที่บริเวณตัดผิวงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการหล่อเย็นชิ้นงาน และเข็มแทง ป้องกันมิให้มีความเสียดทานมากเกินไป และช่วยขจัดเศษโลหะให้พ้นไปจากตรงนั้น

วิธีคำนวณเวลาแทงชั้นรูป

เวลาแทง (t_h) คำนวณได้จาก ความยาวของเข็มแทง (ความยาวของช่วงฟัน) และความเร็วตัด ดังนี้

$$\text{เวลาแทง } t_h = \frac{\text{ความยาวของเข็มแทง (เมตร)}}{\text{ความเร็วตัด (ม./นาที)}} \quad t_h = \frac{L}{v} \quad (\text{นาที})$$

ตัวอย่าง: จงคำนวณ เวลาแทงแทงรื่องปลายนี้สี่เหลี่ยม บนแขนงัดตัวหนึ่ง กำหนดให้ ความยาวของเข็มแทง (ความยาวของช่วงฟัน) เท่ากับ 0.9 ม. และความเร็วตัด 2 ม./นาที

$$\text{วิธีคำนวณ: } t_h = \frac{L}{v} = \frac{0.9 \text{ ม.}}{2 \text{ ม./นาที}} = 0.45 \text{ นาที}$$

เข็มแทง

เข็มแทง ทำด้วยเหล็กชุบแข็ง ฟันบนเข็มแทง จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ และจะชี้ไปทางโคนเข็ม ลักษณะทรงของฟัน จะต้องเหมือนกับรูที่ต้องการแทงสำเร็จ (รูป B 161.1) จำนวนฟันบนเข็มแทงทั้งหมด แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ช่วงแทง และช่วงแทง แต่งผิวล้ากลิ้งบนชิ้นงาน ฟันในช่วงแทงแต่ละ ฟันที่เรียงลำดับกันอยู่นั้น จะสูงกว่ากันประมาณ 0.02 ถึง 0.12 มม. ส่วนฟันในช่วงแทงแต่งนั้นจะมีอยู่ประมาณ 4 ถึง 6 ฟัน ทุกฟันสูงเท่า ๆ กัน และจะต้องสามารถแทงแต่งด้วยความเที่ยงขนาด และให้ผิวงานสำเร็จที่มีคุณภาพดีด้วย


ก้นเข็มชนิดแทงใน จะต้องจับแน่นอยู่ในที่จับเข็ม ช่วงเตรียมแทงของเข็ม จะต้องเลื่อนได้หลวมอยู่ตรงบริเวณรูเจาะที่ต้องการแทงรูนั้นทีเดียว และ จะต้องตั้งให้ชิ้นงาน ได้ศูนย์ด้วย ถ้าเข็มแทงนั้นค่อนข้างยาว จะแทงได้ไม่เที่ยง ให้ใช้ตัวจับที่ปลายเข็ม ช่วยดันแทงด้วย

เข็มชนิดแทงนอก โดยปกติจะต้องติดแน่นกับที่จับเข็มทุกครั้ง


ฟันของเข็มแทง เป็นฟันคม และแหลม กระบะกระเทือนหักได้ง่าย วิธีป้องกันมิให้เข็มแทงเสียหายได้นั้น อธิบายงานเข็มแทงปะปนกับวัตถุอื่น ๆ ให้วางลงในกล่องไม้หรือที่นุ่ม ๆ เป็นประจำ

งานทางร่องสลายนี่เหลี่ยม

ร่องสลายนี่เหลี่ยม (รูป B 162.1) เป็นร่องบนเพลลาซึ่งเป็นร่องลึมนี่เหลี่ยมหลาย ๆ ร่อง เรียงกันรอบเส้นรอบวง เพลาร่องสลายนี่เหลี่ยมนี้ใช้มากในระบบส่งกำลังที่ต้องส่งกำลังสูง ๆ เช่น ระบบกำลังในเครื่องกลึง ในชุดเฟืองทด อัตโนมัต ร่องสลายนี่เหลี่ยมจะต้องราบเรียบ และตรง เพราะจะต้องเลื่อนพื้นเพื่อไปมาบนเพลลาได้ โอกาสที่การขับด้วยร่องสลายนี่เหลี่ยม จะอ่อนแอตงได้นั้นแทบไม่มีเลย ใช้ส่งเป็นโมเมนต์แรงขับได้ดีอย่างที่สุด ร่องสลายนี่เหลี่ยมทุกขนาดมีกำหนดลักษณะขนาดไว้เป็นมาตรฐานทั้งสิ้น

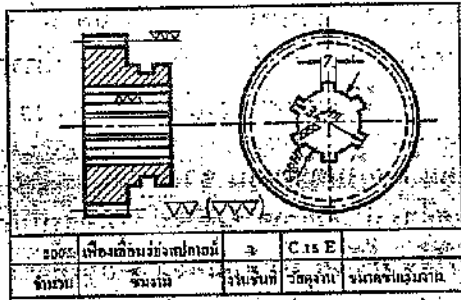

รูป B 162.1 แบบงาน

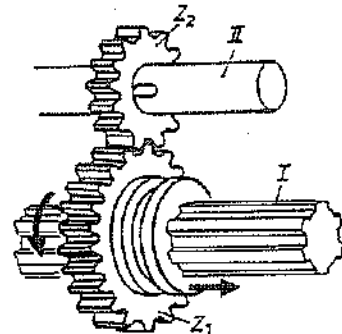

รูป B 162.2 ลักษณะทำงานของเฟืองเลื่อนร่องสลายนี่เหลี่ยม เฟือง Z_2 ติดแน่นอยู่บนเพลลา II แต่เฟือง Z_1 เลื่อนเข้าขบและเลื่อนออกจากขบเฟือง Z_2 ได้บนเพลลา I

ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการทางขึ้นรูปร่องสลายนี่เหลี่ยม ตามแบบในรูป B 162.1 ถ้าเป็นงานผลิตเพียงสองสามชิ้น จะเลือกผลิตด้วยเครื่องไสในแนวตั้งก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นงานผลิตจำนวนมาก ๆ การผลิตด้วยวิธีทางขึ้นรูป จะประหยัดกว่ามาก

งานนี้เป็นงานทางด้วยเข็มชนิดทางใน ความเที่ยงขนาดของชิ้นงานจะมีได้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะงานต่าง ๆ ซึ่งลำดับ จังหวะต่าง ๆ ได้ดังนี้

จังหวะงานทั้งหลายในการผลิตเฟืองรูเป็นร่องสลายนี่


	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	เจาะ กลึงหยาบขอบนอก กลึงพื้นที่หน้าตัดให้ตั้ง ลากกับแนวรูเจาะ	เครื่องกลึงธรรมดา หรือเครื่องกลึงอัตโนมัติ
2.	กลึงรูกลม เตรียมทางขึ้นรูป ทางร่อง และขัดผิวรูกลม	เครื่องทางขึ้นรูป
3.	สวมรูสลายนี่เหลี่ยม กลึงละเอียดผิวนอก	เครื่องกลึงธรรมดา หรือเครื่องกลึงชนิดใช้น้ำหล่อเย็น
4.	กัดฟันเฟือง	เครื่องกัด
5.	ชุบแข็ง	
6.	คว้านและเจียรระไนซี่ฟัน	เครื่องเจียรระไน

วิธีวัดสอบร่องสลายนี่

ร่องสลายนี่ จำนวนมาก ๆ ให้ใช้แท่งเกจสลายนี่เป็นเครื่องวัดสอบ

8. ชิ้นงานเป็ยระไน

งานเจียรระไนได้แก่งานเจียรระไนลับคมมีด และ เจียรระไนผิวงานทั้งที่ชุบแข็ง และไม่ชุบแข็ง ให้เป็นผิวที่ราบเรียบไม่ขรุขระ ผิวงานเป็นได้ทั้งผิวกลมและผิวแบน งานเจียรระไนทำให้ชิ้นงานนั้น ๆ ทั้งเพียงขนาด และมีลักษณะผิวงาน ได้คุณภาพ (รูป B 168.1)

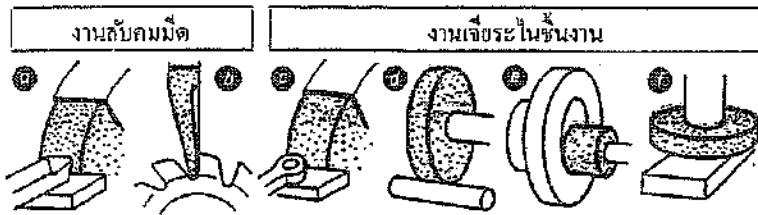


รูป B 168.1 ตัวอย่างงานเจียรระไน (a) เจียรระไนลับคมมีดถึง (b) เจียรระไนลับคม มีดกัด (c) ลบคมของแกนวัด (d) งานเจียรระไนแหวกกลม (e) งานเจียรระไนรูเพื่อสวมบุซซิ่ง (f) งานเจียรระไนผิวราบ

งานเจียรระไน เป็นงานปาดผิวโลหะ และจะมีเศษเจียรระไนปรากฏ หินเจียรระไน มักเป็นหินแบนกลม มีความหมุนรอบ บนหินจะแลเห็น ของแข็งเป็นเม็ด ๆ เมล็ดแข็งนี้แหละเป็นตัวที่ปาดผิวโลหะ ออกได้ (รูป B 168.2) เพราะหินนั้น หมุนด้วยความเร็วรอบสูง มีความเสียดทานอย่างมาก จึงทำให้เศษเจียรระไนลุดกแดง

องค์ประกอบของหินเจียรระไน

หินเจียรระไน ทำจากสารเมล็ดแข็ง ซึ่งมีคม หรือที่เรียกว่า “สารเชิงทราย” ยึดติดกันแน่นได้ เพราะมีตัวประสาน ประสานติดกันไว้เป็นแท่ง (รูป B 168.3)

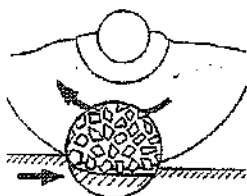

รูป B 168.2 ลักษณะทำงานของหินเจียรระไน



รูป B 168.3 องค์ประกอบของหินเจียรระไน (a) เมล็ดสารเชิงทราย (b) ตัวประสาน



รูป B 168.4 ตัวอย่างเมล็ดสารเชิงทรายขนาด ต่าง ๆ (เขียนเกินความจริงเพื่อให้เห็นได้ง่าย)

สารเชิงทราย

ชนิดของสารเชิงทราย มีทั้งชนิดธรรมชาติ และชนิดสังเคราะห์

สารเชิงทรายธรรมชาติ ได้แก่ คอรันดัมธรรมชาติ และผงอำพัน หินควอตและเมล็ดทรายก็จัดว่าเป็นสารเชิงทรายธรรมชาติอีกด้วย แต่หินเจียรระไนที่ใช้กันมากในเวลานี้ ทำจาก สารเชิงทรายสังเคราะห์ทั้งสิ้น ได้แก่

คอรันดัมกรรมวิธีไฟฟ้า (อะลูมิเนียมออกไซด์) ทำจากแร่อะลูมินาในเตาหลอมไฟฟ้า มีสองชนิด คือ คอรันดัมธรรมชาติ (NK) และคอรันดัม แข็ง (EK)

ซิลิกอนคาร์ไบด์ (คาร์บอนัม) ทำจากผงหินควอตและผงด้านหิน เมล็ดมีสีเทาหรือเขียว แลเห็นเป็นแวววับ กล้ายเพชร

ลักษณะงานของสารเชิงทราย หินคอรันดัม ใช้สำหรับวัสดุงานที่เหนียว เช่น เหล็กกล้า ส่วนหินซิลิกอนคาร์ไบด์ ให้ใช้ กับวัสดุงานที่เปราะ เช่น เหล็กหล่อ (ดูตาราง T 165.1)


เมล็ดสารเชิงทราย เมล็ดสารเชิงทรายนั้น ปั่นให้เล็กได้ด้วยเครื่องบด ขนาดของเมล็ดนี้มีบทบาทที่เดียว หินจะหยาบหรือละเอียดก็ด้วยขนาดของเมล็ดนี้ ความหยาบและความละเอียดของหินแรงได้ตามนมเมอร์ของตะแกรงซึ่งมีขนาดเล็กลงที่สุดที่กรองเมล็ดหินนั้นได้ (ดูตาราง T 164.1)

วิธีเลือกใช้นหิน เมล็ดสารเชิงทรายในหินนั้น มีบทบาทสำคัญมากที่เกี่ยวกับอำนาจการเจียรระไน และลักษณะของผิวงาน (ตาราง T 165.1)

- หินหยาบ — มีอำนาจตัดสูงมาก ผิวงานหยาบ
- หินละเอียด — มีอำนาจตัดต่ำ ผิวงานราบละเอียด

ลักษณะการประสานของหินเจียรไน

ผสมผงหินเข้ากับตัวประสาน เสร็จแล้วขึ้นรูปให้เป็นหินเจียรไน

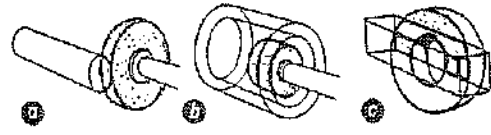

รูป B 164.1 ขนาดของรอยสัมผัส ระหว่างผิวงานและหินเจียรไน (a) รอยสัมผัสแบบ (งานเจียรไนกลม) (b) รอยสัมผัส (งานเจียรไนผิว) (c) รอยสัมผัส (งานเจียรไนผิวรวมเรียบ)


ตัวประสานชนิดเซรามิก ประกอบด้วยเฟลสปาร์ อะลูมินา และหินควอต เมื่อปั้นขึ้นรูปหินเสร็จแล้วให้เผาไฟ หินเจียรไนมากกว่า 75% ที่ใช้กันอยู่เป็นหินชนิดนี้ แต่หินนี้ไม่ทนต่อแรงดกและแรงกระแทกได้มาก แม้ว่าจะทนความร้อนได้ค่อนข้างสูง

ตัวประสานชนิดแร่ ได้แก่ตัวประสานแมกนีไซด์ ซึ่งแข็งได้เองในอากาศ แต่หินชนิดนี้จะเปื่อยกไม่ได้ ต้องให้แก๊สไว้เสมอ ตัวประสานอีกตัวหนึ่งคือ โซเดียมซิลิเกต หินชนิดนี้ ทนน้ำได้ดี และจะใช้เจียรไนกับน้ำ ก็ได้ด้วย

ตัวประสานชนิดพืช ได้แก่ ยาง แคลแลก หรือ เบเกอไรต์ ตัวประสานประเภทนี้ มีความเหนียวและความยืดหยุ่น จึงเหมาะที่จะใช้ประสานหินเจียรไนที่บางและคม เบเกอไรต์ ใช้เป็นตัวประสานที่หินจะต้องทำงาน ณ อุณหภูมิสูง ๆ ส่วนยางและแคลแลกนั้นใช้กับอุณหภูมิสูง ๆ ไม่ได้ เพราะจะอ่อนตัวลงเสียก่อน

ชนิดของตัวประสานต่าง ๆ เหล่านี้ มีเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงาน ว่าเป็นงานเจียรไนลับคม หรืองานเจียรไน ผิวรวมเรียบ ยิ่งกว่านั้น ยังจะต้องพิจารณาถึงวัสดุงาน และขนาดของรอยสัมผัสระหว่างหินกับผิวงานอีกด้วย - (รูป B 164.1)

ความแข็งของหินเจียรไน ขณะเจียรไนอยู่ คมของเมล็ดหินจะทุ่ได้ และถ้าแรงกดมีมาก เมล็ดหินอาจหลุดกระเด็น ออกจากตัวประสานก็ได้ การที่จะบอกว่าหินเจียรไนนั้นแข็งหรืออ่อนมิใช่ดูจากความแข็งของเมล็ดสารเชิงทรายเป็นเกณฑ์ แต่อาจจะดูจากชนิดของตัวประสาน หินที่แข็งจะต้องใช้ตัวประสานที่แข็งมากกว่า

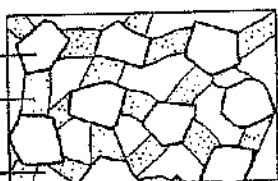

รูป B 164.2 เมล็ดเกรนของหินเจียรไน (เขียนแสดงไว้โตกว่าของจริง) (a) เมล็ดหิน (b) ตัวประสาน (c) รูพรุน

ในหินที่อ่อน เกรดความแข็งของหินนั้น แข็งไว้เป็นเกรดตามลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษ (ดูตาราง T 164.1)

ลักษณะงานของหินเกรดความแข็งต่าง ๆ กัน เมล็ดสารเชิงทรายควรจะต้องตักไปพร้อม ๆ กันกับตัวประสาน และคมของเมล็ด จะต้องคมแข็งต้องงานเสมอ ดังนี้:

- จงใช้หินที่อ่อน กับวัสดุงานที่แข็ง
- และจงใช้หินแข็ง กับ วัสดุงานที่อ่อน


งานเจียรไนโลหะที่มีผิวสัมผัสโต ให้ใช้หินที่อ่อน เพราะเมล็ดหินจะถูกสลัดลงอย่างแรง ในเรื่อง ความแข็งของหินเจียรไนนี้ ช่างจะต้องเข้าใจดีว่า มีความแข็ง สองประเภท คือความแข็งของหิน ขณะไม่ใช้งาน และขณะใช้งาน ความแข็งของหินขณะใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของหิน หินที่หมุนด้วยความเร็วรอบช้า ๆ คือหินที่อ่อนโดยปริยาย

เมล็ดเกรนของหินเจียรไน เมล็ดเกรนเป็นมวลของหินเจียรไน ประกอบด้วยสารเชิงทราย ตัวประสาน และรูพรุน (ดูรูป B 164.2) หินเจียรไนที่มีรูพรุนมาก มักจะเป็นหินโดและหนา หินหลายรูจะโคพรุนมากกว่าหินละเอียด ลักษณะขนาดของเกรนหินเจียรไนแข็งได้เป็นนัมเบอร์ (ดูตาราง T 164.1)


ลักษณะงานของหินเมล็ดเกรนต่าง ๆ หินยังมีรูพรุนโต ๆ จะยังมีกำลังตัดสูง และเศษโลหะมักจะมีความพยายามที่จะตกลงอุดในรูพรุนเหล่านั้นเสียด้วย

ตาราง T 164.1 เมล็ดสารเชิงทราย ความแข็ง และเมล็ดเกรนของหิน


เมล็ดสารเชิงทราย		ความแข็งของหิน			เมล็ดเกรนของหิน	
หยาบมาก	8 10 12	อ่อนมาก	E F G	ละเอียดมาก	0-1	
หยาบ	14 16 20 24	อ่อน	H I J K	ละเอียด	2-3	
ปานกลาง	30 36 46 50 60	ปานกลาง	L M N O	ปานกลาง	4-5	
ละเอียด	70 80 90 100 120	แข็ง	P Q R S	รูพรุนโต	6-7	
ละเอียดมาก	150 180 200 220 240	แข็งมาก	T U V W	รูพรุนโตมาก	8-9	
ละเอียดเป็นฝุ่น	280 320 400 500 600	แข็งที่สุด	X Y Z			

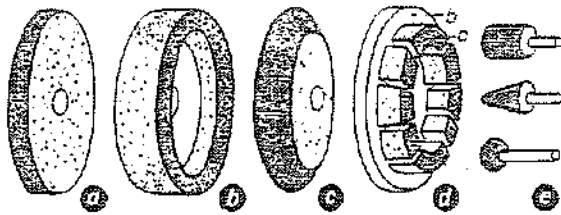


รูป B 165.1 ตัวอย่างหินเจียรไนชนิดต่าง ๆ (a) หินจานแบน ใช้เจียรไนด้วยผิวขอบหน้าของหิน (b) หินทรงกระบอก หรือทรงหม้อ ผิวความหนาของกระบอกคือผิวเจียรไน (c) หินฟอรัม ผิวที่โค้งเป็นฟอรัมเป็นผิวเจียรไน ทำให้เจียรไนได้ เป็นฟอรัม เป็นรูปต่าง ๆ (d) หินซึ่งใช้สำหรับเจียรไนชิ้นงานโต ๆ ตัวหินมีสองส่วน ส่วนแรก a เป็นจานรองรับชิ้น b (e) เตื่อยหิน ใช้สำหรับ เจียรไนผิวรูปต่าง ๆ และใช้สำหรับตอกกับ เพลาคอห่านเจียรไนได้ทั้งเครื่องและทั้งใช้มือ

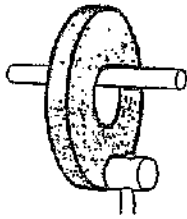

รูป B 165.2 วิธีตรวจสอบของหิน สอดเพลารองรับในรูหิน ไร้อย่างตามสบบา ใช้ก้อนไม้เกาะหิน เบา ๆ คอยฟังเสียง หินที่ราวจะไม่มีเสียงปรากฏชัดเป็นเสียงกึ่งวานเลย

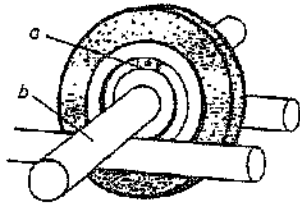

รูป B 165.3 วิธีตรวจสอบว่าหินหมุนเที่ยงหรือไม่ (a) ตุ่มน้ำหนกถ่วงเลื่อนได้ (b) เพลาสวมเทื่อ ทดสอบ ตุ่มน้ำหนกถ่วงนั้น เลื่อนได้อยู่ในร่องแหวง และยึดติดแน่นได้ด้วยไขกลาง

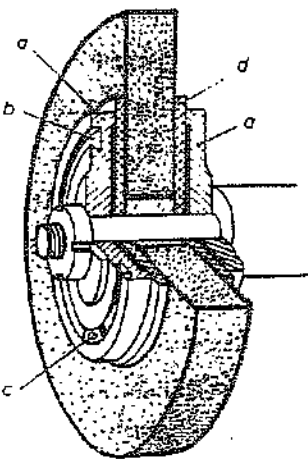

รูป B 165.4 วิธีจับยึดหินเจียรไน (a) หน้าแผ่นจับยึด (b) แหวนยึด (c) ตุ่มน้ำหนก (d) แผ่นประกบรองหน้าหิน ได้แก่ กระดาษ ผ้าขนสัตว์ หรือ หนัง

หินเจียรไน

ฟอรัมของหินเจียรไน หินเจียรไนมีรูป มีทรงมีฟอรัมต่าง ๆ กัน ตามแต่งาน (รูป B 165.1) แต่ขนาดและฟอรัมต่าง ๆ นั้น มีกำหนดลักษณะและขนาดไว้เป็นมาตรฐานไว้หมด ตัวอย่างงาน

แผ่นหินเจียรไน ขนาดที่วัดผ่านศูนย์กลาง $D = 250$ มม. ความกว้าง $B = 25$ มม. รูเจาะกลางหิน $d = 76$ มม. ทำจาก กอรรันตัมชนิดแข็ง (EK) เมล็ดกอรรันตัม เบอร์ 46 ความแข็งของหิน L เมล็ดเกรนหิน (4) ตัวประสานแข็งเซอร์รามิก (K_c) เรียกเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า: หินเจียรไน $250 \times 25 \times 76$ DIN 69 120 EK-46 L 4 K_c

การใช้หินเจียรไน

หินเจียรไนมีหลายประเภท ผู้ใช้จะต้องระวังมิให้ตกหล่น หรือมีอะไรมากระแทกหินได้ การเก็บให้เก็บรักษาให้แห้งเสมอ

วิธีจับยึดหินเจียรไน


หินเจียรไนก่อนจับยึดเข้าที่เพื่อใช้งาน จะต้องตรวจทั้งเสียงดูก่อนว่า มีรอยร้าวในเนื้อหินหรือไม่ (รูป B 165.2) นอกจากนี้ ยังจะต้องตรวจดูให้แน่ใจกว่า หินนั้น จะหมุนได้เที่ยงกลมไม่แกว่ง ไม่มีเสียง ได้เรียบหรือดี (รูป B 165.3)

วิธีจับยึดหินเจียรไน ให้สวมหินเข้ากับเหล็กเพลาลูกเจียรไน บนหน้าหินทั้งสองข้างประกบด้วยหน้างาน จะช่วยให้จับหินได้แน่นแข็งแรง (รูป B 165.4)

ตาราง T 165.1 แนวการเลือกหินเจียรไน (ที่ใช้กับเครื่องหินเจียรไน) (ย่อจาก DIN 69 102)

งานเจียรไน นอกวัสดุงาน	ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางหิน (มม.)		
	ถึง 350 มม.	ระหว่าง 350-450 มม.	ระหว่าง 450-600 มม.
เหล็กชุบแข็ง	EK 60 L	EK 50 L	EK 46 L
เหล็กไม่ชุบแข็ง	NK 60 M	NK 50 M	NK 46 M
เหล็กหล่อ	SC, EK 60 I	SC, EK 50 Jot	SC, EK 46 Jot
งานเจียรไน ในวัสดุงาน	ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางหิน (มม.)		
	ถึง 16 มม.	ระหว่าง 16-36 มม.	ระหว่าง 36-80 มม.
เหล็กชุบแข็ง	EK 80 L	EK 60 K	EK 46 Jot
เหล็กไม่ชุบแข็ง	NK 80 M	NK 60 L	NK 46 Jot
เหล็กหล่อ	SC 80 K	SC 60 Jot	SC 46 I
งานเจียรไน ผิวราบวัสดุงาน	ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางหิน (มม.)		
	หินจานแบน ขนาดไม่เกิน 200 มม.	หินทรงกระบอก ขนาดไม่เกิน 200 มม.	หินซี่
เหล็กชุบแข็ง	EK 46 Jot	EK 36 Jot	EK 30 Jot
เหล็กไม่ชุบแข็ง	EK, NK 46 K	EK, NK 46 K	EK, NK 34 K
เหล็กหล่อ	EK, SC 46 I	EK, SC 46 I	EK, SC 30 Jot

วิธีปรับหินเจียรระไนให้กลม หินที่ไม่กลม เราสามารถปรับให้กลม และทำให้หินหยุดหมุนกินหมึกเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งได้ อุปกรณ์ช่วยปรับหินให้ตรงได้นี้มีหลายชนิด วิธีปรับหน้าหินให้กลมวิธีที่หายาหน้อย คือใช้ชุดข้อเหล็กแข็งลับหน้าหินให้ตรง วิธีปรับที่ละเอียดมากคือใช้เพชรตัด (รูป B 166.1)

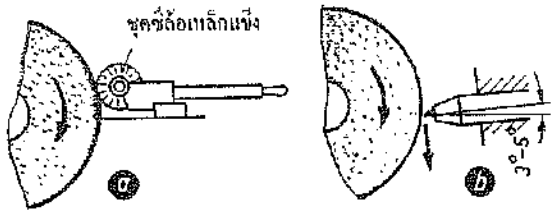

รูป B 166.1 วิธีปรับหินเจียรระไนให้กลม (a) ด้วยชุดข้อเหล็กแข็ง (b) ด้วยเพชรตัด

ความเร็วขอบของหินเจียรระไน ความเร็วขอบของหินเจียรระไน มีลักษณะคำนวณเช่นเดียวกับความเร็วตัด ความเร็วขอบ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที เช่น 25 ม./วินาที เป็นต้น หินเจียรระไนยิ่งหมุนด้วยความเร็วขอบมากขึ้นเท่าใด จะยิ่งใกล้จุดอันตราย เพราะจะเกิดมีแรงเหวี่ยงออกจากศูนย์กลางหินภายในเนื้อหินมากขึ้นทุกทีหากความเร็วขอบสูงเกินไป

หินจะหลุดจากกัน เป็นชิ้น ๆ กระเด็นออกมา เป็นอันตรายยิ่งนัก เพื่อเป็นการป้องกัน อุบัติเหตุ หินเจียรระไนชนิดหนึ่ง ๆ และที่ใช้ตัวประสานชนิดใดชนิดหนึ่ง หินนั้น ๆ จะมีค่ากำหนดความเร็วขอบสูงสุดที่ใช้งานได้เพียงค่าหนึ่ง เช่นหินเจียรระไนที่ใช้ตัวประสานเป็นเซรามิก และสารเชิงพิษเมื่อเจียรระไนด้วยมือ จะหมุนด้วยความเร็วขอบสูงสุดเพียง 30 เมตร/วินาที หินเจียรระไนทุกอันเมื่อเริ่มจะใช้งานหนัก ควรทดลองหมุนเปล่า ๆ เสียก่อนสัก 5 นาที

วิธีคำนวณความเร็วขอบ

v_s = ความเร็วขอบของหินเจียรระไน, เมตร/วินาที D = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของหิน, มม. n = ความเร็วรอบของหิน, รอบต่อนาที

ตัวอย่าง หินเจียรระไนขนาด ϕ 275 ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ $n = 1700$ รอบต่อนาที จะมีความเร็วขอบ v_s เท่าใด

$$\text{วิธีคำนวณ } v_s = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000 \times 60} = \frac{3.14 \times 275 \times 1700 \text{ รอบ/นาที}}{1000 \times 60} \approx 25 \text{ ม./วินาที}$$

วิธีลับคมเครื่องมือ


คมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น คมมีดกัด เป็นต้น จัดอยู่ในพวกที่จะต้อง “ลับให้คม” เพื่อใช้งานเสมอ ๆ เพราะคมมีดที่ทื่อ นอกจากจะต้องใช้เวลาทำงานนานกว่าควรแล้ว ผิวของงานอาจขรุขระขาดความเรียบร้อยได้อีก คมมีดที่ขณะใช้งานกดเข้ากับชิ้นงานหนักมากไป ตัวคมเองก็จะต้องถูกดึงให้สึกหรือลงด้วย ฉะนั้นมีดจึงนอกจากจะต้องทำด้วยเหล็กเครื่องมือแล้ว ผู้ใช้มีดยังจะต้องให้ความระมัดระวัง มิให้คมมีดต้องถูกใช้งานอย่างแรงมาก กระทั่งร้อนจัดจนคมมีดอ่อนตัวลงเป็นอันขาด เพราะหากเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น มีดจะหมดความคมใช้งานไม่ได้อีก ดังนั้นจึงควรคอยหมั่นลับคมบ่อย ๆ

เครื่องเจียรระไน

แท่นหินลับ แท่นหินลับ ใช้สำหรับลับสิ่งที่มีคมเดียว และใช้ลับด้วยมือ เช่น สับเส็ก มีดกลึง และมีดไส เป็นต้น (ดูหน้า 30) แท่นหินลับจะต้องตั้งอยู่บนแท่น เพลานเป็นเพลานอนในแนวระนาบ หินลับอาจติดอยู่ที่ปลายเพลานี้ข้างใด ข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างก็ได้ บนแท่นรองรับงานลับมักจะมีซี่คอกมุมเขี้ยวติดไว้ด้วย

เครื่องลับมีดแบบฮูนิเวอร์แซล เครื่องลับชนิดนี้ ใช้สำหรับลับคมมีดของสิ่งที่มีคมอยู่หลายคม เช่น ดอกกริมเมอร์ มีดกัด และดอกตัดเกลียว เป็นต้น วิธีใช้ จะต้องจับมีดให้แน่นเสียก่อน แล้วจึงมีดนั้นเข้าหาหินเจียรระไนเพื่อลับคม (ดูหน้า 127)

วิธีเลือกชนิดหินเจียรระไน การลับคมธรรมดา ให้ใช้หินคอร์รันดัม ที่มีความแข็งปานกลางและเป็นหินหยาบ สำหรับมีดกลึง มีดไส ให้ลับครั้งแรกด้วยหินหยาบก่อน ต่อจากนั้นจึงลับต่อด้วยหินละเอียด

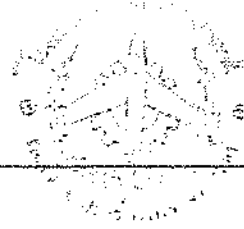

ความเร็วตัดและความเร็วรอบของหินเจียรไน

ความเร็วตัดของงานเจียรไน ดูได้จากตาราง T 167.1 ส่วนความเร็วรอบของหินเจียรไนก็สามารถตรวจได้ จากตารางเช่นกัน

วิธีคำนวณความเร็วรอบ ความเร็วรอบของหิน

$$n = \frac{v_s \times 1000 \times 60}{\pi \cdot D}$$

ตัวอย่าง: หินเจียรไนขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง 150 มม. อันหนึ่ง ขณะหมุนให้ความเร็วตัด 20 เมตร/วินาที จะต้องหมุนด้วยความเร็วรอบเท่าใด


$$\text{วิธีคำนวณ: } n = \frac{v_s \times 1000 \times 60}{\pi \cdot D} = \frac{20 \text{ ม./วินาที} \times 1000 \times 60}{3.14 \times 150 \text{ มม.}} \approx 2550 \text{ รอบ/นาที}$$

กฎปฏิบัติในการลับคม

1. กดคมที่ต้องการลับเข้ากับหินลับ ดูให้สันคมเข้าลับถูกต้องตำแหน่ง
2. ออกแรงกดลึบให้น้อย อย่าให้แรงมากเกินไปจนร้อนจัด
3. ถ้าเป็นงานลับเป็ยก ๆ ให้ตั้งของเหลวหล่อเย็นลงให้เต็มๆ ถ้าชิ้นงานนั้นขณะลับอาจได้รับความเค้นชนิดที่ทนไม่ได้ เพราะจะหัก ก็ให้หล่อเย็นด้วยของเหลวหล่อเย็นเป็นหยดๆ แทน ถ้าเป็นงานลับคมที่ต้องคอยตรวจดูผลงานตลอดเวลา ก็จงลึบแห้งๆ ระวังอย่าให้หยดน้ำถูกกับคมมีดที่กำลังลึบอยู่ เพราะร้อน คมมีดอาจหักได้
4. รู้จักป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ได้จากการลับคมด้วยการเจียรไน (ดูหน้า 168)

งานเจียรไนผิวงานที่ขรุขระ

รอยหล่อและรอยหล่ออัคบนผิวงานลึบออกได้โดยเจียรไนด้วยมือ ถ้าเป็นชิ้นงานเล็กๆ ที่ถือได้ด้วยมือก็ให้ลึบด้วยหินลึบ แต่ถ้าลึบด้วยหินลึบล้ามาก จะเป็นด้วยชิ้นงานนั้นขนาดโตมากก็ดี หรือเป็นชิ้นงานหล่อที่มีรูปทรงยากต่อการลึบก็ดี หรือ รางรถรางหรือเหล็กโครงสร้างต่างๆ ก็ได้ เรานิยมใช้เครื่องลับ ชนิดที่ยกย้ายเคลื่อนที่ได้ (รูป B 167.1) มากกว่า หินเจียรไนของเครื่องลับชนิดนี้ ขับด้วยเพลาคอห่านต่อออกมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ปรับหินลับเข้ากับลักษณะตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้ดียิ่ง แต่งานเจียรไนผิวด้วยเครื่องมือเช่นว่านี้ ทำได้แต่งานเจียรไนผิวหยาบเท่านั้น เครื่องหินเจียรไนชนิดขับด้วยเพลาคอห่านนี้ ยังใช้ลับรูฝัง และแผ่นแบบต่างๆ ได้ดีอีก

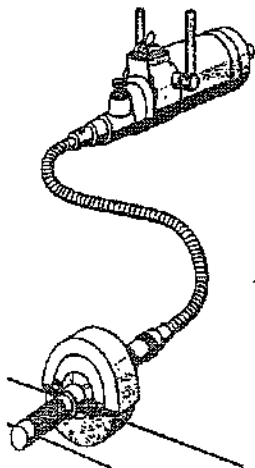

ตาราง T 167.1 ตัวประมาณเนื้อหินกับความเร็วตัดในการลับคมมีด และลบคมด้วยมือ

ชนิดของงาน	วัสดุงาน	ตัวประมาณ	ความเร็วตัด เมตร/วินาที
ลับคมมีด	เหล็กเครื่องมือ	} สารเซอร์รามิก	15-25
	เหล็กอบสูง		15-25
	เหล็กโลหะแข็ง		45
ลบคมด้วยมือ	โลหะเบา	สารเซอร์รามิก	15
	เหล็กหล่อ บรอนซ์		25
	เหล็กกล้า เหล็กเหนียวหล่อ		30

รูป B 167.1 เครื่องหินเจียรไนชนิดขับด้วยเพลาคอห่าน

¹ ดูหนังสือของ Jütz-Scharkus ชื่อหนังสือ Stoff - Zahl - Form เรื่องตารางงานโลหะ จัดพิมพ์โดย Georg Westermann Verlag, Braunschweig.

การหล่อเย็นงานเจียรระไน

ในขณะที่เจียรระไน หินจะถูกบีบฝึวงานด้วยความร้อนสูง เศษเจียรระไนที่กระเด็นออกมาจะร้อนแดง แลเห็นเป็นประกายไฟ ความร้อนจากการเสียดทานดังกล่าวนี้จะปรากฏทั้งบนหินและบนฝึวงาน ถ้าหินร้อนจัดเกินไป หินจะแตกได้ ส่วนชิ้นงานหากร้อนจัด อาจดองเปลี่ยนรูปได้ ถ้าชิ้นงานนั้นเป็นโลหะชุบแข็ง ความแข็งอาจสลายลงได้อีกด้วย สิ่งของฝึวงานขณะเจียรระไนเป็นมันฉิมอย่างที่ดีสำหรับตรวจดูว่าชิ้นงานร้อนเกินไปหรือเปล่า

การขจัดความร้อนออกไปนั้น ต้องอาศัยการหล่อเย็น ของเหลวหล่อเย็นในขณะที่เดียวกันจะเก็บเศษเจียรระไนให้จมลงไปด้วย การพ่นของเหลวหล่อเย็นจะต้องพ่นลงให้เป็นลำหนักแน่น น้ำหล่อเย็นที่ใช้กันได้แก่ น้ำที่ผสมโซดา 5 เปอร์เซ็นต์ หรือจะใช้ น้ำมันสนก็ได้


เหล็กกล้า จะต้องเจียรระไนเปียกน้ำเสมอ ส่วนเหล็กหล่อต้องเจียรระไนแห้ง

เมื่อจะหยุดงานเจียรระไน ให้ปิดท่อน้ำหล่อเย็นเสียก่อนที่จะหยุดหิน ทั้งนี้เพื่อหินจะได้แห้ง น้ำหล่อเย็นที่เหลืออยู่บนหิน ให้กระเด็นออกไปหมดเสีย

หินเจียรระไนที่จะใช้เจียรระไนแห้งๆ ใต้นั้น จะต้องเลือก ใช้แต่หินที่บ่งไว้ว่า "ใช้เจียรระไนแห้งได้" เท่านั้น วิธีป้องกันมิให้ งานต้องร้อนจัดเกินเหตุกระทำได้โดยให้ เจียรระไนครั้งละบางๆ หน้อยเท่านั้นเอง วิธีป้องกันมิให้หินแตก เพราะความเค้นภายในเนื้อหินนั้น จงอย่าเริ่มต้นเจียรระไนแห้งๆ แล้วรีบปล่อย น้ำหล่อเย็นลงบนฝึวงาน โดยเร็วเป็นอันขาด

กฎปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในงานเจียรระไน

1. ตรวจสอบหินว่ามีรอยร้าวหรือไม่เสียก่อน
2. ตรวจสอบว่า หินเจียรระไนหมุนได้กลมถูกต้องดีหรือไม่
3. ก่อนใช้หิน จงเดินเครื่องหมุนหินดูสักพักหนึ่งเสียก่อน
4. อย่าเจียรระไน ด้วยความเร็วชอบหิน เกินกว่ากำหนด
5. สวมแว่นตากันเศษเจียรระไน
6. ในการใช้หินลับ สันวางชิ้นงานลับ ควรตั้งอยู่ห่างจากหินออกมาประมาณ 2 มม. ทั้งนี้จะได้ใช้สันนั้นวางรับขนานงาน และชุดข้อลัดแต่งหิน ได้สะดวก มิฉะนั้นชิ้นงานอาจตกลงไปในที่รองรับ และงานเจียรระไน ทำให้หินเจียรระไนแตกได้
7. ถ้าเป็นงานเจียรระไนแห้ง จะต้องมึลมดูดเก็บเศษเจียรระไน
8. อย่าชักหรือเคลื่อนกระบั้งกันอันตรายต่างๆ ออกเป็นอันขาด
9. อย่าใช้มือจับลัดหิน ที่กำลังหมุนอยู่

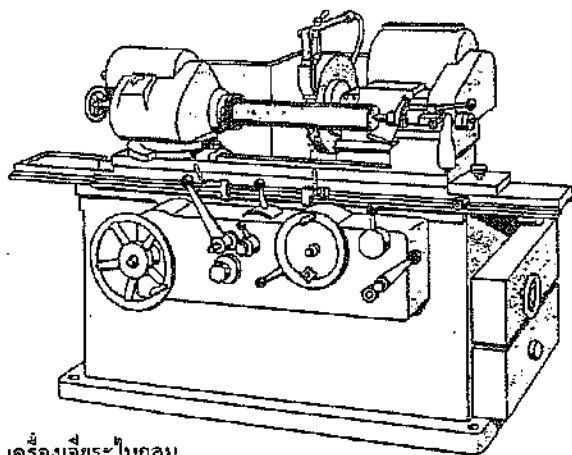

รูป B 168.1 เครื่องเจียรระไนกลม


งานเจียรในกลม

งานเจียรในกลมนั้น สามารถเจียรในผิวงานได้ทั้งขนาดอย่างมาก และได้ลักษณะผิวงานที่ดีมีคุณภาพทีเดียว มีสองประเภทคือ เจียรในนอกและใน

การเที่ยงขนาดของงานเจียรในนี้ เที่ยงขนาดกว้างกว่างานกลึงเสียอีก เพราะสามารถทำได้ละเอียดมาก ถึงประมาณ 0.0025-0.08 มม. การเที่ยงขนาด โดยมีขนาดขีดความเผื่อแคบเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ที่จะต้องถอดเข้าออกเปลี่ยนแทนกันได้ อนึ่ง ความละเอียดของผิวงานจะช่วยทำให้ลดความเสียดทานลงได้มาก ช่วยให้แล่น และรับ "ภาระ" ได้ดี ยิ่งกว่านั้น จะช่วยเสริมกำลังทำให้แล่นได้ตรงไม่เป็นแนวโค้งแต่อย่างใด

งานเจียรในกลมผิวนอก

งานเจียรในประเภทนี้ รวมความตลอดถึงงานเจียรในผิวทรงกระบอก และทรงรีผิว วิธีเจียรในทั้งหินและชิ้นงาน จะต้องหมุนตามทิศทางของมัน (ดูรูป B 169.1)

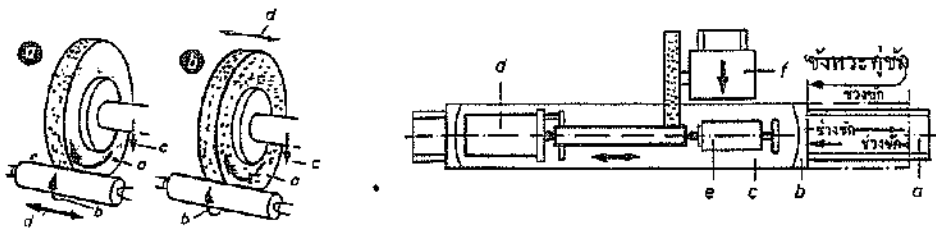

รูป B 169.1 (ซ้าย) ทิศทางหมุนของงานเจียรในกลม (a) ทิศทางหมุนตัดของล้อหิน (b) ทิศทางหมุนของชิ้นงาน (c) แนวบ่อนเจียรใน (ตามแนวลึก) (d) ทิศทางบ่อนเจียรในตามแนวข้าง รูป (a) บ่อนชิ้นงานตามแนวข้าง รูป (b) บ่อนหินตามแนวข้าง

รูป B 169.2 (ขวา) ผังไดอะแกรม โดยตั้งเขย แสดงระบบนอร์ตันของเครื่องเจียรในกลม (a) สะพาน (b) โต้ะล่าง (c) โต้ะบน (d) เหลาจับชิ้นงาน (e) ท้ายแท่น (f) แท่นหิน

วิธีบ่อนเจียรในนั้น สุดแต่ลักษณะสร้างของเครื่องเจียรใน ซึ่งอาจจะใช้วิธีบ่อนชิ้นงาน (ตั้งในระบบนอร์ตัน) หรือใช้วิธีบ่อนหิน (ระบบแลนดิส)

เครื่องเจียรในกลม


เครื่องเจียรในกลม คือเครื่องเจียรในผิวงานกลม ลักษณะสร้างที่นิยมกันมากที่สุด คือ ด้วยระบบนอร์ตัน (รูป B 168.1 และ 169.2) สะพานเครื่องเจียรใน เป็นสะพานหรือแคร่ที่รองรับแท่นล้อหิน, โต้ะเครื่องและท้ายแท่น และเหลาจับชิ้นงาน ก็จะถูกแน่นอยู่บนสะพานนี้

แท่นล้อหิน เป็นแท่นที่จับหินให้หมุนได้กลม และบ่อนหินได้ในแนวลึก ติดอยู่เลื่อนไปมาได้บนข้างหนึ่งของสะพาน ตัวล้อหินเองสวมอยู่ในเหลา หมุนได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

เหลาจับชิ้นงาน เป็นเหลาจับชิ้นงานให้หมุนได้กลม โดยปกติจับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องสร้างให้รับความเร็วรอบได้หลายๆ ชั้น จุดแหลมขั้นศูนย์โดยปกติเป็นศูนย์ตาย ชิ้นงานจะหมุนได้ด้วยเหล็กพาหังชิ้นงาน และล้อหิน จะต้องหมุนในทิศทางของความเร็วรอบขานานกัน นั่นคือ ทิศทางหมุนรอบจะต้องสวนกัน (ดูรูป B 171.2 หน้า 171)

โต้ะเครื่อง โต้ะเครื่องเลื่อนได้ตามแนวยาว ทำให้บ่อนได้ในแนวข้าง มีสองส่วนคือ โต้ะล่าง และโต้ะบน บนโต้ะบนจะมี เหลาจับชิ้นงาน และชุดท้ายแท่น วางอยู่ ขันแน่นได้ด้วยสลัก วิธีจับชิ้นงาน ให้จับขั้นศูนย์ไว้ ระหว่างศูนย์ตายที่หน้าและหลังบนท้ายแท่น โต้ะนี้จับเคลื่อนได้ด้วยชุดเฟืองทด หรือระบบไฮโดรลิกก็ได้ทั้งสิ้น (รูป B 170.1) ให้เคลื่อนได้ไปมาตามยาว โดยปรับความยาวช่วงเคลื่อนนี้ได้ด้วย ไปครั้งหนึ่ง มาครั้งหนึ่ง รวมเป็น 2 จังหวะ เรียกว่า หนึ่งคู่จังหวะชัก

การบ่อนในแนวข้างนั้น ปรับให้บ่อนได้มากหรือน้อยตามต้องการ เครื่องที่จับด้วยชุดเฟืองทด จะบ่อนได้ด้วยความเร็ว บ่อนจำนวนนี้มิให้เลือกเป็นจำนวนจำกัด ผิดกับเครื่องที่จับด้วยระบบไฮโดรลิก ซึ่งปรับได้ไม่เป็นความเร็วขึ้น โดยจะเลือกความเร็วเท่าใดก็ได้ แต่ภายในช่วงกำหนด (รูป B 170.1)

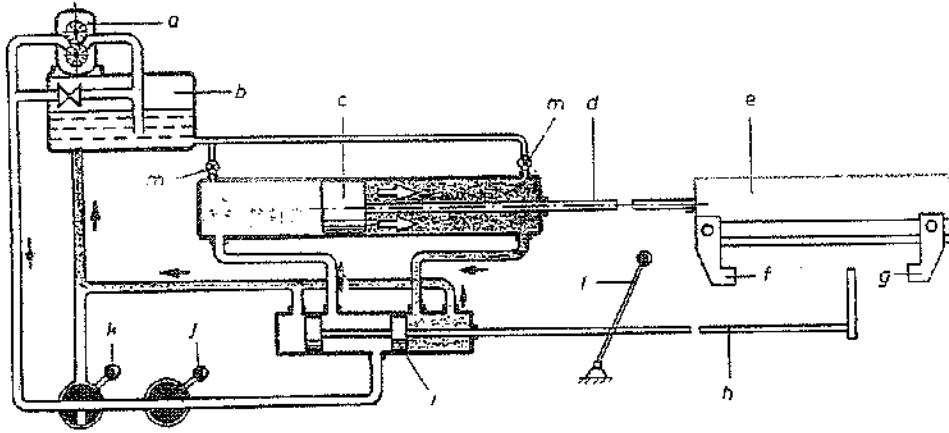


รูป B 170.1 ลักษณะทำงานของระบบไฮดรอลิก ขับเคลื่อนได้โดยเครื่องยนต์ (แผนผังสังเขป) หมอเตอร์จะขับหมุนปั๊มเก็บน้ำ a ใส่น้ำมันไฮดรอลิก จากถังเก็บ b ปั๊มและอัดน้ำมันส่งเข้าไปดันลูกสูบ c ให้เคลื่อนได้ทั้งในแนวซ้ายและขวา ในรูป ลูกสูบ c กำลังเคลื่อนไปทางขวา เมื่อลูกสูบเคลื่อน ด้านสูบก็จะดันไต่เครื่อง e ให้เคลื่อนไปทางขวาด้วย เมื่อสุดจังหวะชัก ขา / ไต่ไต่เครื่องจะกระแทกกัน h ผลักกัน h ออกไปทางขวา ขากัน h ต่อเป็น ก้านสูบถึงลูกสูบ e ซึ่งจะเลื่อนมาช่วยน้ำมันไฮดรอลิกออกจากที่อีกต่อหนึ่ง ทำให้ลูกสูบ c เคลื่อนกลับไปทางซ้ายได้ ไต่เครื่องจะเลื่อนไปมาได้เช่นนี้เรื่อยไป ส่วนความเร็วเคลื่อนนั้น ปรับได้โดยหมุนลิ้น j ปลี่ยน้ำมันให้ไหลในอัตราไหลเร็วช้าต่างกันเท่านั้นเอง ลิ้น k เป็นลิ้นที่ใช้สำหรับปิด มีให้น้ำมันไหลไปดันลูกสูบคันโยก l ใช้สำหรับตั้งช่วงระยะโยกไปกลับของไต่ ลิ้น m ใช้สำหรับระบายอากาศออกจากระบบไฮดรอลิก

ชุดท้ายแทน ใช้สำหรับช่วยจับชิ้นศูนย์ชิ้นงาน ที่ศูนย์ท้ายแทนมักเป็นจุดปลายติดอยู่กับสปริง ช่วยให้ชิ้นงานขยายตัวได้ - เมื่อร้อนขึ้น ขณะที่ชิ้นงานนั้นกำลังหมุนอยู่


อุปกรณ์แต่งหิน อุปกรณ์แต่งหิน ให้เที่ยงจริง ๆ นั้น ปลายจะต้องเป็นเพชร วิธีแต่งหิน ให้จับชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับ ชุดท้ายแทน หรือกับ ไต่เครื่อง หรือ กับเฟลาจับชิ้นงาน แล้วแต่กรณี (ดูรูป B 170.3)

กันสะท้าน ชิ้นงานที่ยาวและบางให้ใช้กันสะท้านช่วยจับ จะได้ไม่โก่งโค้งขณะหมุน


งานเจียรระโนกลมผิวนอกด้วยเครื่องกลึง (รูป B 170.2) งานเช่นนี้กระทำได้ แต่เป็นกรณีพิเศษ อุปกรณ์เจียรระโนชุดนี้ จะต้องจับอยู่บนแท่นมีด ก่อนเจียรระโน สะพานเครื่องกลึง จะต้องปิดสะอาด ไม่มีฝุ่น และเศษเจียรระโนใด ๆ ติดค้างอยู่บนรางนำเลือน และจะต้องใช้น้ำหล่อเย็นขณะเจียรระโนด้วย

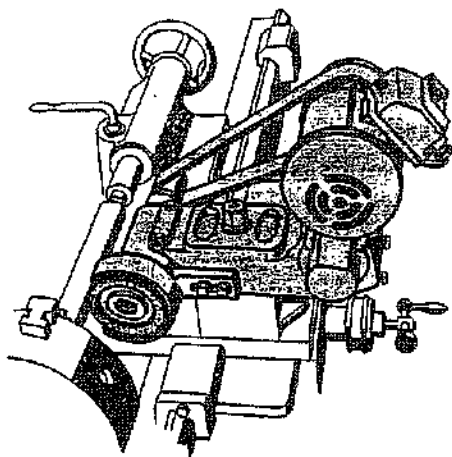

รูป B 170.2 งานเจียรระโนบนเครื่องกลึง

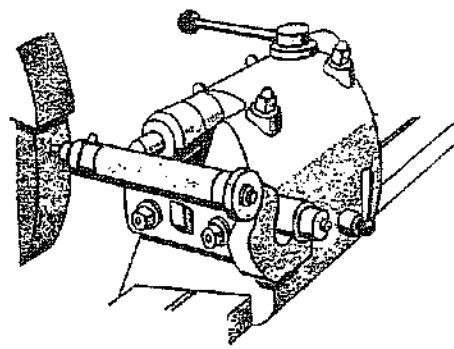

รูป B 170.3 อุปกรณ์แต่งหิน

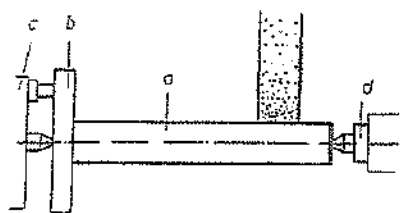


รูป B 171.1 จับชิ้นงานอันไว้ ระหว่างศูนย์
(a) ชิ้นงาน (b) เหล็กทาบ (c) งานจับ
เหล็กทาบ (d) ท้ายแท่น

งานเจียรในตามยาว

ชิ้นงานที่มี ลักษณะรูปร่างและขนาดต่างๆ กัน เมื่อจะต้อง
เจียรใน จะมีวิธีเจียรในได้หลายวิธีด้วยกัน ชิ้นงานที่ยาว ๆ
เช่น เพลา สลัก และแกน เหล่านี้ จะต้องเจียรในตามยาว
โดยจะต้องจับชิ้นงานนั้นขึ้นไว้ระหว่างศูนย์หน้าและหลัง
แล้วจึงเจียรใน (รูป B 171.1)

เพื่อเป็นการประหยัด การเจียรในจะต้องเลือกใช้หินที่เหมาะสม กล่าวคือ จะต้อง
ใช้ ความเร็วตัดของหินให้ถูกต้อง ความเร็วรอบของผิวงาน ช่วงลึกของรอยเจียรใน วิธีป้อน
เจียรใน และการหล่อเย็น ถูกต้องทั้งสิ้น

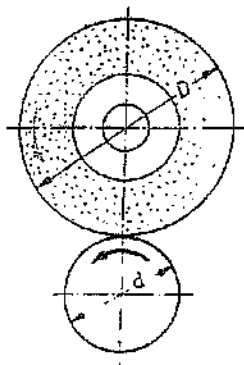


รูป B 171.2 ทิศทางหมุน
ของหิน (D) กับชิ้นงาน (d)

วิธีเลือกหิน งานเจียรในตามยาว ให้ใช้หินจาน โดยปกติ หินเจียรใน
ที่อ่อน จะใช้หมดเปลืองเร็วกว่าหินที่แข็ง แต่ทว่าจะคมกว่าและมีกำลัง
กัดผิวงานสูงกว่า (วิธีเลือกหิน ดูตาราง T 165.1)

ความเร็วตัดและความเร็วรอบของหิน (ดูได้จากตาราง T 173.1 หน้า 173) ความเร็วตัดยิ่งสูง
ก็จะเจียรในงานได้เร็ว การระงับอย่าใช้ค่าความเร็ว ตัดเกินกว่ากำหนด แต่ก็ไม่ควรให้เร็ว
เกินไป เพราะถ้ายิ่งหมุนเร็ว หินจะคลื่นไสไปกับผิวงาน ไม่ปรากฏเป็นงานเจียรใน ผิวงานจะ
ถูกอุณหภูมิร้อนจัด รอยเจียรในจะไม่เรียบสะอาด ยิ่งกว่านั้น อาจเป็นอันตรายได้

ความเร็วรอบและความเร็วรอบของงาน (ชิ้นงานหมุนกลม) ความ
เร็วรอบวัดเป็น เมตรต่ออนาที ความเร็วรอบมีบทบาทควบคุมคุณภาพ
ของรอยเจียรใน ถ้าความเร็วรอบต่ำ รอยเจียรในจะเล็ก ถ้าความ
เร็วรอบเร็วมาก รอยเจียรในจะหยาบ (ตาราง T 173.2 หน้า 173)

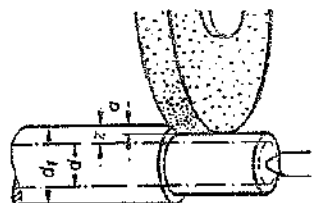

รูป B 171.3 ความลึกของรอย
เจียรใน d_1 ขนาดงานก่อนเจียรใน
 d_2 ขนาดความสำเร็จ s ความลึก
ที่ต้องเจียรในออกทั้งหมด
 a ช่วงลึกที่เจียรในได้ในครั้งหนึ่ง ๆ

วิธีคำนวณความเร็วรอบ

- v_c = ความเร็วรอบของงาน, ม./นาที
- d = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของงาน, มม.
- n_c = ความเร็วรอบของงาน, รอบต่อนาที

ความเร็วรอบของชิ้นงาน
$$n_c = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot d}$$

ตัวอย่าง ต้องการเจียรในเพลาเหล็ก St. 50 ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง 50 มม.
จงคำนวณ n_c


วิธีคำนวณ $v_c = 15$ ม./นาที, จากตาราง T 173.2

$$n_c = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot d} = \frac{15 \text{ ม./นาที} \times 1000}{3.14 \times 20} \approx 239 \text{ รอบ/นาที}$$

ช่วงลึกของงานเจียรในครั้งหนึ่ง ๆ ถ้าเป็นงานเจียรใน
หยาบ 0.01–0.03 มม.

งานเจียรในละเอียด 0.0025–0.005 มม.

ความเร็วป้อนเจียรในทางด้านข้าง ดูตาราง T 173.3


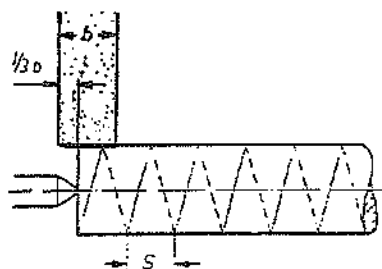


รูป B 171.4 วิธีป้อนเจียรในทาง ด้านข้าง
b) ความกว้างของหน้าหิน s) อัตราป้อน
มม. ต่อหนึ่งรอบหมุนของชิ้นงาน (v_c , v_f , b)

งานเจียรไนเหล็ก

ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องทอเจียรไนผิวเหล็กสวมเพื่อตามตัวหนอนให้ได้ขนาด (ตามแบบใน รูป B 172.2)
 วัสดุ: เรืองชุดเฟืองหนอน คู่มือหน้า 211

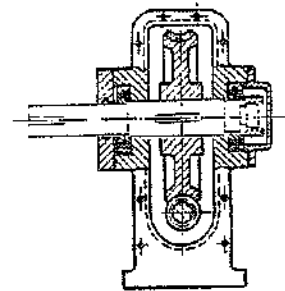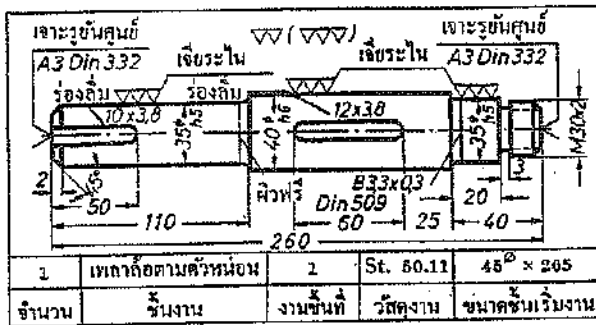


รูป B 172.2 ชุดเฟืองหนอน

รูป B 172.2 แผนงาน


ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือกล, เครื่องมือเครื่องใช้
1. งานกลึง	เครื่องกลึง
2. งานกลึงเกลียว	เครื่องกลึง
3. งานเจียรไน	เครื่องเจียรไนกลม
4. งานกัดร่อง	เครื่องกัด

1.	ตัดกินเข้าที่ ตั้งความเร็วรอบของหิน	งานหินแบน ขนาด 200x30 NK 60M 4 Ke
2.	ปรับผิวหินให้ราบเรียบ	อุปกรณ์ปรับผิวหิน
3.	จับชิ้นงานอันไว้ ระหว่างศูนย์	ชุดเหล็กพา ครอบกันอันตราย
4.	ตั้งความเร็วรอบของชิ้นงาน	—
5.	ตรวจสอบเสียก่อนว่าเครื่องหมุนได้กลมหรือเปล่า	—
6.	ตั้งอัตราป้อน และระยะช่วงชักของโต๊ะ	—
7.	เจียรไนภายนอก ให้ได้ขนาด 40 h 6. 35 h 5	—
8.	เจียรไนละเอียดขนาด 40 h 6. 35 h 5	—
9.	กลับอาร์จับชิ้นงาน	—
10.	เจียรไนภายนอก และละเอียดขนาด 35 h 5	—
เครื่องมือวัดและทดสอบ เวอร์เนียวัดลึก ไมโครมิเตอร์ เกจวัดตรง		

แผนงานเหล็กทั้งหมด

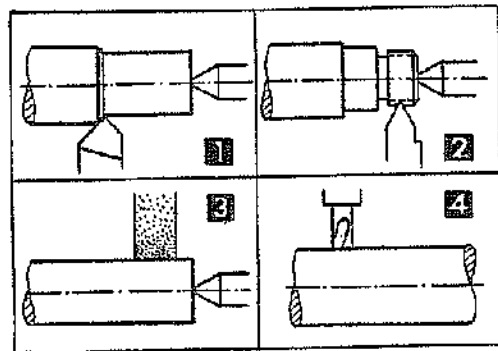

แผนงานเจียรไนเหล็ก

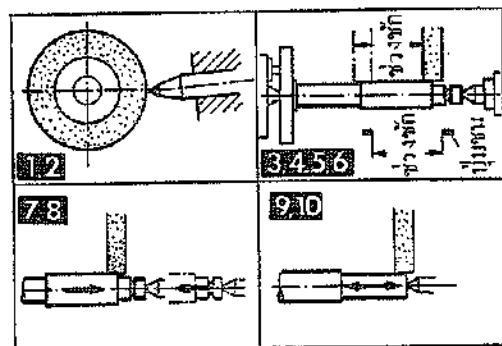

งานเจียรไนเหล็ก

การเลือกหินเพื่อเจียรไนให้เล็กขนาดของหินดังนี้ (ดูตาราง T 165.1): งานหินแบน ขนาด 200×30 คอรัันต์ธรรมดา ความหยาบ 80 ความแข็ง M เมล็ดเกรนของหิน เบอร์ 4 ตัวประสานหินเป็นเซอรามิก

เหล็ก ก่อนที่จะลงมือเจียรไน จะต้องตรวจว่าหมุนได้กลมหรือไม่ และมีขนาดถูกต้องหรือเปล่า

การจับชิ้นงาน ให้จับยื่นระหว่างศูนย์หน้าและศูนย์หลัง จับด้วยชุดเหล็กงาและมีครอบกันอันตราย ในรูเจาะยื่นศูนย์ ให้เอาตัวหล่อลื่นทาไว้ (จะเป็นน้ำมันหนัก หรือไขสัตว์ ก็ได้)

ช่วงเลือนเจียรไนของหิน การจะต้องเลื่อนให้เลยความยาวงานออกไปประมาณ $\frac{1}{2}$ ของความกว้างของหน้าหิน อย่าเลื่อนหินออกไปจนพ้นความยาวงาน หินจะล้นบริเวณขอบงานเล็กกว่าขนาด ซึ่งไม่พึงประสงค์

ทั้งความเร็วรอบของชิ้นงาน และหินจะต้องตั้งให้หมุนเร็วถูกต้องตามกำหนดความยาวของช่วงงานเจียรไนที่ตั้งได้ โดยกำหนดตำแหน่งมุมกระบอก ในงานเจียรไนหยาบ ให้ตั้งความเร็วมีอนข้างประมาณ 12 มม. และให้ เจียรไนลึกครั้งละประมาณ 0.2 มม. หากเป็นงานเจียรไนละเอียด ให้ตั้งน้อยกว่า วิธีที่จะให้ทราบ ว่า เจียรไนได้ผลดีตามต้องการแล้วหรือยัง ให้สังเกตประกายไฟเป็นเกล็ดๆ เมื่อเจียรไนได้ตามกำหนดที่ตั้งหิน หลังจากนั้นก็เลื่อนหินเจียรไนไปมาหลายครั้งแล้ว ประกายไฟจะหมด ผิวงานที่ได้จะดูดีกวาก่อนอีกด้วย ถ้าเป็นงานเจียรไนรักริวโค้ง หินที่ใช้จะต้องมีรอยรักริวโค้งอยู่ด้วย ถอนลงมือเจียรไน ให้เตรียมตั้งน้ำหล่อเย็นให้เรียบร้อย ต่อรอบหมุนชิ้นงาน

วิธีวัดสอบขนาดเหล็ก

ขนาดกำหนดของเหล็ก 40° h 6 และ 35° h 5 นั้น ตรวจได้ด้วยเกจปากวัดจำกัด วิธีตรวจสอบจะตรวจ บนแท่นเครื่องก็ได้ แต่ชิ้นงานจะต้องหยุดหมุนนิ่งอยู่กับที่

วิธีตรวจสอบลักษณะความเรียบของผิวงาน ให้ตรวจโดยเปรียบเทียบผิวกับแท่งผิวมาตรฐาน หรือจะตรวจโดยใช้ อุปกรณ์พิเศษอื่นเพื่อการนี้ก็ได้

ตาราง T 173.1 ค่าความเร็วรอบ (ความเร็วตัด) ของหิน (ม./วินาที) ที่ควรใช้งาน (ย่อจาก DIN 69 103)

ชนิดงาน	วัสดุงาน			
	เหล็กกล้า	เหล็กหล่อ	เหล็กโลหะแข็ง	สังกะสีเชื่อมโลหะ
งานเจียรไนนอก	30 ม./วินาที	25 ม./วินาที	8 ม./วินาที	35 ม./วินาที
งานเจียรไนใน	25 ม./วินาที	25 ม./วินาที	8 ม./วินาที	20 ม./วินาที
งานเจียรไนผิวราบ	25 ม./วินาที	20 ม./วินาที	8 ม./วินาที	25 ม./วินาที

ตาราง T 173.2 ค่าความเร็วของชิ้นงานเจียรไน (ม./นาที)

ชนิดงาน	วัสดุงาน			
	เหล็กอ่อน	เหล็กชุบแข็ง	เหล็กหล่อ	โลหะเบา
งานเจียรไนนอก				
เจียรไนหยาบ	12-18 ม./นาที	14-18 ม./นาที	12-15 ม./นาที	25-40 ม./นาที
เจียรไนละเอียด	10-15 ม./นาที	10-12 ม./นาที	10-12 ม./นาที	20-30 ม./นาที
งานเจียรไนใน	18-20 ม./นาที	20-24 ม./นาที	20-24 ม./นาที	28-32 ม./นาที
งานเจียรไนผิวราบ	8-14 ม./นาที			


ตาราง T 173.3 อัตราเร็วมีอนข้าง ต่อหนึ่งรอบหมุนของชิ้นงาน เป็นจำนวนเท่าของความกว้างหิน

วัสดุงาน	งานเจียรไนกลม		งานเจียรไนใน	
	เจียรไนหยาบ	เจียรไนละเอียด	เจียรไนหยาบ	เจียรไนละเอียด
เหล็กกล้า	$\frac{2}{3} - \frac{3}{4}$	$\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$	$\frac{1}{3} - \frac{2}{4}$	$\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$
เหล็กหล่อ	$\frac{2}{4} - \frac{3}{6}$	$\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$	$\frac{2}{3} - \frac{3}{4}$	$\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$

งานเจียรไนกลม และ เจียรไน ตัดขาดวิธีต่าง ๆ

งานเจียรไนบนลวดป้าและผิวฟอร์้มต่าง ๆ (รูป B 174.1)

งานเจียรไนลวดป้า เป็นงานเจียรไนช่วงสั้น เพียงแค่เจียรไนผิวให้ลดลงเพียงอย่างเดียว ส่วนงานเจียรไนผิวฟอร์้มต่าง ๆ นั้น ผิวของหิน จะต้องเป็นฟอร์้มนั้น ๆ ด้วย การขึ้นฟอร์้มนั้นจะต้องใช้ “อุปกรณ์จับงาน” ช่วยทำ

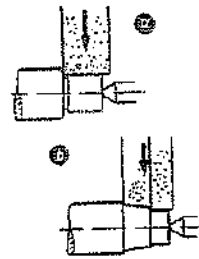


รูป B 174.1 งานเจียรไนบนลวดป้าและผิวฟอร์้มต่าง ๆ (a) ลวดป้า (b) ผิวฟอร์้ม


งานเจียรไนรีชิว (รูป B 174.2)

งานเจียรไนผิวรีชิว จะต้องเอียงงานรีชิว เท่ากับกึ่งมุมรีชิว เพื่อให้ผิวรีชิวขนาน กับหน้าหิน จึงจะเจียรไนได้

รีชิวสั้น ๆ จะเจียรไนอย่างใดนั้น สุดแต่ลักษณะสร้างของเครื่องเจียรไนนั้น ๆ เช่น อาจเอียงหัวจับชิ้นงานก็ได้ หรืออาจจะเอียงแกนหมุนของหินก็ได้เช่นกัน

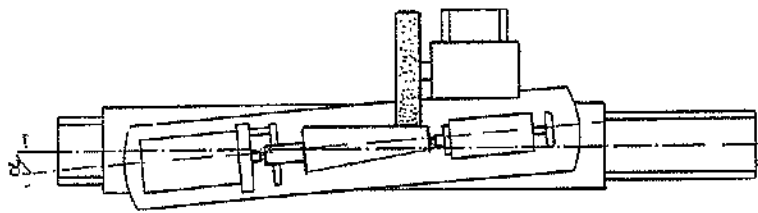

รูป B 174.2 งานเจียรไนรีชิว โดยเอียง ผิวงานรีชิว

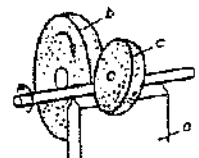


รูป B 174.3 งานเจียรไน โดยมีต้องขันศูนย์ (a) สันรองรับงาน (b) หินก้อนโตเป็นหิน เจียรไน (c) หินก้อนเล็กเป็นหินหมุนบ่อน

งานเจียรไนโดยมีต้องขันศูนย์ (รูป B 174.3)

ในงานผลิตจำนวนมาก ๆ ควรจะต้องเจียรไนผิวงาน โดยมีต้องมีการขันศูนย์ ในลักษณะ งานเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีการเจาะรูขันศูนย์ ชิ้นงานหมุนอยู่ได้ โดยถูกขนานอยู่ — ระหว่างหิน 2 ก้อน ก้อนหนึ่งโตกว่าอีกก้อนหนึ่ง หินก้อนโตเป็นหินเจียรไนผิว หินก้อนเล็กเป็นหินบ่อน หินทั้งสองก้อนกดเข้าหากัน หินก้อนเล็กมีความเร็วรอบน้อยกว่าหินก้อนโตเล็กน้อย ทำให้ชิ้นงานหมุนได้ในอัตราเร็วที่ต้องการ หินก้อนเล็กคงเอียงเล็กน้อย เพื่อจะได้มีแรงผลักให้ชิ้นงานเดินหน้าได้

ข้อผิดพลาดที่อาจมีได้

ข้อผิดพลาดในงานเจียรไนส่วนมาก ได้แก่ หินจะร้าว ผิวงานไหม้ ผิวงานเป็นรอยขีด รอยแห้ว หรือขรุขระ (ดูหน้า 175)

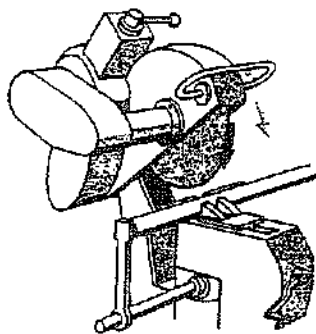


งานเจียรไนตัดขาด (รูป B 174.4)

งานเจียรไนตัดชิ้นงานให้ขาด จะเป็นเหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง หรือ เหล็กหล่อ ทองเหลือง อะลูมิเนียม ก็ตาม กระทำได้รวดเร็วมาก หินที่ใช้ต้องเป็นหินที่ทำด้วย คอรัันดัม จากเตาไฟฟ้า หรือ ซิลิกอนคาร์ไบด์ ซึ่งใช้เบเกอไลต์เป็นตัวประสาน ขนาดวัดผ่านศูนย์ กลางของหิน มีขนาดถึง 400 มม. หนาถึง 3.2 มม. ใช้ความเร็วรอบ 75-80 เมตรต่อวินาที ส่วนชิ้นงานจะต้องจับมันนิ่งอยู่กับที่

รูป B 174.4 งาน เจียรไนตัดขาด

ข้อผิดพลาดในงานเชื่อม	วิธีป้องกันแก้ไข
รอยเชื่อมในรั้ว เกิดจากร้อนจัดเกินไป อุณหภูมิที่ผิวงาน แตกต่างกับที่กึ่งกลางเนืองานมากมาย จนเกิดเป็นความเค้นดึงภายในสูงมากจนรั้ว ชั้นงานที่มีรอยรั้ว ใช้งานไม่ได้เลย เพราะจะหัก	อย่าให้ชั้นงานร้อนจัดเกินไป วิธีระมัดระวังคือให้ใช้ความเร็วในงานเชื่อมต่ำ ตามหลักวิชา หินเชื่อมในจะตึงคอง และ ใช้ระบบหล่อเย็นให้ถูกต้อง
รอยไหม้ บนผิวงานแลเห็นได้ชัดเพราะจะปรากฏเป็นสี เหมือนกันกับเมื่อกลัดความแข็งของเนื้อโลหะ ถ้าชั้นงานนั้น เป็นโลหะชุบแข็ง ความแข็งจะหายไปหมด	
รอยขรุขระ บนผิวงานเกิดจากชั้นงานส่วนสะท้อน เช่นแม่แรงของเหลว จับชั้นงานหลวม ทำให้หมุ่นเปะปะ หรือหินลึกรวมมาก หรือจับชั้นงานผิดศูนย์	ปรับแม่แรงให้ตีหมุ่นได้เที่ยง แต่งหินให้ตรงราบเรียบ ทิศของแม่แรงต้องรู้หินให้ได้ศูนย์ ใช้กันสะท้านช่วยจับงาน
รอยเชื่อมเป็นร่องเป็นขอบ เกิดขึ้นได้เพราะใช้หินหยาบ เกินไป	ใช้หินที่ละเอียดมากขึ้น

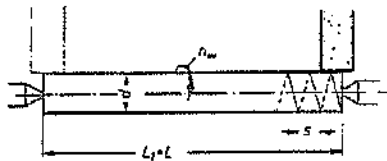

รูป B 175.1 เวลางานเชื่อมในกลม

วิธีคำนวณเวลางานเชื่อมในกลม (รูป B 175.1)

L_1 = ความยาวชิ้นงาน, มม.

L = ความยาวเชื่อม, มม.

s = อัตราป้อน, มม. คือหนึ่งรอบหมุนของชั้นงาน

n_w = ความเร็วรอบของชั้นงาน, รอบต่อนาที

i = จำนวนครั้งที่เชื่อม

เวลางานคำนวณได้โดยคูณ ความยาวเชื่อมด้วยจำนวนครั้งที่เชื่อมและหารด้วยอัตราป้อนต่อนาที

อัตราป้อนต่อนาที = อัตราป้อนต่อหนึ่งรอบหมุนชั้นงาน × ความเร็วรอบของชั้นงานต่อนาที

เวลางาน หากป้อนในหนึ่งจังหวะเลือก $t_h = \frac{L \cdot i}{s \cdot n_w}$ เวลางาน หากป้อนในคู่จังหวะเลือก $t_h = \frac{2 \cdot L \cdot i}{s \cdot n_w}$

ตัวอย่าง: ต้องการเชื่อมในเหล็กกลมเหล็ก St. 42 ให้ได้ขนาด 40° ยาว 400 มม. จากชั้นงานขนาด 40.8° จึงคำนวณเวลางานกำหนดให้ใช้หินกว้าง 40 มม. ช่วงเชื่อมในลึก 0.01 มม. ต่อหนึ่งจังหวะคู่ (ในจังหวะซีกกลับ ไม่มีการเชื่อม)

วิธีคำนวณ: 1. ความเร็วรอบของชั้นงาน จากตาราง 173.2 ให้ใช้ความเร็วรอบ 12 ม./นาที

$$n_w = \frac{v_w \cdot 1000}{\pi \cdot d} = \frac{12 \text{ ม./นาที} \times 1000}{3.14 \times 40 \text{ มม.}} \approx 95 \text{ รอบ/นาที}$$

2. อัตราป้อน จากตาราง T 173.3 เลือกใช้ความกว้างของรอยเชื่อมเท่ากับ $1/2$ ของความกว้าง ของหน้าหิน

$$s = 40 \text{ มม.} \times 0.5 = 20 \text{ มม.} \text{ ต่อหนึ่งรอบหมุนของชั้นงาน}$$

3. จำนวนชั้นหรือครั้งที่ต้องเชื่อมในออก ช่วงลึกที่ต้องเชื่อมในออก = $0.8 \div 2 = 0.15$ มม.


$$i = \frac{\text{ช่วงลึกที่ต้องเชื่อมในออกทั้งหมด}}{\text{ช่วงลึกที่เชื่อมในออกได้ครั้งหนึ่ง}} = \frac{0.15 \text{ มม.}}{0.01 \text{ มม.}} = 15 \text{ ครั้ง}$$

4. เวลางาน

$$t_h = \frac{2 \cdot L \cdot i}{s \cdot n_w} = \frac{2 \times 400 \text{ มม.} \times 15}{20 \text{ มม.} \times 95 \text{ รอบ/นาที}} \approx 8.21 \text{ นาที}$$

งานเจียรระโนกลมภายใน

งานเจียรระโนกลมภายใน ได้แก่ งานเจียรระโน ผิวทรงกรวยรอบๆ และผิวเรียบภายในรูเจาะ หรือ รูคว้าน ซึ่งเจาะเตรียมไว้

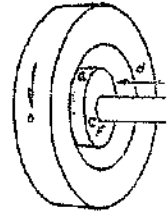

ลักษณะของงานประเภทนี้ จำแนกได้เป็นสองลักษณะ แตกต่างกัน กล่าวคือ

1. ชิ้นงานเจียรระโนที่ ต้องหมุน หรือเคลื่อนที่ขณะเจียรระโน เช่น บุษซึ่ง และแหวน เป็นต้น
2. ชิ้นงานเจียรระโนที่อยู่กับที่ เช่น เสื้อสูบ และก้านสูบ

เครื่องเจียรระโนภายใน

ชิ้นงานเจียรระโนที่จะต้องหมุน ขณะเจียรระโน ให้เจียรระโนด้วยเครื่องเจียรระโนภายใน เครื่องเจียรระโนภายใน จำเป็นจะต้องมีลักษณะที่สัททางหมุนที่ทิศทาง เช่นเดียวกับเครื่อง เจียรระโนภายในนอกเหมือนกัน (รูป B 176.1)

รูป B 176.1 ทิศทาง หมุน ต่าง ๆ ในงาน เจียรระโนกลมภายใน (a) ทิศทางหมุนตัด ของหินเจียรระโน (b) ทิศทางหมุนของชิ้น งาน (c) ทิศทาง บ่อนหินเจียรระโน ใน แนวลึก (d) ทิศทาง บ่อนหินในแนวข้าง ตามยาว โดยอาจจะ เคลื่อนชิ้นงาน หรือเคลื่อน หินตัดแต่กรณี

ลักษณะสร้างของเครื่องเจียรระโนภายใน (รูป B 176.2) คล้ายกันกับเครื่อง เจียรระโน กลมทุกประเภท

หัวจับเพลลาหิน ของเครื่องสามารถจับหิน ณ ตำแหน่งงานต่าง ๆ กันได้ หินนั้นจับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ความเร็วของหิน ถือความเร็วขอบเป็นสำคัญ ฉะนั้น ถ้าหินเป็นหินขนาดเล็ก หินจะต้องหมุนด้วยความเร็วรอบสูง และ สูงกว่าหินขนาดที่โตกว่า เพลลาจับหินมี หลายขนาดที่เดียว เพื่อให้เหมาะกับขนาดของงาน พร้อมทุก เมื่อ ให้มีเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะต้องเจียรระโนรูโคหรือรูเล็ก รูสั้นหรือรูยาว เพราะขนาดของ เพลลาจับหินที่มีให้เลือกมี ทั้งเล็กทั้งใหญ่ ทั้งสั้นทั้งยาว ต่าง ๆ กัน

เพลลาจับชิ้นงาน จะต้องจับชิ้นงานหมุน โดยมีหัวจับ เพลลาหิน ก็ต้องจับหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอีก และจะต้องปรับความเร็วรอบ ได้มากมายหลายขั้น

เพลลาจับหินนั้นจะต้องเลื่อนได้ไปตามสะพาน เพื่อบ่อนหินให้เข้าเจียรระโนตามด้านข้าง

การบ่อนทางด้านข้าง สำหรับเครื่องเจียรระโนขนาดเล็กๆ นิยมเลื่อนชิ้นงานเข้าหาหิน แต่ถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่ จะนิยมเลื่อนหิน เข้าหาชิ้นงานมากกว่า


การบ่อนเจียรระโนในแนวลึก บ่อนด้วยหิน

เครื่องเจียรระโนแบบยูนิเวอร์แซล ใช้ได้ทั้งงานเจียรระโน ทั้งภายใน และภายนอก วิธีจับชิ้นงานเจียรระโน จะต้องใช้ชี้ขั้วหัวจับจับชิ้นงานไว้ให้มั่นคงแข็งแรง ถ้า ชิ้นงานมีบาง เช่นเป็นหลอดบาง ๆ ให้ใช้อุปกรณ์อื่นช่วยจับ

วิธีเลือกหิน พยายามเลือกใช้หินที่อ่อน ๆ ไว้ เพราะหน้าหินกับผิวงานจะแตะกันได้ มากที่สุด


เครื่องเจียรระโนภายในชนิดประกอบด้วยแกนหมุนโคจร (รูป B 176.3) เครื่อง เจียรระโนชนิดนี้ ใช้เจียรระโนชิ้นงานที่ไม่หมุนเลย ขณะเจียรระโน

จับชิ้นงานไว้ให้แน่น อย่าให้ขยับได้เลย ทั้งสี่ทิศ ก่อนเจียรระโน ให้ตั้ง เพลลาหินให้ เลื่อนเจียรระโนได้ทั้งในแนวยาวและแนวขวาง ตามลักษณะ สร้างของเครื่อง เพลลาหิน จะต้องเดินทางในทิศทางต่าง ๆ ตามลำดับด้วย หินจะต้องหมุนตัด บ่อนได้ทางด้านข้าง บ่อนเจียรระโนในแนวลึก และยังจะต้องเคลื่อนโคจร เจียรระโนไปตามผิวงาน ซึ่งเป็นผิวรูกว้าง อีกด้วย

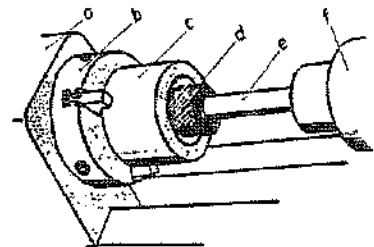

รูป B 176.2 เครื่อง เจียรระโนภายใน (a) เพลลาจับชิ้นงาน (b) เขี้ยวจับชิ้นงาน (c) ชิ้นงาน (d) หิน (e) เพลลาหิน (f) แกนเพลลาหิน

รูป B 176.3 ทิศทางหมุนของเครื่อง เจียรระโนแกนโคจร (a) ทิศทางหมุนตัดของหิน (b) ทิศทางหมุนของเพลลาหินรอบตัวเอง (c) ทิศทางบ่อนทางด้านข้าง (d) ทิศทางบ่อนเจียรระโนในแนวลึก

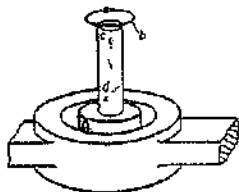


งานเจียรไนผิวรูกว้าง

ตัวอย่างงาน


งาน: ต้องการเจียรไน ทั้งผิวในและผิวหน้าตัดของแหวนเกจ (รูป B 177.1) วัสดุงาน ขอบแข็งเหล็กแล้ว และมีขนาดโตกว่าขนาดกำหนดพอดีกับงานเจียรไน

ข้อสังเกต โดยปกติ งานเจียรไนมักกระทำกับผิวงานที่ชุบแข็งเสร็จแล้ว และเป็นการเจียรไนจนได้ขนาดตำเร็จที่ละชั้น

แผนงานทั้งหมด

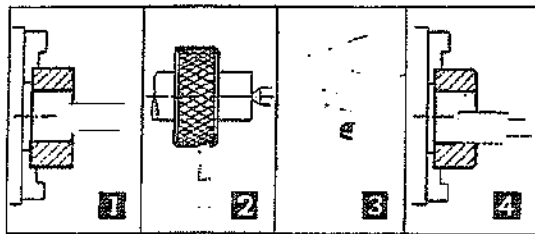


	ลำดับชั้นงาน	เครื่องมือและเครื่องมอกกล
1.	งานกลึง งานคว้าน	เครื่องกลึง
2.	งานกลึงชั้นลาย	เครื่องกลึง
3.	งานชุบแข็ง	เตาอบชุบแข็ง
4.	งานเจียรไน	เครื่องเจียรไนภายใน

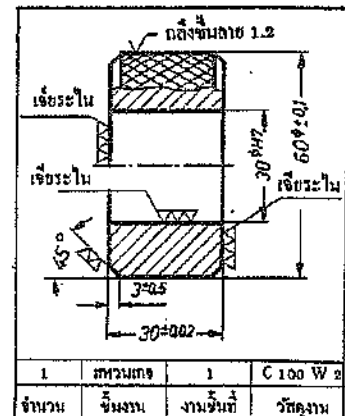

รูป B 177.1 แผนงาน

แผนงานเจียรไน

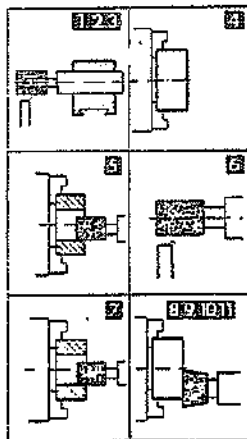

1.	ติดตั้ง เพลานหินเจียรไนภายใน	เพลานหินเจียรไนภายใน
2.	ติดตั้ง	หินขนาด 24 ^o 15 br EK 60 K 4 Ke
3.	แต่งผิวหินให้ราบเรียบ	เพชรแต่งหน้าหิน
4.	จับชั้นงานเข้าที่ ปรับให้ตรงหมุนเที่ยง	หัวจับชนิดสามเขี้ยว, นาฬิกาวัด
5.	เจียรไนรูกว้างขนาด 29.85 ^o	—
6.	แต่งหินใหม่ให้ราบละเอียด	เพชรแต่งหน้าหิน
7.	เจียรไนละเอียด 30 ^o H 7	—
8.	จับหินเจียรไนหน้าตัดเข้ากับเพลานหิน	หินเจียรไนหน้าตัด EK 86 Jot 5 Ke
9.	เจียรไนผิวหน้าตัด I	—
10.	กลับชั้นงาน	—
11.	เจียรไนผิวหน้าตัด II	—


เครื่องมือวัดและทดสอบ: เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์วัดลึก จาก 90° จากวัดมุมสเกล

งานเจียรไนแหวนเกจ

จงจับเพลานหินเจียรไนภายในให้แน่นที่สุด และ เลือกใช้หินขนาดโตที่สุดที่จะทำงานนั้นได้ ถ้าชั้นงานเป็นชั้นงานชุบแข็ง ให้เลือกใช้หินเจียรไนชนิดอ่อน เพื่อจะได้มีหน้าสัมผัสระหว่างผิวงานกับหน้าหินมากที่สุด ด้วยความเร็วตัด 20 เมตร ต่อวินาที หินอาจจำเป็นจะต้องหมุนเร็วถึง 15 800 รอบต่อนาที ขณะเจียรไน หินการจะเคลื่อนไหลออกไปพื้นผิวงานเพียงประมาณ 1/3 ของความกว้างหน้าหินเท่านั้น เพราะหากไหลไปหมดหน้าหิน รอยเจียรไนที่ขอบจะลึกลง ทำให้รู้ได้ว่าขนาดได้ เมื่อเจียรไนทางหน้าภาคตัด ให้ใช้หินทรงหม้อขนาดพอเหมาะ อย่างเล็กนัก เมื่อเจียรไนหน้าภาคตัดอีกหน้าหนึ่ง เป็นหน้าที่สอง จึงจะได้เจียรไนให้ผิวราบเรียบขนาดกันทั้งสองผิวจริงๆ ควรใช้หัวจับแม่เหล็กจับชั้นงานจะดีที่สุด

งานเจียรระโนผิวราบ

งานเจียรระโนผิวราบในแนวราบ เจียรระโนได้ทั้งงานเจียรระโนหยาบ หรือละเอียด คุณแต่กรีตี (รูป B 178.1)

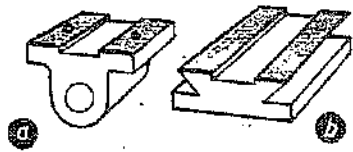


รูป B 178.1 ตัวอย่างงาน เจียรระโนผิวราบ (a) ผิวหยาบได้กระปุกแมวริง (b) ผิวร่องเลื่อน ซึ่งต้อง เจียรระโนละเอียด

งานเจียรระโนหยาบ ได้แก่งานเจียรระโนบนผิววงได้ชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งอาจเป็นชิ้นงานหล่อเท ชิ้นงานหล่ออัด หรือชิ้นงานตีหรืออัดขึ้นรูป โดยไม่จำเป็นต้องให้ผิวเรียบเรียบ เพียงขนาดมากนัก แต่ต้องการให้เรียบพร้อมควรเท่านั้น งานเจียรระโนผิวราบ เช่นนี้ ส่วนมากประหยัดกว่าทำด้วยงานกัดหรืองานไส

งานเจียรระโนละเอียด มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำให้ผิวงาน ซึ่งผ่านงานเครื่องบีบกลอื่น ๆ มาแล้วให้เรียบ เรียงขนาด และได้คุณภาพผิว ผิวงานนั้นอาจจะแข็งกว่า งานกัดหรืองานไสมาแล้วก็ได้ แต่จะต้องมาเจียรระโนละเอียดต่อ เพื่อให้ได้ขนาดตามพิกิต ได้เป็นผิวร่องเลื่อน และเป็นผิวที่ยาวกว้างตามขนาดโดยแท้ก็หกหน่ง

ตามปกติเมื่อชิ้นงานได้ผ่านงานเจียรระโนละเอียดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องกระทำงานขุดต่อ

มีหลายกรณีเหมือนกัน ที่งานเจียรระโนละเอียดนี้ เริ่มต้นจากชิ้นงานเริ่มต้นเลขที่เดียว โดยเจียรระโนจนเพียงขนาด และจนได้คุณภาพผิวชิ้นดั่ง

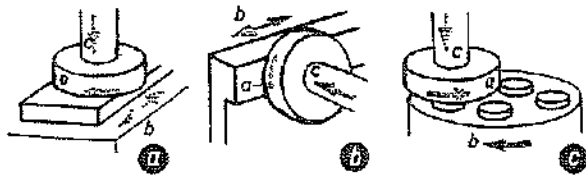

รูป B 178.2 หน้าแผ่นหินเจียรระโน (a) ทิศทางหมุนตัด (b) ทิศทาง บ้อนชิ้นงาน (c) ทิศทางบ้อนเจียรระโนแนวลึก รูป a) เพลาคินเป็นเพลาคั่ง รูป b) เพลาคินเป็นเพลานอน รูป c) เจียรระโนโต๊ะงนกลม

งานเจียรระโนหน้าแผ่นหินและเส้นขอบหิน

ผิวงานอาจเจียรระโนด้วยหน้าแผ่นหิน หรือเส้นขอบหิน ก็อาจกระทำดั่งนี้

เครื่องเจียรระโนด้วยหน้าแผ่นหิน

เครื่องเจียรระโนชนิดนี้ เพลาคินเป็นได้ทั้งเพลาคั่งและเพลานอน โต๊ะงานเจียรระโนอาจเป็นได้ทั้งโต๊ะยาว หรือโต๊ะกลม(รูป B 178.2)

เครื่องเจียรระโนที่เพลาคินเป็นเพลาคั่งฉาก เหมาะสำหรับเจียรระโนผิวงานที่ขนานกับหน้าแผ่นหิน

เครื่องที่เพลาคินเป็นเพลานอน เหมาะสำหรับเจียรระโนผิวตั้งฉากในแนวตั้งของชิ้นงานดั่งรูป

เครื่องเจียรระโนเหล่านี้ มักมีช่วงเจียรระโนยาวไม่เกิน 1500 มม.

เครื่องขนาดที่โตที่สุด จะมีกำลังขับ อย่างสูงที่สุดถึง 40 แรงม้า

องค์ประกอบสำคัญ ๆ ของเครื่องเจียรระโนเพลาคั่ง ได้แก่ แกร์ โต๊ะยาว แท่นตั้งเพื่อจับเพลาคิน

เพลาคิน เป็นเพลาคับหินให้หมุน หมุนติดอยู่กับแบร์ริงโงแท่นตั้ง เพื่อจับเพลาคิน ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพลาคินนี้ เลื่อนให้ขึ้นสูงลงต่ำได้ และมีล้อบ้อนละเอียดอีกชิ้นหนึ่ง

โต๊ะยาว ใช้สำหรับ จับชิ้นงาน โต๊ะนี้ เลื่อนอยู่บนร่องนำเลื่อนบนแกร์ วิธีขับเคลื่อน ขับไปมาด้วยระบบไฮโดรลิก และควบคุมช่วงชักด้วยปุ่มกระแทกทั้งสองข้างของโต๊ะ ซึ่งเป็นทิศทางบ้อนเจียรระโน




หน้าแผ่นหิน โดยเหตุที่หน้าสัมผัสระหว่างหน้าแผ่นหินกับผิวงานนั้นเป็นบริเวณโตมาก และมีเมล็ดสารเชิงทรายเป็นจำนวนมากติดผิวอยู่ การเจียรในด้วยหน้าแผ่นหินจึงมีกำลังงานสูงที่สุดเดียววิธีเลือกหิน โดยปกติให้เลือกใช้หินทรงหม้อ หรือ โมกกีหินซี่

หินทรงหม้อ เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับงานเจียรในตัวที่มีรอยขีด หรือผิวงานที่ไม่ปะติดปะต่อกัน ไม่เหมาะสำหรับเจียรในผิวที่กว้างและเต็ม เพราะหล่อเย็นให้ทั่วถึงกันได้ยาก

หินซี่ เหมาะสำหรับเจียรในผิวงานที่กว้างและเป็นผิวเต็ม ๆ หินซี่ทำงานได้ดีกว่าหินทรงหม้อในประเด็นนี้ เพราะในระหว่างซี่หินมีช่องว่างน้ำหล่อเย็นทำงานได้ง่าย ช่วยชะเศษเจียรในได้ออกหมดจดดีกว่า

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางของหิน ควรจะต้องมีขนาดโตกว่าความกว้างของงานเจียรใน ถ้าจะให้หน้าสัมผัสเจียรใน มีมากก็จำเป็นต้องใช้หินอ่อน

ความกว้างของงาน และชนิดของผิวงาน เป็นตัวที่ใช้พิจารณาเลือกว่าจะต้องใช้ความเร็วตัดเท่าใด (20-25 เมตรต่อวินาที) ความเร็วขอบของชิ้นงาน (ไม่เกิน 14 เมตรต่อวินาที) และช่วงบิอนเจียรในในแนวลึก ว่าควรจะเป็นเท่าใด ยิ่งกว่านั้น คุณภาพของผิวงานยังมีบทบาท ให้พิจารณาเลือกใช้ค่าความเร็วต่าง ๆ ดังกล่าวมานั้นอีกด้วย (ดูตาราง T 178.1 และ .2)

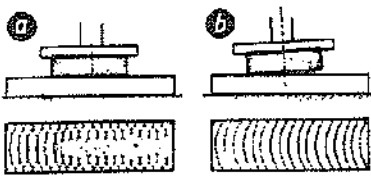

รูป B 179.1 ลักษณะการเดินหน้าแผ่นหินเจียรใน (a) เป็นรอยตัดกัน (b) เป็นรอยทางเดียวไม่ตัดกัน

ลักษณะการเดินหิน จะให้รอยเจียรในต่างกัน (ดูรูป B 179.1)


ถ้าเดินให้เพลหินอยู่ในแนวตั้งได้ฉากกับผิวงาน รอยเจียรในจะเป็นรอยตัดกัน ผิวงานเจียรในเช่นนี้ดี เพราะอาจเป็นคลื่นโค้งได้ง่าย วิธีป้องกัน ให้พยายามเลือกใช้หินขนาดใด ๆ ไว้ก่อน หรือเอียงเพลหินออกจากแนวศูนย์ออกประมาณหนึ่งในพันมิลลิเมตร หินจะเจียรในด้วยขอบหินด้านเดียว ซึ่งจะได้รอยเจียรในเป็นรอยทางเดียวไม่ตัดกัน ข้อควรระวังก็คือ อย่าเอียง เกลนหินมากเกินไป หินเจียรในจะหลุดผิวงานเป็นร่อง ๆ เสียงานได้

เครื่องเจียรในด้วยเส้นขอบหิน


เครื่องเจียรในชนิดนี้เจียรในได้ทั้งกลมและยาว (รูป B 179.2 และ .3)

เพลหิน เป็นเพลลานอนหมุนในแนวตั้ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ปรับเลื่อนขึ้นสูงลงต่ำได้

โต๊ะยาว เลื่อนไปมาได้อยู่บนแคร่ ด้วยระบบไฮดรอลิก วิธีบิอนเจียรในในแนวขวางกระทำได้โดยบิอนโต๊ะ หรือจะบิอนหินที่หมุนตั้งฉากไปตามแนวยาว

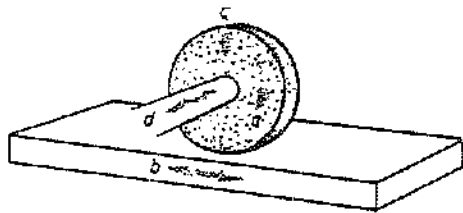


รูป B 179.2 เจียรในผิวงานด้วยขอบหินบนโต๊ะยาว (a) ทิศทางหมุนตัด (b) ทิศทางบิอน (c) ทิศทางบิอน เจียรในในแนวลึก (d) ทิศทางบิอนทางด้านข้าง

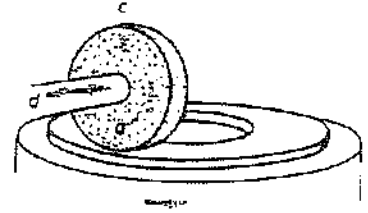

รูป B 179.3 เจียรในผิวงานด้วยขอบหินบนโต๊ะกลม (a) ทิศทางหมุนตัด (b) ทิศทางบิอน (c) ทิศทางบิอน เจียรในในแนวลึก (d) ทิศทางบิอนทางด้านข้าง

วิธีเจียรในด้วยขอบหิน วิธีเจียรในวิธีนี้ หน้าสัมผัสระหว่างหินและผิวงานมีน้อยมาก กำลังงานเจียรในจึงไม่มีมาก งานเช่นนี้จึงเหมาะกับงานเจียรในละเอียด ๆ การเจียรในด้วยเส้นขอบหินจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจียรในสำเร็จรูป ชิ้นงานที่ยาว แต่หน้าแคบ เช่น ร่องนำเลื่อน เป็นต้น

การจับชั้นงานเจียรระโนผิวราบ จะต้องจับด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด ถ้าชั้นงานนั้นโต ให้จับชั้นงานเข้าจับโต๊ะงานเจียรระโนด้วยสลักและเหล็กยึด ส่วนมาก เรานิยมใช้อุปกรณ์ช่วยจับกันมาก ดังในรูป B 180.1

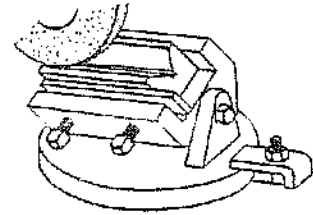

รูป B 180.1 ปากกาเหวี่ยง

สำหรับชั้นงาน ที่ผ่านงานขั้นต่าง ๆ มาก่อนแล้ว ให้จับด้วยแท่นจับแม่เหล็ก (รูป B 180.2) การจับด้วยแท่นจับแม่เหล็กนี้ กินเวลาจับงานน้อยมากเหลือเกิน เพราะแรงแม่เหล็กเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า เพียงแค่ปิดสวิต แม่เหล็กก็จะทำงานทันที แท่นจับที่ทำด้วยแม่เหล็กถาวรก็มักที่ใช้เหมือนกัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านกระแสน้ำไปแต่อย่างใด



รูป B 180.2 แท่นจับแม่เหล็ก

ชั้นงานที่จับด้วยแท่นจับแม่เหล็กถาวรเช่นนี้ ถ้าเป็นเหล็กกล้าที่ดี หรือเหล็กหล่อที่ดี เมื่อเสร็จงานแล้ว จะต้องฆ่าฤทธิ์แม่เหล็กอีกสัปดาห์หนึ่งด้วย

วิธีคำนวณเวลางานเจียรระโน

งานเจียรระโนด้วยหน้าแผ่นหิน

- l = ความยาวชั้นงาน
- L = ความยาวงานเจียรระโน $L = l +$ ช่วงนำหิน
- i = จำนวนชั้นที่เจียรระโนออก
- v = ความเร็วเลื่อนของโต๊ะ ม./นาที

วิธีคิด! ให้คิดเป็นคู่จังหวะชัก

$$t_h = \frac{2 \cdot L \cdot i}{v \cdot 1000}$$

ตัวอย่าง


จงคำนวณเวลางานเจียรระโนที่จะต้องเจียรระโนชั้นงานยาว 750 มม. ออกลึก 0.6 มม. โดยเจียรระโนเป็นชั้น 4 ชั้น ความเร็วโต๊ะเลื่อน 1 ม./นาที

วิธีคำนวณ:

$$L = l + \text{ช่วงนำหิน, (ช่วงนำหิน = ขนาด } \phi \text{ หิน)}$$

$$L = 750 \text{ มม.} + 150 \text{ มม.} = 900 \text{ มม.}$$

$$t_h = \frac{2 \cdot L \cdot i}{v \cdot 1000} = \frac{2 \times 900 \text{ มม.} \times 4}{2 \text{ ม./นาที} \times 1000} = 3.6 \text{ นาที}$$

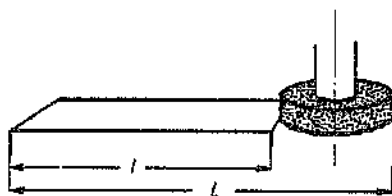

รูป B 180.3 เวลางานเจียรระโนด้วยหน้าแผ่นหิน

งานเจียรระโนด้วยเส้นขอบหิน

- b = ความกว้างชั้นงาน
- B = ความกว้างงานเจียรระโน
- s = ช่วงบ่อนในแนวข้าง มม./หนึ่งจังหวะชัก

เวลางานชนิดไม่มีช่วงบ่อน ในแนวข้าง

$$t_h = \frac{2 \cdot L \cdot i}{v \cdot 1000}$$

เวลางานชนิดมีช่วงบ่อน ในแนวข้าง

$$t_h = \frac{2 \cdot L \cdot B \cdot i}{v \cdot 1000 \cdot s}$$

ตัวอย่าง

จงคำนวณเวลาเจียรระโนแผ่นตัดแผ่นหนึ่ง ยาว 190 มม. กว้าง 150 มม. ออกลึก 0.4 มม. โดย เจียรระโนออกเป็นชั้น ๆ รวม 4 ชั้น ความกว้างของหิน 20 มม. ช่วงบ่อนหินในแนวกว้าง 6 มม./หนึ่งจังหวะชัก ความเร็วโต๊ะเลื่อน 2 ม./นาที

วิธีคำนวณ:

$$B = b = 150 \text{ มม.}$$


$$L = l + 2 \times 5 \text{ มม.} = 190 + 10 \text{ มม.} = 200 \text{ มม.}$$

$$t_h = \frac{2 \cdot L \cdot B \cdot i}{v \cdot 1000 \cdot s} = \frac{2 \times 200 \text{ มม.} \times 150 \text{ มม.} \times 4}{2 \text{ ม./นาที} \times 1000 \times 6 \text{ มม.}} = 20 \text{ นาที}$$



รูป B 180.4 เวลางานเจียรระโนด้วยเส้นขอบหิน

งานเจียรไนแท่งขนาน

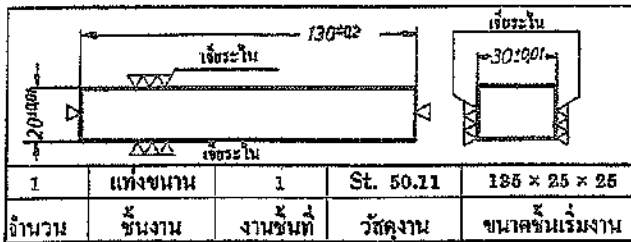


ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการเจียรไนยาวด้านทั้ง 4 ด้าน ของแท่งขนาน (รูป B 181.1) ด้วยวิธีเจียรไนด้วยหินแผ่นหิน ให้ได้ขนาดตามพิคัดในแบบ

รูป B 181.1 แบบงาน

แผนงานทั้งหมด

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือกล และเครื่องมือ
1.	ตัดชิ้นงานเริ่มต้น	เลื่อยกล
2.	งานกัด ขนาดต้องการ 30 ± 0.01 ขนาดเจียรไน $30 + 0.3$ $+ 0.2$ ขนาดต้องการ 20 ± 0.01 ขนาดเจียรไน $20 + 0.8$ $+ 0.2$	เครื่องกัด
3.	งานเจียรไน	เครื่องเจียรไนด้วยหินแผ่นหิน

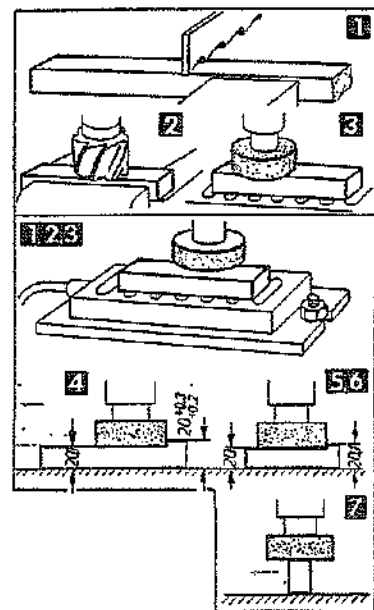

แผนงานเจียรไน

1.	จับหิน	หินทรงหม้อ 60° NK 46 K 4 Ke
2.	ปรับหน้าหินให้ราบเรียบ	เพชรแต่งหน้าหิน
3.	จับแท่งขนานเข้ากับแท่นจับแม่เหล็ก	แท่นจับแม่เหล็ก
4.	เจียรไนหยาบและตำเรียบผิวที่ 1	-
5.	กลับชิ้นงาน	-
6.	เจียรไนหยาบและตำเรียบผิวที่ 2	-
7.	กลับชิ้นงานใหม่ เจียรไนบนผิวแคบ	แม่เหล็กเล็ก a

เครื่องมือวัดและทดสอบ - ไมโครมิเตอร์ ชนิดวัดนอกและวัดลึก
ฉากเส้นผม บรรทัดเส้นผม นาฬิกาวัด

งานผลิตแท่งขนาน

เพื่อให้จับชิ้นงาน ได้มั่นคงแข็งแรง ทั้งชิ้นงานและแท่นจับแม่เหล็ก จะต้องสะอาด ผิวบนแท่นจับแม่เหล็กเองเป็นผิวราบเรียบ เพราะได้รับการเจียรไนไว้อย่างดี

วิธีเจียรไน ควรเจียรไนเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกหยาบ และชั้นหลัง เป็นชั้นสำเร็จ ชั้นหลังนี้เจียรไนสั้นกว่าชั้นแรก

วิธีวัดและสอบขนาดแท่งขนาน

ความหนาของชิ้นงาน วัดได้โดยแท่นจับแม่เหล็กนั่นเองด้วยไมโครมิเตอร์วัดลึก ขนาดกว้างและยาวก็ให้วัดด้วย ไมโครมิเตอร์วัดนอก วิธีสอบว่าได้ฉากหรือไม่ และราบเรียบหรือไม่ ให้ใช้ฉากเส้นผม และบรรทัดเส้นผม วัดสอบดู นาฬิกาวัด ใช้สำหรับสอบความขนานของผิว

ชิ้นงานผิวละเอียด

ผิวเหล็กดี ผิวลูกรีด และผิวรวมที่ดี ที่ว่าเจียรไน ไ้ดงเองดีแล้วนั้น จะยังไม่รวมเรียบคัมภี (รูป B 182.1) เพราะความขรุขระของผิวยังมีอยู่บ้าง ถ้าผิวมันถูกกัน ความขรุขระของผิวจะกระทบกันเกิดเป็นความเสียดทานขึ้น ยอดแหลมขรุขระจะรูดออกมาเป็นเศษผงโลหะ นานเข้าเศษโลหะนี้ ก็จะกลุ่กกับน้ำมันหรือไฮลอลีน เกิดเป็นไขขึ้น มีอำนาจกัดผิวลงได้มากขึ้นทุกที ดังปรากฏในเพลาสวมแบร้งบูซซึ่ง ซึ่งในที่สุด แบร้งจะหลวม และอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ณ บริเวณงานส่วนนั้น

ชิ้นงาน ที่ผิวต่ำเจ็ต้องเป็นผิวละเอียด ต้องทำด้วยงานละเอียด ความเที่ยงขนาดและคุณภาพของผิวต้องได้ที่จริง ๆ ไม่มีความขรุขระ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุแห่งการสึกหรอได้ ชิ้นงานเช่นนี้จะมีอายุใช้งานนานมาก และจะปลอดภัยต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่งทีเดียว

งานทำผิวละเอียดดังกล่าวนี้ ได้แก่ งานแลบ งานขัดมัน และงานกลึงละเอียด ตลอดจนงานคว้านละเอียด ความเที่ยงของงานเหล่านี้ โดยปกติ พูคเป็นกฎได้ว่า จะต้องได้ตามมาตรฐาน ISA คุณภาพชั้น 5


งานแลบ งานแลบเป็นงานเจียรไนผิวละเอียดบนชิ้นงานกลม หรือบนผิวราบ (รูป B 182.2) โดยใช้ผงหิน ช่วยเจียรไนผิว

วิธีเลือกผงหิน จำเป็นต้องเลือกใช้ผงหิน ให้ถูกต้องกับวัสดุงานและ คุณภาพของผิวที่ต้องการ


ในงานแลบขั้นต้น ไม่ว่าจะเป็เหล็กไม่ชุบแข็งหรือเหล็กชุบแข็ง เหล็กหล่อ หรือ บรอนซ์ ก็ตาม ให้ใช้ผงคอร์รันดัม ขนาดเบอร์ 280-600 ถ้าเป็นงานแลบขั้นสำเร็จ ควรใช้ผงโครมออกไซด์ (ผงสีเขียว) เพื่อความสะอาด ผงหินควรคลุกกับปิโตรเลียม หรือน้ำมันขณะใช้งาน ถ้าวัสดุงานนั้น เป็นเหล็กโลหะแข็ง ผงแลบให้ใช้ผงเพชร

วิธีแลบ ก่อนแลบผิวงานใด ๆ ผิวงานนั้น ๆ ควรจะต้องเจียรไนผิวละเอียดก่อนทุกครั้ง งานแลบนี้จะปาดผิวออกเพียง 0.01 มม. งานแลบให้กระทำด้วยมือ หรือ เครื่องแลบก็ได้ตามสะดวก


วิธีแลบด้วยมือ (รูป B 182.3 และ .4) วิธีแลบแท่งสลัก ให้จับแท่งสลักนั้นเข้าไปในเครื่องกลึง อุปกรณ์งานแลบชนิดแหวนนั้นเป็นชุดประกัย มีแหวนปรับขนาดงานได้แหวนเป็นแหวนทองแดง โลหะขาว (สำหรับงานแลบขั้นต้น) หรือเหล็กหล่อ (สำหรับงานแลบขั้นสุดท้าย) วิธีจ่ายผงแลบลงบนผิวงานให้ใช้ปรองทาลงบนลำตัวสลักเดยที่เดียว ขณะแลบ ควรหมุนให้ได้ความเร็วรอบประมาณ 20 เมตร ต่อนาที และใช้มือเลื่อนขยับแหวนแลบไปมา ส่วนวิธีแลบผิวภายในรูคว้านก็คล้ายกัน แต่ให้ใช้อุปกรณ์งานแลบเป็นแท่งสวมแทน รูป B 182.4

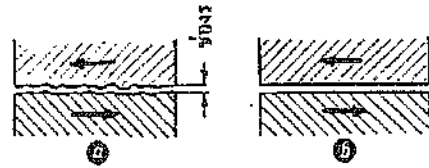


รูป B 182.1 ลักษณะการเสียดสีของผิวงานขณะถูกกัน (a) ผิวงานยังไม่ราบ มีรอยขรุขระเมื่อถูกกันแล้ว ยอดรอยขรุขระ จะรูดออกไป (เขียนโดยกินความจริง) (b) ผิวงานราบเรียบเนียน

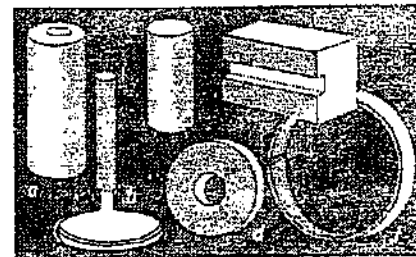

รูป B 182.2 ตัวอย่างชิ้นงานแลบ a-c ชิ้นงานกลมที่ผ่านงานแลบ (สลัก a-c, ลึน b) d-f ชิ้นงานผิวราบที่ผ่านงานแลบ (d: แผ่นรองแบร้ง, e: แท่งนำ f = แหวนลูกสูบ)

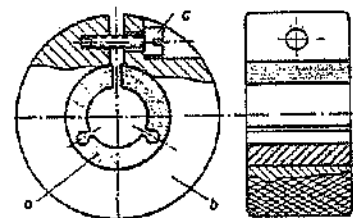

รูป B 182.3 ชุดแหวนแลบ (a) แหวน แลบ (b) รัดแหวน (c) สกรปรับ

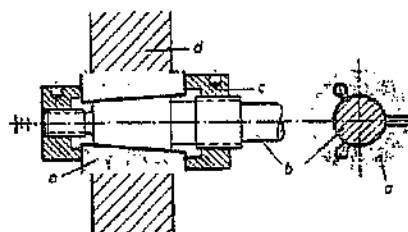

รูป B 182.4 ชุดแท่งแลบ (a) แหวนแลบ (b) แท่งสวม (c) น๊ตปรับ (b) ชิ้นงาน




งานแลบด้วยเครื่องแลบ เหมาะที่จะใช้กับงานผลิตชิ้นงานจำนวนมาก ๆ ทั้งชิ้นงานผิวกลมและผิวราบ ตัวอย่างงานผลิตชิ้นงานจำนวนมาก ๆ ที่ต้องผ่านงานแลบ ได้แก่ สลักเกลียว

วิธีทำ สลักเกลียวจะจับอยู่ใน "อุปกรณ์จับแบบ" ในระหว่างล้อขัดแลบผิวราบเรียบ 2 ล้อ พงซ์จะจ่ายลงบนผิวงานด้วย ใช้ชิ้นคัทหรือใช้บีบสูบส่งลงบนผิวก็ได้ ล้อขัดและแลบล้อบน จะหมุนกลัดส่งมาขัดผิวงาน "อุปกรณ์จับแบบ" จับสลักเกลียวอยู่ก็จะต้องหมุนด้วย แต่หมุนในลักษณะเป็นเพลาเอียงศูนย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แลบผิวได้กลมและราบเรียบ หมุนเคลื่อนที่โดยกลิ้งไปในขณะเดียวกัน งานแลบแท่งสลักเกลียว ด้วยเครื่องแลบแบบนี้ จะแลบแท่งสลักเกลียวขนาด 24° ยาว 100 มม. จำนวน 24 แท่ง โดยผิวแลบลึก 0.01 มม. และใช้ผงโรบอตไฮต์เป็นผงแลบ ได้ภายในเวลาเพียง 10 นาที ขนาดหีกลัด ความเผื่อของงาน = 0.001 มม.

งานขัดผิวให้มัน

งานขัดผิวให้มัน คืองานขัดผิวให้ได้เม็ดเล็กกระดละเอียดเล็กมาก โดยใช้แท่งหินขัด ขัดผิว และขณะขัดออกแรงกด ขัดผิวเล็กน้อย ผิวที่จะขัดมัน จะต้องผ่านงานเครื่องมือกลทำงานละเอียดมาก่อน ลักษณะการขัดมัน แท่งหินจะต้องหมุนและขณะหมุนจะต้องกดขัดผิวพร้อมกันไป ความลึกของผิวที่จะขัดออกจะหนาเพียง 0.1 มม. งานขัดผิวให้มันเช่นนี้ ขัดได้ทั้งผิวภายนอกและภายใน

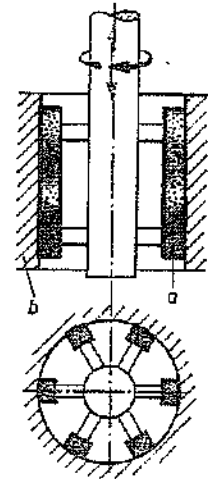

งานขัดผิวให้มันภายใน มีตัวอย่างงาน ได้แก่ งานขัดกระบอกสูบเครื่องยนต์ภายหลังที่คว้านกระบอกสูบนั้นเสร็จแล้ว หินขัดเป็นชุดแท่งหิน ติดหินไว้เป็นวง ปรับขยายขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง ขัดได้ตามขนาดของกระบอกสูบ (รูป B 188.1) ชุดหินขัดนี้ ขับด้วยพลังงานของเครื่องขัด (รูป B 188.2) น่าสังเกตว่า ในขณะที่หย่อนชุดหินเข้าขัด การกลาดศูนย์อาจมีบ้างนิดหน่อย จึงขจัดได้โดยใช้ก้านต่อช่วยจับ ชิ้นงานจะต้องจับแน่นอยู่บนโต๊ะ ความเร็วหมุนขัดนั้นมีค่าคงที่ (ความเร็วรอบ 50-70 เมตรต่อนาที) การหมุนขัดจะต้องทั้งหมดรอบ และหมุนขัดลงไปตามแนวลึกอีกด้วย เศษโลหะที่ถูกขัดออก จะปรากฏเป็นเศษเล็กละเอียดมาก สารช่วยหล่อลื่นในขณะขัดได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม

รูป B 188.1 ชุดวงหินขัด (โต๊ะแกรนอย่างง่าย ๆ) (a) แท่งหิน (b) ชิ้นงาน

ส่วนงานขัดผิวภายนอกให้มัน เช่น ขัดผิวเพลาหมุนและแกนเพลา ให้ใช้เครื่องขัดมันสำหรับขัดผิวนอกขัด

งานกลึงละเอียดและคว้านละเอียด


งานกลึงและคว้านผิวละเอียด ทำได้บนเครื่องกลึงและเครื่องคว้านทำผิวสำเร็จได้ โดยตรงเลย

มีดที่ใช้ ต้องเป็นมีดโลหะแข็ง หรือเพชร (ดูหน้า 25)

เพื่อที่จะให้ได้ผิว ซึ่งราบเรียบละเอียดและเที่ยงขนาดให้มากที่สุดนั้น จะต้องกระทำดังนี้

- ก. ใช้ความเร็วตัดสูง (เหล็กหล่อ 70-120 เมตรต่อนาที, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 150-400 เมตรต่อนาที)
- ข. กัดผิวเพียงครั้ง ๆ (0.03-0.15 มม.)
- ค. บ่อนกัดน้อย ๆ (0.006-0.08 มม. ต่อรอบ)

เนื่องจากใช้ความเร็วตัดสูง เครื่องกลึงละเอียดหรือคว้านผิวละเอียด จะต้องหมุนโดยปราศจากความสั่นสะเทือนใด ๆ ทั้งสิ้น เครื่องมือกลึงจะต้องสร้างด้วยลักษณะแข็งแรงจริง ๆ เพลาหมุนของเครื่องจะต้องเป็นเพลาที่ผ่านงานแลบมาแล้ว และหมุนอยู่ในแบร์ริงที่ติดและได้ศูนย์จริง ๆ ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนเพลา งานจะต้องขับเคลื่อนด้วยชุดสายพาน ใช้ขับเคลื่อนด้วยชุดเฟืองเฟืองไม่ได้ เพราะจะทำให้ผิวงานเป็นรอยกระแทกขรุขระ

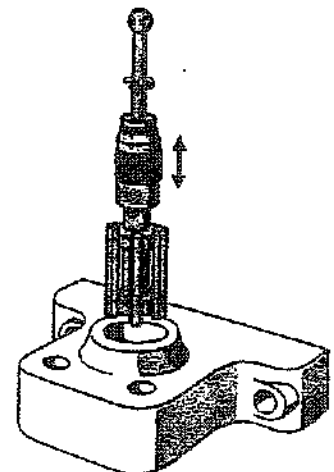

รูป B 188.2 งานขัดผิวให้มัน

9. ชั้นเกลียว

ลักษณะงานของชั้นเกลียว

ชั้นงานที่มีเกลียว มีลักษณะงานดังนี้ (รูป B 184.1 และ .2)

- (a) เป็น วัสดุประสาน ช่วยประสานงานและจับยึดงานให้แน่น
- (b) ใช้เป็นตัวนำเลื้อน โดยหมุนเลื้อนเข้าออกได้เป็นเกลียว คือ เป็นแกนเกลียว ได้แก่ กด ไทของแท่นมีด แกนแท่นอัด และแกนเครื่องมือวัด (เช่น ไมโครมิเตอร์) เป็นต้น

ชั้นเกลียวต่าง ๆ จะต้องประกอบด้วยสลักเกลียวหรือเกลียว ตัวผู้(เกลียวนอก) และเกลียวตัวเมีย(เกลียวใน) คู่กันไป


ลักษณะพิเศษของเกลียว

ที่มาของเกลียว ถ้าเราพับแผ่นกระดาษ


รูปตามเหลี่ยมมุมฉากรอบรูปทรงกระบอก จะแลเห็นได้ชัดว่ามีเส้นเกลียวเกิดขึ้น (รูป B 184.3) เส้นเกลียววนคือเส้นที่เกลียวแล่นไปตามยาว เกลียวก็คือเส้นสั้นและร่องระหว่างเส้นสั้นซึ่งพันเป็นเกลียวไปรอบ ๆ ทรงกระบอกนั่นเอง

ช่วงนำของเกลียว ช่วงนำของเกลียวคือระยะที่แกนเกลียว เคลื่อนไปได้ตามแนวแกน เมื่อเกลียวหมุนไป หนึ่งรอบ


ตัวอย่าง เกลียวที่มีช่วงนำ ๕ มม. เมื่อเกลียวหมุนได้รอบ แกนเกลียวจะเคลื่อนไปได้ ๕ มม.

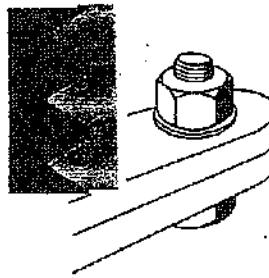

รูป B 184.1 สลักเกลียวที่อัดประสานแผ่นแขนสองแผ่นให้ติดกันแน่น

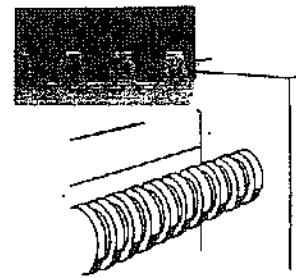


รูป B 184.2 แกนเกลียวหมุนจับแท่นมีดให้ติดกันแน่น

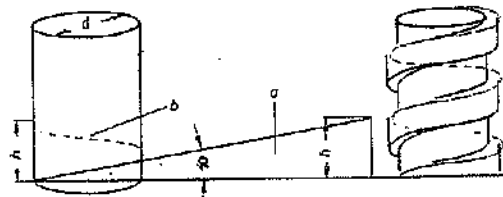

รูป B 184.3 ที่มาของเกลียว (a) รูปตามเหลี่ยมมุมฉาก (b) เส้นเกลียว h = ช่วงนำของเกลียว d = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง a = มุมเกลียว

ฟอร์้มของเกลียว (รูป B 184.4) รูปร่างของเกลียว หรือรอยตัดของเส้นเกลียววนั้น มีลักษณะต่าง ๆ กัน แต่ละลักษณะมีลักษณะใช้งานกันคนละอย่าง เกลียวยอดแหลม เหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุประ

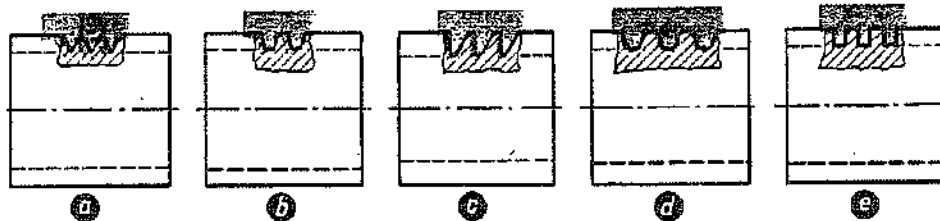

รูป B 184.4 ฟอร์้มของเกลียว (a) เกลียวยอดแหลม (b) เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (c) เกลียวพื้นเหลี่ยม (d) เกลียวกลม (e) เกลียวสี่เหลี่ยม

สถานให้ใช้งานประสานติดกันแน่น เกลียวสลับเหลี่ยมคางหมู เกลียวพื้นเลื่อย และเกลียวกลม ใช้เป็นเกลียวนำเลื่อน ส่วนเกลียว สลับเหลี่ยมนี้มิที่ใช้บ่อยนัก

เกลียวนำเลื่อนที่มี ช่วงนำเลื่อนสั้น ๆ เช่น แกนเกลียวของเครื่องมือวัด มักเป็นเกลียวขดแหลม

ทิศทางการหมุนของเกลียว ได้แก่เกลียวหมุนขวา และเกลียวหมุนซ้าย เคยเรียกได้สั้น ๆ ว่า เป็นเกลียวขวาและ เกลียวซ้าย ตามลำดับ (รูป B 185.1)




รูป B 185.1 ทิศทางการหมุนของเกลียว (a) เกลียวขวา (b) เกลียวซ้าย

เกลียวขวา เป็นเกลียวที่ใช้งานเป็นปกติวิสัย เป็นเกลียวที่เส้นเกลียวสูงขึ้นไปทางขวา (รูป B 184.3)

การหมุนเกลียวทั้งเกลียวสลักและนัตให้หมุนตามนาฬิกา

เกลียวซ้ายเป็นเกลียวที่เส้นเกลียวสูงขึ้นไปทางซ้าย ทั้งนัตและสลักเกลียวซ้ายจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกา

จำนวนปากเกลียว เกลียวมีทั้งเกลียวปากเดียว หรือเกลียวเดี่ยว และ เกลียวหลายปาก (รูป B 185.2)

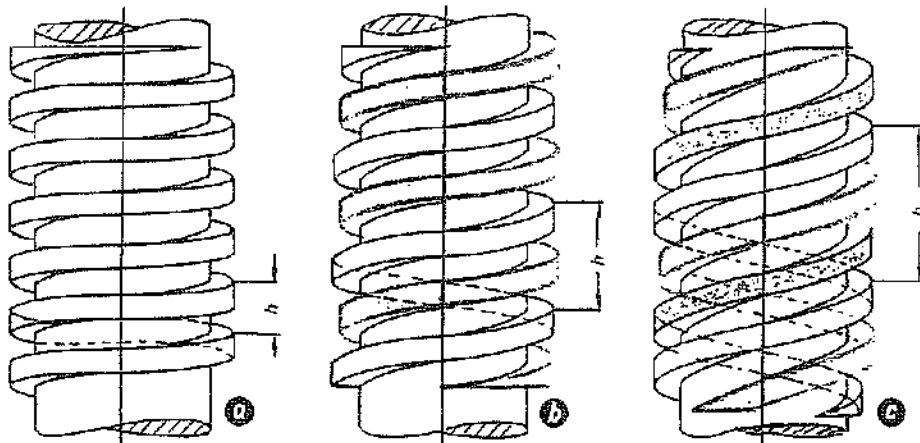


รูป B 185.2 เกลียวเดี่ยวและเกลียวหลายปาก (a) เกลียวเดี่ยว (b) เกลียวสองปาก (c) เกลียวสามปาก

เกลียวปากเดียว หรือเกลียวเดี่ยว เป็นเกลียวที่ใช้งานกันมากที่สุด เกลียวสองปากคือ เกลียวที่เคลื่อนไปได้สองเกลียวเมื่อแท่งเกลียวหมุนไปครบรอบหนึ่ง คือเคลื่อนไปตามแกนเกลียว (ช่วงนำเกลียว) ได้ระยะทางเป็นสองเท่าของเกลียวเดี่ยว เกลียวสามปากก็คือ เกลียวที่มีช่วงนำเกลียว เป็นสามเท่าของระยะห่างระหว่างเกลียว เกลียวยิ่งมากปาก เมื่อหมุนไปรอบหนึ่ง ก็จะได้ช่วงนำเกลียวหรือระยะที่แกนเกลียวเลื่อนไปได้เป็นระยะหลายเท่า แกนเกลียวแทนนัต เป็นเกลียวชนิดนี้ เช่นเดียวกับเกลียวปากกา ถ้าจะทำเกลียวเดี่ยวให้มีความยาวเท่ากับเกลียวหลายปาก เกลียวเดี่ยวนั้นจะต้องมีช่วงสูงเกลียวสูงมาก ไม่สะดวกอย่างยิ่ง

ลักษณะยึดประสานของเกลี๊ว

การหมุนชั้นเกลี๊ว ให้หมุนด้วยแชนแถมุน ขั๊บเกลี๊วหนึ้น
 เข้าไปจนแน่น (ดูรูป B 184.1 หน้า 184 ประกอบ)
 การขั๊บเคลื่อนของเกลี๊วเป็นการเคลื่อนไปตามพื้นเอียง
 ตามสันของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 พื้นเอียงเป็นเครื่องผ่อนแรงอย่างหนึ่ ทำให้เคลื่อนการะ
 "Q" ได้ด้วยแรง จั๊นวนหนึ่ยกว้า (รูป B 186.1)

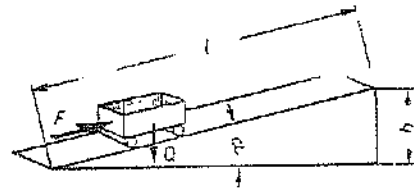

รูป B 186.1 ลักษณะของพื้นเอียง $\alpha =$ มุม
 เกลี๊ว $F =$ แรง $l =$ ทิศทางที่แรงกระทำ
 $Q =$ "การะ" $h =$ ทิศทางเคลื่อนของการะ


จากกฎในเรื่องของแรงที่เกี่ยวกับพื้นเอียง

$$\text{แรง} \times \text{ระยะที่แรงกระทำ} = \text{การะ} \times \text{ระยะที่การะเคลื่อนไป} \quad \boxed{F \cdot l = Q \cdot h}$$

ตัวอย่าง การะ $Q = 3000$ กก.ร. เมื่อเคลื่อนขึ้นพื้นเอียง ซึ่งสูง $h = 0.6$ เมตร จะต้องใช้แรง
 $F =$ เท่าใด ดันขึ้นพื้นเอียง ซึ่งลาดยาว $l = 9$ เมตร

วิธีคำนวณ $F = \frac{Q \cdot h}{l} = \frac{3000 \text{ กก.ร.} \times 0.6 \text{ ม.}}{9 \text{ ม.}} = 200 \text{ กก.ร.}$ (ยังไม่ได้คิดเรื่อง ความเสียดทานของผิวพื้นเอียง)

เมื่อเกลี๊วหมุน เส้นเกลี๊วจะกระทำ
 งานประหนึ่งพื้นเอียง ขั๊งของ
 เส้นเกลี๊วบนแท่งสลักจะเคลื่อนไปตาม
 ขั๊งของเส้นเกลี๊วบนตัวนั๊ด ในขณะที่
 แท่งสลักเกลี๊วกับนั๊ดอดัดคั๊กกันแน่น
 แรงประสานที่เกิดขั๊นนั้นจะมากหรือนั๊ย
 ขึ้นอยู่กับขนาดของมุมเกลี๊ว (รูป
 B 186.2)

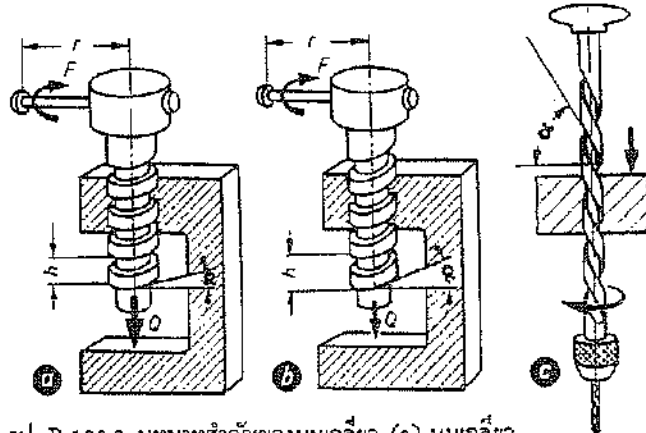

รูป B 186.2 บทบาทสำคัญขงมุมเกลี๊ว (a) มุมเกลี๊ว
 แคม (ขั๊งนำเกลี๊วชัน) จะให้แรงประสาน Q มาก (b) มุมเกลี๊วโต
 แรงประสานจะอ่อนแรงกว้า (แม้ว่าแรง F และแชนแรง r จะยังคงเดิม
 เช่นใน a) (c) เกลี๊วที่มุมเกลี๊วโตมาก ๆ ใช้เป็นเกลี๊วยึด ประสาน
 ไม่ได้เกะ แต่เหมาะกับการอย่างอื่น เช่น โนเกลี๊วดอกเกะ เป็นต้น

แรงอัดประสานจากเกลี๊วสลักและนั๊ด
 นั๊คั๊นวนได้ (รูป B 186.3)

แรง \times ระยะทางที่แรงกระทำ
 $=$ แรงอัดประสาน \times ขั๊งนำเกลี๊ว


$$\boxed{F \cdot 2\pi r = Q \cdot h}$$

ตัวอย่าง คั๊งการอัดมุขซึ่งด้วยแท่นเกลี๊วอัด จงคำนวณ แรงอัด Q กำหนดให้ $F = 20$ กก.ร.คั๊ม $r = 150$ มม. และขั๊งนำเกลี๊ว
 $h = 2.5$ มม.


วิธีคำนวณ $Q = \frac{F \cdot 2\pi r}{h} = \frac{20 \text{ กก.ร.} \times 2 \times 150 \text{ มม.} \times 3.14}{2.5 \text{ มม.}} = 7536 \text{ กก.ร.}$

แต่ปกติ ค่าความเสียดทานในเส้นเกลี๊วหนึ้นมีประมาณ 50% ดังนั้น แรงอัดจริงที่อัดงาน $= 3768$ กก.ร.

ถ้าขั๊งนำเกลี๊วของแกนเกลี๊วอัดโตขึ้นเป็น 5 มม. แรงอัดจะลดลงกว้าหนึ่ครึ่งหนึ่ นั๊หมขความว้า
 เมื่อหมุน แกนเกลี๊วอัดหนึ่รอบ แรงอัดที่ได้จากแท่นอัด จะนั๊ยของกั๊งหนึ่ที่เดี๊ว หากขั๊งนำ
 เกลี๊วของแกนอัดโตขึ้นกว้า เดิมสองเท่า

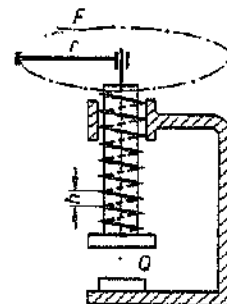


รูป B 186.3 แท่นอัดเกลี๊ว

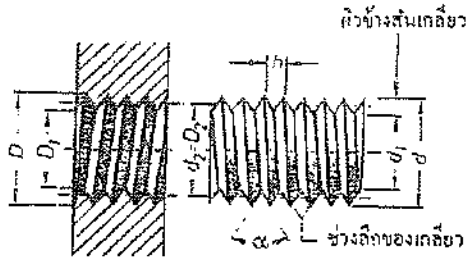

รูป B 187.1 เกลียวขุดแหลม มีกำหนดขนาดมาตรฐานต่าง ๆ รวม 5 อย่าง ได้แก่

	สลัก	นัต
ขนาดตัวนอก	d	D
ขนาดวัดที่โคนเกลียว	d_1	D_1
ขนาดวงกลมวงพีท	d_2	D_2
มุมระหว่างเกลียว	α	α
ช่วงนำเกลียว	h	h

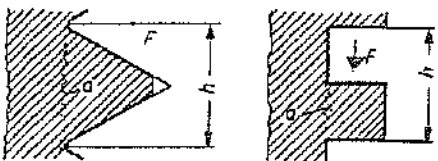

รูป B 187.2 เปรียบเทียบภาคตัดของเกลียวระหว่างเกลียวขุดแหลมและเกลียวสี่เหลี่ยม F คือ "การะ" h เป็น ช่วงนำเกลียว a เป็นภาคตัดของเกลียว

มาตรฐานของเกลียว


เกลียวประเภทต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนั้น ทั้งรูปร่างและขนาดต่าง ๆ มีกำหนดไว้เป็นมาตรฐานทั้งสิ้น ได้แก่ เกลียวขุดแหลม เกลียวสี่เหลี่ยมกางมุม เกลียวหีบเกลียว และเกลียวกลบ

เกลียวขุดแหลม (รูป B 187.1)


เกลียวที่ใช้สำหรับยึดประสาน จะต้องเป็นเกลียวที่ให้อาแรงจับแน่นมาก และเกลียวจะคลายออกเองไม่ได้ในขณะที่ใช้งานอยู่ เกลียวขุดแหลมเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานเช่นนี้

รูปภาคตัดของเกลียวเป็นสามเหลี่ยม มีช่วงนำเกลียวสั้น ซึ่งให้แรงยึดในลำตัวเกลียวแน่นมาก ความเสียดทานตรง ระหว่างผิวข้างสันเกลียวสลักและนัตก็จะมีมากตาม เมื่อช่วงนำเกลียวสั้น ซ้อนเป็นผลดี นัตจะได้ไม่กลายง่ายออกจากเกลียวสลัก ความแหลมของภาคตัดของเกลียวจะต้องโตพอที่จะให้กำลังยึดประสานได้ (รูป B 187.2)

นัตและสลักจะต้องสวมกันได้คล่องสะดวกไม่ฝืด ถ้าทั้งสองขนาดเท่ากัน เกลียวขุดแหลมต่าง ๆ ที่มีกำหนดเป็นมาตรฐาน ได้แก่ เกลียวเมตริก เกลียววีตเวอด เกลียวละเอียด เกลียวท่อ และเกลียวเหล็กท่อบาง ๆ

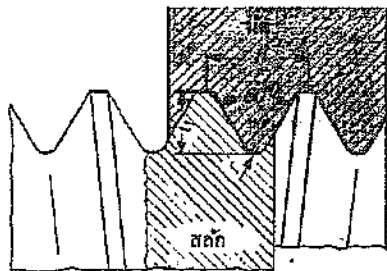

รูป B 187.3 เกลียวเมตริก ช่วงสูงของฟันเกลียว $f_1 = 0.6495 h$ รัศมีโค้ง $r = 0.1082 h$

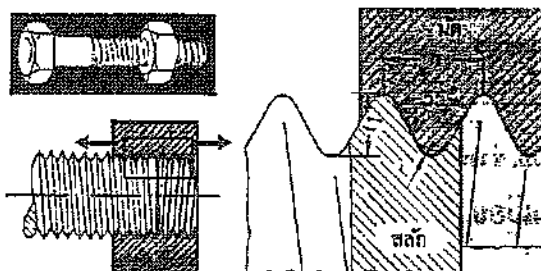

รูป B 187.4 เกลียววีตเวอด ช่วงสูงของฟันเกลียว $f_1 = 0.64033 h$ รัศมีโค้ง $r = 0.13783 h$

เกลียวเมตริก (รูป B 187.3) ขนาดกำหนดทุกส่วนวัดเป็น มม. หด มุมระหว่างฟันเกลียวโต 60° ถ้าเป็นเกลียวสลัก ที่โคนเกลียวจะเป็นรัศมีโค้งมน และยอดเกลียวแหลมตัด ส่วนเกลียวที่นัตยอดเกลียวเป็นรัศมีโค้งมน และ โคนเกลียวตัดราบ

ตัวอย่าง การเรียกชื่อ เกลียวเมตริก M 12 หมายความว่า เป็นเกลียวเมตริกขนาดวัด ผ่านศูนย์กลาง 12 มม.

เกลียววีตเวอด (รูป B 187.4) เป็นเกลียวที่ตั้งชื่อตามชนชาวอังกฤษ ชื่อ วีตเวอด ขนาดกำหนดต่าง ๆ กำหนดไว้เป็น นิ้ว มุมระหว่างฟันเกลียวโต 55° ที่ยอดเกลียวและโคนเกลียว โค้งมนทั้งสองแห่ง ช่วงนำเกลียว นิยมพูดเป็น จำนวนเกลียว ต่อหนึ่งนิ้ว เช่น เกลียวชนิด 11 เกลียวนิ้ว เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าเกลียวนั้น มี ช่วงนำเกลียว $1/11$ " นั่นเอง

ตัวอย่างการเรียกชื่อ เกลียววีตเวอด: $5/8$ " หมายความว่า เป็นเกลียวขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง $5/8$ "



เกลียวละเอียด (รูป B 188.1) เป็นเกลียวที่มีช่วงนำเกลียวสั้นมากตลอดจน ช่วงสูงของฟันเกลียวก็แคบ เหมือนกันเช่นนี้ หงเกลียวเมตริก และเกลียววีตเวอด เกลียวละเอียดเช่นนี้ ก็คล้ายเกลียวยกก็ได้ยก แม้ว่าจะสั้นสะเทือนมากก็ตาม และโดยเหตุนี้ ช่วงสูงของเกลียวไม่สูงเลย เกลียวเช่นนี้ตัดไว้บนชิ้นงาน กลวงบาง ๆ ก็ใช้งานได้ดี เกลียวละเอียดมีทั้งเป็นเกลียวเมตริกและวีตเวอด

ตัวอย่างการเขียนขนาดเกลียว: M 50 × 2 หมายความว่า เป็นเกลียวเมตริก ละเอียด ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางแห่งเกลียว 50 มม. และช่วงนำเกลียวยาว 2 มม. W 99 × 1/4" หมายความว่า เป็นเกลียววีตเวอดละเอียด ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางแห่งเกลียว 99 มม. ช่วงนำเกลียว 1/4"

เกลียวท่อวีตเวอด (รูป B 188.2) เป็นเกลียวใช้กับท่อ ทุ่นอาร์เมเจอร์ ขึ้นต่อท่อ และหน้าจานต่อท่อ รูปร่างลักษณะของเกลียวท่อชนิดนี้ เหมือนกันกับเกลียววีตเวอด ตาม DIN 11 เกือบทุกอย่าง ยกเว้นมีช่วงนำเกลียวสั้นกว่าเท่านั้น เกลียวท่อนี้ จะต้องขันอัดแผ่นของไหลไว้ผ่านเกลียวออกมาไม่ได้ จึงใช้เกลียวขอดแหลมไม่ได้ ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางที่กล่าวบอกขนาดไว้เป็นแต่เพียงขนาดกำหนด ไม่ใช่ขนาดวัดนอกของท่อแต่อย่างใด ยกเว้นหลอดท่อ ซึ่งเรานิยมบอกขนาดเป็นขนาดวัดนอก ของหลอดท่อนั้น ๆ โดยตรงเลย

ตัวอย่างการเขียนขนาดเกลียว: R 1" หมายความว่า เป็นเกลียวท่อขนาด 1 นิ้ว ในกรณีนี้ ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางจริงของเกลียว เท่ากับ 83.25 มม.

เกลียวท่อเหลี่ยมบาง มีมุมระหว่างเกลียว 80°

เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (รูป B 188.3)

เกลียวชนิดนี้เหมาะที่จะใช้เป็นเกลียวนำเดิน มุมระหว่างเกลียวโต 80° ทั้งกลม ขอดเกลียว และโกนเกลียว มีระยะเบียดอยู่ ผิวข้างเดินเกลียว เท่านั้นเป็นตัวขับหาเกลียว เกลียวชนิดนี้ ตามกำหนดมาตรฐานมีทั้ง เกลียวเดี่ยว และเกลียวหลายปาก ขนาดต่าง ๆ ของเกลียวปรากฏชัดเจน ในตารางเกลียว

ตัวอย่างการเขียนขนาดเกลียว: Tr 30 × 6 หมายความว่า เป็นเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกำหนด 30 มม. ช่วงนำเกลียว 6 มม. Tr 40 × 12 (สองปาก) แสดงว่าเป็นเกลียวขนาดกำหนด 40 มม. ช่วงนำเกลียว 12 มม. เป็นเกลียว สองปาก

เกลียวฟันเลื่อย (รูป B 188.4)

เกลียวลักษณะนี้ แข็งแรงจับพานหน้าเกลียวหน้าเดี่ยว ตัวอย่างได้แก่ แกนเกลียวอัด มุมที่หน้าเกลียวขบกัน เพื่อพาขบนี้ จะโคจรประมาณ 3° มุม เอียงของฟันเลื่อยเองโต 30°


ตัวอย่างการเขียนขนาดเกลียว: S 50 × 8 หมายความว่า เป็นเกลียวฟันเลื่อย ขนาดวัดนอก 50 มม. ช่วงนำเกลียว 8 มม.

เกลียวกลม (รูป B 188.5)


เกลียวกลมชนิดนี้ สันเกลียวกลมโค้ง ไม่มีเหลี่ยม ช่วยให้เกลียวไม่มีการชำรุดได้ ตัวอย่างงาน ได้แก่ แกนลิ้นในระบบคลัทช์รถไฟ และเกลียวสวมท่ออย่าง

ตัวอย่างการเขียนขนาดเกลียว Rd 50 × 1/6" หมายความว่า เป็นเกลียวขนาดวัดนอก 50 มม. ช่วงนำเกลียว 1/6"

เกลียวสี่เหลี่ยม ไม่มีกำหนดมาตรฐาน

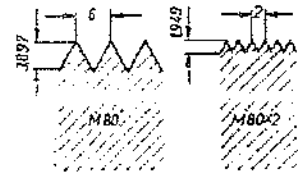

รูป B 188.1 เปรียบเทียบขนาดของเกลียวเมตริก ธรรมดา (M 80) กับเกลียวเมตริกละเอียด (M 80 × 2)

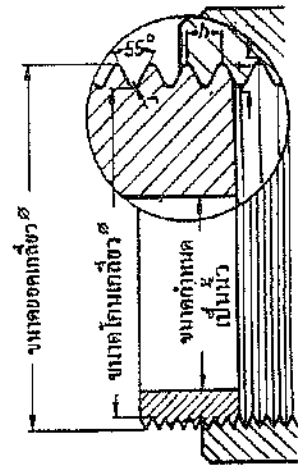

รูป B 188.2 เกลียวท่อ วีตเวอด ไม่มีขอดแหลม ที่ขอดเกลียว



รูป B 188.3 เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู




รูป B 188.4 เกลียว ฟันเลื่อย



รูป B 188.5 เกลียวกลม

เกลียวที่สวมกันผิดลักษณะ

การที่เกลียวสวมกันได้คล่อง ไม่ฝืดเคืองนั้น มีได้หมายความว่า เกลียวนั้นจะใช้งานได้ดีเสมอไป ข้อสำคัญอยู่ที่ตรงที่ผิวข้างสันเกลียวทั้งเกลียวสลัก และเกลียวขันตสวมแนบสนิทติดกันอย่างดี หรือไม่ กล่าวคือขนาดวงกลมพีทของทั้งเกลียวสลักและเกลียวขันจะต้องเท่ากันพอดี เกลียวที่สวมกันผิดลักษณะ ในกรณีที่เป็นเกลียวขุดแหลม ได้แก่ มุมระหว่างเกลียวไม่เท่ากัน ภาคตัดของเส้นเกลียวแหลมผิดกัน และช่วงนำเกลียวบนสลักกับขันไม่เท่ากัน (รูป B 189.1)

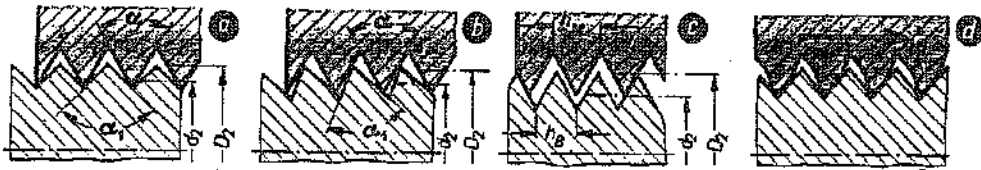

รูป B 189.1 เกลียวขุดแหลมที่สวมกันผิดลักษณะ (a) มุมระหว่างเกลียวไม่เท่ากัน $\alpha =$ มุมระหว่างเกลียวขัน $\alpha_1 =$ มุมระหว่างเกลียวบนแท่งสลัก (b) ภาคตัดของขุดเกลียวแหลมผิดกัน $\alpha =$ มุมระหว่างเกลียว นัน $\alpha_1 =$ มุมระหว่างเกลียวบนสลัก (c) ช่วงนำเกลียวไม่เท่ากัน $\lambda_M =$ ช่วงนำเกลียวขัน $\lambda_B =$ ช่วงนำเกลียวของสลัก (d) เส้นเกลียวขันชำรุด ทำให้มุมระหว่างเกลียวขัน กลายเป็นมุมโค้ง และโตกว่ามุมระหว่างเกลียวบนสลัก

ความฟืดของเกลียว

งานช่างในปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ขึ้นเกลียวต่าง ๆ จะต้องถอดใส่ ให้แทนกันได้ดี และทุกครั้งที่ใช้ เกลียวต่อเกลียว จะต้องแนบกันสนิท “ระบบจำกัดความฟืดของเกลียว” จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยจะต้องวางขนาดกำหนดเป็นพิคัดไว้ (เป็นขนาดโตและขนาด เล็กสุดของขึ้นเกลียวขึ้น ๆ) ทั้งขนาดวัดนอก ขนาดโคนเกลียว และขนาดวงกลมพีทของเกลียว เกลียวที่ใช้กับงานลักษณะต่าง ๆ กัน ก็ย่อมต้องมี คุณภาพ และความเที่ยงขนาดแตกต่างกัน จัดได้เป็นชั้น ๆ ดังนี้

- คุณภาพเกลียวชั้น ละเอียด (f) ใช้สำหรับ แกนเกลียวในเครื่องมือวัด
- คุณภาพเกลียวชั้น ปานกลาง (m) ใช้สำหรับ แกนเกลียวนำเลื่อนธรรมดา
- คุณภาพเกลียวชั้น หยาบ (g) ใช้สำหรับ เกลียวที่ใช้เป็นวัสดุประสาน


โค้ด ตัวอักษร บอกคุณภาพของเกลียวนั้น นิยมเขียนห่วงต่อได้ขนาดเกลียว

ตัวอย่างการเขียนโค้ดเกลียว: M 20 g หมายความว่า เป็นเกลียวเมตริก วงกลมขุดเกลียวโต 20 มม. และเป็นเกลียวคุณภาพ “หยาบ” M 8 f หมายความว่า เกลียวเมตริก วงกลมขุดเกลียวโต 8 มม. และเป็น เกลียวคุณภาพ “ละเอียด” สำหรับเกลียวคุณภาพ “ปานกลาง” เราไม่นิยมเขียน m ต่อท้ายไว้เลย

วิธีทำเกลียว

วิธีทำเกลียว ทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น ตัดด้วยดอกเกลียวด้วย ดายและด้ามจับดาย หมุนตัดเกลียวด้วยมือ หรือ ด้วยเครื่อง ตัดด้วยมีดกลึง เกลียวบนเครื่องกลึง และด้วยงานกัด งานเจียรระไน และด้วยวิธีรีดโลหะจนข้างรูปเป็น เกลียว เหล็กนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทำเกลียวด้วยวิธีอัด หรืองานหล่อ (เช่นวิธีหล่ออัด) ได้อีก

วิธีใดจึงจะเหมาะกับการทำเกลียวที่ต้องการนั้น ให้พิจารณาจำนวนชิ้นงานที่ต้องการผลิต ความเที่ยงขนาด และคุณภาพ ของเกลียว เป็นสำคัญ

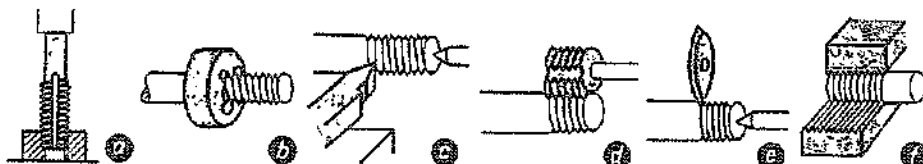

รูป B 189.2 วิธีทำเกลียววิธีต่างๆ กัน (ตัวอย่าง) (a) ใช้ดอกเกลียวตัดเกลียว (b) ใช้ดายสวมในด้ามหมุนตัดเกลียว (c) ตัดด้วยมีดกลึงเกลียว (d) กัดเกลียว (e) เจียรระไนเกลียว (f) รีดเกลียว




งานตัดเกลียวบนเครื่องกลึง

เกลียวตัดได้บนเครื่องกลึงได้หลายวิธี ด้วยดอกเกลียว ดायตัดเกลียว หรือมีดกลึงเกลียว โดยปกติงานตัดเกลียว นี้มักจะกระทำพร้อมๆ กับงานกลึงลักษณะอื่น ๆ


งานตัดเกลียวด้วยดอกเกลียวและดાય (รูป B 190.1 และ .2) จัดว่าเป็นงานที่กระทำได้ง่ายและประหยัดมาก เกลียวยอดแหลม ส่วนมากตัดเกลียวด้วยวิธีนี้

จำไว้ว่า ดอกเกลียวที่สร้างด้วยงานกลึง จะกลึงเกลียว ได้คุณภาพชั้น "ปานกลาง" เท่านั้น แต่ดอกเกลียวที่สร้าง ด้วยงานเจียรจะไน จะกลึงเกลียว ได้ถึงชั้น "ละเอียด"


วิธีเลือกดอกเกลียว ให้เลือกดอกที่ลักษณะของเกลียวด้วย เช่น เมื่อต้องการตัดเกลียวดีเหลี่ยมกางหมู ก็จะต้องใช้ ดอกเกลียวดีเหลี่ยมกางหมู

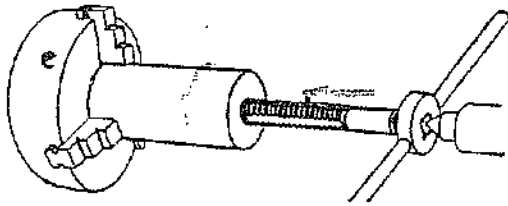


รูป B 190.1 ตัดเกลียวในด้วยดอกเกลียว

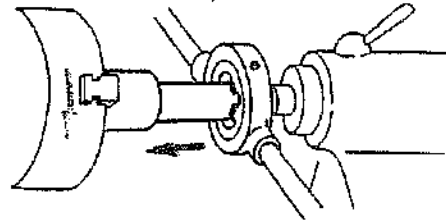

รูป B 190.2 ตัดเกลียวนอกด้วย ดाय

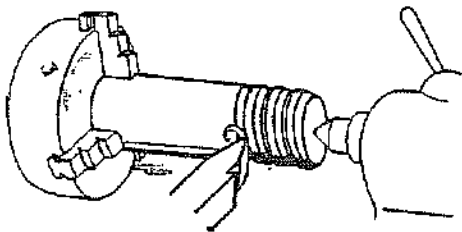

รูป B 190.3 ตัดเกลียวนอกด้วยมีดกลึงเกลียว

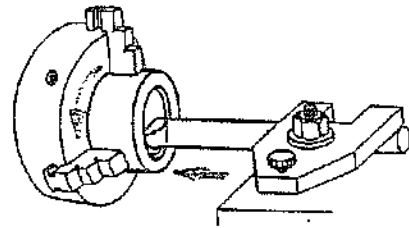

รูป B 190.4 ตัดเกลียวในด้วยมีดกลึงเกลียว

ขณะตัดเกลียว ชิ้นงานจะต้องหมุนรอบด้วยความเร็วรอบ เพื่อป้องกันมิให้เกลียวที่ตัดนั้นเอียง ให้จับนำศูนย์ดอกเกลียว หรือดાયเสียเลย

รูปที่จะตัดเกลียว จะต้องเจาะเตรียมไว้ให้ได้ขนาดรูเจาะของเกลียวนั้น ๆ เสียก่อน

ดાયตัดเกลียว จะต้องสวมอยู่ในครอบ และมีด้ามจับหมุน ดायใช้สำหรับตัดเกลียวนอก และจะต้องเตรียมขนาดวัดนอก ไว้ให้ถูกต้องเสียก่อนอีกด้วย ดायตัดเกลียวขนาดได้ไม่โตกว่าเกลียว M 16 หรือ 5/8"


งานกลึงเกลียวด้วยมีดกลึง (รูป B 190.3 และ .4) ต้องใช้เวลากลึงนานกว่าตัดเกลียวด้วยดอกเกลียวและดાય เพราะจะต้องเดินมีดกลึงช้ารอบ จนกว่าจะกลึงได้ถูกต้องลักษณะเกลียวนั้น ๆ แต่ข้อดีของเกลียวที่กลึงด้วยมีดกลึงก็คือ กลึงได้ทุกขนาดและทุกฟอร์ม และถูกต้องเที่ยงขนาด ไม่ว่าจะเป็นเกลียวยอดแหลม เกลียวดีเหลี่ยมกางหมู หรือ เกลียวสันเหลี่ยมก็ตาม การตั้งช่วงนำเกลียว จะต้องตั้งโดยคำนวณจากช่วงนำเกลียว ของเพลาหน้าเป็นจุดตั้งต้น

งานตัดเกลียว ด้วยดอกเกลียว และ ดาบบนเครื่องกลึง


ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการผลิตสลักแปรง (ดังรูป B 191.2)

รูป B 191.1 (ขวา)
ตัวอย่างใช้งานของสลักแปรง

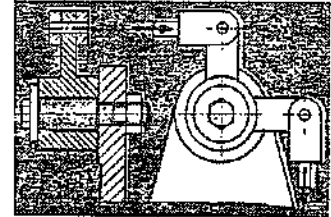


รูป B 191.2 (ซ้าย) แบบงาน

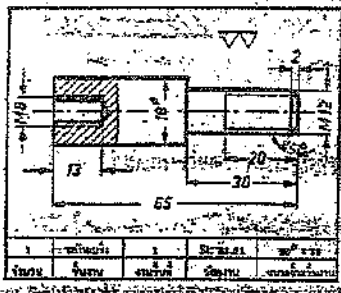

แผนงาน

ลำดับขั้นตอน	ลำดับขั้นตอน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	จับชิ้นงานเข้าที่ และกลึงตัดให้ได้ความยาวตามต้องการ	หัวจับสามขา มีตลับหันตัด
2.	กลึงเตรียม และกลึงขนาดสำเร็จ 18°	มีตลับตรงละเอียด
3.	เจาะรู 6.7°	ดอกเจาะ 6.75 N SS
4.	ผายปากรู	ดอกเจาะผายรู 90°
5.	ตัดเกลียวใน M 8	ดอกเกลียว (ทั้งดอกหนึ่ง ดอก สอง และดอกสาม) ตามจับดอก เกลียว
6.	กลับจับชิ้นงาน กลึงผิวและลดป่า	มีตลับตรงหน้าตัดละเอียด
7.	ตัดเกลียวนอก M 12	ดาบ กับด้ามจับดาบ

เครื่องมือวัดและทดสอบ -
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เวอร์เนียวัดลึก เมฆวัดเกลียว แหวนเกลียวเกลียว

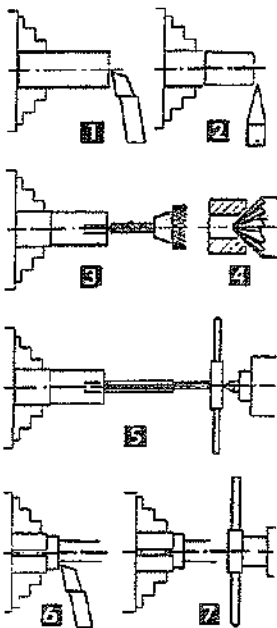

งานกลึงเกลียวใน M 8

เจาะรู: ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางวัดที่โคนเกลียวโต 6.876 มม.

แต่จะต้องเจาะรูก่อนตัดเกลียวโต 6.7 มม. (ดูตาราง T 193.1) เพราะในขณะที่ตัดเกลียว ผิวโลหะบางส่วนจะถูกขบถูบนั่นต้องตัดเพื่อไว้

วิธีเลือกดอกเกลียว: ดอกเกลียวขนาด M 8 นั้น มี 3 ดอก ดอกที่หนึ่งเป็นดอกเตรียม ดอกที่สองเป็นดอกงาน และดอกที่สามเป็นดอกตัดเกลียวสำเร็จ การตัดเกลียวจะต้องตัดด้วยดอกเกลียวทั้งสามตามลำดับกัน

งานตัดเกลียว ดอกเกลียวที่หนึ่ง ให้หมุนนำเข้าตัดด้วยมือเสียก่อน แล้วจึงเดินเครื่อง ขณะตัดเกลียวจะต้องคอย บ้อนดอกเกลียวเข้าตัดเกลียวด้วย ดอกเกลียวดอกที่สองและที่สาม ให้หมุนตัดด้วยมือทีละน้อย โดยใช้ด้ามจับหมุนให้มัน ข้อควรจำก็คือ ต้องหล่อลื่นผิวงานไว้เสมอ

งานกลึงเกลียวสลัก M 12

งานเตรียมแท่งสลัก: กลึงเตรียมแท่งสลัก ให้ได้ขนาดวัดนอก 11.85°

วิธีเลือกดาบ: ให้ใช้ชุดดาบขนาด M 12

งานตัดเกลียว: เมื่อแรกให้หมุนดาบด้วยมือเข้าตัดเกลียว ต่อจากนั้น ให้เดินเครื่อง โดยตั้งความเร็วรอบให้พอเหมาะ หล่อลื่นผิวอย่างดี

ข้อควรปฏิบัติในการตัดกล้วยด้วยดอกกล้วย

และตายกล้วยใน

1. เจาะรูเตรียมตัดกล้วย (รูป B 192.1) เพราะว่าในขณะที่ตัดกล้วย ผิวภายใน จะถูกขับให้นูนขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้เอง รูเจาะก่อนตัดกล้วย จึงต้องมีขนาดโตกว่าขนาด โคนกล้วย (ดูตาราง T 193.1) เฉพาะ แต่กรณีที่ต้องการกล้วยแน่นเท่านั้น ขนาดรูเจาะจึงจะเจาะเท่าขนาด โคนกล้วยได้ ถ้าเจาะรูเล็กเกินไป ดอกกล้วยอาจหักได้ ยิ่งกว่านั้น กล้วยที่ตัด ได้จะรีได้ง่ายออกโสดหนึ่งด้วย ถ้าเจาะรูโตเกินไป ดอก กล้วยจะไม่ตัดได้เป็นกล้วย หรือแม้จะตัดได้กล้วยบ้าง ก็จะได้แต่ กล้วยที่อ่อนแรง รับ “ภาระ” งานไม่ได้

รูเจาะเพื่อเตรียมตัดกล้วยนั้น ควรขยายกรู ด้วยดอกเจาะมุม 90° เพราะจะช่วย ทำให้นำดอก กล้วยเข้าเจาะได้ง่ายสะดวกขึ้น และไม่ปรากฏเป็นรอยคลื่นลม แต่อย่างใด

2. การเลือกดอกกล้วย การเลือกดอกกล้วยให้พิจารณาจากวัสดุงาน ตัวยุทธพอร์มของกล้วย และความยาวของกล้วยเป็นเกณฑ์ (รูป B 192.2 ถึง .5) ดอกกล้วย ที่ใช้ตัดกล้วยขอดแหลมนั้น โดยปกติ จะมีขนาดตามกำหนดมาตรฐาน และทำด้วยเหล็กเครื่องมือ หรือ เหล็กครอบสูง คมบนดอกกล้วยเองมีทั้งคมตัดและคมเฉื่อยระไน

ดอกกล้วย มักมาเป็นชุด ชุดหนึ่งมีสามดอกตามขนาดกล้วย และใช้ตัดกล้วยได้ อีกเพียงระ ชะหนึ่ง หรือกล้วยสำหรับรูสี่ง ส่วนดอกกล้วยสำหรับกล้วย รูปต่อนั้น แม้ว่ามาเป็นชุด แต่ชุดหนึ่งจะมีเพียงสองดอก หรือเพียงดอกเดียวก็มี


ดอกกล้วยที่ใช้เครื่องมือตัด (รูป B 192.4) มาเป็นชุดเหมือนกัน แต่ชุดหนึ่ง มีสองดอก หรืออาจมีเพียงดอกเดียวก็ได้ วิธีจับดอกกล้วยเข้ากับเครื่อง ให้จับที่โคนปลายดอกกล้วย ซึ่งจะพบเป็นเหล็กเหลี่ยมสั้น ๆ หรือเป็นหัวแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้จับได้ง่าย ดอก กล้วยที่ปลายดอก เป็นพลาสติกพิเศษ ก็มีใช้เหมือนกัน

ดอกกล้วยตัดกล้วยนัต (รูป B 192.5) เป็นดอกกล้วยอันเดียว ใช้ตัดกล้วยนัต ซึ่งปกติ เป็นกล้วยปล้อยสั้น ๆ


เครื่องตัดคาน ใช้สำหรับทำคานตัดกล้วย

3. วิธีตัดกล้วย ข้อผิดพลาดของกล้วย เช่น กล้วยเอียงกิด กล้วยหยาบ ขรุขระ และกล้วยเส้นชำรุดกิด เกิดจากวิธีตัดกล้วยผิดวิธีปฏิบัติ ทั้งสิ้น วิธีปฏิบัติดังนี้


- (a) ดอกกล้วยจะต้องคมอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะตัดกล้วยได้ทั้งหยาบขรุขระ และ เส้นกล้วยชำรุด
- (b) จับชิ้นงาน ให้หมุนกลมได้ศูนย์ มิฉะนั้นจะตัดได้กล้วยเอียง
- (c) ใช้ ชุดดอกกล้วย ตัดกล้วยตามลำดับดอก
- (d) ใช้วัสดุหล่อดิน ถูกล้าง เพื่อป้องกันมิให้ความเสียดทาน และในขณะที่เดียวกัน ช่วยรักษา ให้เส้นกล้วยไม่ขาดและสะอาดอีกด้วย

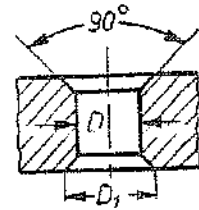


รูป B 192.1 รูเจาะเตรียม ตัดกล้วย D วัดโคนกล้วย D₁ วัดขอดกล้วย

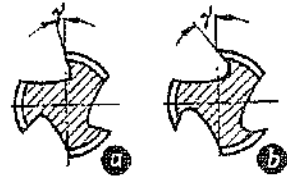

รูป B 192.2 การเลือก ดอก กล้วยจะต้องพิจารณา วัสดุงาน เป็นเกณฑ์ (a) วัสดุงานเป็นเหล็ก (b) วัสดุงานเป็นโลหะเบา

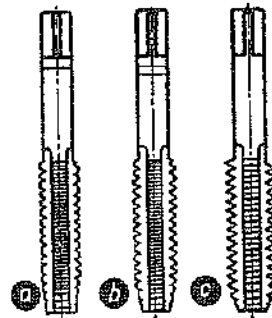


รูป B 192.3 ชุดดอกกล้วย (a) ดอกที่หนึ่งเป็นดอกเตรียม (b) ดอกที่สองเป็นดอกงาน (c) ดอกที่สามเป็นดอกตัด ลำเร็ว

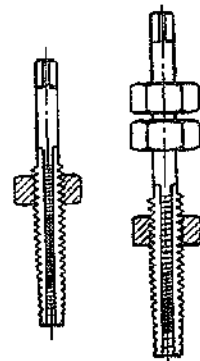

รูป B 192.4 (ซ้าย) ดอก กล้วยที่ใช้เครื่องมือตัด (ใช้เครื่องมือถักจับตัดกล้วย)

รูป B 192.5 (ขวา) ดอกกล้วย ตัดกล้วยนัต (ใช้ตัดกล้วยในรูปต้อยสั้น ๆ)

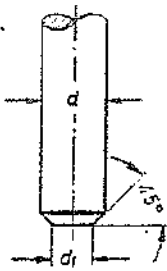

รูป B 192.1 งานกลึงเครื่องมือสลัก

d = ขนาดวัดนอกของเกลียว
 d_1 = ขนาดวัดที่โคนเกลียว



เกลียวนอก

1. กลึงสลักเครื่องมือไว้ให้ได้ขนาด (รูป B 192.1) เพื่อช่วยให้งานกลึงจับมีศูนย์กลางบนผิวงานจนกระทั่งขนาดสลัก ให้เล็กกว่าขนาดวัดนอกของเกลียวไว้ประมาณ $\frac{1}{10}$ เท่าของช่วงนำเกลียวทั้งตัวกลึงสลักเตรียมไว้โดยเดินไปเส้นเกลียวจะขาด

2. วิธีเลือกคายน (รูป B 192.2 และ 3) เพราะว่าขนาดของเกลียวที่จะตัดด้วยคายน ได้นั้นมีกำหนด ถ้าเป็นเกลียวเมตรก็ จะตัดขนาดเกลียวได้ไม่เกิน 30 มม. เกลียววิคเวต ไม่เกิน $1\frac{1}{4}$ " เกลียวขนาดตั้ง แต่ M 16 และ $\frac{5}{8}$ " ขึ้นไป จะต้องตัดด้วยคายนถึงสองครั้ง เพราะเพียงครั้งเดียว จะตัดโลหะออกได้ไม่หมด ก็จะต้องตัดโลหะออกเป็นเศษเล็กจำนวนมาก ตัดครั้งเดียวไม่เสร็จ และเส้นเกลียวจะขาดอีกด้วย คายนมีเป็นขนาดกำหนดมาตรฐาน และส่วนมากทำด้วยเหล็กเครื่องมือ

วิธีตัดเกลียว

- (a) ด้านภาคตัดของคายน ขณะใช้งานจะต้องฝังแนบและได้ฉากอยู่ในกรอบของคายน ชิ้นงานต้องหมุนได้เที่ยงและกลม เพื่อคายนจะได้เดินเข้าตัด ได้ตรง ไม่เอียง เกลียวที่ตัด ได้ ก็จะไม่เอียงด้วย
- (b) คายนที่ถือ จะตัดเกลียวได้หยาบ และเส้นเกลียวอาจขาดเสียหาย
- (c) เศษโลหะที่ตัดออก หากตกค้างอยู่ในร่องคายน อาจทำลายเส้นเกลียวได้
- (d) หล่อลื่นผิวให้ถูกวิธี

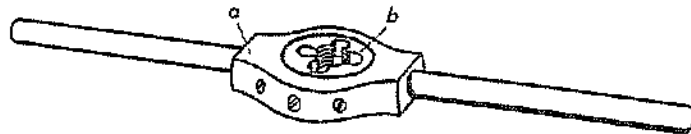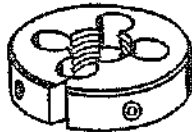

รูป B 192.2 คายน

รูป B 192.3 ด้านจับคายน (a) กรอบจับ (b) คายน

ตาราง T 192.1 ขนาดรูเจาะ เพื่อเตรียมเดินดอกเจาะ ดังกำหนดใน DIN 826 (ฉบับย่อ). เกลียวเมตร

เกลียว	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27
รูเจาะในเหล็กกล้า	2.5	2.9	3.3	4.2	5	6.7	8.4	10	11.75	12.75	15.25	17.25	19.25	20.75	23.75
เหล็กหล่อ, ทองเหลือง	2.4	2.8	3.2	4.1	4.8	6.5	8.2	9.9	11.5	13.5	15	17	19	20.5	23.5

เกลียววิคเวต

เกลียว	$\frac{1}{8}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{5}{16}$ "	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{7}{16}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	1"	$1\frac{1}{8}$ "	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{3}{8}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	$1\frac{5}{8}$ "	$1\frac{3}{4}$ "	2"
รูเจาะในเหล็กกล้า	5.1	6.5	7.9	10.5	13.5	16.5	19.25	22	24.75	27.5	30.5	33.5	35.5	39	44.5			
เหล็กหล่อ, ทองเหลือง	5	6.4	7.7	10.25	13.25	16.25	19	21.75	24.5	27.5	30	33	35	38.5	44			

ตาราง T 193.2 วัสดุหล่อลื่น ในงานตัดเกลียว


วัสดุงาน	วัสดุหล่อลื่น
เหล็กโครงสร้างที่มีได้เป็นเหล็กเจือเหล็กเจือ	น้ำมันพืช หรือน้ำมันงานตัด
เหล็กหล่อ	น้ำมันพืช หรือน้ำมันงานตัด
ทองเหลือง, อลูมิเนียมเจือ	น้ำมันสน บีโรเลียม
	แห้ง ๆ หรือ
	น้ำมันพืช หรือน้ำมันงานตัด
	น้ำมันสน
	น้ำมันงานตัด บีโรเลียม

ตาราง T 193.3 ค่าความเร็วตัด v_c ในงานตัดเกลียว

วัสดุงาน	วัสดุที่ทำการตัดเกลียว	
	เหล็กเครื่องมือ	เหล็กรอบสูง
เหล็กโครงสร้างที่มีใช่เป็นเหล็กเจือ	5	12
เหล็กโครงสร้างที่เป็นเหล็กเจือ	—	6
เหล็กหล่อ	5	9
ทองเหลือง	10	15
อะลูมิเนียมเจือ	16	25

งานตัดเกลียวด้วยหมักกลึงงานเครื่องกลึง

เกลียวตัดได้ด้วยเครื่องกลึงหัวเกลียว หรือ เครื่องกลึงเพลาน้ำ

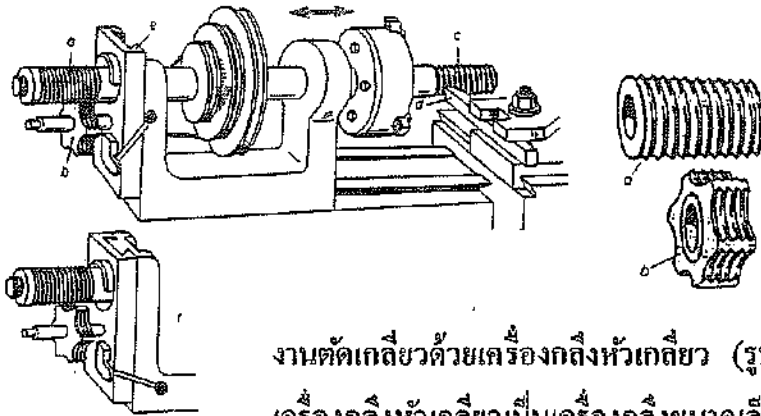

รูป B 194.1 ตัดเกลียวด้วยเครื่องกลึงหัวเกลียว (a) หัวเกลียวเพลาน้ำ (b) ดาวยับเกลียว (c) ชิ้นงาน (d) มีดกลึง (e) แท่นจับหัวเพลาน้ำ (f) แชนโซ่

งานตัดเกลียวด้วยเครื่องกลึงหัวเกลียว (รูป B 194.1)

เครื่องกลึงหัวเกลียวเป็นเครื่องกลึงขนาดเล็ก และมีลักษณะสร้างเป็นพิเศษ ผิดจากเครื่องกลึงของช่างกลโรงงานทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ เพลาน้ำนั้น

จริงอยู่หมุนได้ด้วยสายพาน แต่ในขณะที่กลึงเกลียวเพลาน้ำ จะต้องเลื่อนบ็อนด้วย การบ็อนนั้น บ็อนได้ โดยใช้ “หัวเกลียวเพลาน้ำ” หมุนขบกับ “ดาวยับเกลียว”


ในวิธีปฏิบัติ หัวเกลียวเพลาน้ำ กับ ดาวยับเกลียว ซึ่งเป็นเกลียวนอก มีมาเป็นคู่ ๆ คู่หนึ่ง ใช้สำหรับตัดเกลียว ได้ขนาดหนึ่งเท่านั้น

เพลาน้ำของเครื่องกลึงหัวเกลียวนี้ หมุนเลื่อนได้ตามแนวยาว สมมุติว่าต้องการกลึงเกลียว ช่วงนำเกลียว 1 มม. ช่วงกลึงจะต้องเลือกใช้คู่หัวเกลียวเพลาน้ำและดาวยับเกลียวขบ เฉพาะขนาดช่วงนำเกลียวดังกล่าว ติดเข้ากับหัวเพลาน้ำบนเครื่อง วิธีตัดให้หมุนตามเข็มนาฬิกากับแท่นจับหัวเพลาน้ำ ใช้กลแชนโซ่ ให้คู่หัวเกลียวนั้นเข้าขบกันเพื่อขบ เมื่อเดินเครื่อง ดาวยับเกลียว ซึ่งติดตั้งอยู่กับที่ จะขบเพลาน้ำ ให้เกลือนที่ตัด โดยจะกระทำตัวประหนึ่ง เป็นนัตอยู่กับที่ และคอยหมุนแห่งสตัด ให้เคลื่อนที่ได้ตามแนวแกน

มีดกลึงเกลียว เป็นมีดอยู่กับที่ เมื่อเพลาน้ำหมุน ก็จะหมุนมีดตัดเกลียวด้วยพร้อมกันไป

ในขณะที่ตัดเกลียว หัวเกลียวเพลาน้ำ กับดาวยับเกลียวจะต้องขบติดกันแน่นตลอดเวลา วิธีนี้ เพลาน้ำจะหมุนได้ ทั้งซ้ายและขวา เดินไปไหนหรือถอยหลัง ควบคุมได้ทั้งสิ้น มีดกลึงเพียงแต่ควบคุม ช่วงลึกของรอยกลึงเท่านั้น ก่อนที่จะเดินเพลาน้ำถอยกลับอย่าลืมขจัดมีดออกจากงานเสียก่อน นอกจากจะกลึงด้วยมีดกลึงแล้ว การกลึงเกลียวอาจ ใช้มีดหัวกลึงเกลียวก็ได้ (ดูหน้า 195)

เครื่องกลึงหัวเกลียวนี้ เหมาะกับชิ้นเกลียวที่มีช่วงกลึงเกลียวยาวมาก และใช้หัวจับจับงานให้มันได้ลำบาก เพราะชิ้นงานพยายามเหวี่ยงออกหนีศูนย์ การจับชิ้นงานดังกล่าวนี้ ยันระหว่างศูนย์ ท้ายศูนย์จะต้องเป็นศูนย์ที่มีแรงสปริงคอยรับ เพื่อให้จับชิ้นงานได้ด้วยแรงสปริง

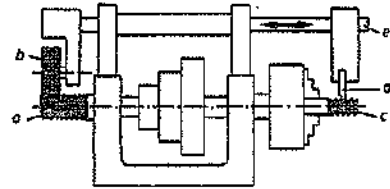

รูป B 194.2 วิธีตัดเกลียวบนเครื่องกลึงหัวเกลียว ด้วยมีดห้อย (a) หัวเกลียวเพลาน้ำ (b) หัวเกลียวขบ (c) ชิ้นงาน (d) มีดกลึง (e) แชน


ยังมีเครื่องกลึงเพลาน้ำอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นแบบมีดห้อย (รูป B 194.2) เพลาน้ำนี้ได้เป็นเพลาน้ำที่เลื่อนไปมาได้ ตามชาวอังกฤษเดิมแต่มีดกลึงต่างหากเป็นตัวเคลื่อนบ็อนกลึง โดยใช้ขนขบ ซึ่งมีกำลังขบส่งมาจากเกลียวหัวเพลาน้ำ วิธีนี้จะใช้มีดกลึง หรือมีดหัวกลึงเกลียวก็ได้ทั้งสิ้น

แชนจับมีดนั้น เหวี่ยงเข้าออก เพื่อใช้งานและพักงานได้ ระบบจับมีดด้วยวิธีนี้จะพบใน เครื่องกลึงลูกไม้ (รูป B 203.1)

มีดกลึงเกลียว

มีดกลึงเกลียว เป็นมีดกลึงขึ้นรูปชนิดหนึ่ง คือใช้กลึงขึ้นรูปเกลียวนั่นเอง (รูป B 195.1 ถึง .8)

เมื่อจะกลึงเกลียวยอดแหลม ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษว่าเกลียวขนาดช่วงนำเกลียวต่าง ๆ กัน ขนาดรัศมีโค้งมน บนเกลียวนั้น ก็มีขนาดผิดกันด้วย มีดกลึงเกลียวจะต้องมีรัศมีโค้งมนได้ตามขนาด

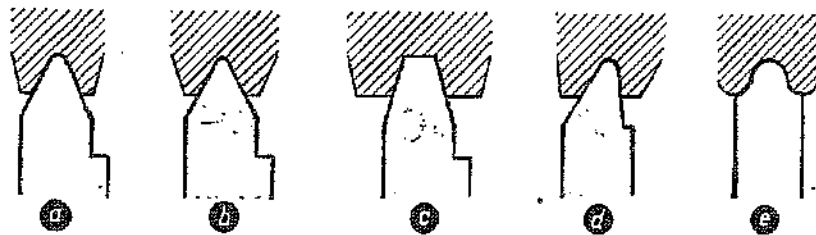


รูป B 195.1 มีดกลึงเกลียวต่าง ๆ (a) เกลียววีทเวอด (b) เกลียวเมตริก (c) เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (d) เกลียวพื้นเหลี่ยม (e) เกลียวกลม




รูป B 195.2 (ซ้าย) มีดกลึงเกลียวยอดแหลมกับด้าม

รูป B 195.3 (กลาง) มีดกลึงเกลียวใน (a) มีดกลึงเกลียวในยอดแหลม (b) มีดกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมคางหมู (c) เฟลจจับมีดและมีดกลึงเกลียว

รูป B 195.4 (ขวา) แสดงวิธีลับ มีดกลึงเกลียวให้ได้ค่ามุมคายที่ถูกต้อง α รูปเส้นผิวด้านข้างมีดที่ถูกต้องลักษณะ α_1 รูปเส้นผิวด้านข้างมีดที่ผิดลักษณะ เพราะมุมคายผิดค่า

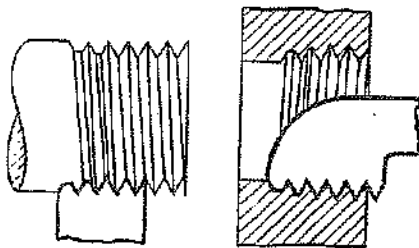

รูป B 195.5 มีดหัวสี่เหลี่ยม

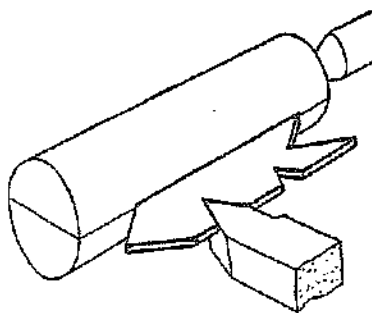

รูป B 195.6 วิธีตั้งมีดกลึงเกลียว โดยใช้แผ่นเกจช่วยจับ

กำหนดของเกลียวนั้น ๆ การที่จะตัดเกลียวให้ถูกต้องตามขนาดกำหนด ควรจะต้องใช้มีดกลึงขนาดที่นำมาเฉพาะใช้เกลียวนั้น ๆ เลขที่เดียว มีดกลึงเกลียวไม่มีมุมคาย มิฉะนั้นจะตัดเกลียวได้ผิดลักษณะ (รูป B 195.4)

มีดหัวสี่เหลี่ยม (รูป B 195.5) มีข้อดีในการปรับตั้งงานก็คือ ช่วยให้เกลียวได้พร้อมกันหลาย ๆ เกลียว เป็นการประหยัดเวลาได้มาก

การจับมีดกลึงเกลียว เพื่อเตรียมกลึงนั้น พยายามจับให้คมแหลมของมีดตั้งที่แนวเส้นศูนย์พอดิ อย่าให้ผิดจากแนวเส้นศูนย์นี้ไปเพราะขนาดของเกลียวจะผิดทันที เพื่อให้แน่ใจว่า ตั้งมีดตรงและได้ลากกับงาน ควรใช้แผ่นเกจช่วยตั้ง (รูป B 195.6)


ในกรณีที่ต้องการกลึงเกลียวให้มีขนาดความเที่ยงมากที่สุด การตั้งมีดกลึงเกลียวจะต้องใช้ กล้องจุลทรรศน์ของเครื่องกลึงช่วย โดยให้ตั้งด้วยกระบอกลิ้นซี่งับฉาก



งานตัดเกลียวด้วยเครื่องกลึงเพลาน้ำ

ลักษณะทำงาน ของเพลาน้ำ และนัตประกบ วิธกลึงเกลียว วิธนี้ มีเกลียวซึ่งจับอยู่ในแท่นมัต เป็นตัวเลื่อนกลึงเกลียว ไปตามเพลายาว แท่นมัตเคลื่อนได้ เพราะขับเคลื่อนด้วยเพลาน้ำ (รูป B 196.1) เกลียวเพลาน้ำนี้ส่วนมากเป็น เกลียวสี่เหลี่ยมกางมุม และหมุนได้ โดยมีระบบส่งกำลังขับเคลื่อนมาจากเพลางาน เพลาน้ำขับเคลื่อนแท่นมัตให้เคลื่อนได้ด้วยนัตประกบใต้แท่นมัต นัตประกบนี้ เป็นนัตผ่า อัดให้ประกบกันแน่นเพื่อใช้ขับ และคายประกบเมื่อเลิกขับ โดยใช้แขนโยกอัดเพื่อคายประกบได้สะดวกดี

รูป B 196.1 ลักษณะการป้อนของเพลาน้ำ (a) เพลาน้ำ (b) ชุดเฟืองทด เปลี่ยนได้
รูป (a) นัตอัดประกบ เมื่อใช้ขับ
รูป (b) คายประกบนัตเมื่อเลิกขับ

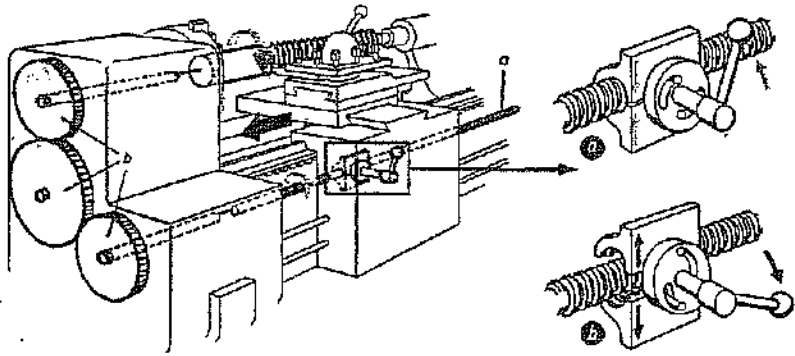

เพลาน้ำใช้เป็นเพลाप้อน ให้กลึงงานได้ตามยาวได้ด้วย แต่ถ้าหากเพลาน้ำใช้งานอยู่ตลอดเวลา หรือใช้เป็นประจำ จะสึกหรอเกินควร และในที่สุด จะตัดเกลียวได้ไม่ตรงขนาด

แต่ถ้าจะใช้ เพลาดังเป็นเพลाप้อนตัดเกลียว (โดยพยายามกลึงให้ได้เป็นร่องเกลียว) ก็จะไม่ตรงขนาดอีก และจะทำให้กลึงภายในแท่นมัตสึกหรอเสียอีก

ดังนั้น จึงจำไว้เป็นกฎว่า เมื่อจะกลึงเกลียว ให้ใช้เพลาน้ำเท่านั้น
เมื่อจะกลึงตามยาวและกลึงหน้าตัด ให้ใช้เพลาดังเท่านั้น

ลักษณะทำงานของชุดเฟืองทดและระบบมือนกลึง วิธที่จะกลึงให้ได้ขนาดช่วงนำเกลียวที่ต้องการ ความเร็วรอบของเพลาน้ำ จะต้องหมุนด้วยความเร็วรอบที่เป็นอัตราส่วนกับความเร็วนรอบของเพลางานเสมอ เช่น สมมุติว่า

ต้องการ กลึงเกลียว ช่วงนำเกลียว 8 มม. แท่นมัตจะต้องป้อนมัตกลึง ให้กลึงได้ช่วงนำเกลียว 6 มม. ต่อรอบหมุนหนึ่งรอบ ของชั้นงาน เพลาน้ำจะต้องนำแท่นมัตให้เคลื่อนไป 6 มม. และในขณะที่เดียวกัน เพลางานจะต้องหมุนครบ 1 รอบพอดีด้วย ในทำนองเดียวกัน หากต้องการกลึงเกลียวขนาดช่วงนำเกลียวเพียง 8 มม. เมื่อเพลางานหมุนครบหนึ่งรอบ เพลาน้ำจะต้องหมุนเพียงครึ่งรอบเท่านั้น (ช่วงนำเกลียวของเพลาน้ำ = 6 มม.)

อัตราส่วนความเร็วรอบระหว่างเพลางานกับเพลาน้ำนี้เอง เป็นอัตราทดของชุดเฟืองทด ที่ส่งกำลังขับเคลื่อนจากเพลางาน มาขับเพลาน้ำ (ดูวิธีคำนวณ หน้า 201)

ในด้านปฏิบัติจริง การเลือกขนาดฟันเฟือง เพื่อใช้ในชุดเฟืองทอนั้น ค่อนข้างเสียเวลาอย่างมาก เครื่องกลึงสมัยใหม่ ๆ (ดูหน้า 24) จะมีชุดคั่นโยก เมื่อต้องการกลึงเกลียว ช่วงนำเกลียวเท่าใด ก็ให้อ่านขนาดช่วงนำเกลียวนั้นจากตาราง บนเครื่องกลึง หาตำแหน่งโยกคั่นโยกต่าง ๆ เหล่านั้น สะดวกและรวดเร็วกว่ามาก


ชุดเฟืองกลับทางหมุน (ดูหน้า 24) ใช้สำหรับกลับทิศทางการเดินของเพลาน้ำ เพื่อให้กลึงได้ทั้งเกลียวขวาและเกลียวซ้าย

งานกลึงเกลียวสลักด้วยมีดกลึง


ตัวอย่างงาน

งาน: ต้องการกลึงแท่งสลักเกลียวจิก (รูป B 197.1) เพื่อให้เป็นแกนเกลียวใน อุปกรณ์ตั้ง (กลึงเกลียวอัตโนมัติ ดูหน้า 199)

อุปกรณ์ตั้ง ที่กล่าวถึงนี้ (รูป B 197.2) ใช้สำหรับ ช่วยตั้งมุมซึ่ง บอลแบร์ริง ให้หลุดออกจากเพลางาน ได้สะดวก แรงตั้งในลำตัวแกนสลัก เกิดจากการที่ปลายจิกของแท่งสลักเกลียว ยันแน่นอยู่กับเพลา งาน และเมื่อหมุนแท่งสลักเกลียว ก็จะมีแรงตั้ง เกิดเป็น แรงตั้ง ตั้งออกได้

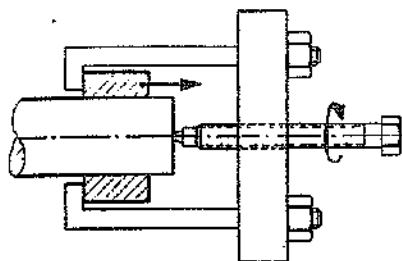


รูป B 197.1 (ขวา) แบบงาน

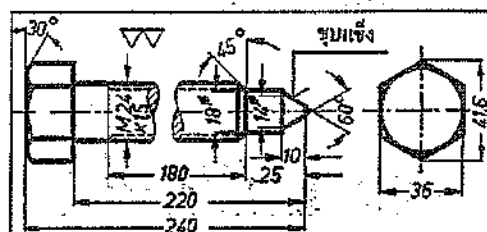

1	สลักเกลียวจิก	1	St. 50.11	44 ^{มม} × 250
จำนวน	ชิ้นงาน	งานชิ้นที่	วัสดุงาน	ขนาดชิ้นเริ่มงาน

รูป B 197.2 (ข้างบน) อุปกรณ์ตั้ง


แผนงาน

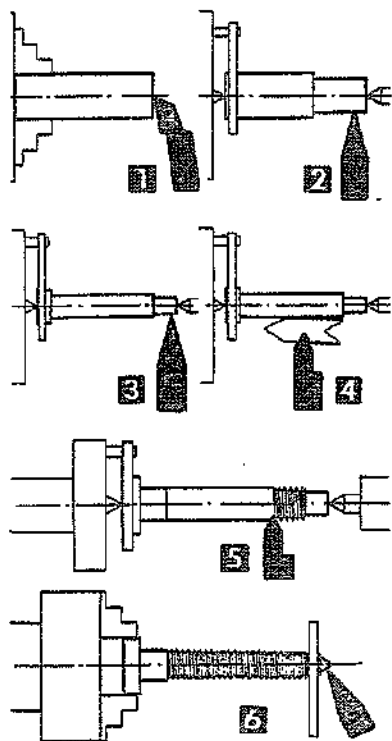

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1	กลึงหน้าตัดชิ้นงาน และเจาะรูขั้นศูนย์	มีดกลึงหน้าตัด ดอกเจาะขั้นศูนย์
2	ขั้นชิ้นงานไว้ระหว่างศูนย์ กลึงหยามและกลึงละเอียดหัวสลัก	มีดกลึงปอก และ มีดกลึงละเอียด
3	กลึงปอกและกลึงละเอียดขั้นเกลียว 24° และ ที่กลมๆ	มีดกลึงปอก มีดกลึงละเอียด มีดกลึงหน้าตัด
4	ตั้งเครื่องกลึง เพื่อกลึงเกลียว จับมีดกลึงเกลียวเข้ากับแท่นมีด	ชุดเฟืองขนาด มีดกลึงเกลียว แผ่นเกจวัดเกลียว
5	ตัดเกลียว	-
6	กลึงปลายจิก	กั้นสะพาน มีดกลึงละเอียด
7	ไสหัวสลักเกลียว	มีดไสเพลาดัง
8	ขุมปลายจิกให้แข็ง	-
เครื่องมือวัดและทดสอบ - เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ แผ่นเกจ เจียร์โซน แผ่นแบบเกลียว แท่งเกจวัดเกลียว หรือ แท่งวนเกจสอบเกลียว		

งานกลึงแท่งสลักเกลียว M 24 × 1.5

ในกรณีที่ไม่มีชุดเครื่องมือเพื่อตั้งสอปลัดเกลียว เราจะต้องกำหนดจำนวนเฟืองในชุดเฟืองทด (วิธีคำนวณดูหน้า 201) ในการคำนวณ ณ ที่นี้ให้คิดว่า ช่วงนำเกลียวของเกลียวเพลาหน้า เท่ากับ 6 มม. วิธีตั้งเกลียว มีจังหวะงานดังต่อไปนี้ (รูป B 198.1)

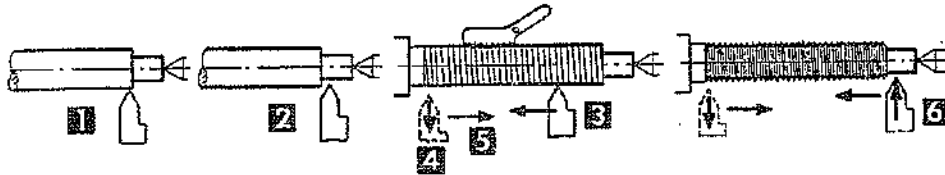

รูป B 198.1

1. ตั้งมุดกลึงเกลียวให้เพียงขัดตัดผิวงานเบา ๆ
2. เลื่อนมุดกลึงออกมาให้พ้นผิวงาน ตั้งสเกลที่ศูนย์ แล้วตั้งบ่อนมุดให้กลึงลึก 0.2 มม.
3. ประกอบคันตัดผ้า เดินเครื่องกลึง ให้มีครูดึงเดินกลึงผิวงาน
4. เมื่อเดินกลึงเกลียว จนสุดความยาวงาน ให้ถอยมุดออกมาจากตำแหน่งกลึง
5. คาขนัดประกอบเกลียวนำ ใช้มือหมุนล้อเคลื่อนแท่นมุดกลับไปตำแหน่งเริ่มกลึงเกลียวนั้นใหม่ การที่ครั้งนี้อาจ ประกอบนิตผ้าได้ ก็เพราะช่วงนำเกลียวของทั้งเกลียวนำและเกลียวที่ต้องการตัดเป็นตัวเลขลงตัวง่าย ๆ ของกันและกัน (ดูหน้า 200) นอกจากนี้จึงสอระยะช่วงนำเกลียวเสียด้วย
6. ตั้งช่วงกลึงลึกด้วยสเกลบนแท่นมุด เดินกลึงเกลียวหลาย ๆ ครั้งจนได้ขนาดสำเร็จ ขณะตัดเกลียวต้องหล่อลื่นให้ถูกวิธีเพียงพอ

งานวัดและสอบขนาดเกลียวสลัก M 24 × 1.5

ขนาดของเกลียวดังกล่าว จะต้องมึขนาดดังนี้: ขนาดวัดผ่านศูนย์กลาง ยอดเกลียว 24 มม. โคนเกลียว 22.052 มม. วงกลมพิตเกลียว 28 026 มม. ช่วงนำเกลียว 1.5 มม. และมุมระหว่างเกลียว 60° (ดูตารางเรื่องเกลียวประกอบ)

ขนาดวัดนอกของเกลียวเท่ากับขนาดของชิ้นงานกลึงอยู่แล้ว ซึ่งวัดได้ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ หรือ ไมโครมิเตอร์ ส่วนกำหนดระยะอื่น ๆ ของเกลียวสำเร็จ วิธีวัดสอบที่ง่ายที่สุด ก็ ใช้แท่งเกจสอบเกลียว กล่าวคือ ให้ใช้ เกจแหวนเกลียวขนาด M 24 × 1.5 หมุนเข้าวัดสอบดู



ในกรณีที่ไม่มีเกจแหวนเกลียว ก็ให้วัดขนาดโคนเกลียวสอบดู เช่น อาจจะใช้ เข็มวัดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เข้าเทียบวัดหรือจะใช้ ไมโครมิเตอร์ประกอบเข้ากับจุดแหลม เพื่อใช้วัดเกลียว (ดูหน้า 206) ก็ได้ ส่วนฟอร์มของเกลียว และช่วงนำเกลียวให้สอบด้วยแผ่นแบบสอบเกลียว

งานกลึงเกลียวบนตัวด้วยมดกลึง

ตัวอย่างงาน

งาน: จงกลึงเกลียวบนแผ่นดิ่ง ของอุปกรณ์เครื่องตั้ง (ตามแบบ รูป B 199.1)

ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นแผ่นดิ่งของอุปกรณ์เครื่องตั้ง (ดูหน้า 197) แผ่นดิ่งแผ่นนี้เองเป็นตัวจับแท่งสลักเกลียว เพื่อปรับรูป เป็นแรงตั้งในขณะที่ใช้งาน

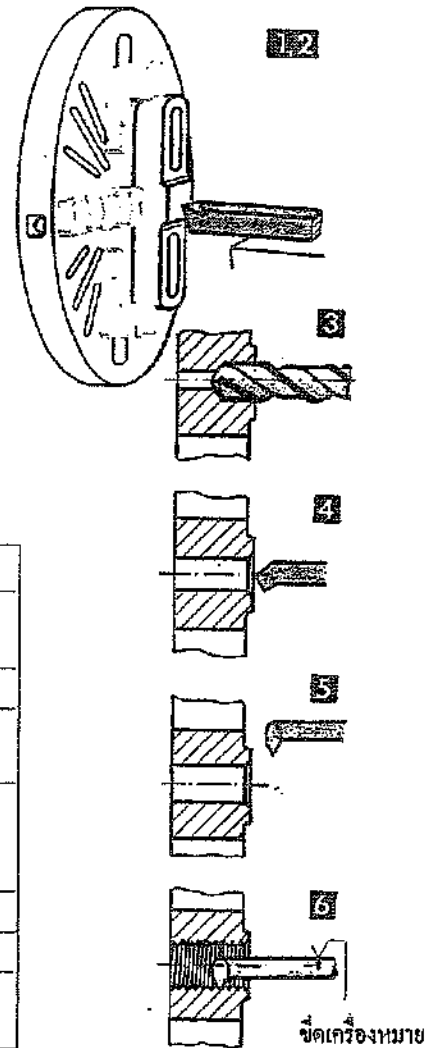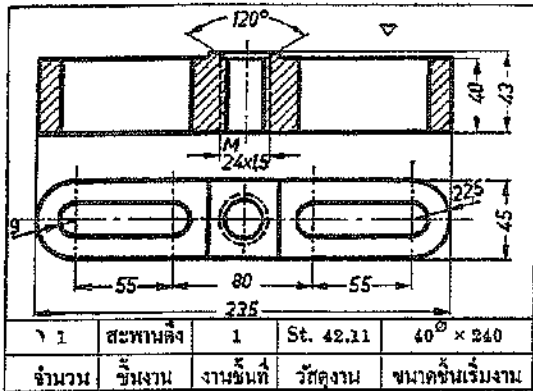

รูป B 199.1 แบบงาน

แผนงาน

	ลำดับชิ้นงาน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	จับชิ้นงานเข้าในหัวจับปรับให้ตรงและราบ	จานหัวจับ เหล็กตั้งขีดขนาด
2.	กลึงหน้าตัดให้เรียบ เจาะรูขึ้นศูนย์	มดกลึงปอก ดอกเจาะขึ้นศูนย์
3.	เจาะรูขนาด 10° และ 18°	ดอกเจาะ 10 N SS ดอกเจาะ 18 N SS
4.	กลึงกว้างรูเจาะภายในให้ขนาดโตเท่าขนาดวัดโคนเกลียว 22.052 และกลึง หายปาก	มดกลึงผิวใน
5.	จับมดกลึง	มดกลึง เกจสอบเกลียว
6.	กลึงเกลียว	-

เครื่องมือวัดและทดสอบ
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ วงเวียนวัดใน แท่งเกจวัดเกลียว

วิธีกลึงเกลียวบนตัว M 24 × 1.5

มดกลึง จะต้องจับให้สั้นที่สุดที่จะทำงานได้ เพราะมดกลึงชนิดนี้ใช้เกลียวบนตัวตลอดความยาว ลำตัวมดไม่ได้ ใช้ได้เพียงแค่ออยซ์ดบนมดเท่านั้น

วิธีกลึงเกลียวในเช่นนี้ มีหลักการปฏิบัติเช่นเดียวกับ กลึงเกลียวนอก (ดูหน้า 198) ผิดกันแต่ว่า เมื่อกำลังกลึงใน ช่วงกลึงลึกทุกครั้ง จะต้องตบกว่ากลึงเกลียวนอกเสมอ

วิธีวัดและสอบขนาดเกลียวบนตัว M 24 × 1.5

วิธีทดสอบ เกลียวบนตัวเช่นนี้ ให้ใช้ แท่งเกจเกลียว M 24 × 1.5 หมุนเข้าสอบขนาดโดยตรงเลย ก่อนที่จะหมุน แท่งเกจเข้าวัด ให้ตรวจดูว่าบนเกลียวนั้นสะอาดดีเสียก่อน หากไม่มีแท่งเกจก็ให้ใช้ แท่งสลักเกลียวที่เตรียมทำไว้ก่อนแล้ว (รูป B 197.1) หมุนเข้าสอบเกลียวนี้ได้

หลักปฏิบัติในการตัดเกลียวด้วยเครื่องกลึงเพลาน้ำ

การเตรียมเครื่องกลึง ค่าความเร็วตัดงานตัดเกลียว ให้ใช้ค่าประมาณ 1/3 ของความเร็วตัดงานกลึงปอก วิธีบ่อนเกลียว ช่างนำเกลียวจะบ่อนด้วยระบบบ่อนมัต หรือชุดเฟืองทดขับเพลาน้ำก็ได้

วิธีกลึงเกลียว การกลึงเกลียวชิ้นหนึ่ง ๆ จะต้องกลึงหลาย ๆ ครั้งจนได้ขนาดสำเร็จ

เมื่อเริ่มลงมือกลึง ให้กลึงด้วยขนาดกลึงหนา ๆ (ดูรูป B 200.2) วิธีบ่อนมัตเกลียวในขณะให้บ่อนทั้งในแนวลึกและแนวข้าง โดยใช้สเกลกลมบนแท่นมัต เป็นเกณฑ์บ่อน ในขณะที่กลึงเกลียวตัวแรกเกือบได้ขนาด จึงบ่อนมัตแต่ในแนวตั้งฉากกับงาน แต่อย่างเดียว ในขณะที่ให้กลึงผิวในระหว่างมุมเกลียวอย่างละเอียดมาก ผิวเกลียวจะได้ทั้งเที่ยงขนาด และราบเรียบเป็นมันดี

ทุกครั้งที่ดินมัตกลึงไปตลอดความยาวงาน ให้ถอยมัตกลึงออกมา แล้วชักกลับไปเริ่มต้นกลึงใหม่ ตั้งช่วงกลึงลึกใหม่ทุกครั้งที่จะที่ดินมัตกลึงเกลียวนั้น ๆ โดยชำระรอยกลึงเดิม (รูป B 200.3)

วิธีที่ดินมัตกลึง ให้ที่ดินในลักษณะที่ปลอดภัย ต่อมีคมมากที่สุด กล่าวคือ มัตนั้นจะต้องเดินดอยหลัง กลึงซ้ำได้ด้วย นัตประกอบเกลียวน้ำ จะต้องประกอบแน่นสนิทตลอดเวลา เกลียวยังยาว ซึ่งต้องใช้เวลางานกลึงนาน

ถ้าเกลียวที่กลึงนั้น มีช่วงนำเกลียว เป็นแฟกเตอร์ตัวคูณของช่วงเกลียวน้ำ เช่น ถ้าเกลียว นำเป็นเกลียว 6 มม. และเกลียวที่กลึงเป็นเกลียวเช่น 0,8 0,4 0,6 0,75 1 1,2 1,5 2 3 และ 6 มม. ซึ่งเป็นตัวคูณง่าย ๆ กับเกลียวน้ำ 6 มม. เช่นนี้ เมื่อที่ดินมัตกลึงเกลียวสุดงาน จะถอยนัตประกอบ แล้วถอยมัตออกมา ต่อจากนั้นเกล็ดอนแท่นมัตมาตั้งกลึงใหม่อย่างรวดเร็วได้เลย เพราะเมื่อบ่อนมัตกลึงครั้งใหม่ มัตก็จะเข้ากลึงตรงรอยเกลียวพอดี ไม่มีผิดตำแหน่งแต่อย่างใด แต่ถ้าหากเกลียวที่กลึงนั้น มิได้เป็นแฟกเตอร์ ตัวคูณง่าย ๆ กับเกลียวน้ำ จะทำเช่นนั้นไม่ได้ นอกจากที่ระบบหัวเครื่องกลึงนั้น ๆ มีนาฬิกาการกลึงเกลียวติดอยู่ ทำให้ตั้งตำแหน่งเริ่มกลึงเกลียวได้ถูกต้องทุกครั้งเท่านั้น ถ้าเกลียวที่กลึงเป็นเกลียวน้ำ และเกลียวน้ำเป็นเกลียวเมตริก วิธีถอยมัตออกมาเริ่มกลึงใหม่ จะถอยด้วยมือหมุนแท่นมัตไม่ได้เลย ให้ที่ดินดอยมัตออกมาโดยอัตโนมัติได้ อย่างเดียวเท่านั้น


เกลียวซ้ายหรือเกลียวขวา กลึงได้โดยบ่อนเกลียวด้วยลักษณะต่างกัน (รูป B 200.4)

เกลียวดีเหลือขมตามหมู่ ต้องกลึงเป็น 2 ลำดับ คือ กลึงเตรียม และกลึงเกลียวสำเร็จ


การหล่อเย็นและหล่อลื่น (ตาราง T 189.1) จำเป็นอย่างยิ่ง กับงานกลึงเกลียว เพราะเป็นการขจัดความเสียดทานระหว่างผิวงานกับมัตกลึงเพื่อมัตกลึงจัก ได้มีอายุงานนาน และเส้นเกลียวที่กลึง ได้เป็นเส้นราบเรียบสม่ำเสมอ

ข้อผิดพลาดที่มีได้ในงานกลึงเกลียว เกิดขึ้นได้หลายวิธีดังนี้


- (a) ขนาดต่าง ๆ ของเกลียวนั้นผิดจากกำหนด เช่น ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางผิดไป และขนาดความยาวต่าง ๆ วัดและทดสอบไว้ผิด ๆ
- (b) ฟอรัมของเกลียวผิดไป เนื่องจากลับคมมัตกลึงไว้ผิดรูป หรือตั้งมัตกลึง ไม่ถูกตำแหน่ง
- (c) กำหนด หุคเพื่อหุคเพื่อตัดเกลียว ผิดอัตราหุค หรือ โยกกันโยกกำหนดอัตราหุคผิดไป
- (d) เส้นเกลียวหยาบขรุขระ เพราะกลึงด้วยมัตหุค ๆ

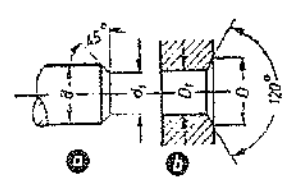


รูป B 200.1 วิธีเตรียมชิ้นงานก่อนกลึงเกลียว
รูป (a) แต่งสลักเกลียว
d = ขนาดวัดยอดเกลียว
d₁ = ขนาดวัดโคนเกลียว
รูป (b) เกลียวนัต
D = ขนาดวัดยอดเกลียว
D₂ = ขนาดวัดโคนเกลียว

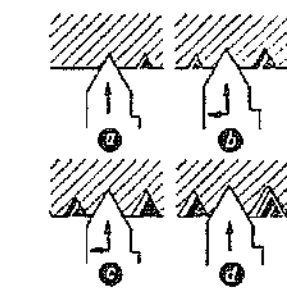


รูป B 200.2 วิธีบ่อนมัต กลึงเพื่อเกลียวเกลียว ขอดแหลม
รูป (a) เมื่อกำลังขึ้นที่หนึ่ง
รูป (b) กลึงขั้นที่สอง
รูป (c) กลึงขั้นที่สามและ ที่สี่
รูป (d) กลึงเกลียวสำเร็จ

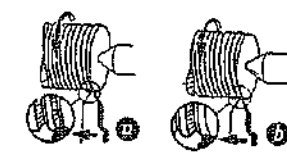

รูป B 200.3 วิธีที่ดินมัตกลึงเกลียวให้ที่ดินกลึงตามร่องเดิม
รูป (a) มัตกลึงเดินกลึงตามร่องเกลียว รูป (b) มัตกลึงมิได้เดินกลึงตามร่องเกลียวที่ได้กลึงไว้ก่อน (ผิดวิธี)

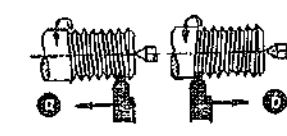

รูป B 200.4 วิธีกลึงเกลียวขวา และ เกลียวซ้าย
(a) เกลียวขวา (b) เกลียวซ้าย

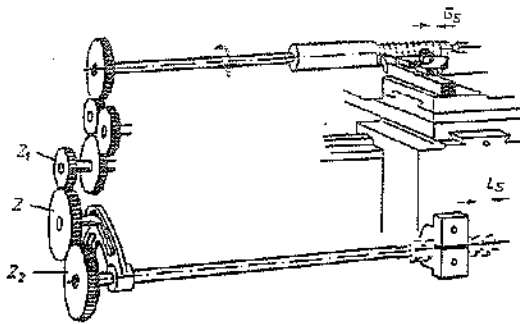

วิธีกำหนดชุดเฟืองทด นิยาม (รูป B 201.1)

- G_s = ช่วงนำเกลียว (ของเกลียวที่ต้องการตัด)
- L_s = ช่วงนำเกลียวของเพลานำ
- Z_1 = จำนวนฟันบนเฟืองขับ
- Z_2 = จำนวนฟันบนเฟืองตาม
- Z = จำนวนฟันบนเฟืองตัวกลาง ซึ่งไม่มีบทบาทเกี่ยวกับอัตราทดเลย

รูป B 201.1 ชุดเฟืองทด


เฟือง Z_1 เป็นเฟืองที่ถูกเพลางานขับให้หมุน โดยผ่านชุดเฟืองพักเฟือง Z_2 หมุนด้วยความเร็วรอบ เท่ากับ เพลางานพอดี

ตัวอย่าง (ดูรูป B 201.1 เพื่อความเข้าใจ) ต้องการกลึงเกลียวให้มี $G_s = 8$ มม. โดยใช้เพลานำ $L_s = 6$ มม. นำแท่งมีดตัดเกลียวโดยให้เพลานำหมุนไปครบรอบต่อหนึ่งรอบชั้นงานกลึงเกลียว งานนี้ทำได้โดยขับผ่านชุดเฟืองทด Z_1 และ Z_2 กล่าวคือใช้ $Z_1 = 30$ ฟัน $Z_2 = 60$ ฟัน อธิบายได้ว่า อัตราส่วนของจำนวนฟันบนเฟืองขับ (Z_1) ต่อจำนวนฟันบนเฟืองตาม (Z_2) เท่ากับอัตราส่วนของช่วงนำเกลียวที่ต้องการ ต่อ ช่วงนำเกลียวของเกลียวนำ

$$\frac{\text{จำนวนฟันบนเฟืองขับ } Z_1}{\text{จำนวนฟันบนเฟืองตาม } Z_2} = \frac{\text{ช่วงนำเกลียว } G_s}{\text{ช่วงนำเกลียวเพลานำ } L_s} \quad \boxed{\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{G_s}{L_s}}$$

ขนาดฟันเฟืองที่มีให้เลือก ในชุดเฟืองทด มีจำนวนฟันต่าง ๆ กัน ดังนี้ 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 125, 127 ฟัน

เพลานำ เป็นได้ทั้งเกลียวนิ้ว และเกลียวมิลลิเมตร ช่วงนำเกลียวของเพลานำนั้น มีกำหนดเป็นขนาดมาตรฐานอยู่ สำหรับเพลานำเมตริก ช่วงนำเกลียวมี 4, 6, 12 และ 24 มม. ส่วนเพลานิ้วมี 1/4" และ 1/2"

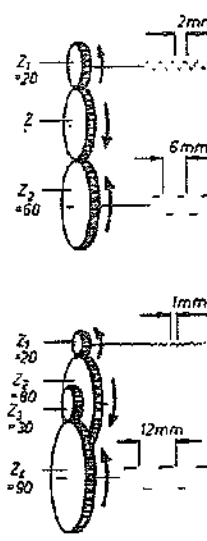

ตัวอย่างการคำนวณ

เพลานำเป็นเพลามเมตริก ใช้เกลียวเมตริก

ตัวอย่าง 1 ต้องการกลึงเกลียว ช่วงนำเกลียว 2 มม. ด้วยเพลานำที่มีช่วงนำเกลียว 6 มม.

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{G_s}{L_s} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad (\text{อ่านว่า 1 ต่อ 3})$$

เศษส่วน 1/3 นี้ เขียนใหม่ ให้เป็นอัตราส่วนของเลขที่ตรงกับจำนวนฟันบนเฟืองได้ คือ

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{G_s}{L_s} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = \frac{20}{60} \quad \text{หรือ} \quad \frac{80}{90} \quad \text{เป็นต้น} \quad (\text{อ่านว่า 20 ต่อ 60})$$

ใช้ $Z_1 = 20$ ฟัน $Z_2 = 60$ ฟัน หรือใช้ $Z_1 = 80$ ฟัน และ $Z_2 = 90$ ฟัน ส่วนเฟือง ตัวกลางไม่ต้องคิดเปลี่ยนแปลง แต่อย่างใด

ตัวอย่าง 2 ต้องการกลึงเกลียว ช่วงนำเกลียว 1 มม. ด้วยเพลานำช่วงนำเกลียว 12 มม.

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{G_s}{L_s} = \frac{1}{12}$$

เศษส่วน 1/12 เขียน ออกเป็นอัตราส่วนของจำนวนฟันเฟือง ที่มีอยู่โดยตรงไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ ต้องแยกเป็น ตัวคูณสองตัว

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{20}{80} \times \frac{80}{90}$$

คำตอบก็คือ ในกรณีนี้ ต้องใช้ชุดเฟืองทดสองชุด

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{20}{80} \quad \text{และ} \quad \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{80}{90} \quad \begin{array}{l} \text{เฟืองขับคือ } Z_1 \text{ และ } Z_3 \\ \text{เฟืองตามคือ } Z_2 \text{ และ } Z_4 \end{array}$$




เพลาหน้าเป็นเกสียวเมตริก เกสียวงานเป็นเกสียวนิ้ว

ตัวอย่าง 3 เกสียวชั้นงานเป็นเกสียวชนิดเกสียวนิ้ว = มีช่วงนำเกสียว $1/4'' =$ ช่วงนำเกสียว $\frac{25.4}{4}$ มม. และช่วงนำเกสียวของเพลาหน้า 6 มม.

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{G_s}{L_s} = \frac{1/4''}{6 \text{ มม.}}$$

$$= \frac{25.4}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{12.7}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{12.7}{12} = \frac{127}{120}$$

ใช้ $Z_1 = 127$ ฟัน
 $Z_2 = 120$ ฟัน

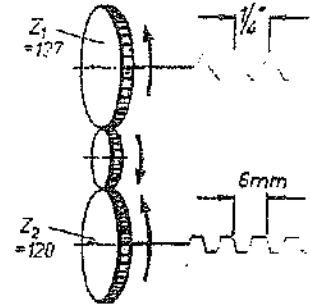


เพลาหน้าเป็นเกสียวนิ้ว เกสียวงาน เป็นเกสียวนิ้ว

ตัวอย่าง 4 ชั้นงาน : 12 เกสียวนิ้ว = ช่วงนำเกสียว $1/12''$
เพลาหน้า : 4 เกสียวนิ้ว = ช่วงนำเกสียว $1/4''$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{G_s}{L_s} = \frac{1/12''}{1/4''} = \frac{1''}{12} \times \frac{4''}{1} = \frac{4}{12} = \frac{40}{120}$$

ใช้ $Z_1 = 40$ ฟัน
 $Z_2 = 120$ ฟัน

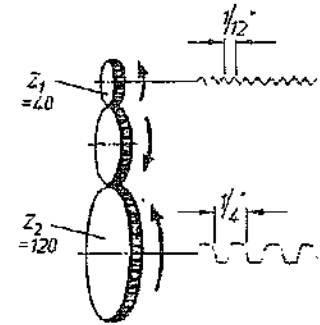


เพลาหน้าเป็น เกสียวนิ้ว เกสียวงานเป็นเกสียวเมตริก

ตัวอย่าง 5 ชั้นงาน : ช่วงนำเกสียว 8 มม.
เพลาหน้า : 4 เกสียวนิ้ว = ช่วงนำเกสียว $1/4''$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{G_s}{L_s} = \frac{8 \text{ มม.}}{1/4''} = \frac{8}{25.4/4} = \frac{12}{25.4} \text{ (คูณด้วย 5 ทั้งเศษและส่วน)} = \frac{60}{127}$$

ใช้ $Z_1 = 60$ ฟัน
 $Z_2 = 127$ ฟัน

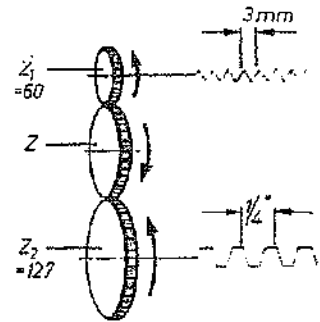


ตัวอย่าง 6 ชั้นงาน : ช่วงนำเกสียว 1.5 มม.
เพลาหน้า : 2 เกสียวนิ้ว = ช่วงนำเกสียว $1/2''$


$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{G_s}{L_s} = \frac{1.5 \text{ มม.}}{1/2''} = \frac{1.5}{25.4/2} = \frac{1.5 \times 2}{25.4} = \frac{3}{12.7}$$

เศษส่วน $\frac{3}{12.7}$ นี้ ไม่สามารถจัดชุดเฟืองทดได้โดยทศ เพียงครั้งเดียว แต่สองอัตราทดจัดได้

$$\frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{1}{2} \times \frac{8}{12.7} = \frac{20}{40} \times \frac{30}{127}$$

ใช้เฟืองจับ $Z_1 = 20$ ฟัน $Z_2 = 30$ ฟัน
เฟืองตาม $Z_3 = 40$ ฟัน $Z_4 = 127$ ฟัน

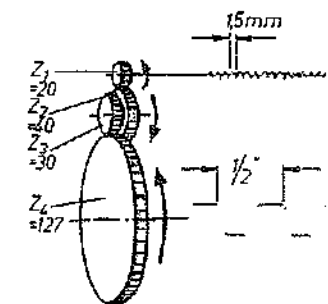

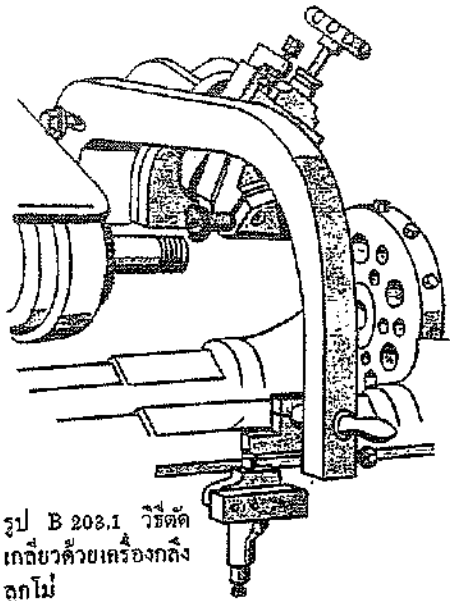

รูป B 203.1 วิธีตัดเกลียวด้วยเครื่องกลึงลูกไม้

งานตัดเกลียวด้วยเครื่องกลึงลูกไม้

เครื่องกลึงลูกไม้เหมาะสำหรับงานกลึงชิ้นเกลียวเป็นจำนวนมาก ๆ และงานกลึงเกลียวเป็นแต่เพียงจังหวะงานจังหวะหนึ่งในบรรดาจังหวะงานกลึงทั้งหลาย (ดูรูป B 203.1)

มีดกลึงเกลียวต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องกลึงลูกไม้ ได้แก่ ดาย ดอกเกลียว ชุดหัวตัดเกลียวที่เลื่อนปรับขนาดได้ มีดกลึงเกลียวและมีดหัวกลึงเกลียวทั้งหมดเหล่านี้จับไว้บนหัวลูกไม้ เมื่อจะใช้มีดอันใด ก็หมุนลูกไม้ ให้มีดนั้นเข้าอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะทำงาน

ดายและดอกเกลียว เมื่อใช้กลึงเกลียวในเครื่องกลึงลูกไม้ ชิ้นงานจะต้องหมุนเข้าหากม แต่ในขณะที่ถอยมีด ชิ้นงานจะต้องกลับทางหมุนเพื่อให้มีดยื่นออกจากคม

ชุดหัวตัดเกลียว ชุดหัวตัดเกลียวขนาดได้เอง ใช้สำหรับตัดเกลียว ทั้ง

เกลียวในและเกลียวนอก ชุดหัวตัดเกลียวนี้ มีคมเป็นซี่ยาว ขยับขยายให้ตัดเกลียวที่ช่วงนำเกลียววงที่แต่ขนาดวัดยอดเกลียวต่างกัน ได้สะดวกดี เมื่อตัดเกลียวเสร็จ ไม่ต้องหมุนชุดหัวตัดเกลียวกลับทางออกมา เพราะคลายออกจากชิ้นงานได้ด้วยตนเอง


มีดกลึงเกลียว และ มีดหัวกลึงเกลียว ปกติเมื่อใช้กลึงบนเครื่องกลึงลูกไม้ มักจะต้องนำจับเพลลาหัวเกลียว และดาวจับเกลียวในลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องกลึงหัวเกลียว โดยใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปเพื่อช่วยกลึงเกลียว

งานตัดเกลียวด้วยเครื่องเจาะ

จับดอกเกลียวเข้าในหัวจับ จับชิ้นงานไว้กับโต๊ะให้มั่น (รูป B 203.2) เจาะรูขนาดวัดโคนเกลียวก่อน เสร็จแล้ว ตัดเกลียวสำเร็จ หากบ่อนตัดเกลียวด้วยมือ วิธีบ่อนจะต้องมีอนให้หมุนตัดเกลียวได้พอดี มีดนั้นดอกเกลียวจะถูกชิ้นงานจับยึดให้หยุดหมุน และเมื่อต้องการหมุนดอกเกลียวออกก็จะต้องหมุนดอกเกลียวกลับทางให้หมุนออก โดยปกติ วิธีบ่อนตัดเกลียว ณ. นี้ เรานิยมใช้ อุปกรณ์ทำบ่อน ซึ่งนำบ่อนด้วยวิธีบังคับ เช่นใช้ "กลึงเกลียวนำบ่อน" เป็นต้น วิธีนี้เกลียวที่ตัดได้จะทั้งสะอาดและได้ขนาดถูกต้อง


งานตัดเกลียวด้วยเครื่องมือกลสำหรับตัดเกลียวโดยเฉพาะ

เครื่องมือกลที่ใช้สำหรับตัดเกลียวโดยเฉพาะนั้น เหมาะกับงานผลิตชิ้นเกลียวจำนวนมาก ๆ (รูป B 203.3) หัวเขี้ยวตัดเกลียว ให้จับอยู่ในหัวแท่น เพื่อจะได้ปรับความเร็วรอบได้มากขึ้น แท่งสลักก็จะตัดเกลียว ให้จับอยู่ในแท่นจับงาน จึงเป็นแท่งค่า ชิ้นงานจับแน่นอยู่ในรอยค่า เมื่อจะตัดเกลียวก็ให้เลื่อนแท่นจับงานนี้ไปตามสะพานนำชิ้นงาน เข้าหาหัวเขี้ยวจับเกลียว

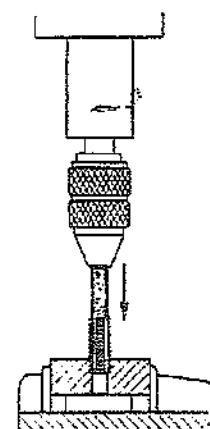


รูป B 203.2 (ซ้าย) งานตัดเกลียวด้วยเครื่องเจาะ

รูป B 203.3 (ขวา) งานตัดเกลียวด้วยเครื่องมือกลตัดเกลียว

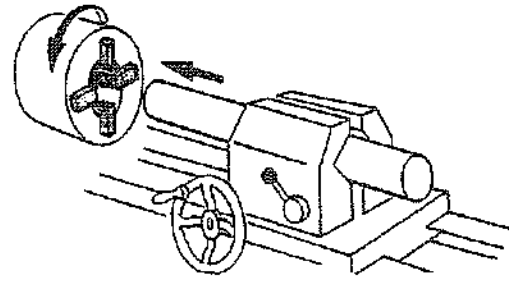


งานกัดเกลียว


งานกัดเกลียว โดยใช้มีดกัดขึ้น ส่วนมากใช้กัดเกลียวในลำดับต่อจากตัดเกลียวสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ก่อน เพราะเป็นการประหยัด งานกัดเกลียวนี้ มีสองประเภท คือ งานกัดเกลียวขาว และ งานกัดเกลียวสี

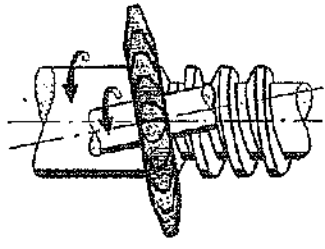

รูป B 204.1 งานกัดเกลียวขาว

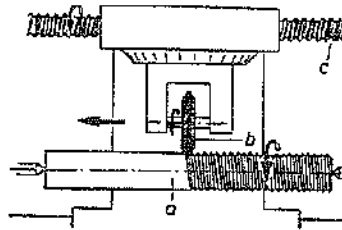

รูป B 204.2 เครื่องกัดเกลียวขาว (เขียนแสดงไว้อย่างง่าย) (a) ชิ้นงาน (b) มีดกัดเกลียว (c) เพลานำ

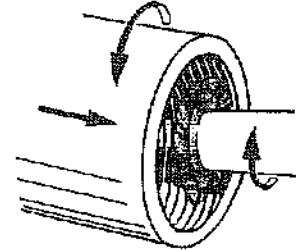


รูป B 204.3 งานกัดเกลียวในขาว


งานกัดเกลียวขาว (รูป B 204.1 .2 และ .3) มีดกัดที่ใช้เป็นมีดกัดฟอร์ม เพื่อให้ได้ฟอร์มของเกลียวที่ต้องการ เส้นแกนของเพลามีดกัด จะต้องวางตั้งฉากกับแนวของเส้นเกลียว วิธีตัดมีดกัดเกลียวให้สวมเข้ากับเพลานำ มีดกัด ซึ่งตั้งเพลานำให้กัดได้เป็นมุม ให้ตรงกับค่ามุมเกลียวที่ต้องการ เพลานำมีดกัดนี้วางอยู่ในแนวขาว ขับเคลื่อนให้เดินกัดได้ในแนวขาวด้วยเพลานำใช้กัดได้ทั้งเกลียวนอกและเกลียวใน

เครื่องกัดเกลียวขาว (รูป B 204.2) มีลักษณะงานเหมือนกับเครื่องกลึง วิธีตัดมีดกัดเกลียวให้สวมเข้ากับเพลานำ มีดกัด ซึ่งตั้งเพลานำให้กัดได้เป็นมุม ให้ตรงกับค่ามุมเกลียวที่ต้องการ เพลานำมีดกัดนี้วางอยู่ในแนวขาว ขับเคลื่อนให้เดินกัดได้ในแนวขาวด้วยเพลานำใช้กัดได้ทั้งเกลียวนอกและเกลียวใน

งานกัดเกลียวสี (รูป B 204.4 และ .5) ใช้สำหรับกัดเกลียวสอดแหลมทั้งเกลียวนอกและใน ลักษณะของมีดกัด เป็นมีดหนาประกบด้วยสแตนเลสหลายชั้นตั้งในรูป สันคมตัดในแนวสั้นหนึ่ง ๆ นั้น ไม่มีช่วงนำเกลียว แต่ฟอร์มของสันและลักษณะการจัดตำแหน่งของสันและแนวสันคมตัด จะขัดไว้ในลักษณะให้หมุนตัดเกลียวได้ลวมกำหนดมาตรฐาน ความยาวของตัวมีดอาจจะยาวกว่าความยาวของเกลียวที่ต้องการตัดเสียด้วยซ้ำ ทั้งนี้เพราะสันคมสันหนึ่ง ๆ จะเข้ากัด ณ จุดเดียวเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

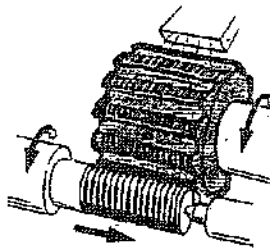

รูป B 204.4 งานกัดเกลียวนอกสี

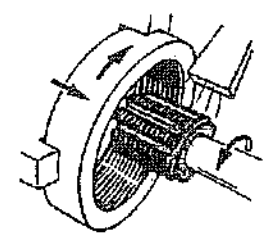


รูป B 204.5 งานกัดเกลียวในสี

เพลามีดกัด ขณะกัดจะต้องเอียงทำมุมขนาดเท่ากับมุมเกลียวกับงาน จำนวนรอบของชิ้นงาน จะต้องหมุนมากกว่าจำนวนรอบของมีดกัด หนึ่งรอบหรือมากกว่า เมื่อชิ้นงานหมุนไปหนึ่งรอบเกลียวจะต้องเลื่อนไปหนึ่งเกลียว เครื่องกัดเกลียวในสี ยังมีใช้อีกชนิดหนึ่ง คือเป็นชนิดที่เพลามีดเคลื่อนกัดได้ตามยาว


งานกัดเกลียวด้วยมีดหมุน

งานกัดเกลียวด้วยมีดหมุนนี้ ใช้กัดได้ทั้งเกลียวสอดแหลม เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู และเกลียวฟันเลื่อย ความเร็วของมีดหมุนนั้นสูงมาก กัดเกลียวได้รวดเร็วประหยัดเวลา และได้เส้นเกลียวที่ผิวเกลียวได้คุณภาพอย่างมาก (รูป B 205.1)


ตัวมีดหมุน เป็นมีดคมสกัด ทำด้วยเหล็กโลหะแข็ง หมุนด้วยความเร็วขอบประมาณ 300 เมตรต่อนาที วิธีหมุน ต้องหมุนทั้งรอบและหมุนป้อนตัดเกลียวพร้อมกันไป ตัวชิ้นงานเองหมุนด้วยความเร็วขอบประมาณ 0.4 ถึง 5 เมตร ต่อ นาที ลักษณะหมุนตัดของมีดเกลียวนั้น มีดจะหมุนให้คมสกัดของมีดกัดผิวงานออกเป็นสันบาง ๆ จนได้เป็นเส้นแนวขอบของเกลียวที่ต้องการ ชุดมีดหมุนอาจประกอบด้วยตัวมีด 2 อัน หรือมากกว่าขึ้นไปก็ได้ และมีทั้งชุดมีดหมุนกัดเกลียวนอกและใน การกัดเกลียวด้วยมีดหมุนเช่นนี้ ตัดเวลางานลงได้มากถึง 90 %

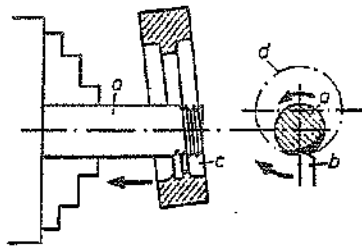

รูป B 205.1 ชุดมีดหมุน (a) ชิ้นงาน (b) ตั้วมีดหมุน (c) แหวนจับมีดหมุน (d) วงกลมกีดของมีดหมุน

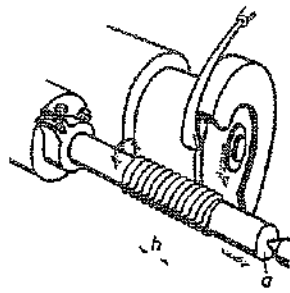

รูป B 205.2 งานเจียรระโนเกลียวด้วยหินแผ่นเดี่ยว (a) ชิ้นงาน (h) ช่วงนำเกลียว

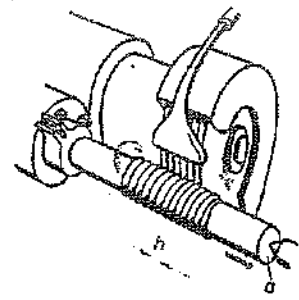


รูป B 205.3 งานเจียรระโนเกลียวด้วยหินจุด (a) ชิ้นงาน (h) ช่วงนำเกลียว

งานเจียรระโนเกลียว


งานเจียรระโนเกลียว เจียรระโนชิ้นงานได้ทั้งที่ชุบแข็งและไม่ชุบแข็ง (ดูรูป B 205.2 และ .3) งานเจียรระโนเกลียว จะใช้ต่อเมื่อต้องการเกลียวที่มีความเที่ยงขนาดมากที่สุด และเป็นเกลียวคุณภาพสูง เช่น ในการทำดอกเกลียว แท่งเกจวัดเกลียว แหวนเกจ และแกนเกลียวของเครื่องมือวัด เป็นต้น

หินที่ใช้เจียรระโนมีทั้งเป็นแผ่นเดี่ยว และเป็นหินจุดซึ่งมีหลายสัณคัมปรากฏอยู่


การแต่งหินเจียรระโนเหล่านี้ ให้แต่งด้วยเพชร วิธีแต่งหินจะต้องใช้อุปกรณ์แต่งหินจับเพชรเข้าแต่งบนเครื่องเจียรระโนนั่นเอง หินเจียรระโนหมุนในทิศทางตัดผิวงาน ชิ้นงานเองหมุนด้วยความเร็วรอบต่ำกว่า และจะต้องเคลื่อนป้อนให้ได้ตามกำหนดช่วงนำเกลียวด้วย หากเกลียวนั้นมีช่วงนำเกลียวแคบ เราเจียรระโนผิวงานได้โดยตรงเลย ถ้าเป็นเกลียวใหญ่ จะต้องตัดเกลียวล่วงหน้าหรือกัดเป็นเกลียวไว้ก่อนแล้วจึงเจียรระโนต่อจนสำเร็จ

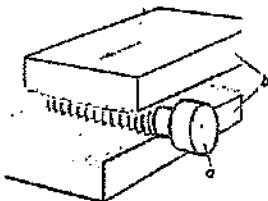


รูป B 205.4 วิธีรีดเกลียวด้วยแผ่นแบน a = ชิ้นงาน b = แผ่นแบนรีด เกลียว แผ่นแบนจับยึดติดอยู่กับเครื่องรีด แผ่นชิ้นมันจะต้องกดลงมาบนชิ้นงานด้วย ความกดดันสูงมากและขณะเดียวกัน ดันชิ้นงานให้กลิ้งเพื่อรีดด้วยพร้อมกันไป เกลียวก็จะปรากฏขึ้นบนผิวงาน

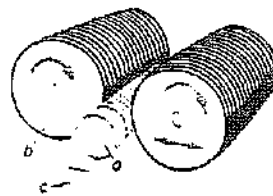

รูป B 205.5 วิธีรีดเกลียวด้วยลูกกลิ้ง a = ชิ้นงาน b = ลูกกลิ้ง c = แผ่นหนุนงาน ชิ้นงานวางและถูกจับแผ่นอยู่ระหว่าง ลูกกลิ้งสองลูก ลูกหนึ่งหมุนอยู่กับที่ อีกลูกหนึ่งเลื่อนเข้าออกเพื่อปรับขนาดจับชิ้นงาน ได้วิธีนี้ใช้รีดเกลียวได้ทั้งเกลียวสั้นและเกลียวยาว

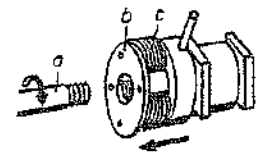

 รูป B 205.6 วิธีรีดเกลียวด้วยชุดลูกกลิ้งสั้น a = ชิ้นงาน b = หัวจับลูกกลิ้ง c = ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งรีดเกลียวมี 8 ลูกด้วยกัน ชุดลูกกลิ้งสั้นนี้ ปรับขยายเข้าออกตามขนาดเกลียว ได้อัตโนมัติ




รูป B 205.7 เส้นความเค้นบนผิวงาน (a) เกลียวที่ตัดเป็นเกลียวด้วยคม (b) เกลียวที่ ได้ด้วยวิธีรีด

ลักษณะผิวของเกลียวรีดนี้ บนผิวจะแลเห็นได้ชัดว่า ถูกกดอัดขึ้นบนที่เสียว หากได้มีการขึ้นเกลียวล่วงหน้าไว้ก่อนรีด หัวจะยัง "ละเอียด" และเนียน มากที่ได้ผิว อีกประการหนึ่งก็คือ เส้นความเค้นบนผิวของเกลียวรีดนี้ ไม่ขาดตอน เหมือนเกลียวที่ตัดเป็นเกลียวด้วยคม เกลียวรีดนี้ทำให้ความแข็งแรงมากกว่า (รูป B 205.7)

งานรีดเกลียว

เกลียวรีดขึ้นมาได้ ด้วย แผ่นกดรีด หรือลูกกลิ้ง (ดูรูป B 205.4) วิธีนี้ เป็นวิธีทำเกลียวโดยไม่พิเศษใดหะเกิดขึ้นเลย เหมาะอย่างยิ่งกับงานผลิตจำนวนมาก ๆ




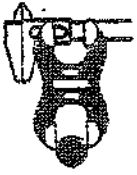

วิธีวัดและสอบขนาดเกลียว

ขนาดของเกลียว จะต้องได้ตามกำหนด ๕ ประการ (ดูรูป B 187.1 หน้า 187) ซึ่งได้แก่ ขนาดวัดยอดเกลียว โคนเกลียว วงกลมพิต ช่วงนำเกลียว และมุมระหว่างเส้นเกลียว หรือฟอร์มของเกลียว คุณสมบัติในการสวมของเกลียวขึ้นอยู่กับ ๓ สิ่ง เป็นสำคัญคือ ขนาดวงกลมพิต ช่วงนำเกลียว และมุมระหว่างเส้นเกลียว (ดูรูป B 189.1 หน้า 189)


งานวัด หมายถึงการใช้เครื่องมือวัด วัดขนาดความยาวออกมาเป็นตัวเลขส่วนงานสอบขนาด หมายถึงการใช้เกจสอบขนาด เพื่อว่าจะใช้แทนกันได้หรือไม่ การวัดขนาดของเกลียว วัดได้ยาก เพราะขนาดกำหนดหนึ่ง ๆ มีบทบาท เกี่ยวพันกับขนาดกำหนดอื่น ๆ ต่อ ๆ กันไป

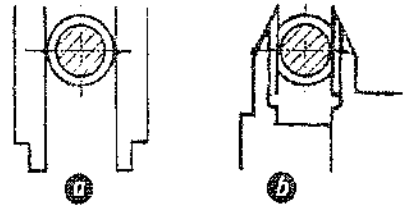

รูป B 206.1 (บน) วิธีวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (a) วัดขนาดยอดเกลียว (b) วัดขนาดโคนเกลียว



รูป B 206.2 ข้อผิดพลาดในการวัดขนาด โคนเกลียว d_2 ใตกว่าขนาดโคนเกลียว d_1

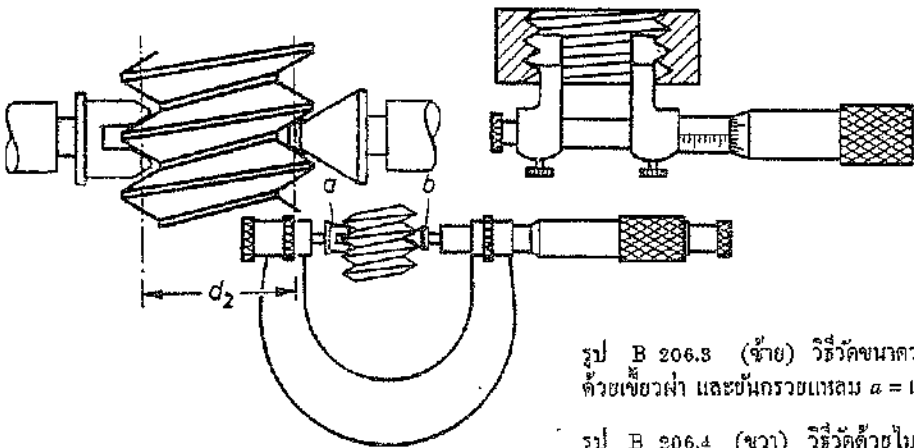



รูป B 206.3 (ซ้าย) วิธีวัดขนาดวงกลมพิตของเกลียว (d_2) ด้วยเช็วผ่า และยันกรวยแหลม $a =$ เช็วผ่า $b =$ ยันกรวยแหลม

รูป B 206.4 (ขวา) วิธีวัดด้วยไมโครมิเตอร์ชนิดวัดเกลียวใน


ขนาดยอดเกลียวและโคนเกลียว วัดและสอบขนาดได้ด้วย เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์แท่งเกจวัดเกลียว และเกจปากวัดจังกัด (รูป B 206.1)

การวัดขนาดโคนเกลียว จะต้องใช้เช็วยันวัด ๒ เช็ว ค่าวัดที่อ่านได้จะผิด คือ ใตกว่าขนาด (รูป B 206.2) เพราะ เช็วทั้งสองขณะเข้ายันวัดนั้น เช็วกันอยู่ ระยะที่วัดได้ คือระยะที่เช็วอยู่ห่างกัน ซึ่งถูกเข็วออกไปเช็วละครึ่งหนึ่ง ของช่วงนำเกลียว


ขนาดวงกลมพิตของเกลียว วัดได้โดยใช้ไมโครมิเตอร์ ชนิดใช้วัดเกลียว ซึ่งมีทั้งชนิดใช้วัดเกลียวนอกและเกลียวใน งานวัดเกลียวที่ปฏิบัติอยู่ในโรงงาน มักใช้ไมโครมิเตอร์ วัดเกลียวชนิดที่มีเช็วผ่าและยันกรวยแหลม ยันวัดอยู่ (ดูรูป B 206.3 และ .4) ทั้งเช็วผ่าและยันกรวยแหลมนั้นถอดเปลี่ยนได้ เพื่อให้ตรงขนาดกับช่วงนำเกลียวและ ขนาดของเกลียวที่ต้องการวัดนั้น ๆ ก่อนวัดทุกครั้ง ให้ใช้ไมโครมิเตอร์นั้นสอบเทียบขนาดกับบล็อกว้านนั้นก่อน

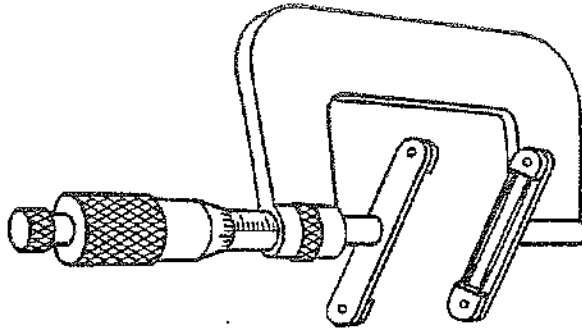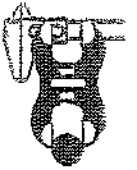


รูป B 207.1 ไมโครมิเตอร์ชนิดวัดเกลียวด้วยลวด 3 เส้น

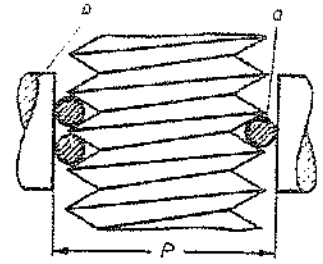

รูป B 207.2 ลวดช่วยวัดกับงานวัดขนาด วงกลมพิตของเกลียว a = ลวดช่วยวัด b = ทั้งขนาดและแกนวัดของไมโครมิเตอร์ P = ช่วงวัดทดสอบ

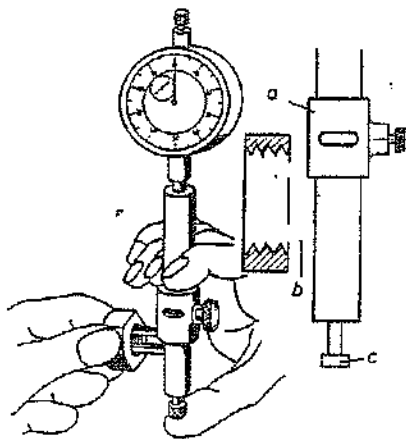

รูป B 207.3 วิธีใช้นาฬิกาวัดวัด เกลียวใน
 a = แขนวัดอันอยู่กับที่มีเข็วยค่า
 b = แขนวัดอันเคลื่อนที่ได้ ที่ปลายมีเข็ยกรวย ติดอยู่กับก้านหยั่งวัดของนาฬิกาวัด
 c = ปุ่มกดเลื่อนระยะวัด


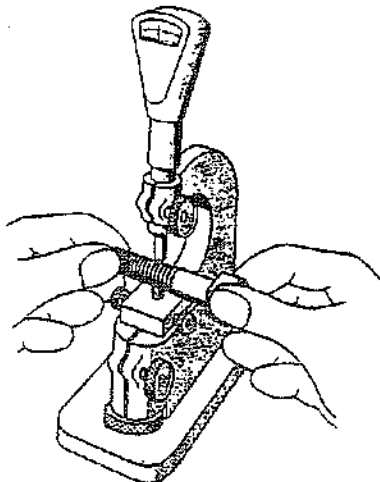


รูป B 207.4 วิธีวัดเพื่อเปรียบเทียบขนาดวงกลมพิตของเกลียวด้วยมินิมิเตอร์

วิธีวัดขนาดวงกลมพิตของเกลียวให้ได้ขนาดที่แน่นอนนั้น จะต้องใช้ลวดช่วยวัด วางฝังลงในร่องระหว่างเกลียว แล้วจึงวัด (รูป B 207.1 และ .2) เป็นจับลวดอยู่ติดกับแกนวัดของไมโครมิเตอร์ ช่วงวัด P ที่วัดได้ ให้นำไปอ่านเทียบจากตาราง เพื่อหาขนาดจริง ของวงกลมพิตอีกหนหนึ่ง ลวดช่วยวัดทั้ง 3 เส้นนี้ จะต้องหมั่นวัดขนาดเป็นครั้งเป็นคราวไว้เสมอ เพราะจะต้องให้มันใจได้ตลอดเวลาว่ายังเป็นลวดช่วยวัดขนาดเกลียวนั้น ๆ อยู่จริง

ตัวอย่าง ต้องการวัดขนาดวงกลมพิต ของเกลียว M 24 จะต้องใช้ลวดช่วยวัดขนาดผ่านศูนย์กลาง 2.05 มม. วงกลมพิตที่ถูกขนาดจริง (22.051 มม.) เมื่อวัดด้วยลวดช่วยวัด 3 เส้น จะต้องวัดได้ ช่วงวัดทดสอบ 25.606 มม. เป็นต้น

การวัดด้วยเครื่องมือวัดเปรียบเทียบ เช่น นาฬิกาวัดก็ดี และมินิมิเตอร์ (รูป B 207.3 และ .4) ก็ดี ใช้ได้แต่วัดหาขนาดที่ผิดออกไปจากขนาดกำหนดของวงกลมพิตเท่านั้น ก่อนใช้เครื่องมือวัดเหล่านี้ จะต้องตั้งศูนย์ โดยอาศัยชิ้นมาตรฐานเสียก่อนเช่นใช้ แหวนเกจวัดเกลียว หรือ แท่งเกจวัดเกลียว วิธีทดสอบขนาดง่าย ๆ อีกวิธีหนึ่ง คือใช้วงเวียนวัดปลายลูกกลิ้ง วัดสอบชิ้นงานจริงกับเกจมาตรฐาน ก็ได้เช่นกัน (รูป B 207.5)

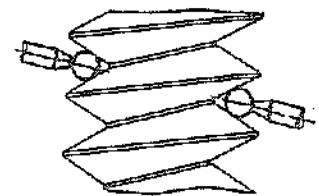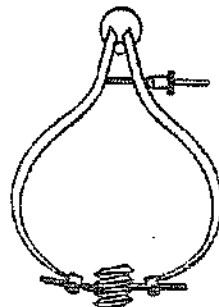

รูป B 207.5 วิธีวัดสอบขนาดเกลียว ด้วยวงเวียนวัดปลายลูกกลิ้ง



ช่วงนำเกลียว ทราบได้จากจำนวนปากเกลียว (รูป B 208.1) สำหรับเกลียวเมตรริก เรานิยมวัดระยะห่างระหว่างฟันหลาย ๆ ฟัน (ปกติ ใช้สิบฟัน) ด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์

วิธีคำนวณ ช่วงนำเกลียว ให้เอาระยะที่วัดได้นั้นหารด้วยจำนวนฟัน

ตัวอย่าง: ถ้าวัดระยะห่างของเกลียว 10 ฟันได้ 30 มม. ดังนั้น ช่วงนำเกลียว เท่ากับ 30 มม. : 10 = 3 มม.

สำหรับเกลียววัดเวด เรานิยมพูดเป็นจำนวนฟันค่อนัว จึงไว้ว่า 1" = 25.4 มม. และจะวัดช่วงนำเกลียวเป็น มม. ด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ได้เช่นกัน

วิธีวัดที่ง่ายกว่า ได้แก่ การวัดด้วยแผ่นเกจวัดเกลียว ซึ่งเป็นชุด ประกอบด้วยแผ่นเกจหลายแผ่น ตามขนาดเกลียวต่าง ๆ รูป B 208.2


วิธีใช้แผ่นเกจวัดเกลียว ให้ทาบแผ่นเกชนั้นลงบนเส้นเกลียวแล้วตรวจดูว่าแสงลอด วิธีวัดวิธีนี้เท่ากับเป็นการวัดสอพร้อมของเกลียวด้วยพร้อมกันไป ตลอดจน มุมระหว่างเส้นเกลียว และความมนโค้ง บนเส้นเกลียว วิธีวัดเกลียวให้ได้ขนาดจริงแน่นอน จะต้องใช้แท่งเกจช่วยวัด (รูป B 208.3 และ แท่งจี้เกลียว)

วิธีสอบขนาดมุมระหว่างเส้นเกลียว และ เส้นแนวขอบของเส้นเกลียว กระทำได้ง่าย ๆ โดยสอบด้วย แผ่นเกจวัดเกลียว



ส่วนวิธีสอบให้ได้ขนาดที่แน่นอน จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องวัดดู (รูป B 208.4)

เมื่อมองดูเส้นเกลียวด้วยกล้อง กล้องจะขยายเส้นเกลียวนั้นให้โตขึ้น วิธีวัด ให้หมุนแผ่นแก้วซึ่งมีสเกลเทียบขนาดเกลียวเขียนติดอยู่ เข้าซ้อนทับแนวเส้นเกลียว เล็กสเกลที่พอดีซ้อนทับกัน ก็จะทราบขนาดเกลียวนั้น ๆ ได้ อัตราขยายของกล้องนี้ ขยายสามสิบเท่า ซึ่งช่วยให้แลเห็นส่วนที่ผิดขนาดไปได้ชัดเจน


งานวัดเกลียว ที่ต้องการวัดให้เที่ยงมากที่สุด เช่น วัดสอแท่งเกจวัดเกลียว เป็นต้นนั้น ให้ใช้ กล้องจุลทรรศน์งานวัดสเกล วิธีวัดโดยขยายเส้นเกลียวขึ้นมาแล้วเทียบกับสเกลมาตรฐาน (ดังรูป B 208.4) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง เครื่องมือวัดละเอียด ต่าง ๆ เหล่านี้ ควรใช้วัด แต่ภายในห้องเครื่องมือวัด ซึ่งควบคุมอุณหภูมิห้องเท่านั้น

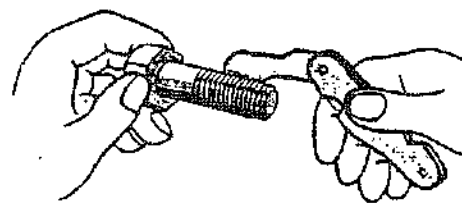



รูป B 208.2 วิธีวัดด้วยแผ่นเกจวัดเกลียว

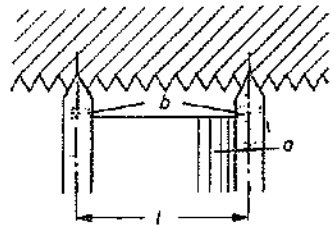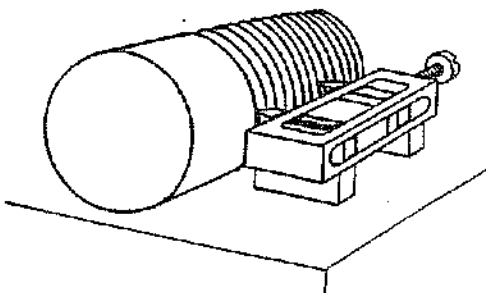


รูป B 208.3 (บนและขวา) วิธีวัดช่วงนำเกลียวด้วยแท่งเกจ a = แท่งเกจ b = แท่งจี้เกลียว l = ค่าวัด

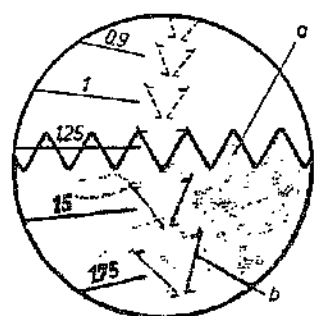


รูป B 208.4 วิธีสอบเส้นของเกลียวเมตรริกด้วยกล้องจุลทรรศน์ ประจำโรงเรียน a = เส้นเกลียวที่ขยายขึ้นเพื่อวัดสอ b = สเกลเทียบขนาด

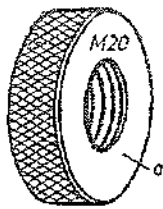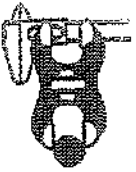


รูป B 209.1 (ซ้าย และ บน)
แท่งเจาะวัดเกลียวธรรมดา a = แหวน
เจาะวัดเกลียวธรรมดา b = แท่งเจาะวัด
เกลียวธรรมดา

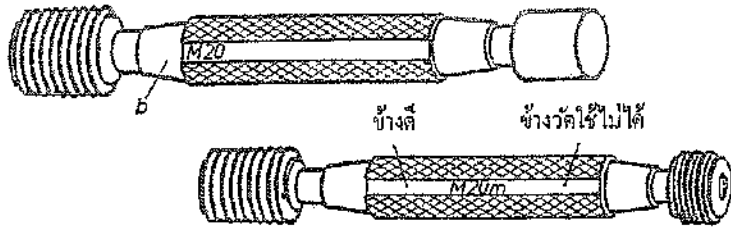


รูป B 209.2 แท่งเจาะวัดเกลียวจำกัด

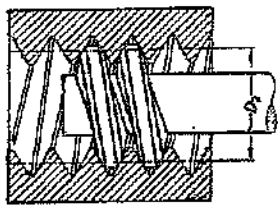

รูป B 209.3 วิธีวัดขนาด
วงกลมพิตเกลียว D_2 ด้วยแท่ง
เจาะวัดเกลียวจำกัด ด้าน "ใช้ไม่ได้"

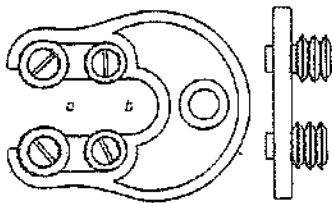

 รูป B 209.4 แท่งเจาะวัดเกลียว
จำกัด ชนิดมีลูกกลิ้งวัด
 a = ลูกกลิ้งวัดด้าน "ดี"
 b = ลูกกลิ้งวัดด้าน "ใช้ไม่ได้"
มีเส้นเกลียวสั้นไม่สูง



รูป B 209.5 แท่งเจาะวัดเกลียว
จำกัดที่ปรับขนาดได้ มีด้านวัดได้ ๒
ด้านคือด้าน "ดี" และด้าน "ใช้ไม่ได้"

วิธีวัดสอบเกลียวด้วยเกจ

งานวัดขนาดความยาวต่าง ๆ ของเกลียวให้ละเอียดและแน่นอน
นั้น เสียเวลาอย่างมาก เพราะจะต้องวัดหลายตำแหน่ง และค่า
แรงและเวลาที่เสียไปในการวัด จะมีราคามากกว่าราคาชิ้นงาน
นั้น ๆ เสียอีก ในทางปฏิบัติจริง เรานิยมใช้เกจ วัดสอบขนาด
กันมากกว่า เพราะในขณะที่ใช้เกจสอบขนาด เกจจะสอบขนาด
ต่าง ๆ ของเกลียวได้พร้อมกันไปในครั้งเดียว

แท่งเจาะวัดเกลียวธรรมดา (รูป B 209.1) มีที่ใช้งานบ้างแต่ ไม่มาก แหวนเจาะวัด
เกลียวธรรมดา ใช้สำหรับวัดสอบเกลียวสลัก และใช้แท่งเจาะวัด เกลียวธรรมดาวัดสอบ
เกลียวชนิด ก่อนสอดเกจเข้าวัด เส้นเกลียวจะต้องสะอาดปราศจากวัตถุแปลกปลอม
ติดอยู่แท่งทรงกระบอกที่ติดอยู่ ณ อีกข้างของ แท่งเจาะวัดเกลียวนั้น ใช้สำหรับสอบ
ขนาดวัด โคนเกลียวของเกลียวในขนาดเดียวกัน

วิธีสอบ ให้ใช้ความรู้สึก ในการนำเข้าสอบเป็นสำคัญ แม้ว่าสอดทรงกระบอกของ
เกจเข้าไปได้ แต่ก็มีได้หมายความว่า เกลียวนั้นจะถูกคือง เพราะขนาดวงกลมพิต
อาจไม่ถูกต้องก็ได้ ซึ่งจะต้องสอบอีกทีด้วยแท่งเกจ วัดเกลียวธรรมดาเพื่อให้แน่ใจ

แท่งเจาะวัดเกลียวจำกัด ใช้วัดสอบขนาดต่าง ๆ ของเกลียวได้รวดเร็ว เพราะเกจชนิดนี้
เป็นเกจปรกติจำกัด มีด้าน "ดี" และด้าน "ใช้ไม่ได้" ปรากฏอยู่

เกลียวใน ให้วัดสอบด้วยแท่งเจาะวัดเกลียวจำกัด (รูป B 209.2 และ .3)

ด้าน "ดี" ของแท่งเกจนี้ เป็นเกลียวเต็มแท่ง เมื่อหมุนเข้าสอบเกลียว จะต้องหมุน
เข้าอย่างง่าย ส่วนด้าน "ใช้ไม่ได้" ซึ่งเป็นด้านสั้นจะมีเกลียวอยู่เพียงสอง หรือสาม
เกลียว ขนาดขอดีเกลียวและโคนเกลียวมิได้ทำให้เข้าขนาดแต่อย่างใด เพราะวัดประ
สงค์นั้น ต้องการให้วัดสอบแต่วงกลมพิต และเกจด้านนี้จะต้องหมุนเข้าเกลียวที่
ทดสอบนั้นไม่ได้

เกลียวนอก ให้วัดสอบด้วยแท่งเจาะวัดเกลียวจำกัด ชนิดมีลูก
กลิ้งวัด ทั้งด้าน "ดี" และด้าน "ใช้ไม่ได้" ของเกจอยู่ด้วยกันในขา
โค้งของเกจ ด้าน "ดี" อยู่ข้างหน้า และด้าน "ใช้ไม่ได้" อยู่ข้าง
หลัง

ทางด้าน "ดี" มีลูกกลิ้งอยู่หนึ่ง บนลูกกลิ้งมีเส้นเกลียวอยู่เต็มหน้า เมื่อใช้วัดสอบ ลูกกลิ้งจะต้องกลิ้งไปบน ผิวงานได้ด้วยน้ำ
หมึกของตัวเอง

ด้าน "ใช้ไม่ได้" เป็นลูกกลิ้งที่ข้างหลัง พื้นเกลียวบนลูกกลิ้งนั้นสั้นกว่า เพื่อที่จะให้วัดได้แต่ขนาดวงกลมพิตของเกลียว ระยะ
ห่างระหว่างลูกกลิ้งด้าน "ใช้ไม่ได้" นี้ ห่างน้อยกว่าระยะห่างของลูกกลิ้ง ด้าน "ดี" เพราะชิ้นงานจะให้เดินผ่านด้าน "ใช้ไม่ได้"
เข้าไม่ได้

ยังมีเกจอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปรับตำแหน่งลูกกลิ้งได้ ลูกกลิ้งนี้สามารถปรับตำแหน่งได้โดยการใส่เกจปรับตำแหน่งช่วย (รูป B 209.5)

10. ฟันเฟือง


ลักษณะใช้งานของฟันเฟือง

ฟันเฟืองจะต้องหมุนด้วยความเร็วรอบ เพื่อส่งกำลังหมุนขับ การส่งกำลังขับของฟันเฟืองเป็นการส่งแบบบังคับ เพราะฟันเฟืองนั้น จะต้องขบกันอยู่ ฟันต่อฟัน เมื่อเฟืองหนึ่งขับ อีกเฟืองหนึ่งต้องหมุนตาม

ชุดฟันเฟืองมี ชุดขบฟันภายนอก และ ภายใน (ดูรูป B 210.1)

ชุดฟันเฟืองที่ขบกันภายนอก ทิศทางหมุนของเฟืองทั้งสองจะสวนกัน

ส่วนชุดฟันเฟืองที่ขบกันภายใน ทิศทางหมุนจะขนานตามกันไป และระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของเฟืองทั้งสอง จะไม่ห่างกันมากนัก ส่วนชุดเฟืองสะพานนี้มีประโยชน์สำหรับเปลี่ยนทิศทางหมุนให้เป็นทิศทางที่เคลื่อนในเส้นตรงได้

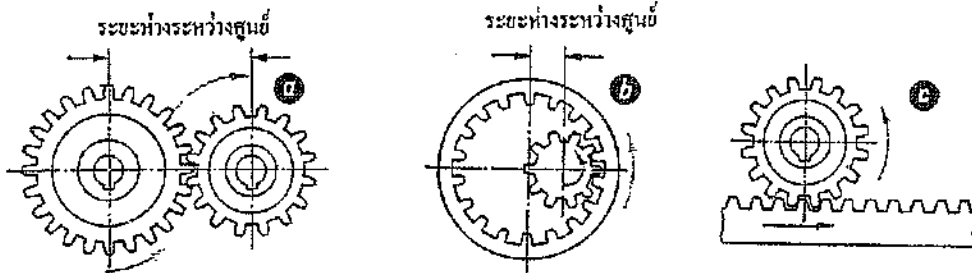

รูป B 210.1 ชุดฟันเฟืองขบกันภายนอกและภายใน รูป a ขบกันภายนอก (หมุนสวนทางกัน) รูป b ขบกันภายใน (หมุนตามกัน) ศูนย์ห่างกันไม่มาก รูป c ชุดเฟืองสะพาน (เฟืองหมุน ขับเฟืองสะพาน เปลี่ยนทิศทางหมุน ให้เป็นเส้นตรง หรือเปลี่ยนทิศทางเส้นตรง ให้เป็นทิศทางหมุนได้)

ระบบส่งกำลังขับด้วยฟันเฟืองและฟอรม์ของฟันเฟือง


ระบบส่งกำลังขับด้วยฟันเฟือง หรือชุดเฟืองทด ประกอบด้วย ขบวนการเฟืองสองตัว หรือมากกว่าขึ้นไป ขบกันต่อ ๆ กันไป เฟืองตัวที่เล็กที่สุดเรียกว่าเฟืองขับ (pinion) ฟอรม์ของเฟืองนั้น มีอยู่หลายฟอรม์ ด้วยกัน และใช้ กับเพลางานในลักษณะต่าง ๆ กัน

เฟืองตรง (รูป B 210.2) เฟืองชนิดนี้ เพลางาน หรือ เพลานเฟือง ต้องหมุนขนานกัน ทรงของฟันเฟืองเป็นทรงกระบอก ฟันเป็นฟันซี่ตรง ๆ หรือฟันเฉ หรือเป็น ฟันก้างปลา

เฟืองซี่ตรง ใช้กันมากที่สุด

เฟืองฟันเฉ เมื่อหมุนขบกัน จะมีเสียงก้องมาก เพราะฟันค่อย ๆ เข้าสัมผัสขบกันและค่อย ๆ แยกจากกัน แต่เฟืองประเภทนี้ให้แรงดันในแนวแกนมาก แบริ่งที่ใช้จะต้องเป็น แบริ่งที่รับแรงกดกระแทกได้


เฟืองก้างปลา ใช้สำหรับงานส่งกำลังขับสูง ๆ แรงดันในแนวแกนเป็นศูนย์

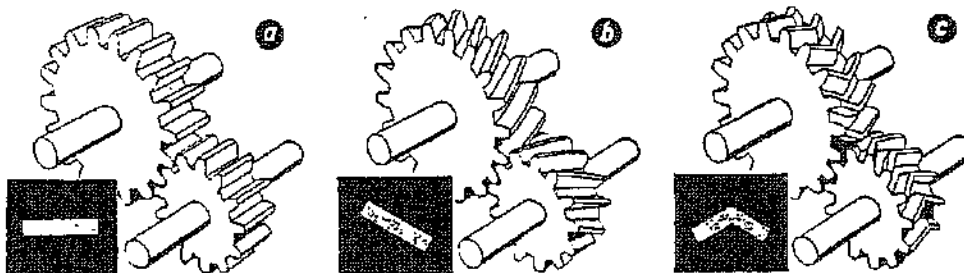

รูป B 210.2 ชุดเฟืองทด รูป a เฟืองฟันตรง รูป b เฟืองฟันเฉ รูป c เฟืองก้างปลา




เฟืองดอกจอก (รูป B 211.1) เพลลาของชุดเฟืองดอกจอก มีแนวตัดกัน มีจุดตัด ลักษณะของเฟืองมีทรงเป็นรูปกรวย พื้นบนเฟืองดอกจอก เป็นได้ทั้งพื้นซัดตรง พื้นเฉ และพื้นวนกันหอยสไปรากลเฟืองพื้นเกลียว เพลลาของชุดเฟืองพื้นเกลียว ตัดกันเป็นกาทะบาค พื้นของเฟืองชนิดนี้ เป็นพื้นเฉ

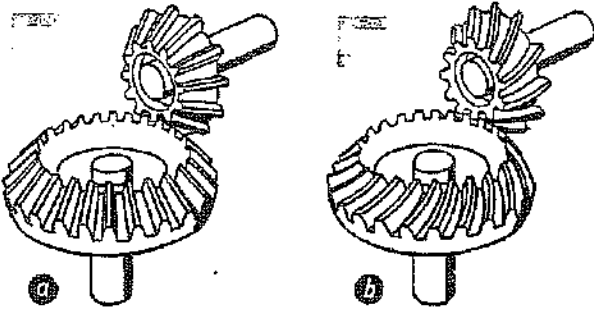


รูป B 211.1 เฟืองดอกจอก รูป a = เฟืองพื้นตรง
รูป b เฟืองพื้นเฉ

เฟืองหนอน เพลลาของชุดเฟืองหนอน ตัดกัน เป็นกาทะบาค ประกอบด้วยเฟืองล้อตาม และตัวหนอน เหมาะสำหรับอัตราทดสูงๆ เสียงเงียบมาก และไม่กินที่เลย ล้อตามจะต้องหมุนตามเฟืองหนอน เสมอไปทุกครั้ง

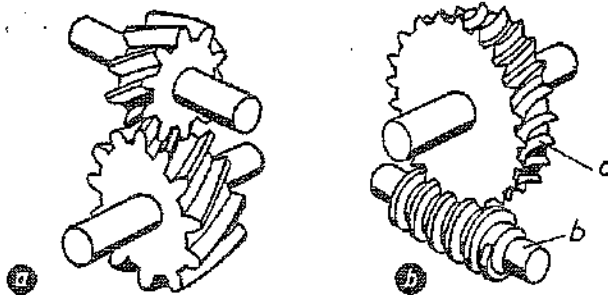

รูป B 211.2 รูป a ชุดเฟืองพื้นเกลียว
รูป b ชุด เฟืองหนอน
a = ล้อตาม b = ตัวหนอน

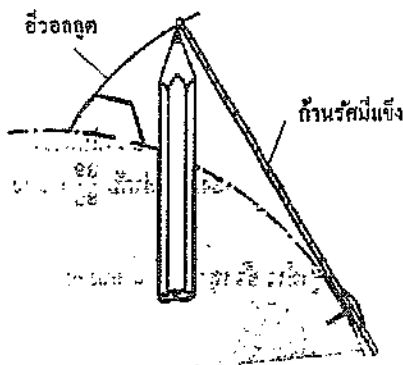

รูป B 211.3 กำเนิดของ แนวเส้นอ้ออลตุต

เส้นแนวขอบพื้นเพื่อง

พื้นเพื่องในขณะที่หมุนขบกัน จะต้องขบกันโดยไม่มีแรงกระแทกระหว่างพื้น ซึ่งกว่านั้น ยังจะต้องเงียบไม่มีเสียง และไม่มีความฝืดอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ พื้นเพื่องจึงต้องมีเส้นแนวรอบพื้นเพื่องลักษณะหนึ่ง แนวเส้นขอบของพื้นเพื่องที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ แนวเส้นอ้ออลตุต ซึ่งเป็น แนวเส้นโค้ง ส่วนหนึ่งของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บนวงกลมเพื่องห่างไปจากจุดพื้นเพื่องนั้น ๆ สำหรับเฟื่องสะพาน เส้นอ้ออลตุตจะเป็นเส้นตรง เส้นอ้ออลตุตนี้ มีกำหนดเป็นมาตรฐานไว้แล้ว นอก

จากนี้ยังมีพื้นเพื่องที่ใช้แนวเส้นขอบเป็นทางเดินไซคลอยด์อีกด้วย แต่เฟื่องชนิดนี้ ไม่มีใช้งานช่างกลของเรา



กำหนดขนาดต่าง ๆ ของเพื่องตรง

ฟอร์มของพื้นเพื่อง จะต้องอยู่ภายในช่วงระหว่าง วงกลมขอดีพื้น และวงกลมโทนพื้น (รูป B 212.1)

วงกลมทำงานจริงของพื้นเพื่องคือ วงกลมพิต ระยะพิตของพื้นเพื่อง คือระยะห่างระหว่างพื้น วัดตามวงกลมพิต ระยะพิตช่วงหนึ่ง ๆ จะยาวเท่ากับความหนาของพื้นเพื่อง m วงกลมพิต ขวากับ ช่วงอากาศห่างระหว่างพื้นเพื่อง นั่นเอง ระยะพิตนี้ เป็นแฟกเตอร์

ระยะพิต = โมดูล $\times \pi$

ระยะพิต $t = m \cdot \pi$ (มม.)

จำนวนโมดูล มักเป็นเลขจำนวนลงตัว มีหน่วยวัดเป็น มม.

ตัวอย่าง จงคำนวณระยะพิตของเพื่องเป็น มม. ของเพื่อง โมดูล 2

วิธีคำนวณ $t = m \cdot \pi = 2 \times 3.14 = 6.28$ มม.

การที่ต้องเลือกความยาวของระยะพิตให้เป็นแฟกเตอร์ของ π ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า ในวงกลมพิตของเพื่องตัวหนึ่ง ๆ นั้น จะต้องมีจำนวนพื้นเพื่องเป็นเลขลงตัว

เส้นรอบวงกลมพิต = ระยะพิต \times จำนวนพื้น

$U = t \cdot z$ หรือ $U = m \cdot \pi \cdot z$

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางวงกลมพิต =

$\frac{\text{เส้นรอบวงกลมพิต}}{\pi} \quad d_o = \frac{U}{\pi}$

แทนค่า $m \cdot \pi \cdot z \cdot \pi = U$ ดังนั้น $d_o = \frac{m \cdot z \cdot \pi}{\pi}$

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางวงกลมพิต = โมดูล \times จำนวนพื้น

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางวงกลมพิต $d_o = m \cdot z$ (มม.)

สำหรับเพื่องปกติ:

ช่วงสูงของพื้นเพื่อง $h = \frac{1.25}{6} m = 2.166 m = 0.7 t$

ช่วงสูงบน $h_k = \frac{0.75}{6} m = 1 m = 0.3 t$

ช่วงสูงล่าง $h_f = \frac{0.7}{6} m = 1.166 t = 0.4 t$

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางวงกลมขอดีพื้น $d_k = d_o + 2 h_k$ หรือ $d_k = d_o + 2 m$ หรือ

$d_k = m \cdot z + 2 m$ หรือ

ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางวงกลมขอดีพื้น $d_k = m (z + 2)$ (มม.)

ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของพื้นเพื่อง $\frac{a = d_{o1} + d_{o2}}{2}$ (มม.)

พื้นเพื่อง ที่จะขบกัน หรือใช้กันได้เป็นชุดเดียวกัน จะต้องมึระยะพิตเท่ากัน และวงกลมพิต สัมผัสกันพอดี ระยะเบียดที่ปลายพื้นเพื่อง s_k มีค่าเท่ากับ 0.166 mm และจะต้องมึระยะเบียดบนซี่พื้น s_f บ้างนิดหน่อย ปกติ ความหนาของพื้นเพื่องควรเท่ากับ $\frac{29}{80} t$ และช่วงอากาศระหว่างพื้น $\frac{41}{80} t$

ตัวอย่าง: กำหนดเพื่องโมดูล 2 และพื้น 30 พื้น ให้ จงคำนวณขนาดวงกลมพิต ช่วงสูงบน ช่วงสูงล่าง ช่วงสูงของพื้น และขนาดวงกลมขอดีพื้น

วิธีคำนวณ: ขนาดวงกลมพิต $d_o = m \cdot z = 2 \times 30 = 60$ มม.


ช่วงสูงบน $h_k = 1 m = 1 \times 2 = 2$ มม.

ช่วงสูงล่าง $h_f = 1.166 m = 1.166 \times 2 = 2.332$ มม.


ช่วงสูงของพื้น $h = 2.166 m = 2.166 \times 2 = 4.332$ มม.

ขนาดวงกลมขอดีพื้น $d_k = m (z + 2) = 2 (30 + 2) = 64$ มม.

ข้อสังเกต: ทั้งจำนวนพื้นและจำนวน โมดูล เป็น กำหนดขนาดที่สำคัญที่สุดของเพื่องตรงตัวหนึ่ง ๆ

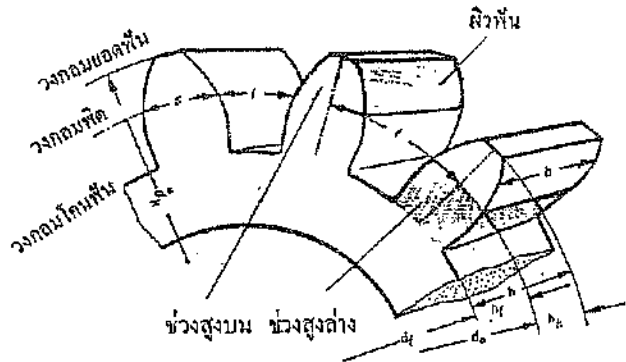

รูป B 212.1 นิยาม ต่าง ๆ ของเพื่องตรง d_o = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางวงกลมพิต d_k = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางที่ขอดีพื้น d_f = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางที่โทนพื้น h = ช่วงสูงของพื้นเพื่อง h_k = ช่วงสูงบน h_f = ช่วงสูงล่าง t = ระยะพิต s = ความหนาของพื้น l = ช่วงอากาศห่างระหว่างพื้น b = ความยาวของพื้น

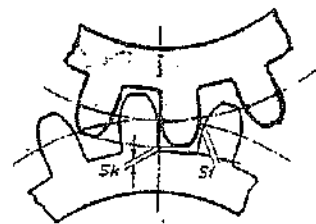

รูป B 212.2 พื้นเพื่องขบจะขบกันอยู่ S_f = ระยะเบียดบนซี่พื้น (เขียนโตกว่าของจริง) S_k = ระยะเบียดที่ปลายพื้นเพื่อง



วัสดุพิมพ์เฟือง


เฟืองโลหะ เฟืองที่จะใช้งาน รับความเค้นไม่มาก มักทำจากเหล็กหล่อ เหล็กเหนียวหล่อ หรือ เหล็กสร้าง เครื่องมือกลธรรมดา ได้แก่ เหล็ก St. 50 St. 60 เป็นต้น

เฟืองที่ต้องรับความเค้นสูง พิมพ์เฟืองจะต้องชุบแข็งบนซี่ฟันทุกฟัน การชุบพิมพ์เฟืองให้แข็ง ทำได้ทั้งพอกแข็งและเผาแข็ง

งานพอกแข็ง ใช้ได้กับเหล็กที่มีส่วนผสม คาร์บอนอยู่ไม่มาก วิธีทำ ให้เผาเหล็กให้ร้อนในบรรยากาศ หรือในความใกล้ชิดกับสารที่เติมคาร์บอนได้ คาร์บอนจะเติมลงไปบนผิวฟันเฟือง ทำให้แข็งขึ้นได้ งานเผาแข็ง ใช้ได้กับเหล็กที่ชุบแข็งได้ด้วยความร้อน ที่มีส่วนผสมคาร์บอนอยู่ค่อนข้างสูง วิธีทำ ให้ใช้ไฟเผาซี่ฟันเฟืองจนร้อน เสร็จแล้วจุ่มลงในน้ำอย่างรวดเร็ว


เฟืองไฟเบอร์ เฟืองไฟเบอร์ หมุนได้โดยไม่มีเสียง มีน้ำหนักเบา ทนต่อน้ำ และน้ำมัน เฟืองไฟเบอร์ แต่ละตัว จะต้องใช้คู่กับเฟืองโลหะ ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเฟืองที่ต้องถูกสับหรือโยกเข้าออกบ่อย ๆ เพราะฟันอาจหักได้ง่าย วัสดุที่ใช้ทำเฟืองไฟเบอร์นี้ ได้แก่ สารแข็งพลาสติก และไม้คิ้วอัดกับพลาสติก เป็นต้น

สารพลาสติกที่ใช้ได้แก่ Novotext, Resistect ซึ่งมีวิวัฒนาการเร็ว วิธีผลิตสารเหล่านี้ จะต้องใช้ทั้งความร้อน และความกดดัน ซึ่งเป็นกรรมวิธีพิเศษ ไม้คิ้วอัดกับพลาสติก ตัวอย่างได้แก่ Lignofol-2 ซึ่งทำจากแผ่นไม้บาง ๆ อัด เข้ากับพลาสติก ณ อุณหภูมิสูง ๆ

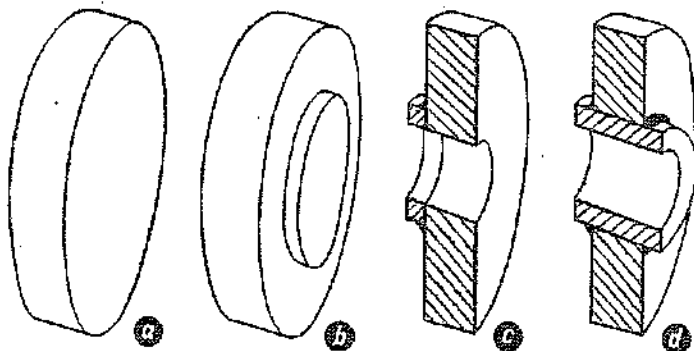

วิธีทำล้อกลมเพื่อเตรียมทำฟันเฟือง ล้อกลม ที่จะทำเฟืองตัวเล็ก ๆ มักตัดออกจากแท่งเหล็กโดยตรง ได้เลย หรือจะตีขึ้นรูปก็ได้ จมูกหรือคุมของล้อ นิยมเชื่อมติดเข้าไป (รูป B 213.1)

รูป B 213.1 ตัวอย่างการเตรียมล้อ เพื่อทำฟันเฟืองตัวเล็ก a ตัดออกจากแท่งโลหะกลม b ตีขึ้นรูป c และ d เชื่อมคุมล้อติด เข้ากับล้อ

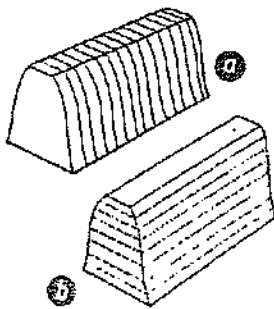

รูป B 213.2 แนวฟันประสานในแผ่นไฟเบอร์กับลักษณะการกัดเฟือง รูป a-ถูก รูป b-ผิด

สำหรับล้อที่จะทำฟันเฟืองโต ๆ มักใช้วิธีหล่อ (เหล็กเหนียว หล่อ, เหล็กหล่อ) หรือเชื่อมประสานล้อโต ๆ ที่ใช้วิธีเชื่อมประสานจะต้องมีขอบล้อส่วนคุมล้อหรือแผ่นจานที่ข้างล้อ จะมีก้านยึดหรือไม่ ไม่สำคัญ วัสดุต้องเป็นเหล็ก ล้อที่เชื่อมกันมานั้นเบา กว่า ล้อเหล็กหล่อและประหยัดวัสดุมากกว่า

ฟันเฟืองที่จะทำจากไฟเบอร์ จะต้องกัดเฟืองให้ถูกวิธี โดยล้อแนวฟันประสานในไฟเบอร์นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ (รูป B 213.2) ปกติเฟืองไฟเบอร์เช่นนี้ มักทำคุมเป็น นูชซึ่งโลหะ อัดติดไว้แน่นกับเฟืองไฟเบอร์นั้นด้วย

การกลึงกลมล้อกลม กลึงได้ทั้งบนเครื่องกลึง เครื่องกลึงลูกไม้ และเครื่องกลึง อัตโนมัต




งานทำพื้นเพื่อง

พื้นเพื่อง ส่วนมากสร้างด้วย งานแปดผิวโลหะออกจนเป็นรูป ทำได้ด้วย งานกัด งานไส และงาน เจียรระโน ในกรณีพิเศษเท่านั้น ที่เราสามารถขึ้นเป็นรูปพื้นเพื่อง ได้โดยตรง เช่นงานหล่อ หรืองานตัด

งานกัดพื้นเพื่อง

งานกัดพื้นเพื่อง จะต้องใช้ หัวงานแบ่ง แบ่งส่วนงาน ออกตามจำนวนพื้น หรือใช้แท่งมีดกัดดอกพื้น กัดออก โดยตรงเลย

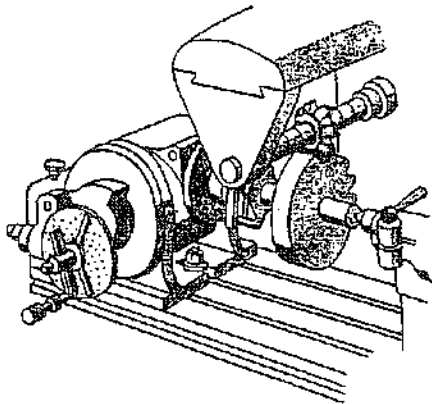

รูป B 214.1 งานกัดพื้นเพื่องด้วยวิธีใช้ หัวแบ่งช่วย

งานกัดพื้นเพื่องด้วยวิธีใช้หัวแบ่งช่วย (รูป B 214.1)

วิธีนี้ ให้ใช้มีดกัดฟอร์ม ซึ่งกัดได้ฟอร์มพื้นเพื่องตาม ต้องการ (รูป B 214.2 และ .3)

การแบ่ง จะต้องแบ่งเส้นรอบวงออกเป็น ส่วน ๆ จำนวนส่วนเท่า จำนวนพื้น แต่ละส่วนเท่า ๆ กัน โดยเหตุที่เพื่องต่าง ๆ มีจำนวนพื้นแตกต่างกัน ยิ่งกว่านั้นขนาดโมดูลก็ต่างกันด้วย เพื่อความเที่ยงขนาด การกัดพื้นเพื่อง


จะต้องเลือกใช้ชุดมีดกัด ให้ตรงกับงาน ชุดมีดกัดชุดหนึ่ง ๆ มีมีดกัด 8 หรือ 15 อันด้วยกัน (ดูตาราง T 214.1) การเลือกใช้ชุดมีดกัด จะต้องสังเกตถึงข้อไปนี้ เป็นสำคัญ โมดูล นัมเบอร์ของมีดที่เลือกใช้ และ มีดกัดอันไหนให้ใช้ กัดเพื่องจำนวนพื้นเท่าไร ระยะพิชของเพื่องเป็น มม. และช่วงสูงของพื้น ซึ่งเท่ากับ ช่วงลึกของงานกัด เป็น มม.



รูป B 214.2 มีดกัดที่พร้อมพื้นเพื่อง

เพื่องตัวเล็ก ๆ นั้นกัดได้ด้วยเครื่องกัดเพดานอน การกัดให้ใช้หัวแบ่งช่วย แบ่งงาน (ดูหน้า 140) และให้กัดเสร็จทีละพื้น ตามลำดับกันไป จนกระทั่งกัดเสร็จ ทุกพื้น สำหรับเพื่องตัวโต ๆ จะต้องใช้เครื่องมือกลเพื่อกัดเพื่องโดยเฉพาะ งานกัดเพื่องด้วยวิธีใช้หัวแบ่งช่วยเช่นนี้ เหมาะสำหรับงานผลิตพื้นเพื่องทีละตัว เท่านั้น

ตาราง T 214.1 ชุดมีดกัดฟอร์ม สำหรับกัดเพื่องอีวอลดูต

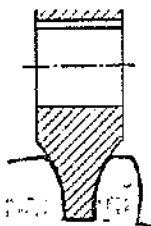


รูป B 214.3 เส้น ภาคตัดของมีดกัดเป็นเส้นตาม ฟอร์มของพื้นเพื่อง

ชุดมีดกัด 8 มีด																																																																																																																																																																																													
นัมเบอร์มีด	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																					
จำนวนพื้นบนพื้นเพื่อง	12..18	14..16	17..20	21..25	28..34	35..54	55..135	135 ถึง เพื่องสะพาน																																																																																																																																																																																					
ชุดมีดกัด 15 มีด																																																																																																																																																																																													
นัมเบอร์มีด	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8																																																																																																																																																																														
จำนวนพื้นบนพื้นเพื่อง	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
																135 ถึง เพื่องสะพาน																																																																																																																																																																													



งานแบ่งเพื่อกัดฟันเฟือง

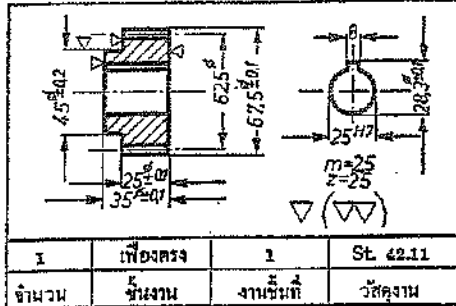

รูป B 215.1 แบบงาน

ตัวอย่างงาน





งาน: ต้องการผลิตฟันเฟือง ก่อนกัดฟันเฟือง จะต้องกลึงล้อกลมเล็กก่อน การกัดฟันเฟือง ต้องใช้เครื่องกัด

งานกัดฟันเฟือง

วิธีเลือกมีดกัด การเลือกมีดกัดจากชุดมีดกัด ต้องดูหลักเกณฑ์จากที่อธิบายไว้ในตาราง T 214.1 โดยต้องเลือก มีดกัด โมดูล 2.5 มีดกัด เบอร์ 4 กัด 21-35 ฟัน ระยะพิตเฟือง 7.85 มม. ช่วงกัดลึก 5.42 มม.


วิธีใช้หัวแบ่ง จากหน้า 141 จะต้องมีมุมก้านแบ่ง: $n_k = \frac{Z}{T} = \frac{40}{25} = 1 \frac{15}{25} = 1 \frac{3}{5} = 1 \frac{12}{20}$ (จำนวนรูที่ตັงกันแบ่ง) (วงกลมรูแบ่ง)

เมื่อหมุนแบ่งกัดเฟืองครั้งหนึ่งๆ ให้ใช้จานแบ่ง 20 รู หมุนครั้งละ 1 รอบ และอีก 12 รู ขณะกัด ให้แน่ใจว่าล้อเอ็นด้วยดี

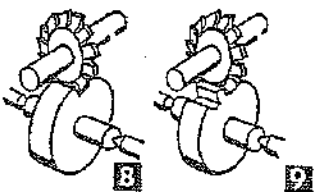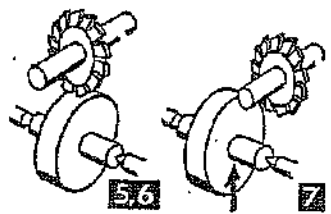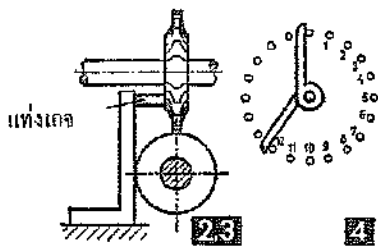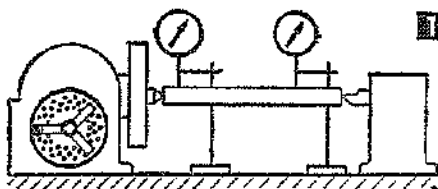

แผนงาน

	ลำดับขั้นตอน	เครื่องมือเครื่องใช้
1.	ติดตั้งชุดหัวแบ่ง จับขนงานเข้า อันศูนย์กลาง และหลัง ให้แน่น พร้อมกับสอบให้เที่ยงตำแหน่ง	ชุดหัวแบ่ง ยันศูนย์ ท้ายแท่น นาฬิกาวัด
2.	ตัดมีดกัดเฟอรัม เข้ากับเพลามัดกัด ทดสอบ ความหมุนกลม	มีดกัด โมดูล 2.5 ขนาด วัด 21-25 ฟัน เพลามัดกัด
3.	ตั้งตำแหน่งชิ้นงาน ตำแหน่งมีด ให้ถูกต้อง ก่อนลงมือกัด	จาก แท่งเกจ
4.	ตั้งงานแบ่ง และก้านแบ่ง	-
5.	ตั้งความเร็วรอบเพลามัด และ อัตราป้อนกัด	-
6.	เริ่มเดินกัดเบาๆ ชุดลิวงานดู	-
7.	ตรวจตั้งก้านหมุนส่งมีดกัด และ ใต้จะอย่าให้ตั้งกัดเกินกว่าช่วงสูง ของฟัน 5.42 มม.	-
8.	กัดฟันซี่ที่หนึ่ง	-
9.	ถอยชิ้นงานออกจากตำแหน่งงาน กัดหมุนก้านแบ่ง ตั้งกัดฟันซี่ต่อไป	-
10.	เมื่อกัดฟันทั้งสองเสร็จ ให้ทำงานลำดับขั้น ๑ ซ้ำ กับฟันเฟืองซี่ต่อ ๆ ไปจนหมด ได้ครบทุกฟัน	-
เครื่องมือวัด และทดสอบ - เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด แท่งฉาก เวอร์เนอร์วัดฟันเฟือง		

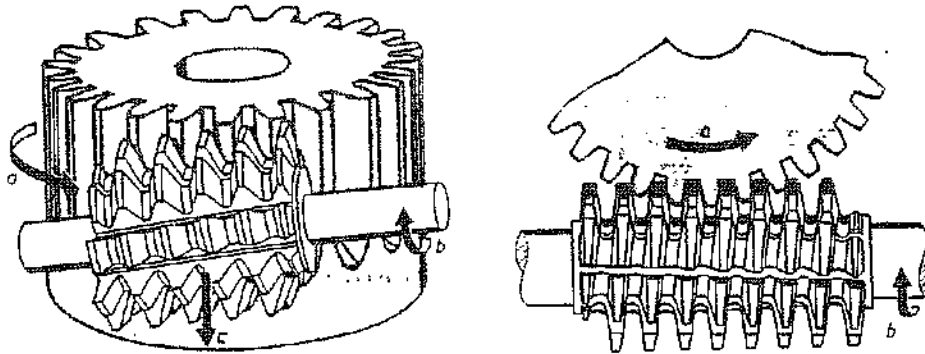


รูป B 216.1 วิธีกัดฟันเฟืองด้วยแท่งมีดกัดมากฟัน a = ทิศทางป้อนหมุนล้อฟันเฟือง b = ทิศทางหมุนของแท่งมีดกัด c = ทิศทางป้อนแท่งมีดกัดเข้ากัดฟันเฟือง

วิธีกัดฟันเฟือง ด้วยแท่งมีดกัดมากฟัน

มีดกัดชนิดนี้ มีลักษณะเหมือนเกลียวหนอน ชีมีดกัดแต่ละซี่เป็นตัวมีดกัดฟอร์ม หมุนกลิ้ง กัดผิวงาน หรือหมุนกันทุกฟัน (รูป B 216.1) แนวเส้นขอบของมีดกัดฟอร์มนี้ มีได้เป็นแนวของรูปฟันเฟือง แต่จะเป็นมีดกัดฟอร์มที่เหลียนคางหมูเหมือนกันกับแนวเส้นขอบของเฟืองสะพาน

งานกัดฟันเฟือง ด้วยแท่งมีดกัดมากฟันเช่นนี้ โดยปกติจะต้องกัดด้วยเครื่องกัดเฉพาะกัด ฟันเฟือง (รูป B 216.2)

งานกัดฟันเฟืองตรง แท่งมีดกัดจะต้องเอียงกับแนวตั้งตาม แก้วช่วงระยะให้ของเฟือง ตัวล้อเฟือง ซึ่งเป็นชิ้นงาน จะต้องจับมันอยู่บนโต๊ะกัด ทั้งมีดกัดและตัว ล้อเฟือง ต้องถูกบังคับให้หมุน หรือเคลื่อนในลักษณะเหมือนกับชุดเฟืองหนอน เมื่อชิ้นงานหมุนครบหนึ่งรอบ ตัวมีดกัดจะต้องหมุนแล้วมาหลายรอบ การปาดผิวโลหะ ออกตามลักษณะงานเช่นนี้ จะปาดผิวเว้าลงบ้าง หรือเว้าลึกตกลงไปในผิวงานไม่ได้เป็นอันขาด ลำตัวมีดกัดจะต้องวางตั้งฉากอยู่บนผิวงาน และป้อนได้ในแนวฉาก ส่วนงานกัด เฟืองฟันเฉ จะตั้งแท่งมีดกัดให้เป็นมุมเอียงกับงาน ซึ่งกว่านั้น ตัวล้อเฟืองเอียง จะต้องช่วยหมุน เป็นเกลียวสวน คอขรับป้อนกัดจากแท่งมีดกัดอีกไฮดรหนึ่งด้วย (รูป B 216.3)

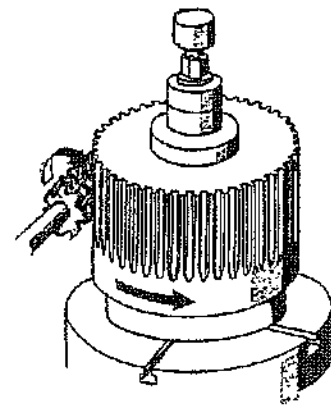


รูป B 216.2 งานกัดเฟืองตรงด้วยแท่งมีดกัดมากฟัน

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกัดฟันเฟือง โดยใช้หัวแบ่ง
วิธีกัดฟันเฟืองด้วยแท่งมีดกัดมากฟัน มีข้อดีมากกว่า กล่าวคือ

- a. ชีฟันเฟืองที่กัดได้เที่ยงขนาดมากกว่า และระยะหิตเท่ากันตลอด แทนอนกว่ากัดทีละฟัน
- b. แท่งมีดกัดมากฟันเพียงอันเดียว ใช้กัดฟันเฟืองได้ทุกจำนวนฟัน ที่ต้องการ
- c. กัดฟันเฟืองได้เสร็จเร็วกว่า

งานกัดด้วยแท่งมีดกัดมากฟันนี้ ไม่เพียงแต่ใช้กัดเฟืองตรง และเฟืองฟันเฉ ได้ดีเท่านั้น ยังใช้กัดเฟืองสะพาน เกลียวหนอน และล้อตามตัวหนอน ได้ดีอีกด้วย

อาศัยเหตุผล ในข้อดีของงานกัดด้วยแท่งมีดกัด และงานกัดวิธีอื่น ๆ งานกัดฟันเฟืองด้วยวิธีใช้หัวแบ่ง ในปัจจุบันนี้ จึงไม่ค่อยพบใน งานผลิตจำนวนมาก ๆ ในโรงงานเลย

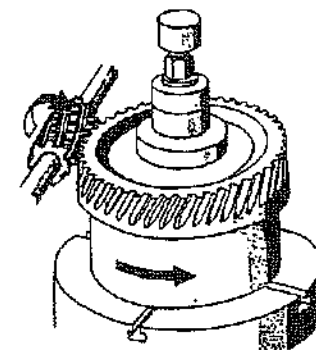

รูป B 216.3 งานกัดเฟืองตรงด้วย แท่งมีดกัดมากฟันเอียง



งานไสพื้นเฟือง

งานไสเฟืองตรง

งานไสพื้นเฟือง ทำได้ทั้งวิธีใช้หัวแบ่งช่วย และวิธีไสด้วยชุดมีดไสมากคม


งานไสพื้นเฟืองโดยอาศัยหัวแบ่ง

เครื่องไสที่ใช้ คือ เครื่องไสในแนวตั้ง (ดูรูป B 156.8 หน้า 156 ประกอบ)


วิธีไส ให้จับล้อหินเฟืองเข้ากับโต๊ะไสให้มัน เดินไสด้วยมีดไสฟอร์ม งานไสพื้นเฟืองวิธีนี้ ต้องไสที่ละพื้นเป็นลำดับ ติดต่อกันไป ความเที่ยงขนาดของพื้นเฟืองที่ผลิตได้นั้น ขึ้นอยู่กับฟอร์มของมีดไส และความเที่ยงในการแบ่งด้วยชุดหัวแบ่ง งานวิธีนี้ปฏิบัติกันน้อยมาก

งานไสด้วยชุดมีดไสมากคม


งานไสวิธีนี้ ต้องใช้เครื่องไสพื้นเฟืองโดยตรงเลย มีดที่ใช้เป็นมีดไสหัว หรือเป็นล้อไส งานไสวิธีนี้ให้พื้นเฟืองที่เที่ยงขนาดกว่า และทำงานได้รวดเร็วกว่ากัดเฟืองด้วยชุดแท่งมีดกัดมากพื้นเสียอีก

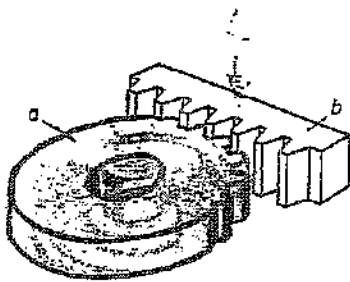

รูป B 217.1 ลักษณะงานขณะไสพื้นเฟืองด้วยมีดไสหัว
 a = ล้อพื้นเฟือง b = มีดไสหัว

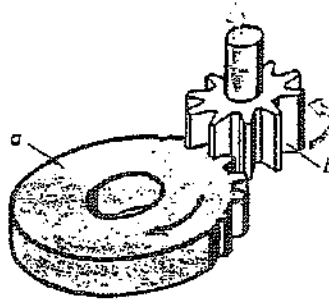

รูป B 217.2 วิธีไสเฟืองนอกด้วยล้อไส a = ล้อพื้นเฟือง b = ล้อไส

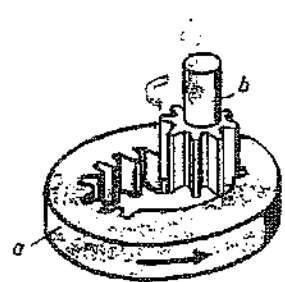

รูป B 217.3 วิธีไสเฟืองในด้วยล้อ a = ล้อพื้นเฟือง b = ล้อไส


มีดไสหัว มีลักษณะเหมือนเฟืองสะพาน (รูป B 217.1) ต้องจับให้เดินไสในแนวตั้ง ล้อพื้นเฟืองต้องเคลื่อนเข้าไส โดยทั้งหมุนรอบตัว และต้องเคลื่อนไปตามแนวขนาน กับแนวมีดไสหัว เมื่อชิ้นงานเดินไสไปสุดมีดไสหัว ให้เดินถอยโต๊ะไสกลับมามาตั้งต้นใหม่ พร้อมกับเดินไสฟันซัดไปกระทำเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป จนกระทั่งได้พื้นเฟืองจนครบ วิธีไสพื้นเฟืองลักษณะนี้ ใช้ได้ทั้งเฟืองตรง และเฟืองหินเฉ ที่เป็นเฟืองนอกได้ทั้งสิ้น

งานไสพื้นเฟือง ด้วยล้อไส (รูป B 217.2) กระทำได้ทั้งเฟืองนอกและเฟืองใน แต่จะเหมาะแก่เฟืองในมากกว่า ล้อไสจะต้องเคลื่อนไสอยู่ในแนวตั้งตั้งฉากกับแนวบ่อนไส ทั้งชิ้นงานและล้อไสจะต้องหมุนได้รอบตัวเองตามทิศทางดังรูป ในทันทีที่ล้อไสถูกชักขึ้น ชิ้นงานก็จะเลื่อนหนีล้อไส และจะตกกลับไปในตำแหน่งเริ่มต้นงานดังเดิม เมื่อเริ่มจังหวะงานใหม่ ได้โดยอัตโนมัติ


งานเจียรระไนฟันเฟือง

ฟันเฟือง ที่ทำด้วยงานเจียรระไน เป็นฟันที่มีฟอร์มเที่ยงขนาดอย่างมาก และผิวเป็นผิวคุณภาพชั้นดีที่เดียว เหมาะสำหรับเจียรระไนล้อฟันเฟืองทหุบไว้แข็ง โดยไม่เสียความแข็งไปเลยแต่อย่างใด หรือแม้จะเจียรระไนชิ้นงานที่ยังมิได้ชุบแข็ง ก็ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ เฟืองจะหมุนได้เงียบมาก (รูป B 218.1 และ .2)

งานเจียรระไนฟันเฟืองมี 2 ชนิด คือ งานเจียรระไนด้วยหินฟอรัม และ หินประกบ

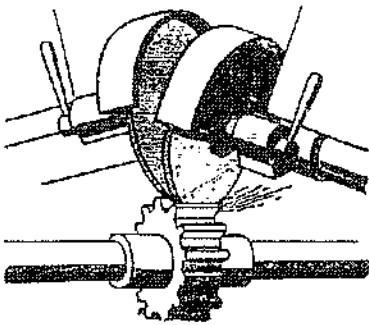

รูป B 218.1 เครื่องเจียรระไนฟันเฟืองด้วยหินประกบ

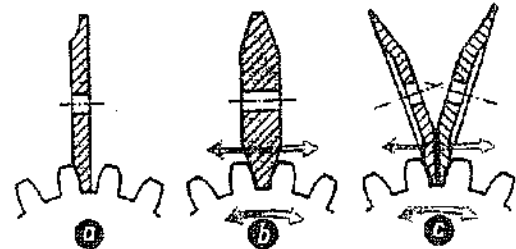


รูป B 218.2 วิธีเจียรระไนฟันเฟือง รูป a หินฟอรัม รูป b หินเจียรระไนเดมฟัน รูป c เจียรระไนด้วยหินประกบ

สำหรับฟันเฟืองที่เจียรระไนได้นี้ หากกระทำงานแลป ชัดผิวต่อเป็นจังหวะ ที่ต้อง จะได้ผิวงานสุดห่องขึ้นอีกมากมาย

งานผลิตล้อตามและเกลียวหอน

เกลียวตัวหอนติดได้ด้วยเครื่องกลึง หรือจะกัดด้วยเครื่องกัด โดยใช้ล้อมีคกัด ที่มีฟันกัดเป็นซี่ ๆ เป็นตัวกัดก็ได้

ส่วนล้อตามเกลียวหอน โดยปกติให้กัดด้วยแท่งมีคกัดมากฟัน (ดูรูป B 218.3)

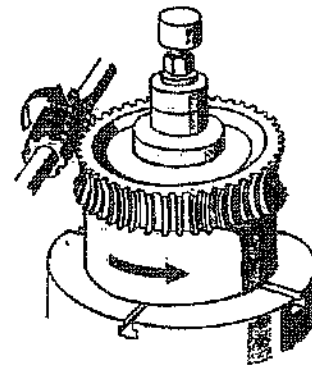


รูป B 218.3 งานกัดเฟืองล้อตามตัวหอน ด้วยแท่งมีคกัดมากฟัน

งานผลิตเฟืองดอกจอก

งานผลิตฟันเฟืองดอกจอกเป็นงานยาก เพราะซี่ฟันเฟืองหนาไม่เท่ากัน และเส้นขอบผิวของฟัน จะต้องลากเอียงไปรอบรอบ เป็นมุมกรวยแหลม การผลิตเฟืองดอกจอก กระทำได้ทั้งวิธีใช้ ชุดหัวแบ่งช่วย และวิธีใช้แท่งมีคกัดมากฟันกัด



วิธีกัดเฟืองดอกจอก โดยใช้ ชุดหัวแบ่งช่วย จะต้องใช้มีคกัดฟอรัมเป็นตัวกัด วิธีกัด จะต้องเล็งกัดที่ละฟัน เพราะช่วงอากาศระหว่างฟัน มิได้เป็นช่วงขนานแต่เป็นช่วงเว้าลง

วิธีผลิต เฟืองดอกจอกให้มีความเที่ยงขนาดที่ดีกว่า ให้ใช้ชุดมีดไส กับเครื่องไส พิเศษเฉพาะไสเฟืองดอกจอก (รูป B 218.4) เครื่องมือกลึงเครื่องนี้ ใช้มีดไส 2 อันคู่ เคนไสพร้อมกัน ผดสวนทางกัน เมื่อไสเสร็จไปซี่หนึ่ง ก็ให้ใช้หัวแบ่งเลื่อนงานออกไป เพื่อไสฟันซี่ใหม่ การขับเคลื่อนล้อเฟืองดอกจอกก็ใช้ชุดมีดไสกัดนี้ ขับด้วย ชุดฟันเฟือง การไสเฟืองดอกจอกด้วยชุดมีดไสเช่นนี้ ยังใช้ผลิตเฟืองดอกจอกที่เร็วได้ด้วย

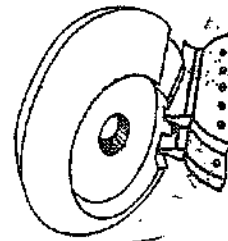

รูป B 218.4 วิธีไสเฟือง ดอกจอกด้วยชุดมีด ไสคู่

สำหรับเฟืองดอกจอกที่ซี่ฟันเป็นฟันกันหอย หรือฟันกลมเกลียวนั้นผลิตได้โดยใช้กัดด้วยแท่งมีคกัดที่ซี่ฟันเป็นเกลียวหอน

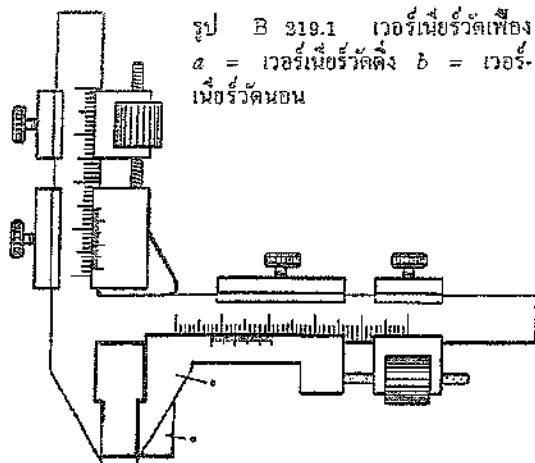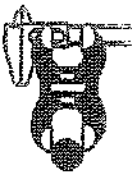


รูป B 219.1 เวอร์เนียวัดเฟือง
a = เวอร์เนียวัดตั้ง b = เวอร์เนียวัดนอน

วิธีวัดและทดสอบขนาดพื้นเฟือง

พื้นเฟืองที่ผลิตลักษณะ ในขณะที่หมุนทำงานอยู่ จะมีเสียงดังมาก ยิ่งกว่านั้น จะปรากฏเป็นแรงกระแทกสั่นสะเทือนมากและความสึกหรอจะปรากฏโดยรวดเร็ว ชุดเฟืองทดที่มีสมรรถนะเลวนักมีสาเหตุมาจากหลายสิ่ง ได้แก่ ความหนาของพื้นผลิตขนาด ติดเฟืองผิดทาง พอร์มของพื้นเฟืองผลิตลักษณะ และหมุนได้ไม่กลม เป็นต้น

งานวัดและทดสอบพื้นเฟือง จะต้องกระทำด้วยอุปกรณ์พิเศษเฉพาะ

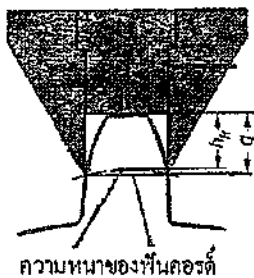

ความหนาของพื้นคอร์ด

วิธีวัดความหนาของพื้น เครื่องมือวัดที่ใช้เรียกว่า “เวอร์เนีย วัดเฟือง” ซึ่งประกอบด้วย แฉงเวอร์เนียที่วัดได้ในแนวตั้งแฉงหนึ่ง และในแนวนอนอีกแฉงหนึ่ง (รูป B 219.1)

วิธีวัด ชั้นแรกใช้เวอร์เนียวัดตั้ง วัดกำหนดขนาด g เสียก่อน (รูป B 219.2) ขนาด g นี้โตกว่าช่วงสูงบน b_s สำหรับเฟืองขนาดโมดูลหนึ่ง ๆ และจำนวนฟันจำนวนหนึ่ง ค่า g ควรจะเป็นเท่าไรนั้น ตรวจสอบได้จากตาราง ให้เปรียบเทียบค่า g จากตาราง กับค่า g ที่วัดได้จริง (ดูตาราง T 219.1) ความหนาของพื้นกล่าวได้คือความหนา ที่วัดตามเส้นโค้ง ของวงกลมพิต ในพื้นชั้นนั้น ๆ แต่ขนาดวัดที่วัดได้ด้วยเวอร์เนียวัดนอน จะวัด ได้แต่ความยาวของคอร์ดวงกลมพิต การที่ทราบความหนาของพื้นจึงต้องใช้วิธีคำนวณ

รูป B 219.2 วิธีวัดความหนาของพื้นด้วยเวอร์เนียวัดเฟือง


ตัวอย่าง: เฟืองตรงอันหนึ่ง ตามกำหนดขนาดเป็นเฟืองโมดูล 8 มีฟัน 30 ฟัน ควรจะต้องมีความหนาของพื้น ความยาวเส้นคอร์ด และช่วงขาเท่าใด

วิธีคำนวณ: ระยะพิตของพื้นเฟือง $f = 25.182$ มม.
ความหนาของพื้น (ไม่รวมช่วงอากาศ)

$$\text{คำนวณได้} = \frac{f}{2} = \frac{25.182}{2} = 12.566 \text{ มม.}$$

จากตาราง T 129.1 ความยาวเส้นคอร์ดเท่ากับ $1.5700 \times 8 = 12.56$ มม. (โมดูล 8)

เมื่อใช้เวอร์เนียวัดเฟืองวัดคู่ ควรจะต้องวัดได้ $g = 1.0208 = 8.16$ มม.

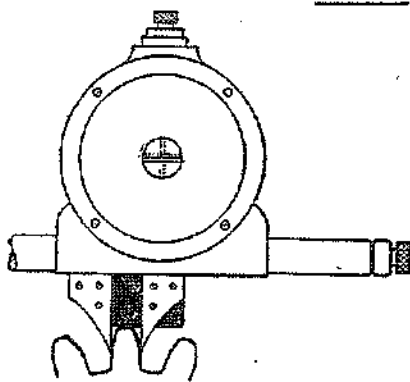


รูป B 219.3 เกจวัดเฟือง แบบใช้ลำแสง

เกจวัดเฟืองแบบใช้ลำแสง (รูป B 219.3) อ่านความหนาของพื้นและช่วงสูงของพื้น ได้ด้วยเลนซ์

วิธีวัดเฟือง ด้วยเวอร์เนียวัดเฟือง จะวัดได้ถูกต้อง ต่อเมื่อวงกลมยอดพื้น มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์กลางจริง ๆ เท่านั้น

ตาราง T 219.1 ตารางคำนวณค่าวัดเฟืองตรงต่าง ๆ ด้วยเวอร์เนียวัดเฟือง (ฉบับย่อ)


จำนวนฟัน	30	32	34	36	38	40	42
ความหนาของคอร์ด	1.5700	1,5701	1,5702	1,5703	1,5703	1,5704	1,5704
ช่วงสูงพื้น	1.0206	1,0192	1,0182	1,0171	1,0162	1,0154	1,0146

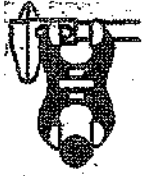


วิธีวัดระยะพิทเฟือง ให้วัดด้วย เครื่องวัดระยะพิท (รูป B 220.1)

วิธีวัดความห่างของฟันเฟืองหลายฟัน ด้วยไมโครมิเตอร์ (รูป B 220.2)

วิธีนี้ วัดกลุ่มทั้งระยะพิท และความหนาของฟันเฟือง ได้เป็นค่า W ซึ่งนำไปคำนวณสอบขนาดได้

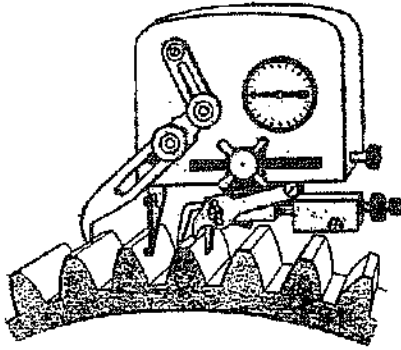

รูป B 220.1 วิธีวัดระยะพิทเฟืองด้วย เครื่องวัดระยะพิท

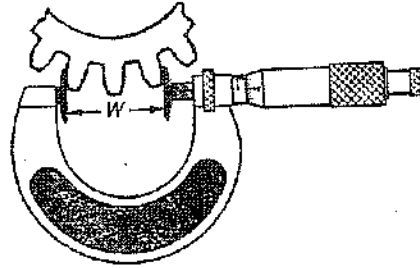

รูป B 220.2 วิธีวัดความห่างของฟันหลายฟัน ด้วยไมโครมิเตอร์


วิธีวัดสอบแนวฟันเฟือง (รูป B 220.3) ฟันเฟืองตรงสอบได้ว่าแนวฟันตรงดีหรือไม่ โดยใช้วงเวียนวัดละเอียด ถ้าแนวฟันไม่ตรง เข็มวัดจะกระดิกออกไปเล็กน้อยตามส่วน

วิธีวัดสอบว่าเฟืองหมุนได้กลม ฟอรัมของฟัน และ ระยะพิทถูกต้องดีหรือไม่ ที่ปฏิบัติกันอยู่ในงานผลิตจำนวนมากๆ เช่นในโรงงานผลิตเฟืองจำหน่ายนั้น ใช้วัดสอบด้วยแท่นสอบเฟือง (รูป B 220.4)


B 220.4) วิธีสอบ ให้ติดคู่ฟันเฟืองเข้าในเครื่อง หรือถ้าจะสอบเพียงเฟืองตัวเดียว ก็ให้ ติดเฟืองนั้นคู่กับเฟืองมาตรฐานอีกตัวหนึ่ง

เฟืองให้ติดโดยสวมลงบนเสาเพลลา เสาเพลลาทั้งสองอันนั้น เสาหนึ่งเลื่อนได้ไปตามสะพาน อีกเสาหนึ่งติดอยู่กับแคร่สปริงอยู่กับที่ เมื่อลงมือทดสอบให้เลื่อนเฟืองทั้งสองให้ชนกัน และให้ตั้งศูนย์กลางของเฟืองทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเฟืองตามที่ควรเป็นจริง ใช้มือหมุนเฟืองตัวหนึ่งขณะหมุน คอยดู เข็มนาฬิกาวัด บนแคร่สปริง ลักษณะกระดิกของเข็มนาฬิกาจะบอกให้เราทราบ ทันทีว่า เฟืองหมุนได้กลมหรือไม่ และฟอรัมฟันกับระยะพิทถูกต้องดีหรือไม่

แต่ปกติบนแท่นสอบเฟือง เข็มก็จะติดเข็มจอดและกระดาก บนที่กึ่งช่วงขั้วที่ปรากฏ นี้ไว้เลย

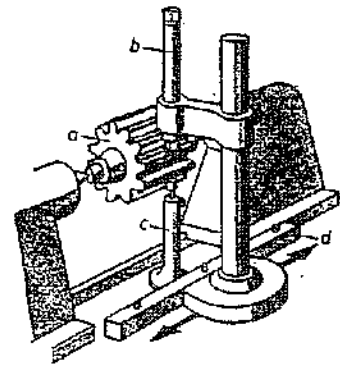

รูป B 220.3 - วิธีสอบแนวฟันเฟือง
 a = ขันเฟือง ที่กำลังสอบ
 b = วงเวียนวัดละเอียด c = แท่นรองงาน d = ฐานจับวงเวียนเลื่อนวัด

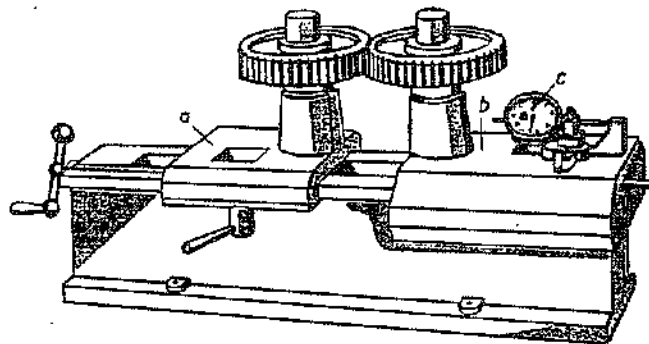

รูป B 220.4 แท่นสอบเฟือง a = เสาเพลลาอันหนึ่ง ติดอยู่กับแคร่สปริง b = เสาเพลลาเลื่อนได้ c = นาฬิกาวัด